东莞中堂东泊社区箱包厂“2·21”一般火灾事故调查报告

东莞市政府事故调查组

2024年10月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故相关单位概况 3
（三）起火建筑基本情况 3
（四）事故发生经过及人员逃生自救情况 5
（五）事故现场情况 7
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 8
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 8
（三）医疗救治和善后情况 8
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 9
（一）直接原因分析 9
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 12
（三）事故蔓延扩大及现场人员未有效逃生的原因 13
（四）其他可能因素排除 13
（五）间接原因分析 14
四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况 14
（一）事故相关单位 14
（二）有关监管部门 14
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 15
（一）因在事故中死亡免予追究责任人员 15
（二）对事故有关单位的行政处罚建议 15
（三）其他处理建议 16
六、事故主要教训 16
七、事故整改和防范措施 16
（一）强化政府引领，提升综合治理能力 16
（二）紧盯突出风险，提升火灾防范能力 17
（三）夯实消防基础，提升保障效能 17
（四）强化宣传教育，提升深度精度 17

2024年2月21日8时57分许，东莞市中堂镇大新围路30号A2栋3楼厂房发生火灾，过火面积1560平方米。事故造成1人死亡，直接经济损失为人民币621118元。

事故发生后，东莞市人民政府吕成蹊市长、刘光滨常务副市长、中堂镇陈荣武书记、曾庆云镇长分别作出批示，要求全力以赴搜救失联人员，加快扑灭火情，妥善处理现场，加快盘查起因，全面整治问题隐患，坚决杜绝类似事故发生。同时，提前介入，做好后续事态稳控等应对准备，确保稳妥处置。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2024年2月23日，东莞市人民政府依法成立了由中堂镇党委副书记梁文帅为组长，中堂镇应急管理分局、公安分局、住建局、经济发展局、农林水务局、市场监督管理分局、城管分局、消防救援大队、消防安全治理服务中心、总工会等单位有关人员组成的东莞中堂东泊社区箱包厂“2·21”一般火灾事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证等，查清了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失、事故性质和责任情况，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，东莞中堂东泊社区箱包厂“2·21”一般火灾事故是一起因涉事厂房供电线路短路，喷溅高温熔珠引燃周边可燃物，相关人员火灾逃生意识不足与对现场情况错误预判，涉事箱包厂消防安全主体责任未落实而引发的一般生产安全责任事故

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

黄章球箱包厂，住所：广东省东莞市中堂镇大新围路30号A2栋3楼，实际经营者为黄章球[1]，主要生产、加工箱包。

2023年5月1日，黄章球承租了东莞市中堂镇大新围路30号A2栋3楼整层厂房，用作箱包配件加工、箱包成品组装。承租此处厂房后，黄章球聘请电工铺设了厂房内部电气线路并购置了相关生产设备，厂房内生产设备均为黄章球箱包厂所有，部分箱包成品、材料为东莞市海航箱包有限公司[2]（以下简称海航公司）所有。同时，黄章球按早期合同约定[3]免费提供两间办公室给海航公司使用。经核查，黄章球箱包厂未办理工商营业执照[4]，未办理消防备案[5]。

---

[1] 黄章球，男，汉族，住址：福建省福州市，是涉事箱包厂的实际经营者，负责箱包厂的全面工作。

[2] 东莞市海航箱包有限公司（以下简称海航公司），统一社会信用代码：91441900MA4UT3PA93，住所：广东省东莞市中堂镇大新围路30号1号楼301室，法定代表人：陈杰荣，成立日期：2016年7月26日，企业类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：生产、加工、销售：箱包、箱包配件、工艺礼品、皮具、服饰、拉链、铝合金制品。

[3] 2022年7月5日，黄章球与海航公司签订了合同，双方约定以承包方式合作，海航公司负责客户，黄章球箱包厂负责生产，对外挂海航公司牌子，双方商定订单价格，黄章球箱包厂优先安排生产海航公司订单，双方每月月底结清上月加工费。

[4]《中华人民共和国市场主体登记管理条例》第三条：市场主体应当依照本条例办理登记。未经登记，不得以市场主体名义从事经营活动。法律、行政法规规定无需办理登记的除外。

[5]《中华人民共和国消防法》第十三条：国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。前款规定以外的其他建设工程，建设单位在验收后

（二）事故相关单位概况

1.东莞市宝洋物业有限公司（以下简称宝洋公司），统一社会信用代码：91441900MACCDJKG09，住所：广东省东莞市中堂镇东泊城路2号102室，法定代表人：熊树强，成立日期：2023年3月31日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；以自有资金从事投资活动；园林绿化工程施工。其系涉事厂房一手承租人，其承租后转租给东莞市康祺投资发展有限公司。

2.东莞市康祺投资发展有限公司（以下简称康祺公司），统一社会信用代码：91441900MA55QEBN9Q，住所：广东省东莞市万江街道莫屋祠前街一巷2号101室，法定代表人：莫锡康，成立日期：2020年12月22日，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：招投标代理服务；物业租赁；实业投资；产销：电子产品、自动化设备。其系涉事厂房二手承租人，其承租后分租给各个单位。

（三）起火建筑基本情况

起火建筑位于东莞市中堂镇大新围路30号A2栋厂房，厂房坐南朝北，钢筋混凝土结构，东临大新围路四街，西接车鲁班汽修厂，北面是A3楼，南面为A1楼。厂房一栋三层，占地面积1606平方米，建筑面积4867平方米（见图1）。

应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。

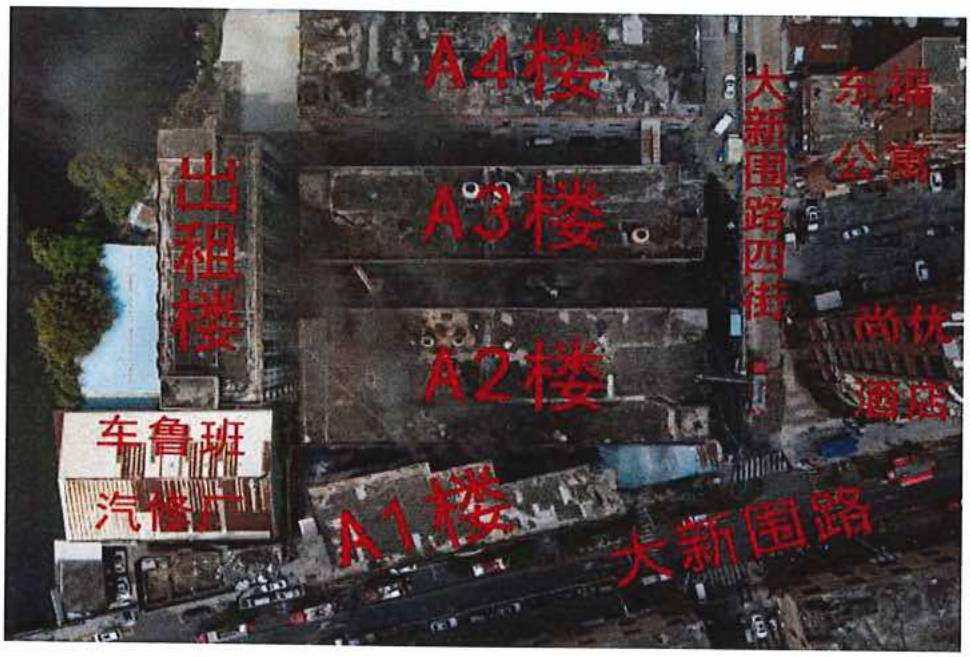


图 1 起火建筑方位图

A2 栋厂房产权归东莞市中堂镇东泊社区所有，由宝洋公司承租[6]，并转租康祺公司[7]，康祺公司首层分租 4 家单位，二层空置，三层分租 1 家单位，为黄章球箱包厂[8]，其中，黄章球箱包厂免费提供两间办公室给海航公司使用。厂房于 2000 年 1 月 14 日取得《建筑工程消防验收意见书》，申办单位为东莞新域高玩具有限公司。起火建筑所在地块现状地类为工业用地，因历史遗留原因，该地块未办理规划许可用地手续。

[6]东泊经联社与宝洋公司签订租赁合同，租赁期：2023 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，租赁物范围：厂房 3 栋，简易厂房 3 栋，宿舍、饭堂，用途：工业。双方合同约定，租赁期间消防安全责任由宝洋公司负责。

[7] 宝洋公司与康祺公司签订租赁合同，租赁期：2023 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日，租赁物范围：A1 栋一楼商铺除外，厂房，简易厂房，宿舍等，用途：工业生产、办公、仓储（非危险品）。双方合同约定，租赁期间消防安全责任由康祺公司负责，并且负责租赁物及附属设施的维护养护。

[8]康祺公司与黄章球签订租赁合同，租赁期：2023 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日，租赁物范围：A2 三楼及宿舍 7 间，用途：厂房使用。双方合同约定，租赁期间黄章球是租赁物实际管理人，应当做好安全生产及防火工作。

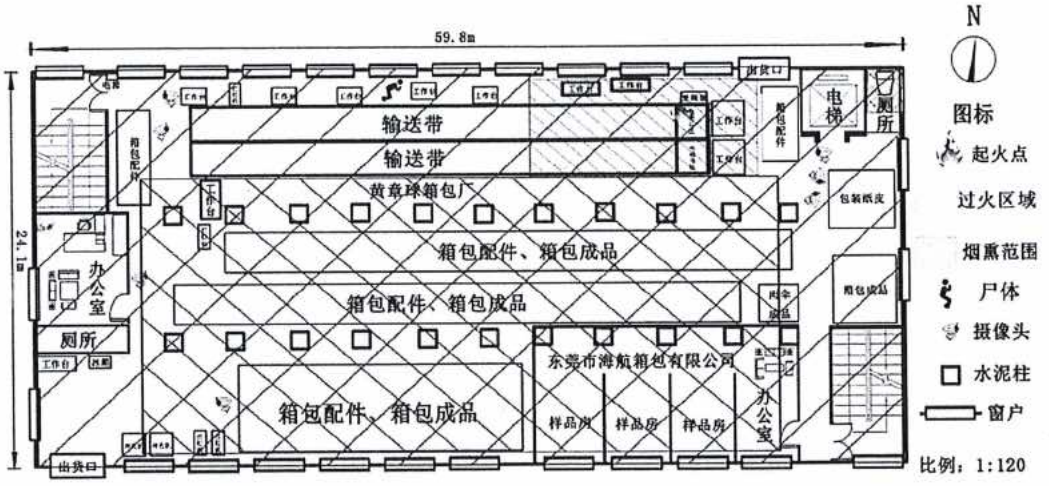


图 2 起火建筑 A2 号 3 楼平面图

（四）事故发生经过及人员逃生自救情况

1.事故发生经过

厂房监控视频时间 2024 年 2 月 21 日 8 时 05 分 03 秒（经校对，比北京时间快 13 秒，以下均为监控时间），黄章球由东北侧电梯进入 A2 栋厂房三楼办公室等待面试人员；8 时 29 分 20 秒，面试人员黄炳昂[9]、罗彩茶[10]从西北侧后楼梯进入厂房，与黄章球汇合，开始操作生产设备；9 时 05 分 16 秒，黄炳昂发现东北侧有火光，意识到发生火灾事故，遂呼喊黄章球；9 时 05 分 34 秒，黄章球前往尝试扑救火灾，黄炳昂寻找灭火器（见图 3）；9 时 05 分 51 秒，黄章球指示黄炳昂、罗彩茶从西北侧楼梯逃生、报警，黄章球本人继续尝试扑救火灾。9 时 06 分 17 秒，黄章球最后出现在厂房北墙西 4 号窗旁，此时厂房内浓烟蔓延速

[9] 黄炳昂，男，壮族，住址：广西壮族自治区百色市，是事发当天到黄章球箱包厂试工的工人。
[10] 罗彩茶，女，壮族，住址：广西壮族自治区百色市，是事发当天到黄章球箱包厂试工的工人。

度迅猛，能见度低（见图 4）。



图 3 事故现场监控截图（时间：9 时 05 分 34 秒）



图 4 事故现场监控截图（时间：9 时 06 分 17 秒）

2.人员逃生自救情况

事故当天监控时间 9 时 05 分 16 秒，黄炳昂发现厂房有火灾，并没有第一时间报警，而是呼喊黄章球，并尝试共同扑救火灾，消防部门接警时间为 9 时 07 分 29 秒；监控时间 9 时 06 分 06 秒，

黄章球在西北侧楼梯口旁找到灭火器（见图 5），冲往起火部位尝试扑救火灾，此时烟气已经蔓延。黄章球意识到危险，先后指示黄炳昂、罗彩茶逃生报警，其本人继续扑救火灾错过最佳逃生时机。



图 5 事故现场监控截图（时间：9 时 06 分 06 秒）

（五）事故现场情况

该起事故过火面积 1560 平方米，事故烧损海航公司箱包成品、半成品、箱包材料一批；烧损黄章球箱包厂箱包成品、半成品及生产设备各一批；烧损建筑构件若干。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本事故造成黄章球 1 人[11]死亡，直接经济损失为人民币 621118 元。

[11] 根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示，黄章球死亡原因：严重烧伤。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年2月21日9时07分许，东莞市消防救援支队指挥中心接到报警，支队指挥中心立即调派中堂镇及周边消防救援力量共25辆消防车、93名指战员前往处置，东莞市消防救援支队全勤指挥部遂行出动。中堂镇消防救援大队首批救援力量于9时12分到达现场，现场已处于猛烈燃烧阶段。9时39分，东莞市消防救援支队全勤指挥部到达现场。中堂镇消防救援大队指挥员侦查后得知有一名被困人员，立即成立搜救组进行搜救，同时在该起火建筑大门正前方、起火建筑东侧、北侧部署水枪阵地进行防蔓延及扑救，利用消防车串联供水、周边天然水源进行供水保障。事故现场火势发展迅速，建筑内部处于猛烈燃烧阶段，救援力量多次组织进行内攻，10时40分火势已得到控制，14时15分，现场搜救出1名人员送往医院救治，14时20分明火被扑灭。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，中堂镇政府立即启动应急预案，东莞市消防救援支队陈全支队长及中堂镇主要领导都在第一时间赶赴现场指挥应急救援工作。中堂镇消防、公安、应急、医疗、东泊社区等相关部门开展应急救援和处置工作，对事故现场和周边地区进行警戒、控制。

（三）医疗救治和善后情况

2024年2月21日14时15分，黄章球被搜救出来后立即被

送往中堂医院救治。14 时 30 分，中堂医院确认黄章球经抢救无效后死亡。火灾事故发生后，中堂镇有关部门、东泊社区居委会积极跟进善后工作，相关善后事宜已处置完毕。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，中堂镇政府立即启动应急预案，各级领导第一时间赶赴现场指导应急救援工作。消防、公安、应急管理、卫健、东泊社区等相关部门积极参与应急救援处置工作，对现场及周边地区进行警戒、控制。消防救援部门出警迅速，处置科学有效；公安部门第一时间做好现场秩序维护，实施交通管控，对遇难人员身份甄别、相关证据固定、责任人控制、有关人员稳控等工作；应急管理部门积极协调相关部门做好现场处置，协助做好信息报送工作；卫健部门在接报后立即派出救护车前往现场救助，要求中堂医院全力做好救治工作。

经评估，本次事故相关部门和救援队伍反应迅速、响应及时，处置工作合理、有效。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经调查认定，2024 年 2 月 21 日 8 时 57 分东莞市中堂镇大新围路 30 号 A2 栋 3 楼黄章球箱包厂东北侧 1 号输送带电动马达旁供电线路短路，喷溅高温熔珠引燃周边可燃物引发火灾。主要依据如下：

1.监控时间 8 时 53 分 15 秒，黄章球打开 1 号输送带旁边电

闸，提供工作台照明用电（见图6）。8时57分36秒，1号输送带电动马达旁首次出现闪爆现象（见图7）。截至8时58分05秒，画面共出现24次闪爆现象，冒出少量白色烟气，随后，该位置持续出现火光，符合供电线路短路故障产生高温引燃周边可燃物特征（见图8）。



图6 事故现场监控截图
（时间：8时53分15秒）



图7 事故现场监控截图
（时间：8时57分36秒）



图8 事故现场监控截图（时间：8时57分54秒）

2.广东电网有限公司东莞中堂服务中心调取数据显示，2024年2月21日8时45分至9时15分，起火场所供电总相有功率

异常的情况，供电异常时间与 1 号输送带电动马达旁出现闪爆时间吻合。

3.火灾第一发现人黄炳昂讲述，在生产车间东北侧发现火光，意识到发生火灾，通知黄章球共同扑救初期火灾。黄炳昂指认起火部位与 1 号输送带电动马达旁出现闪爆部位基本吻合。

4.经现场勘验，1 号输送带烧损痕迹明显重于 2 号输送带，主要烧损部位位于东侧，燃烧痕迹东重西轻，东侧橡胶输送带、铝板完全烧毁，残留碳化残骸及铝渣；东侧表面金属框架受热向下弯曲，受高温作用锈蚀痕迹自东向西减轻（见图 9）。



图 9 事故现场勘验图

东侧底部电动马达可燃部件完全烧毁，表面受高温作用锈蚀痕明显，残留供电线路绝缘保护套碳化残骸；东侧变频器金属外箱表面可燃部件完全烧毁，外箱表面受高温作用锈蚀痕迹西重东轻。上述烧损痕迹符合闪爆位置发生火灾向四周蔓延特征。

5.东莞市气象局调查数据显示，火灾事故当天东莞天气温度为 23-24 摄氏度，东南风 2-3 级，瞬间最大风速 7.9-10.5 米/秒，无雷击，风向与火灾蔓延方向吻合。

6.中国电信股份有限公司东莞水乡分公司调取数据显示，2024 年 2 月 21 日 9 时 10 分 15 秒，黄章球箱包厂出现断网情况，断网时间与火灾时间吻合。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

在起火部位及周边区域提取 5 组电气线路残骸、熔珠物证，经广东震华痕迹司法鉴定所鉴定，判定 2 号样品为一次短路作用形成（见图 10、图 11）。



图 10 事故现场勘验图



图 11 2 号样品图

（三）事故蔓延扩大及现场人员未有效逃生的原因

1.事故蔓延扩大的原因：涉事厂房生产车间与仓库无物理分隔，无法有效阻止火势和浓烟蔓延。厂房内堆放大量 PVC、ABS 材质箱包成品、半成品箱包，导致火灾发生后，火势迅速蔓延扩大，产生大量高温、有毒烟气，严重影响人员逃生、扑救初期火灾。

2.现场人员未及时有效逃生的原因：火灾发生后，黄章球火灾逃生意识不足与对现场情况错误预判，其自行前往起火部位尝试扑救初期火灾，此时，厂房内已经充满有毒烟气并积聚大量热量，不仅妨碍黄章球逃生视线，还对呼吸道等造成极大的伤害，最终错过火灾逃生的宝贵时间。

（四）其他可能因素排除

经公安刑侦和消防部门调查，此次火灾可以排除纵火引发火灾的因素。

（五）间接原因分析

黄章球箱包厂消防安全主体责任未落实，黄章球作为该箱包厂实际经营者，未按照《中华人民共和国消防法》的要求[12]落实消防安全责任，未组织防火检查，未及时发现和消除输送带电机电线短路、消防设施不达标、室内消防栓数量不足、消防通道堵塞等火灾事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题及履职情况

（一）事故相关单位

康祺公司管理责任未落实。康祺公司作为厂房出租方，与黄章球签订租赁合同。每月有安排人员对园区内消防设施、配电房及消防通道等进行检查，每天有安排人员对厂房公共区域以及承租单位进行检查，但未按国家标准、行业标准设置消防设施，园区 A2、A3、A4 栋厂房室内消火栓设置数量不足。

（二）有关监管部门

1. 中堂镇消防安全治理服务中心开展火灾隐患整治不力。该中心作为辖区火灾隐患治理的专门机构，并且负责消防行政委托执法事项。一是对自身职责要求认识不清，简单认为只负责“三小”场所、出租屋检查；二是督促、指导辖区各类消防巡查力量

[12]《中华人民共和国消防法》第十六条：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（一）落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；（三）对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；（四）保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；（五）组织防火检查，及时消除火灾隐患；（六）组织进行有针对性的消防演练；（七）法律、法规规定的其他消防安全职责。

开展消防安全巡查不到位，未发现东泊社区及专职安全员等消防巡查人员业务能力不足的问题。

2. 中堂镇住房和城乡建设局监管责任未落实。涉事厂房于2000年1月14日取得《建筑工程消防验收意见书》，2023年5月黄章球箱包厂使用厂房三楼后，未依法办理消防备案手续，未按国家标准、行业标准设置消防设施而擅自投入使用。该单位负责辖区建设工程消防设计审查验收行政许可及行政处罚事项，未对黄章球箱包厂存在的消防安全问题进行查处，监管责任落实不到位。

3. 中堂镇东泊社区属地管理责任未落实。东泊社区作为属地管理单位及起火建筑权属方，全面负责社区各项工作，以及对社区集体物业的依法管理和监督。自2023年5月黄章球箱包厂承租后，该社区未检查发现其场所存在的火灾隐患及消防违法行为，未有效监督康祺公司履行安全管理责任，日常对属地企业巡查管理不深入、不彻底、不细致，督促工厂企业依法落实消防安全等相关法律法规不力，属地管理责任落实不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

黄章球箱包厂，未落实消防安全主体责任，导致事故的发生。鉴于黄章球为黄章球箱包厂实际经营者，因其逃生意识不足与对现场情况的误判，已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关单位的行政处罚建议

康祺公司，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项[13]的规定，建议中堂镇消防部门依法对康祺公司进行行政处罚。

（三）其他处理建议

建议东泊社区、中堂镇住房和城乡建设局、中堂镇消防安全治理服务中心就此事故中存在的巡查监管问题，分别向中堂镇人民政府作出深刻检查。

事故有关民事法律争议，建议当事各方通过民事法律途径处理。

六、事故主要教训

通过本次事故，暴露出部分单位经营者安全意识不强，未严格落实消防安全责任，经营场所未配备足够的消防设施，消防安全隐患排查治理不到位，人员的逃生自救能力不强。有关职能部门、属地村（社区）监管责任落实不到位，未按工作职责对辖区企业开展监督检查，及时排除火灾隐患并督促整改。

七、事故整改和防范措施

（一）强化政府引领，提升综合治理能力

持续实施党政班子成员挂点指导、行业部门专（兼）职消防安全监督管理员挂点督办、村（社区）两委干部属地“一对一”责任捆绑“包保”机制。继续将消防安全专项整治工作、队伍建设等重大事项列入镇政府重点跟踪督办事项，确保各项工作责任

[13]《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第（二）项：机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责：（二）按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

落实到位、压力传导到位。采取联席会议、通报函告、走访指导、约谈督办等方式，扎实推动村（社区）和行业部门履行消防工作职责。

（二）紧盯突出风险，提升火灾防范能力

按照不起火、不亡人、不扩大的防控思路，紧盯重点领域和薄弱环节，以箱包、纸品及再生资源回收等三类场所为重点开展专项整治行动。同时，持续推动“三小”场所以及出租屋安装联网型感烟探测报警器和简易喷水灭火系统，推动工业园区建设电动自行车便民智能充电柜，开展工厂企业电气线路整治，全力提升场所火灾防御能力。

（三）夯实消防基础，提升保障效能

加快完成中堂镇消防专项规划，推动四乡分站年内建成并投入使用，谋划建设蕉利片区一级消防站，打造“一中心四分站”的救援体系格局。逐步更新、完善全镇消防栓建设，优先建设北王路主干道以及各工业园区、居民区市政消火栓及管网，进一步提升消防救援能力。结合辖区河涌多，水源丰富的特点，在全镇推广建设34处天然取水点，提升消防用水保障能力。此外，对全镇80条消防车通道进行标准化管理，打通生命通道。

（四）强化宣传教育，提升深度精度

以宣传“五进”为主线，组织公安、市场监管、宣教文体旅、民政等部门组织召开行业消防安全警示约谈暨消防知识培训。持续依托“3+N”平台开展消防宣传五进活动，拓广受训群众队伍，

壮实消防志愿者群体。发动基层队伍深入开展消防安全“敲门”行动，广泛开展安全用火用电用气、畅通生命通道、应急疏散逃生等常识宣传，引导居民自觉落实“三清三关”。