狮山乾德顺公司“4·7”一般机械伤害事故调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二六年六月五日

目录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故相关单位（人员）基本情况 2
（二）现场勘验情况 2
（三）人员伤亡和直接经济损失情况 5
三、事故发生经过及原因 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故直接原因 6
（三）事故间接原因 6
（四）企业主要负责人履职情况 7
四、监管部门履职情况 7
五、事故应急情况及善后处理 8
（一）事故应急救援及信息上报情况 8
（二）医疗救治和善后情况 8
（三）事故应急处置评估 8
六、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 8
七、其他处理意见 10
八、事故教训和防范措施 11

2026年4月7日1时38分许，狮山狮北富昌工业园乾德顺再生资源有限公司发生一起机械伤害事故。工人蔡某（男，27岁，四川省达州市人）在工作过程中发现破碎机传送带被卡住，在维修作业时蔡某的头部被挖掘机的抓钳器抓夹挤压，经医护人员确认现场死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了狮山乾德顺公司“4·7”一般机械伤害事故调查组。成员单位包括区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、狮山镇人民政府，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：狮山乾德顺公司“4·7”一般机械伤害事故。

（二）事故发生时间：2026年4月7日1时38分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇富昌狮北工业园的佛山市乾德顺再生资源有限公司内。

（四）事故相关单位（人员）：赵某荣、佛山市乾德顺再生

资源有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）事故性质：经调查认定狮山乾德顺公司“4·7”一般机械伤害事故是一起挖掘机作业人员操作不当、企业安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位（人员）基本情况

1.赵某荣，男，汉族，1993年1月8日出生，住址：广东省江门市新会区古井镇霞路上联一村三区22号。赵某荣系乾德顺公司的工人。


2.佛山市乾德顺再生资源有限公司（以下简称“乾德顺公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440607MADXEECT9X；类型：有限责任公司（自然人投资）；住所：佛山市南海区狮山镇桃园西路塱下村茶田经济社土名明虾岗自编8号（住所申报）；法定代表人：黄某军；成立日期：2024年8月22日；经营范围：一般项目：一般项目：再生资源销售；再生资源回收等。(详见营业执照)

经查，乾德顺公司于2026年1月搬迁至佛山市南海区狮山镇富昌狮北工业园，并从事废旧铁片回收的经营活动，未办理营业执照变更。

（二）现场勘验情况

事发现场位于佛山市南海区狮山镇狮北富昌工业园乾德顺

公司的生产车间，现场车间门口向南，其东侧、西侧、北侧均为厂房；南侧是一条呈东西走向的水泥路。车间整体呈长方形结构，四周砌筑混凝土墙，屋面为铁皮顶棚，建筑高度约 10.2 米；车间内部设有一道分隔墙，整体划分为原料堆放区与破碎作业区，事故发生地点位于破碎作业区内。该破碎作业区长 35 米、宽 22 米，车间北侧布设一台撕碎机，撕碎机通过倾斜向上输送的传送带与破碎机相连；破碎机后方设置有人行爬梯，破碎机前方停放一台黄色挖掘机，挖掘机臂端配套安装抓料抓钳器，抓钳器通过挖掘机驾驶室的控制杆控制抓钳器的张开和夹紧。事故发生时抓钳器处于破碎机进料口位置，离地高度约 5.2 米。车间的西北角处设置有破碎机等机械的控制室。

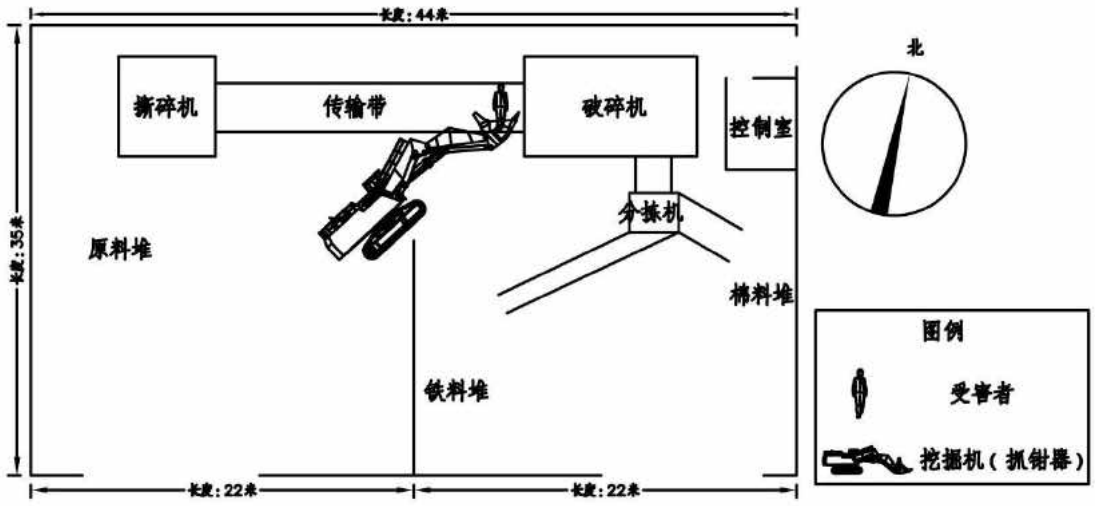


（图为事发现场方位图）



（图为事发现场挖掘机操作现场图）

根据涉事司机所述，涉事挖掘机为乾德顺公司购买的二手机械，事发前均正常使用，未出现故障异常。挖掘机的驾驶室有一条推拉杆，可以控制挖掘机前进后退，向前推挖掘机就会向前行驶，向后推挖掘机就会向后行驶，然后驾驶座位左右两侧有两条杆，左边的杆是控制驾驶室旋转的，右边的杆是控制抓钳器，可以控制抓钳器上下、张开和夹紧，向前推可以控制抓钳器向上移动，向后推可以控制抓钳器向下移动，向右推控制杆打开抓钳器，向左推控制杆，抓钳器就会夹紧。

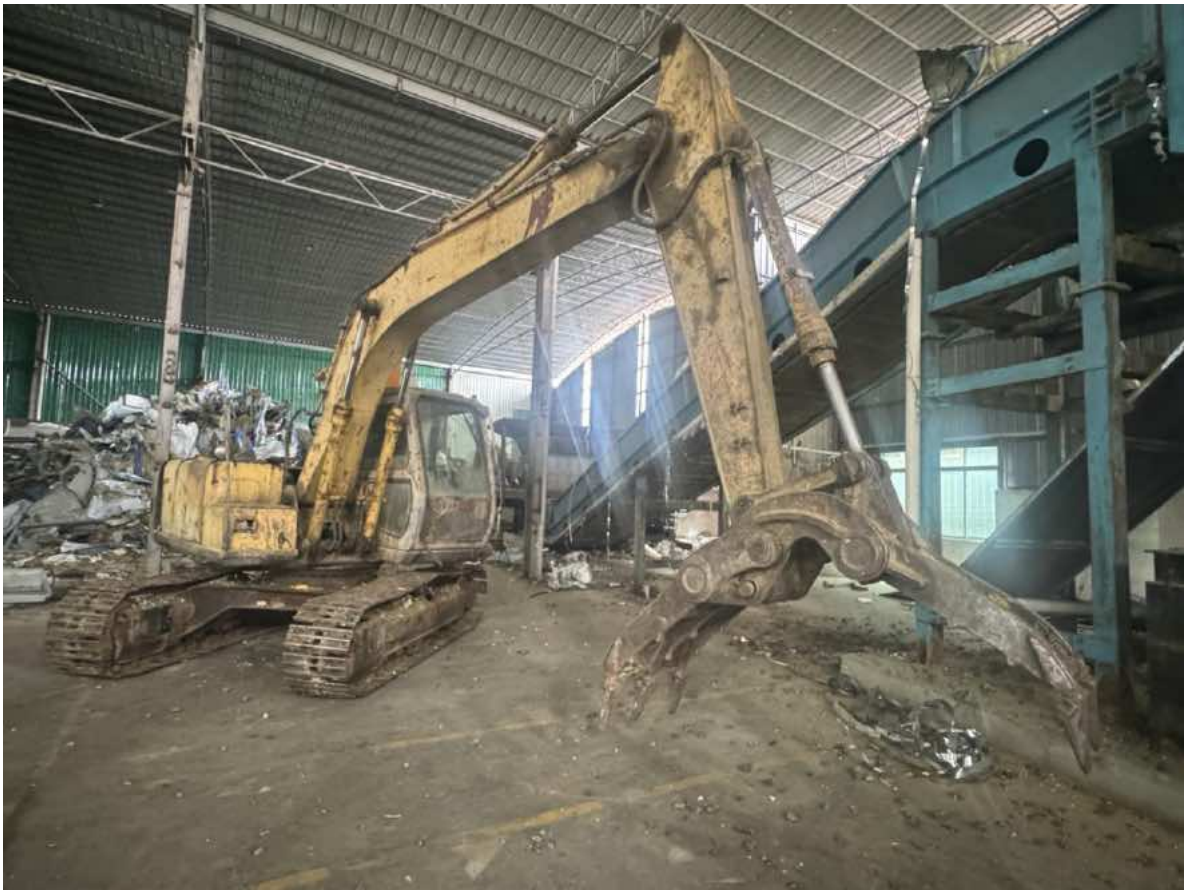

（图为涉事挖掘机抓钳器张开的状况）

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

死者蔡某，男，汉族，1998年7月4日出生，住址：四川省大竹县月华镇光华村1组7号。经查，蔡某系乾德顺公司的工人。

本起事故造成1人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，暂无法核定事故直接经济损失。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

据现场视频以及相关人员询问笔录所述：

2026年4月6日20时许，蔡某、赵某荣二人开始作业，蔡某负责设备巡检、监控值守等工作，赵某荣操作挖掘机抓夹废旧铁片输送至传送带，再经破碎机进行破碎作业。作业持续至7日凌晨1时许，传送带发生卡料故障，物料无法进入破碎机。蔡某登上传送带区域进行清理作业，经徒手多次尝试未能取出卡死的原料，随即示意赵某荣操作挖掘机协助清理。赵某荣操作挖掘机将抓钳器伸至传送带位置，蔡某弯腰俯身将卡死的原料绑扎于抓钳器上。赵某荣在未确认蔡某所处安全位置、视线受阻无法观察到蔡某的情况下，操作抓钳器闭合，抓钳器夹到蔡某头部。随后赵某荣操作抓钳器张开，蔡某失去意识倒下并跌落至二级破碎机入口处。经南方医科大学珠江医院三水医院急救人员到场确认蔡某不治身亡。

经确诊，蔡某因头部挤压受伤致死与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

挖掘机司机赵某荣在未确认蔡某所处安全位置、视线受阻无法观察到蔡某的情况下，操作抓钳器闭合夹到蔡某头部，导致蔡某死亡。

（三）事故间接原因

乾德顺公司未有效落实安全管理责任，未组织制定安全生产规章制度和操作规程，未对从业人员进行安全生产教育和培训，

未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

（四）企业主要负责人履职情况

乾德顺公司的法定代表人黄某军，作为公司的主要负责人，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

四、监管部门履职情况

（一）履职情况

狮山镇政府每季度组织辖区企业召开安全生产培训会议，邀请安全生产领域专家开展专题授课，并围绕有限空间作业、高空作业及涉危化品、涉粉尘、涉液氨等重点行业领域开展分类专项培训。建立标准化体系，按月开展五项隐患自查自纠，积极配合上级安全生产“百日攻坚”、重大隐患排查整治等专项行动，深入开展集中检查，规范建立阶段性工作台账，健全安全生产长效监管机制，持续提升辖区安全生产综合治理水平。

狮北村委会切实强化对涉事企业及辖区各类生产经营单位的安全监管力度，组织巡查人员对涉事企业及周边同类型企业开展常态化突击巡查，每季度至少组织一次安全生产隐患排查整治行动，并在节前全面开展安全隐患专项排查。督促企业规范建立节后复工复产 “六个一” 工作台账，严格落实复工复产审批制度。

（二）存在问题

狮北村委会巡查存在监管盲区，对新入驻企业的安全风险研判不及时、感知滞后，在日常巡查中力度不足，对企业存在的安全隐患敏感性、警觉性不强，对新搬迁入驻的企业未能做到及时摸排、靠前检查、宣讲提醒，未能第一时间发现并处置问题。

五、事故应急情况及善后处理

（一）事故应急救援及信息上报情况

事故发生后，现场人员拨打120，由120急救人员到场后确认蔡某抢救无效死亡，应急管理、公安等部门工作人员到场处置。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

事故发生后，狮山镇相关部门组织企业负责人与死者家属进行赔偿事宜协商，因赔偿金额存在分歧，暂未协商成功，相关部门已指引死者家属依法通过司法途径诉请民事赔偿。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇人民政府启动应急预案，积极做好善后协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。经评估，本次事故应急处置及时有效。

六、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任人员提出处理意见如下：

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.挖掘机司机赵某荣在未确认蔡某所处安全位置、视线受阻无法观察到蔡某的情况下，操作抓钳器闭合夹到蔡某头部，操作行为违反了《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）第5.1.10条[1]等规定，导致蔡某死亡，对事故负有责任，其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[2]的规定，构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法追究其刑事责任。

2.乾德顺公司的法定代表人黄某军，作为公司的主要负责人，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项[3]等规定，造成工人蔡某死亡的后果，涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条的规定，构成重大责任事故罪，建议移送公安机关依法追究其刑事责任。

（二）对有关责任单位和人员的行政处罚建议

---

[1]《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ 33-2012）第5.1.10条：机械回转作业时，配合人员必须在机械回转半径以外工作。当需在回转半径以内工作时，必须将机械停止回转并制动。

[2]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条：在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

1.乾德顺公司未有效落实安全管理责任，未组织制定安全生产规章制度和操作规程，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项[4]、第二十八条第一款[5]、第四十一条第二款[6]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

2.乾德顺公司的法定代表人黄某军，作为公司的主要负责人，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项、第（五）项等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

七、其他处理意见

狮北村委会巡查存在监管盲区，对新入驻企业的安全风险研判不及时、感知滞后，在日常巡查中力度不足，对企业存在的安全隐患敏感性、警觉性不强，对新搬迁入驻的企业未能做到及时摸排、

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

靠前检查，未能第一时间发现并处置问题。建议由狮山镇人民政府对狮北村委会进行约谈，责令社区严格履行安全生产属地管理责任，全面强化辖区对新入驻、新搬迁企业日常管控，重点排查企业各类安全生产隐患，做到早发现、早预警、早处置。

八、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分从业人员安全意识薄弱，对挖掘机作业存在的安全风险认识不足；企业未有效落实安全管理主体责任，未建立健全安全操作规程，未按规定开展从业人员安全教育培训，安全隐患排查治理不到位。

为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）乾德顺公司要迅速落实“三个必须”工作要求，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，事故企业要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）狮山镇人民政府要重视本起事故中暴露出的问题，深入组织开展新搬迁入驻企业安全检查工作，加大日常巡查和隐患整治力度，实行隐患闭环管理，对安全管理缺失、整改不到位的企业依法查处，压实企业安全生产主体责任，切实防范同类事故

的发生。