政府信息公开

请输入标题查询

天元马家河株洲市博鳌实业有限责任公司“4•28” 一般机械伤害事故查报告

发布时间：2025-11-11 15:34 浏览次数：250 字体：[大 中 小]

天元马家河株洲市博鳌实业有限责任公司“4·28”

一般机械伤害事故调查报告

株洲市天元区人民政府事故调查组

2025年11月

目 录

一、事故基本情况 1

（一）事故相关单位概况 1

（二）事故相关单位安全管理情况 2

（三）事故发生经过 4

（四）事故现场情况 5

（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6

二、事故应急处置及评估情况 6

（一）事故信息接报及响应情况 6

（二）事故现场应急处置情况 6

（三）医疗救治和善后情况 7

（四）事故应急处置评估 8

三、事故原因分析 8

（一）直接原因分析 8

（二）间接原因分析 8

四、政府相关职能部门履职情况 9

（一）区科工信局履职情况 9

（二）马家河街道办事处履职情况 9

五、有关责任单位存在的主要问题 10

六、事故相关单位和责任人的责任认定及处理建议 10

（一）事故相关单位的责任认定及处理建议 10

（二）事故有关责任人的责任认定及处理建议 10

七、事故整改和防范措施 11

（一）强化生产经营单位安全主体责任 11

（二）政府部门吸取事故教训，举一反三抓整改 12

天元马家河株洲市博鳌实业有限责任公司“4·28”一般机械伤害事故调查报告

2025年4月28日17时05分许，株洲市博鳌实业有限责任公司复合车间预浸班组张某在公司三栋二楼复合车间在独自处理异常运行的设备时，发生机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失153.3719万元。

2025年5月8日，天元区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律规定，批准成立由区应急管理局局长袁玉峰任组长，区科工信局、公安天元分局、区总工会、马家河街道办事处为成员单位的事故调查组，并邀请区委，依法组织开展全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证等手段，查明了事故经过和原因，认定了事故的性质，划分了事故的责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，以及事故防范和整改措施建议。

经调查认定，天元马家河株洲市博鳌实业有限责任公司“4·28”一般机械伤害事故是一起因员工违反安全操作规程造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.株洲市博鳌实业有限责任公司（以下简称“博鳌实业公司”或“公司”），事故发生单位，统一社会信用代码为：914302005827825156，法人：阎少军，成立时间：2011年09月29日，注册资本为100万人民币，注册地址为湖南省株洲市天元区黄山路北侧168号绝缘材料厂生产综合楼1楼，企为有限责任公司(自然人投资或控股)，企业的经营范围为:普通机械设备制造；五金交电、电子产品、电气产品制造、销售；钢材、化工原料（需专项除外）、建筑材料、水暖器材、一般劳保用品销售；机械零部件进出口业务代理。

2.株洲市绝缘材料有限责任公司（以下简称“绝缘材料公司”），事故发生单位合作公司，统一社会信用代码：91430200788042299L，法定代表立新，成立时间：2006年06月02日，注册资本为1200万人民币，注册地址为湖南省株洲市天元区黄河南路68号，类型为有限责任公司(自然人投资或控公司经营范围为绝缘制品、电动机械制造、销售；绝缘制品进出口业务；铁路机车车辆配件制造、批发和零售；普通货物运输。(依法须经批准的项目关部门批准后方可开展经营活动)。

（二）事故相关单位安全管理情况

2017年1月1日，绝缘材料公司与博鳌实业公司（合同乙方）签订《产品加工合作协议》，协议约定由甲方向乙方提供加工所需的原材料；约定乙方按约定使用厂房及设备，不得擅自改变厂房结构和设备性能，乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律法规、规章制度和操作规程，制定并执行安全生产管理制度，乙方负责对其雇用的员工进行安全生产培训，确保员工具备必要的安全知识和技能，熟悉设备的安全操作规程，乙方应在生产过取必要的安全防护措施，配备相应的劳动保护用品，并确保员工正确佩戴。甲乙双方同日同步签订了《安全生产协议书》，约定乙方进入厂区生产前受厂级安全教育，由甲方主管部门负责，并填报外来生产人员登记表，乙方应有健全的安全管理组织体制、各工种的安全操作规程、特种作业人员的持证上岗制度，制定各级安全生产岗位责任制及定期安全检查制度、安全教育制度等。协议合作期限为10年，自2017年1月1日起至2026年12月31日。

绝缘材料公司制定了全员安全生产责任制、安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防工作机制，对使用公司厂房和设备的博鳌实业公司的安全生统一协调、管理，定期进行了安全检查，如若发现问题，及时督促了整改。

博鳌实业公司成立了由公司总经理阎少军为组长，安全副总为副组长，技术部长、销售副总、生产部长、供应部长、质量部长、行政部长、车间主员，安全员王磊为督察员的安环领导小组。公司建立了安全生产责任制、安全生产责任考核制度、安全生产隐患排查制度、安全生产教育培训管理制度，制定了《上胶机安全操作规程》等安全操作规程，对员工进行了节后复工复产培训，每月定期组织开展安全教育培训，对员工开展了每日班前会做好了相应记录。公司未建立安全风险分级管控制度及按照安全风险分级采取相应的管控措施。公司制定了生产安全事故应急救援预案，但未按要求急救援演练。

（三）事故发生经过

2025年4月28日15时45分左右，博鳌实业公司复合车间预浸班组员工张某和张某碧与上一班工友完成交接班。两人的工作区域为三栋二楼复合车作内容为将原材料卷布通过人力叉车由同一栋三楼原材料仓库运到上胶机上料区域，通过预浸设备运转，卷布送入胶槽进行浸染，后进入上胶机的烘进行烘干，烘干后由上胶机自动卷成一卷变成成品，再运到成品仓库。两人的分工为：张某碧负责原材料拖运、供料及成品的拖运，张某负责查看设行是否正常，成品质量是否合格（图1 张某在查看设备运行情况），如遇设备运行出现异常等情况，若上机操作，必须张某碧在现场协助张燕进行处要时停机处理[1]，待处理完毕检查设备正常后再开机生产。

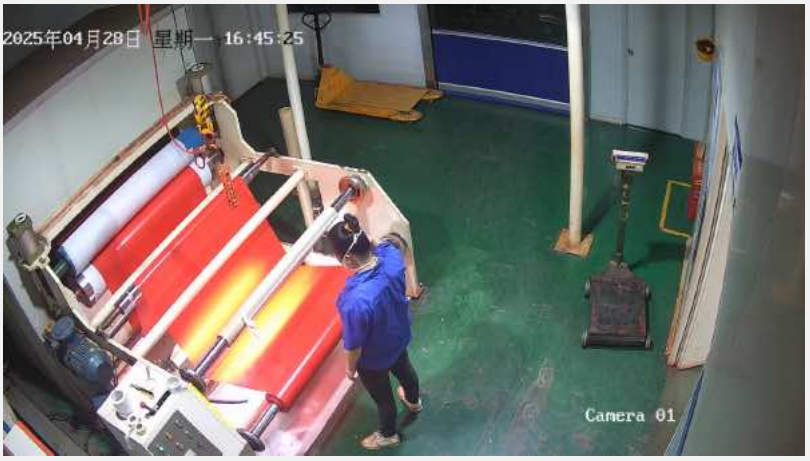


图1 张某在查看设备运行情况

[1] 所在岗位《上胶机安全操作规程》中明确“3.3 当产品出现异常，工作人员要上机操作时，必须有两人同时在岗方可进行操作，必要时停机处理，待毕检查设备正常后再开机生产。”

16时30分左右，上一班工友用的最后一卷卷布的成品全部出来，张某碧将成品运送至成品仓库，大概16时45分，张某碧回到上胶机旁，此时张某碧说要张某碧拖原材料过来，于是张某碧马上乘坐直升电梯前往同一栋楼的三楼原材料库拖运卷布。17时许，张某碧返回二楼上胶机旁时，发现上卷布异常（图2 张某碧发现上胶机上卷布异常），以及张某右手及胸腹部被卷入收卷的滚轴装置中。



图2 张恒碧发现上胶机上卷布异常

（四）事故现场情况

事故地位于天元区马家河街道仙月环路1668号三栋二楼复合车间内。事故现场图片见下图。



（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况：造成1人死亡，张某，女，身份证号：430**********，家庭住址：株洲市天元区*****。

2. 直接经济损失：根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》核定，本次事故造成直接经济损失153.3719万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年4月28日17时08分，安全员王某在下班回家途中接到车间主任郭某根关于事故的报告后，立即往公司赶，在回公司的路上，接到公司主要领导阎某军的电话，要其立即拨打110并向区应急管理局电话报告，王某立即照做，大概下午6时25分，王某赶到事发现场，发现120急救人员抢救完毕后正准备离场，110民警在现场维持秩序，并对相关人员问话。

接到事故报告后，公安、区应急管理局、区科工信局、马家河街道等部门立即赶往事故现场，指导现场事故处置和善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，张某碧立即连续呼喊张某姓名，同时将设备电源切断，并启用紧急制动装置，发现张某无反应后，张某碧立即打电话给班组长李某（查看通话记录，拨打电话时间为17时02分），电话没打通后立即前往三楼呼喊班组长李某说“出事了”（此时为17时05分左右），李某听到后立即赶到二楼现场，发现张某趴在机器上，右手卡入滚轴中，随即呼喊“张某，张某”，发现张某没有任何回应，李俊立即拨打了120急救电话，并电话通知车间主任郭某根，郭某根赶到现场后呼唤张某未得到回应，与李某确认已拨打了120急救电话后，立马电话联系博鳌实业公司安全员王某（查询手机通话记录，拨打时间为17时08分）说明情况，同时和已在现场的张某碧、李俊一起，三人合力将张某从设备上抬出至地面，然后打开门和风扇进行通风，等待120急救人员救治。

（三）医疗救治和善后情况

4月28日17时29分左右，120医护人员到达事故现场进行了呼吸机辅助呼吸、心电监护、建立静脉通道和心肺复苏等急救措施（图3 医护人员在进行现场急救），18时25分许，张某经抢救无效被宣布死亡。



图3 医护人员在对张某进行现场急救

4月28日晚上，博鳌实业公司与死者家属达成一致并签订了《协议书》，取得了死者家属的谅解。善后处理平稳有序，死者家属情绪稳定，无重发生，未引发社会不稳定因素。

事故发生后区科工信局园区中心郭主任、谭副主任、以及第三方董工程师赶到现场了解事故情况，积极配合事故单位处理相关事宜并上报。区街道党工委李书记、肖副书记及办事处朱副主任等领导第一时间带领平安法治和应急管理办工作人员、社区干部赶赴现场，详细了解事故基本情况，出所协同事故单位做好现场处置、人员安抚等工作，并积极跟进善后各项事宜，维护辖区秩序稳定。

（四）事故应急处置评估

相关部门和人员在事故应急处置中 ，应对迅速，措施有力，应急处置到位，未发现有失职渎职行为。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

张某安全意识淡薄，发现设备出现异常后，违反《上胶机安全操作规程》中“当产品出现异常，工作人员要上机操作时，必须有两人同时在岗行操作，必要时停机处理，待处理完毕检查设备正常后再开机生产”有关规定进行操作，致使其右手及胸腹部被卷入机器，导致事故发生。

（二）间接原因分析

株洲市博鳌实业有限责任公司。一是安全教育和培训不到位，存在个别员工安全意识淡薄、违反安全操作规程的现象；二是未建立安全风险分级管控按照安全风险分级采取相应的管控措施；三是公司安全检查不到位，未及时发现、制止和纠正员工的违反操作规程的行为；四是公司制定了生产安全急救援预案，但未按要求组织应急救援演练，遇到紧急情况无法保证采取一系列有效措施。

四、政府相关职能部门履职情况

（一）区科工信局履职情况

区科工信局党组高度重视安全工作，始终坚持“生命至上、安全发展”的理念，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，2025年对辖区54家企业进行了安全隐患排查与复查，共排查出隐患172条，整改率达到100%。同时，积极开展各类专项行动，为做好春节复工复产安全生产工科工信局成立了局领导带队的专项工作小组，开展了“开工第一课讲安全”安全教育培训活动，组织园区10家工业企业通过专家现场授课、观看事故育片等形式，增强辖区企业员工的安全生产意识，落实了安全生产行业部门监管责任。

（二）马家河街道办事处履职情况

马家河街道办事处制定了安全生产“一岗双责”责任分解表，明确每位党政班子成员安全监管职责，定期组织召开安全生产工作会议统筹部署，带队常态化开展安全隐患排查。截至2025年4月，共召开安全生产专题部署会议3次，通过细化任务清单、层层压实责任，确保工作有序推进；开展专合检查5次，覆盖企业20家（次），排查各类安全隐患15条（其中重大事故隐患1条），全部完成整改销号；同时，强化宣传警示引导，利用企业安全管群、街道安监群等常态化转发事故案例、安全警示信息；结合日常隐患排查工作，对企业开展针对性安全提醒教育，累计开展各类宣传提醒8次，有辖区企业安全主体责任意识和防范能力，落实了安全生产属地监管责任。

五、有关责任单位存在的主要问题

株洲市博鳌实业有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，尽管公司制定了全员安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，公司制定安全事故应急救援预案，但公司安全生产教育和培训不到位，存在个别员工的安全意识淡薄、违反安全操作规程的现象，未建立安全风险分级管控制照安全风险分级采取相应的管控措施，安全检查不到位，未及时发现、制止和纠正员工的违反操作规程的行为，未按要求组织应急救援演练，遇到紧无法保证采取一系列有效措施。

六、事故相关单位和责任人的责任认定及处理建议

（一）事故相关单位的责任认定及处理建议

株洲市博鳌实业有限责任公司安全生产主体责任落实不到位，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，未建立安全风险分级管控制度及按照险分级采取相应的管控措施，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[1]之予行政处罚。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”

（二）事故有关责任人的责任认定及处理建议

1. 张某，女，株洲市博鳌实业有限责任公司员工，安全意识淡薄，违反安全操作规程，在发现所在岗位产品设备运行出现异常后，未按照《上位操作规程》中“必须有两人同时在岗方可进行操作”的要求，在未对设备进行断电停机的情况下，独自一人进行操作，导致事故发生，对事故负有任。鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

2. 阎某军，男，株洲市博鳌实业有限责任公司的法定代表人兼总经理，履行企业安全生产主要负责人职责不到位，未落实安全风险分级管控和查治理双重预防工作机制，未及时督促、检查本单位的安全生产工作，未实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故负有领导责任。建议由区理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]之规定给予行政处罚。

3. 王某，男，株洲市博鳌实业有限责任公司兼职安全生产管理人员，履行企业安全生产管理人员职责不到位，未组织或者参与本单位应急救援未及时制止和纠正员工违反操作规程的行为，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]之规定给处罚。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任”

七、事故整改和防范措施

（一）强化生产经营单位安全主体责任

各生产经营单位要严格落实企业安全生产主体责任，建立完善本单位全员安全生产责任制度，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治预防工作机制。要加强安全生产教育和培训，定期组织生产安全事故应急演练，强化对安全生产操作规程、应急处置流程的培训，提升员工安全意识急处置能力。

（二）政府部门吸取事故教训，举一反三抓整改

落实行业和属地监管责任。区科工信局、马家河街道要深刻汲取事故教训，强化事故警示教育，将此事故向辖区监管企业通报，结合行业监管能职责组织开展安全生产专项检查。要持续深入贯彻落实省、市有关工作要求，结合十九条安全监管执法检查重点事项，深入开展企业违规违章行为治行动工作，确保全区安全生产形势稳定向好。

附件：事故直接经济损失统计表

	项目	金额（万元）

类 别 价值		
人身伤亡后支出费用	医疗费用	/
	殡仪馆费用	0.16
	补助及救济费用	152.9999
	住宿、伙食费用	/
	小计	153.1599
善后处理费用	处理事故事务性费用	0.032
	现场抢救费用	0.03
	清理现场费用	/
	事故罚款和赔偿费用	/
	小计	0.062
财产损失价值	固定资产损失价值	0.15
	流动资产损失价值	/
	小计	0.15
合计	153.3719	