晋中市太谷区和信废物再生利用有限公司
“11·22”一般坍塌事故调查报告

2023年11月22日16时17分许，太谷县和信废物再生利用有限公司铁粉车间内进行二期扩建时，发生一起因不当使用千斤顶导致磁选机安装平台底部混凝土预制板折断坍塌后1名工人被砸身亡的生产安全责任事故，直接经济损失170万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）等有关法律法规规定，2023年11月27日，太谷区政府成立了太谷县和信废物再生利用有限公司“11·22”一般亡人事故调查组（以下简称事故调查组），成员由区工信局、市生态环境局太谷分局、区应急管理局、区纪委监委、区公安分局、区总工会、任村乡等部门人员组成，并邀请区检察院派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘查事故现场，搜集事故相关证据，询问事故相关人员，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故单位和责任人员的处理意见和建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，**“11·22”事故是一起因企业安全主体责任落实不到位，安全管理存在漏洞，聘用无资质安装人员进行设备安**

装，对现场危险因素判断不足，导致的一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）太谷县和信废物再生利用有限公司概况

法定代表人：王×；

统一社会信用代码：9114**********JGOD；

成立日期：2016年07月01日；经营状态：开业；

注册资本：叁仟柒佰伍拾万圆整；营业期限：长期；

注册地址：山西省晋中市太谷县任村乡布袋庄村村东；

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

登记机关：太谷县市场监督管理局；

经营范围：废旧物资综合利用、常用有色金属冶炼（国家禁止或限制投资项目除外），进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）涉及事故铁粉车间基本情况

2023年3月，为了从次氧化锌生产废渣（锌铁渣）中选出铁渣，然后再经过加工生成铁粉，太谷县和信废物再生利用有限公司在其厂区空地与个体投资人胡××合作建设铁粉生产车间。2023年4月底新建的铁粉车间生产线（一期）投入运行，在2023年11月初，按照原定合作建设计划，铁粉车间生产线二期扩建工程开始建设。事故就发生在二期扩建工程设备安装过程中。

（三）相关合同关系及合同基本内容

2023年4月1日，太谷县和信废物再生利用有限公司（甲方）与个体投资人胡××（乙方）签订了《选铁厂合作协议》，甲乙双方本着互惠互利的原则，就甲方厂内建造铁粉生产车间进行合作经营，并就具体事项达成如下协议（原文）：

一、甲方责任与权利

1.甲方确保还原铁粉项目手续齐全合法。

2.甲方确保乙方水、电正常供给与计量清晰。

3.甲方确保乙方在承建铁粉厂项目与生产的过程中外围影响，由甲方负责。

4.甲方必须提供煤泥处理渠道，由于煤泥不能正常处理，导致铁粉厂不能正常的生产，所有损失由甲方承担。煤泥处理费用由铁粉厂承担。

5.甲方须为乙方提供办公与住宿。

6.甲方生产的锌铁渣单铁含量保证25%左右，在乙方收回投资之前计价按40元／吨。乙方投资款收回后锌铁渣计价按70元／吨。锌铁渣单铁含量低于18%以下不得计价。如铁渣没有生产价值，由甲方自行解决。铁渣质量的好坏，双方请专业机构共同认定。

7.铁粉厂在乙方收回投资后，甲方占80%股份、乙方占20%股份。

二、乙方责任与权利

1.乙方负责承建铁粉厂项目所有资金，包括流动资金，不包

括证件手续和环保等任何外围费用。

2.乙方在承建铁粉厂过程中或建成后没有收回投资前，因甲方原因停工不能运营，所有损失由甲方承担并赔偿乙方的所有投资损失。

3.乙方承建铁粉厂项目预计投资在300万元左右，由甲方负责财务，乙方监管签字付款，甲方负责银行卡，乙方绑定银行卡信息。所有的采购维修费用，双方共同监督。

4.在帐户上有多余款时，乙方在收回投资前，甲方不得有任何理由拒付。乙方预计建成后正常生产在4-6个月收回投资。

5.收回投资后所有利润按股权比例分配，铁粉厂公帐保留30万元左右流动资金周转。

6.乙方负责生产与经营，由于乙方的原因，导致产品和经营的损失由乙方负责承担。甲方有了解正常市场信息，并提出异议的权利。

7.乙方要配合好甲方的现场管理要求，必须保证好生产现场的卫生干净整洁。

8.乙方在签定本协议后，确保在5月20日之前，要进行正常的试运行投产。

9.本次投资不包括建设还原铁粉，乙方要预留好场地，以备今后上还原铁粉项目，投资还是由乙方负责。

10.此合同一式两份，甲乙双方各一份，如有争议，甲乙双方协商解决。”

（四）事故单位安全管理情况

太谷县和信废物再生利用有限公司建立有安全生产责任制，制定有安全生产管理制度和操作规程；配备有专职安全生产管理人员；组织并实施了对员工的安全生产教育和培训；能够定期开展安全检查和隐患排查。但是对合作方（相关方）的安全管理缺乏必要的管控措施，存在一定的管理漏洞。双方未在合同中就安全生产责任进行明确，对施工过程缺乏管理。

（五）事故相关人员基本情况

1. 罗××（死者），湖南湘潭人。身份证号：4303**********7835；性别：男；年龄：44 岁；政治面貌：群众；住址：四川省大竹县竹阳镇东湖路242号。自由职业者，刘×找来在刘××工队中负责进行设备安装和工艺流程的技术指导，曾经参与过铁粉车间一期建设。

2. 刘×，湖南湘潭人。身份证号：4303**********0773；性别：男；年龄：45 岁；政治面貌：群众；住址：湖南省湘潭市岳塘区五里堆毛纺一村2栋4单元402号；联系方式：139****8080。自由职业者，是胡××委派到太谷县和信废物再生利用有限公司铁粉车间负责组织协调铁粉车间生产线二期扩建工程的工作人员，曾经组织过铁粉车间一期建设。

3. 刘××，四川大竹人。身份证号：5130**********2471；性别：男；年龄：45岁；政治面貌：群众；住址：四川省大竹县中华镇垭角铺村7组1号；联系方式：138****1471。自由职业者，

刘×找来承包铁粉车间机械设备安装工程的工队队长，曾经参与过铁粉车间一期建设。

4.胡××，湖南湘潭人。身份证号：4303**********2035；性别：男；年龄：59岁；工作单位及职务：太谷县和信废物再生利用有限公司铁粉车间实际负责人。政治面貌：群众；住址：湖南省湘潭市鹤岭镇果沙唐村；联系方式：185****1110。

5.张××，山西太谷人。身份证号：1424**********2837；性别：男；年龄：53岁；政治面貌：群众；住址：山西省太谷县胡村镇小常村小后街7号；联系方式：138****8329。工作单位及职务：太谷县和信废物再生利用有限公司总负责人（次氧化锌生产经营销售厂长）。

6.杜××，山西太谷人。 身份证号：1424**********2818；性别：男；年龄：38岁；政治面貌：群众；住址：山西省太谷县胡村镇孟高村南大街一巷1号；联系方式：153****7168。工作单位及职务：太谷县和信废物再生利用有限公司安全负责人，曾经参与过铁粉车间一期建设。

7.刘×，四川大竹人。身份证号：5130**********6834；性别：男；年龄：52 岁；政治面貌：群众；住址：四川省大竹县竹阳镇东湖路242号；联系方式：135****7140。自由职业者，刘××找来在工队中参与选铁设备安装、调试的工人，曾经参与过铁粉车间一期建设。

（六）事故发生经过

2023年11月7日，刘×打电话叫刘××及其工队人员来到太谷县和信废物再生利用有限公司，铁粉车间生产线二期建设开始进行；

2023年11月19日，铁粉车间生产线二期建设所需的两台磁选机吊装到距离车间地面3.5米高度的预制板平台上；

2023年11月22日下午，刘×和罗××以及另一个工友上到平台上开始分工安装设备，刘×负责焊接安装右侧磁选机的电机，罗××负责调整左侧磁选机的高度，而另一个工友在刘×右侧负责递送工具等协助工作（详见图2所示）；

现场监控视频显示，2023年11月22日16时14分27秒至32秒期间，罗××低头蹲着，手臂一上一下疑似打千斤顶的动作，刘×在右侧磁选机上进行焊接作业。16时14分42秒，就在刘×向右转体俯身放下手中焊把、面罩起身后的一瞬间，左侧磁选机下的混凝土预制板靠罗××一侧发生断裂坠落，其上摆放的磁选机也随之倾斜坠落，磁选机机身把正在蹲着的罗××带了下去，倾斜坠落的磁选机又把先断裂预制板两侧的预制板砸断，刘×脚下的预制板被砸断时翘起的板头导致刘×身体失稳，幸亏刘×下意识地抱住了右侧的磁选机电机方免于坠落。刘×稳住身体后不断大声呼喊罗××，又急忙从平台上下到平台底下观察罗××的情况。（注：监控视频时间与北京时间滞后约3分钟）

16时19分许，正在厂房顶作业的刘××听到喊声后急忙赶到事故现场，看到断裂的预制板和磁选机压在罗××的腰上，摸了

一下手，呼叫罗××没有反应。

16时20分，刘××向刘×打电话汇报现场情况说：磁选机掉下来把罗××砸住了。刘××打完电话去开叉车想把磁选机移开，但是现场条件所限叉车无法使用，就赶快去叫吊车来救援。

16时24分左右，刘×接到刘××电话后赶到事故现场，看到磁选机压在罗××腰上，走到罗××跟前摸了脉搏，无脉搏，呼喊没有回应，于是就给张××打电话汇报说：罗××被压住了，摸了脉搏好像没气了。刘×也想用叉车把磁选机挪开，但叉车用不上，然后安排人把吊车开过来，使用吊车进行救援，吊车大约用了半小时到达现场，吊车来了之后用了将近1个小时将设备吊起，将人抬离现场。张××接到刘×电话后约在16时30分到达现场。

17时左右，刘×给胡××打电话汇报了事故情况，胡××当时正驾车从河南去往宁夏的山西路段上，大约在18时左右到达事故现场。

17时46分左右，在罗××被从磁选机下救出后，张××打电话报120，大约20多分钟，120车到达现场，医护人员现场检查了伤者，确认已死亡，120随后离开。随后张××就拨打了殡仪馆电话，约20时许殡仪车到达现场，在电话征得家属同意的情况下将尸体拉走。

2023年11月22日20时许，刘×设法通知到罗××的家属，11月23日、24日罗××的亲属分两批陆续赶到太谷。并于24日上午9时左右，刘×陪同罗××的弟弟给110打报警电话，10多分钟后110到

达现场，通过现场勘查警方认定是一起生产安全事故。24日上午9时38分，在接到任村派出所电话反馈后，任村乡党委书记、乡长、企业办工作人员第一时间赶赴现场进行处置。

2023年11月24日上午10时04分，公司负责人张××向太谷区应急管理局郝××队长报告了事故情况。同日上午应急管理局2名工作人员到事故现场查看、了解事故情况，组织指导企业进行善后处置工作。

（七）事故现场勘查情况（见下图1-图10）

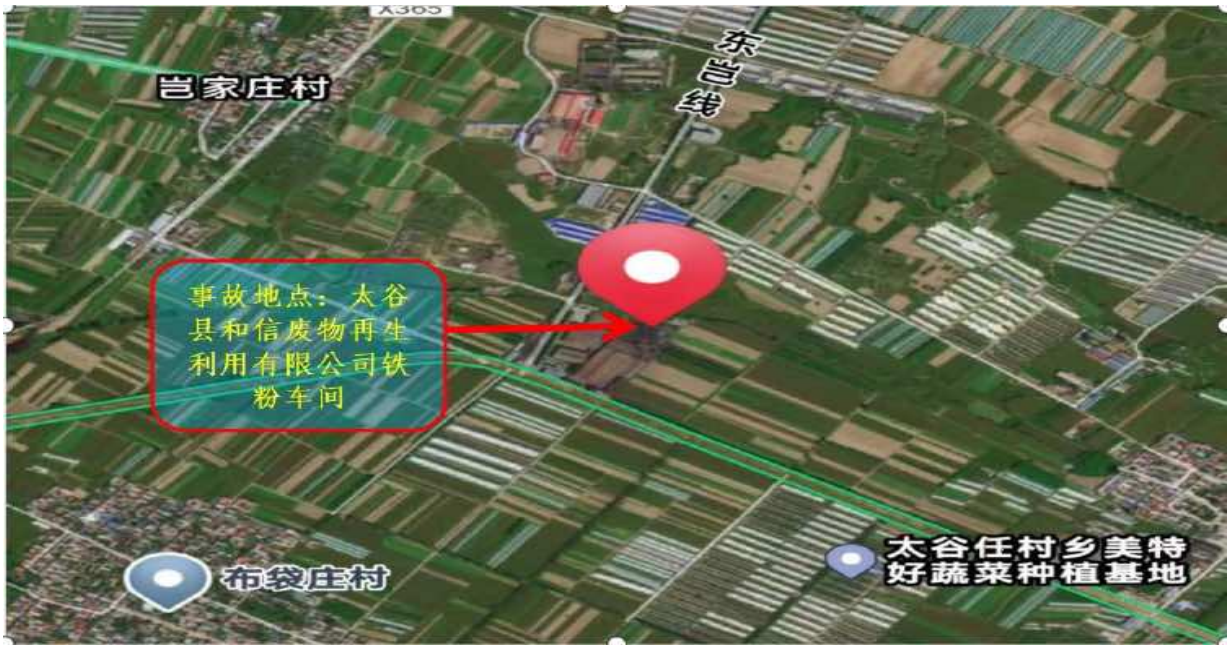


图1：事故地点导航位置示意图

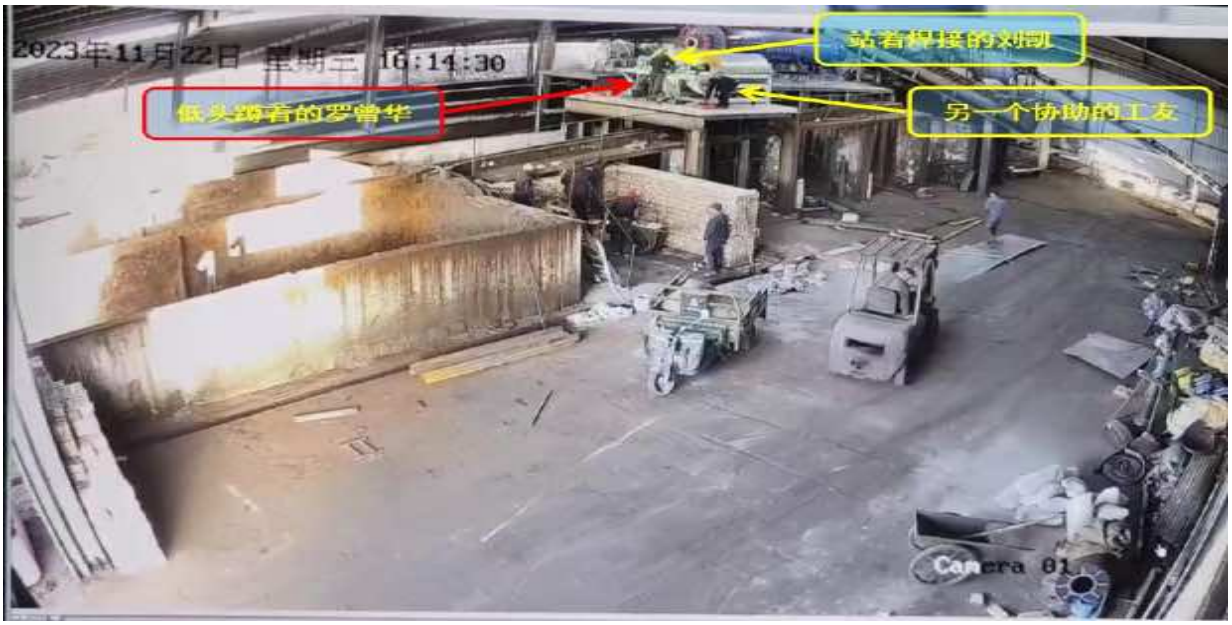


图2：事故发生前现场状况（来自现场监控视频截图）



图3：从车间门口看采取停工、警戒隔离措施的铁粉车间内部



图4：中远距离观察事故现场



图5：近距离观察事故发生后平台预制板状况



图6：换个角度看刘×脚下被砸断但没有坠落地面的预制板情况



图7：事故救援结束后平台下面状况一



图8：事故救援结束后平台下面状况二



图9：事故救援结束后平台下面状况三



图10：铁粉车间一期工程所做的磁选机设置平台

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：死亡1人。姓名：罗××； 男,44岁,汉族，湖南湘潭人，身份证号：4303**********7835，生前系刘×找来在刘××工队中负责铁粉车间二期工程进行设备安装工程设计和工艺流程的技术指导人员，此前在事故发生地铁粉车间一期建设过程中担当同样角色。

2.直接经济损失170万元。

二、事故应急处置情况及评估

（一）事故应急处置情况

2023年11月22日16时17分事故发生后，与罗××同在平台上作业的刘×不断大声呼喊罗××，快速跑到作业平台下方，查看罗××受伤情况并尽其所能移除压在其身上的预制板碎块。16时19

分许，正在厂房顶作业的刘××听到喊声后急忙赶到事故现场，触摸罗××的脉搏，呼叫名字没有反应后。赶快向刘×打电话汇报现场情况，16时24分左右，刘×接到刘××电话后赶到事故现场，触摸罗××脉搏，呼喊没有回应，于是在16时25分左右给张××打电话，张××接到刘×电话后约在16时30分赶到现场。现场人员想用叉车把磁选机挪开，但叉车因为现场条件限制用不上，然后找来吊车进行救援，约17时46分左右将罗××救出并抬离现场。约17时左右，刘×给胡××打电话说出事了，胡××当时正驾车从河南去往宁夏的山西路段上，大约在18时左右到达现场。在罗××被从磁选机下救出后，张××打电话报120，大约20多分钟，120车到达现场，医护人员现场检查了伤者，确认已死亡，120随后离开。

（二）事故应急处置评估

在本次事故现场应急处置过程中，现场人员应急救援动作符合现场实际，虽然当场就能做出罗××已经被砸死亡的判断，但仍然积极想办法使用现场机械设备进行救援，及时拨打120；事故现场人员在救援过程中对现场因为事故而形成的安全隐患认识充分，本次事故救援过程成功避免发生二次事故；相关单位和人员在事故善后过程中富有人情味，赔付快捷而足额，未引起社会不稳定因素。公安、属地乡镇、区应急管理、区工信和生态环境分局等部门在接到迟到的突发事件报告后仍能迅速反应，及时赶到事故现场进行相应处置。

因为企业负责人对生产安全事故报告的相关要求认识模糊，导致事故报告滞后了40余小时，客观上构成了迟报。

（三）善后情况

事发后，涉事企业积极与罗××家属沟通，于2023年11月27日双方达成一致，共计赔付170万元整。未造成其他负面舆情和影响。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

罗××作为自由职业者，不具备设备安装工程资格，安全意识淡薄，高处作业未按照要求系挂使用安全带，在调整左侧磁选机高度过程中，存在侥性心理，图省事，使用千斤顶不当，致使磁选机下混凝土预制板因受力过于集中而断裂坍塌坠落，随预制板坠落的磁选机砸在同时坠落的罗××躯干上是造成本次亡人事故的直接原因。

（二）事故间接原因

1.太谷县和信废物再生利用有限公司在安全生产主体责任落实和安全管理方面存在的问题，是导致该起事故发生的重要原因。

（1）未对相关方入厂施工作业人员进行岗位安全生产教育和培训，未能保证施工作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握作业区域的安全操作技能。

（2）未对相关方入厂施工作业人员进行书面安全技术交底，以告知施工作业人员作业过程中存在的安全风险、防范措施及事故应急措施。

（3）危险作业审批程序未落实，在距离地面3.5米的平台上开展高处作业，未能安排专人进行现场安全监护，未落实相关安全措施，以确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（4）未能监督、教育从业人员正确佩戴、使用劳动防护用品。

（5）企业主要负责人安全责任意识淡薄，未能组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。

（6）未对铁粉车间经营合作方提供的生产线设计是否符合标准规范、进行生产线安装调试的人员是否具备从业资格进行有效管控。

2.铁粉车间设备安装工程（合作经营方临时聘用）现场作业人员安全意识差，对自身所处的作业环境的安全风险认识不足，在车间监控视频中可以看到存在多处违章作业的行为。

3.磁选机平台钢架尺寸设计有缺陷，叠加平台钢架顶部开口空间覆盖物材料选择不当。焊接钢架顶面几何尺寸与磁选机底部四个支点间距尺寸不匹配，在以混凝土预制板覆盖钢架顶部后，磁选机纵向较轻一端的两个支点垂直坐落在钢架横梁上方，而因为挂载着电动机和齿轮箱所以较重的一侧两个支点则只能垂直

坐落在下部没有任何支撑的混凝土预制板上，再加上预制板只是简单摆放而没有采取相应的连接措施以形成共同受力的局面，也为事故发生埋下了严重隐患。

4. 太谷县和信废物再生利用有限公司与胡××签订了《选铁厂合作协议》，双方在没有明确约定各自安全生产权利与义务的情况下就进行合作经营，致使铁粉车间的建设和安全管理存在一定漏洞。

四、事故责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

1. 太谷县和信废物再生利用有限公司

企业安全生产主体责任落实不到位，安全管理存在较大漏洞。未对进入企业内部施工的人员和安全进行统一管理及对相关人员资质进行审查，也未开展相关的安全交底工作及安全教育培训。施工现场未安排专人进行统一的安全监护。未对铁粉车间经营合作方提供的生产线设计是否符合标准规范、磁选机平台钢架尺寸设计是否存在缺陷等问题进行详细了解。

（二）有关监管部门

1. 太谷区任村乡人民政府

作为属地政府部门，虽然能够在日常管理中对企业督促到位，日常检查履职尽责，但对企业外包工程存在属地责任落实不到位问题。

2. 太谷区工信局

作为行业主管部门，能够将企业安全生产作为行业管理的重要内容，但对事发企业的安全生产巡查检查力度不够，存在安全管理不到位问题。

3.太谷区应急管理局

作为安全生产综合监督管理部门，能有效履职尽责，但对企业安全生产负责人履职问题存在监督不到位问题。

4.晋中市生态环境局太谷分局

能积极开展安全宣传、专项检查等工作，但对事发企业的安全管理还存在不够到位问题。

五、对有责任人员及责任单位的处理意见

（一）对有关责任人员的处理建议

1.罗××，男，44岁，汉族，湖南湘潭人，作为自由职业者，不具备设备安装工程资格，安全意识淡薄，违规作业，野蛮施工，对事故的发生负有直接责任，因其在事故中死亡，不再追究其责任。

2.张××，男，54岁，汉族，山西太谷胡村镇小常村人，太谷县和信废物再生利用有限公司总负责人，未能完全履行主要

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

负责人法定职责，未能采取有效措施及时消除施工现场的各种安全隐患，对事故发生负有**重要责任**。对生产安全事故报告的相关要求认识模糊，导致事故报告滞后了40余小时，客观上构成了迟报。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]，依据本法第九十五条[3]和第一百一十条[7]之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

2.胡××，男，60岁，汉族，湖南湘潭人，铁粉生产车间负责人。未与铁粉车间机械设备安装工程队签订施工合同，未对施工方提供的生产线设计是否符合标准规范、未对进行生产线安装调试的人员是否具备从业资格进行有效管控，对事故的发生负有**主要责任**。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[1]，依据本法第一百零三条[6]之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

3.杜××，男，39岁，汉族，山西太谷胡村镇孟高村人，太谷县和信废物再生利用有限公司安全负责人，在铁粉车间生产线二期扩建工程中，未履行法定安全生产管理人员职责，未对施工现场危险因素进行辨识，未制止和纠正现场违章行为，对事故的

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。[5] 第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的，应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

发生负**主要责任**。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[2]，根据本法第九十六条[4]之规定，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.太谷县和信废物再生利用有限公司

作为涉事企业，安全生产主体责任落实不到位，安全管理存在漏洞。与胡××签订了《选铁厂合作协议》，但是在协议中没有明确约定各自安全生产管理责任，忽视对外来人员的安全管理，同时未对施工现场安全工作进行统一管理，未安排专人进行安全监护，导致发生一起一人死亡的生产安全责任事故。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[5]，依据本法条规定，对企业除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，建议由应急管理部门给予其行政处罚。

2.建议任村乡人民政府、太谷区工信局、太谷区应急管理局、太谷区生态环境分局向太谷区人民政府作出深刻检查。

六、整改措施建议

太谷县和信废物再生利用有限公司领导和管理层要始终把安全生产放在首位，充分重视安全，对存在的各种隐患，一经发

---

[6]第一百零三条 生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的，责令限期改正，没收违法所得；违法所得十万元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足十万元的，单处或者并处十万元以上二十万元以下的罚款；对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任。[7]第一百一十条 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

现，都要认真组织整改。公司除了正常开展全员安全教育和培训外，同时抓好全体职工的法制教育，使每个职工都能认识到：安全生产法规是生产作业客观规律的科学总结，是用鲜血换来的宝贵经验，是人人必须遵循的行为规则。

1．强化管理制度建设：制定和完善各项安全管理制度，明确工作责任和权限，规范操作流程，确保每个环节都符合安全要求。

2．加强员工培训：提高员工（包括临时聘用人员）对事故风险的认识和防范能力，加强安全意识教育，培训员工熟悉应急救援程序和技能。

3．明确各级领导和相关部门的安全生产责任，建立健全安全生产责任追究机制，确保责任到人。

4．定期检查和维修设备：定期对生产设备进行检查和维修，确保设备的正常运行和安全性能。

5．加强安全设施建设：加强对厂房、消防设施、疏散通道等安全设施的建设和维护，确保设施的完好性和有效性。

6．切实加强相关方的管理，落实相关方的管理制度和各项管理措施。

7．修订和完善生产安全事故应急预案，加强应急演练，确保在突发事件发生时能够迅速响应和处置，减少事故损失。

晋中市太谷区和信废物再生利用有限公司

“11·22”一般坍塌事故调查组

2024年3月20日