青田高湖兴达焊接加工厂“6·4”
一般物体打击事故调查报告

青田县人民政府事故调查组

2025 年 8 月

目 录

一、事故基本情况……（2）
（一）事故发生单位概况……（2）
（二）事故发生单位安全管理情况……（2）
（三）事故发生经过……（4）
（四）事故现场情况……（5）
（五）人员伤亡和直接经济损失情况……（6）
二、事故应急处置情况……（6）
三、事故直接原因……（6）
四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题……（7）
（一）兴达加工厂……（7）
（二）超达公司……（7）
（三）胡**……（7）
五、对有关责任人员及责任单位处理建议……（8）
（一）建议免予追究责任人员……（8）
（二）建议给予行政处罚人员……（8）
（三）建议移送司法机关处理人员……（8）
（四）对事故责任单位处理建议……（8）
六、事故整改和防范措施……（9）
（一）兴达加工厂……（9）
（二）超达公司……（9）
（三）属地乡镇……（9）

2025 年 6 月 4 日 09 时 47 分，青田县兴达焊接加工厂承接的浙江省青田超达铸造有限公司清砂棚搭建项目，一工人在工地使用钢筋撬棍作业时不慎被撬棍击中颈部受伤，后送青田县人民医院抢救无效于当日 14 时 30 分死亡。

事故发生后，市委常委、常务副市长楼志坚作出批示，要求青田县做好善后工作，迅速查明事故原因，认真吸取事故教训，从严追责问责。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《浙江省安全生产条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第 310 号）等有关法律法规，县应急管理局受县人民政府的授权,会同县公安局、县总工会、高湖镇人民政府等单位有关同志成立了青田高湖兴达焊接加工厂“6·4”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任人及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措和整改措施建议。

经调查认定，**青田高湖兴达焊接加工厂“6·4”一般物体打击事故是一起因企业未取得建筑业资质违法承接工程**

项目，工人翻钢作业操作失误导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况。

1．青田县兴达焊接加工厂（以下简称兴达加工厂），青田超达铸造有限公司清砂棚搭建项目承揽单位。成立于2011年6月20日，统一社会信用代码92331121MA2A11LE6T，企业类型为个体工商户。经营场所位于浙江青田县高湖镇高湖村**幢**号，经营者洪**。经营范围为焊接加工服务；钢结构工程施工；阀门、机电设备、机械设备制造、安装、销售；特种设备安装。


2．浙江省青田超达铸造有限公司（以下简称超达公司），超达公司清砂棚搭建项目发包单位，成立于2003年11月26日，统一社会信用代码91331121755947155Y。公司住所位于浙江青田县高湖镇工业园区，法定代表人黄**，注册资金1288万元。经营范围为阀门、铸件、机械配件制造、销售；国家准许的货物与技术自由进出口贸易。

（二）事故发生单位安全管理情况。

1．**兴达加工厂。**该个体工商户有3名在职工人，无安全管理机构和人员，无员工安全生产教育培训、应急救援预案、应急救援演练、日常安全检查等安全管理台帐。

2．**超达公司。**该公司成立了由总经理胡**、综合办公室潘**、铸造一部张*、质量部和铸造二部杨**、财务部管**、铸造三部谢**、采购部杨*组成的安全生产管理领导小组，

下辖各车间兼职安全员。潘**为该公司专职安全管理员。超达公司委托第三方安全服务机构制定了安全生产管理制度，建立了安全生产教育培训台帐。未建立健全本单位外包项目的发包管理、承揽单位安全资质审查、安全培训教育、安全技术交底、安全检查、考核奖惩等一系列管理制度。

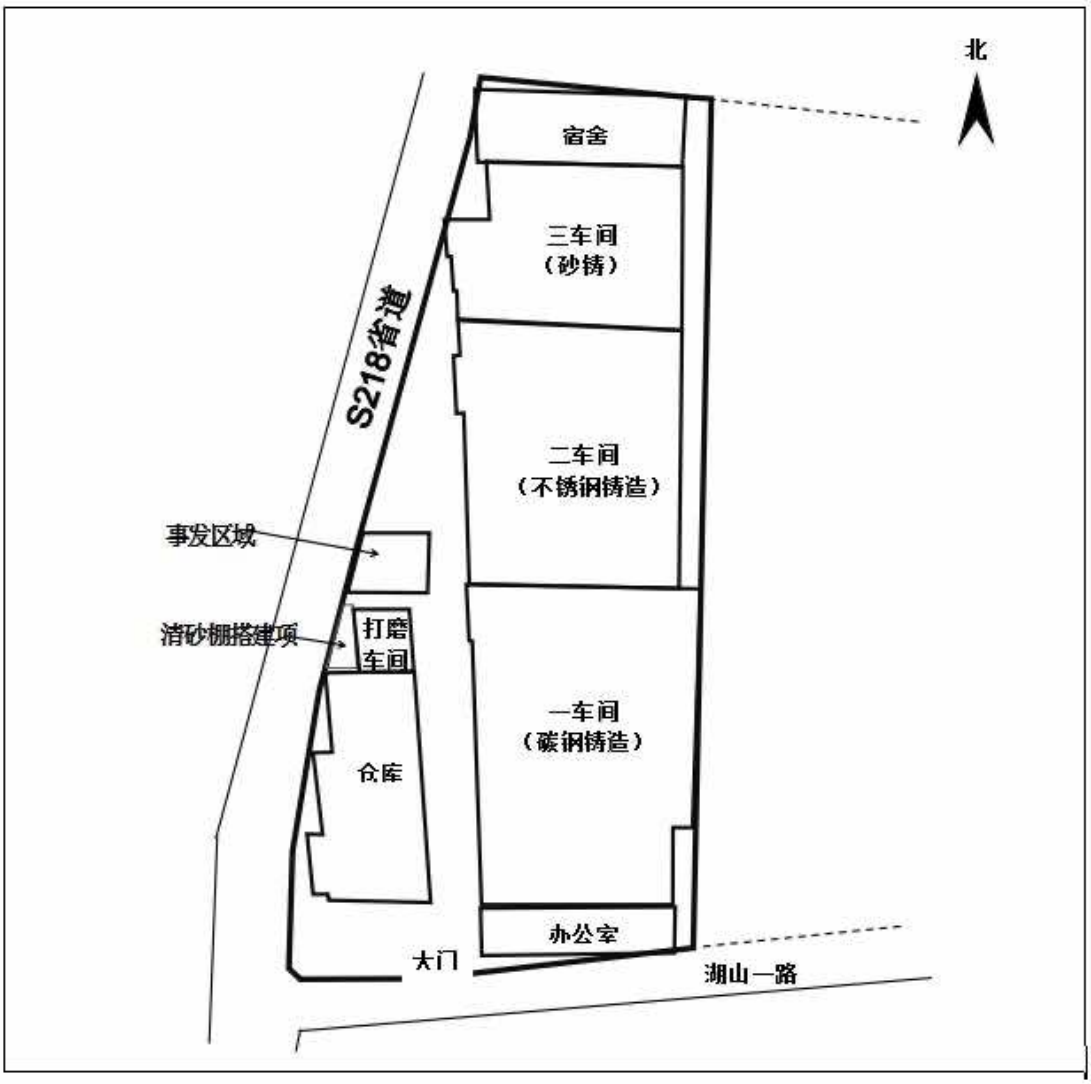

图一 超达公司厂区平面布置图

事发工程项目为超达公司因生产需要而进行的清砂棚搭建项目。项目施工单位为兴达加工厂，企业类型为个体工商户，**未取得住房和城乡建设部门颁发的建筑业企业资质，**

经营者为洪**。该项目未签订施工合同，胡**与洪**口头约定工程所需的H型钢由超达公司提供，施工费用约10万元。该项目位于超达公司打磨车间左侧至S218，采用钢结构搭建，清砂棚车间长24m，宽9m，高10m，占地面积为216㎡，总层数为一层。

（三）事故发生经过。

经调取视频监控和询问当事人查证，6月4日06时30分，洪**等工作人员陆续进场施工。08时36分00秒，叶**开始与洪**一同调制喷漆。调制好油漆后，洪**开始对H型钢进行喷漆，直至09时47分02秒，喷漆作业结束。09时50分00秒，洪**驾驶叉车，叶**在一旁协助，开始对喷好漆的H型钢进行翻转。09时54分57秒，洪**、叶**两人离开作业现场。09时56分35秒，洪**、叶**两人重新进入现场。09时57分12秒，叶**独自使用撬棍对事发H型钢进行翻转。09时57分20秒，洪**紧挨该H型钢南侧空隙向另一头前进。09时57分22秒，叶**将撬棍卡入H型钢底部并独自翻转H型钢。09时57分25秒，叶**未及时抽出撬棍，被撬棍击中脖子。09时57分26秒，叶**陷入昏迷倒地，此时在旁电焊作业的傅*发现叶**倒地，站起身查看，洪**背对叶**继续行进。09时57分29秒，洪**在移动至H型钢另一头时，转身看到傅*赶向叶**倒地处，也立即原路返回查看。09时57分37秒，傅*与洪**到达叶**处，发现叶**已倒地昏迷。09时58分24秒，洪**拨打120急救电话。10时17分58秒，救护车到达现场并将叶**送至青田县人民医院抢


救。

（四）事故现场情况。


事故发生在超达公司清砂棚工程项目工地。事发现场堆放 H 型钢，周边放置油漆桶，焊接、喷漆等设备。该工地主要对清砂棚工程所需的 H 型钢进行喷漆。



图二　事故现场图

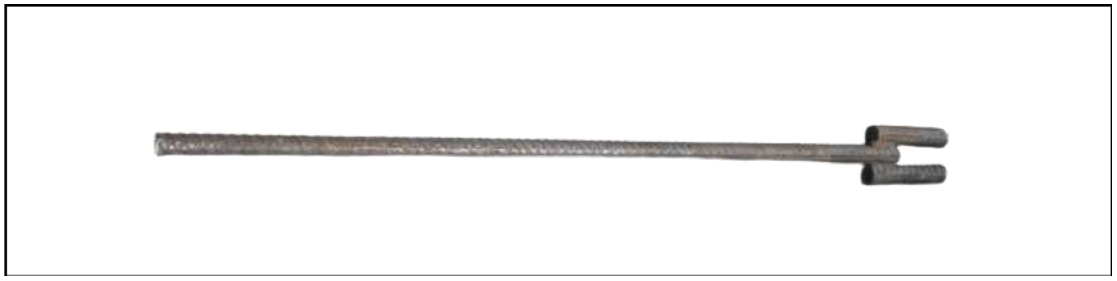

图三 事故现场工人使用的撬棍

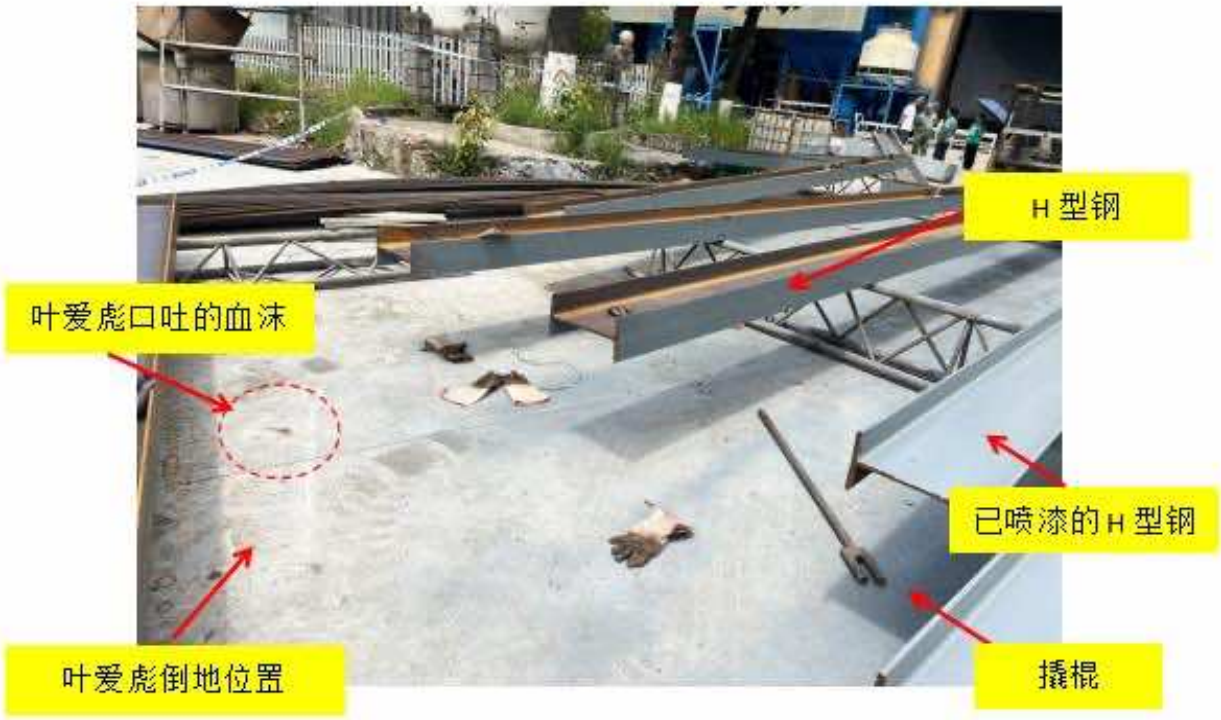

图四 事故现场图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

事故造成 1 人死亡。死者叶**，男，青田县海溪乡横树岗村人，系兴达加工厂普工。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)核定，事故直接经济损失为 145 万元。

二、事故应急处置情况

事故接报后，县应急管理局、县公安局、高湖镇派出所、高湖镇人民政府等相关单位第一时间赶赴现场指挥处置。县应急管理局当场开具现场处理措施决定书，责令超达公司清砂棚搭建项目暂时停产停业。同时，相关部门在事故现场要求企业积极开展事故善后处置工作。6 月 5 日，事故双方当事人经调解达成协议，签署人民调解协议书。

三、事故直接原因

综合现场勘查、视频分析、资料调阅和人员询问等，调查组认定事故发生的直接原因是：工人叶**在使用撬棍翻转H型钢时操作失误，H型钢翻落时未及时抽出撬棍，撬棍尾端撞击叶**颈部受伤致死。

四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）**兴达加工厂**履行安全生产主体责任不到位。一是未取得建筑业企业资质违法承接钢结构工程[1]；二是未建立翻转H型钢作业操作规程；三是未对从业人员开展安全生产教育和培训[2]。

（二）**超达公司**外包施工作业安全管理不到位。一是将清砂棚搭建项目发包给不具备施工作业资质的单位[3]；二是未与兴达加工厂签订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责[4]；三是未定期对清砂棚工程进行安全检查[5]；四是未组织兴达加工厂施工工人进行安全教育培训。

（三）超达公司总经理胡**履行安全生产主要负责人职责不到位。一是未认真组织审核承揽单位的安全生产条件和施工资质；二是未将承揽单位施工作业纳入企业统一安全管理。

---

[1]《中华人民共和国建筑法》第十三条：从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位，按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件，划分为不同的资质等级，经资质审查合格，取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

五、对有关责任人员及责任单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对青田高湖兴达焊接加工厂“6·4”一般物体打击事故有关责任人及责任单位作出如下处理：

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员。

叶**，兴达加工厂工人，在使用撬棍翻转H型钢时操作失误，H型钢翻落时未及时抽出撬棍，撬棍尾端撞击叶**颈部受伤致死。对事故的发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，不予追究。

（二）建议移送司法机关处理人员。

洪**，兴达加工厂经营者，其加工厂未取得建筑业企业资质违法承接钢结构工程;未建立翻转H型钢作业操作规程;未对从业人员开展安全生产教育和培训，对事故发生负有责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移送司法机关处理。

（三）建议给予行政处罚人员。

胡**，超达公司总经理，其履行安全生产主要负责人职责不到位，未认真组织审核承揽人的安全生产条件和施工资质；未将承揽人施工作业纳入企业统一安全管理，对事故负有领导责任，建议青田县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

（四）对事故责任单位处理建议。

超达公司外包施工作业安全管理不到位。将清砂棚搭建项目发包给不具备施工作业资质的单位；未与兴达加工厂签

订专门的安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责；未定期对清砂棚工程进行安全检查；未组织兴达加工厂施工工人进行安全教育培训，对事故负有责任，建议青田县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

六、**事故整改和防范措施**

（一）兴达加工厂要严格落实安全生产主体责任。一是要依法取得相应等级的作业资质，并在其资质范围内承接项目；二是建立健全企业安全生产规章制度和安全操作规程；三是加强从业人员开展安全生产教育和培训，提升从业人员安全素质。

（二）**超达公司**要加强对外来作业施工单位的安全生产管理。一是建立对承揽单位资质、安全生产条件进行审查的管理制度，确保承揽单位应具备的资质和安全生产条件。二是及时签订专门的安全生产管理协议，明确双方安全生产管理职责。三是对施工单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，及时消除事故隐患。四是针对作业现场的特点、主要危险、应急处理措施和进入现场的安全注意事项等，组织对施工单位相关人员进行安全教育培训。

（三）**属地乡镇**应进一步落实属地监管责任，结合本辖区企业特点，定期分析研判企业外包施工安全风险。将企业外包施工安全管理纳入检查的重要内容，重点检查企业以外包方式从事生产建设和设施设备安装、维修等项目作业，强化管理、堵塞漏洞，有效截断事故链条，时刻保持安全生产工

作的高压态势不放松，提升防范事故能力。