

请输入检索关键字

- 政府信息公开指南
- 政府信息公开制度
- 法定主动公开内容 +
- 信息公开年报
- 申请公开政府信息
- 部门信息公开

浙江巨龙钢业有限公司“8•27”一般高处坠落事故调查报告

索引号： 11332528MB1733599D/2026-1010531269　发布时间： 2026-04-13 16:14　点击数：450

2024年8月27日15时许，浙江巨龙钢业有限公司（以下简称巨龙公司）发生一起高处坠落事故，造成1人死亡1人轻伤。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》(省政府令第310号)，松阳县人民政府组织县应急管理局、县公安局、县总工会、叶村乡人民政府等单位派员成立浙江巨龙钢业有限公司“8·27”一般高处坠落事故调查组，邀请县纪委监委派员参与,指定县应急管理局为事故调查牵头单位,指定县应急管理局党委委员、副局长叶峰同志为调查组组长，郑华庆、黄锋铭、毛谷图、赖火伟、宋昭君、潘金秀为调查组成员。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过勘验事故现场、调取监控录像、询问相关人员、检查企业台账、提取相关证据材料，经过认真分析论证，查明了该起事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，并根据事故责任，提出了对责任单位和责任人员的处理建议，同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范和整改措施的建议。现将事故调查结果报告如下：

一、事故相关情况

（一）事故发生单位概况

浙江巨龙钢业有限公司成立于2008年6月10日，类型为有限责任公司，现有员工125人，法定代表人：项*淼；统一社会信用代码：91331124676180582H；住所：浙江松阳县江南工业区松青路12号；注册资本：贰仟贰佰贰拾捌万元整；营业期限：2008年6月10日至2028年6月9日止；经营范围：不锈钢制品生产、销售，自营进出口业务（法律法规规定需审批的审批后经营，法律法规禁止的不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

巨龙公司法人项*淼，长期担任浙江吴昌特材集团有限公司管理职务，巨龙公司实际主要负责人为夏*爱，安全生产管理人员为史*辉。

（二）事故发生单位安全管理情况

事故发生后，经对巨龙公司安全生产管理台账的检查，巨龙公司建立了安全生产责任体系，制定了安全生产规章制度和操作规程，但未落实设备、设施的维护、保养、检测管理制度，检维修作业前未进行危险、有害因素识别，未编制检维修方案及对检维修人员进行安全教育培训，未开展检维修作业前安全控制措施确认和现场安全检查

工作；高处作业安全操作规程未根据企业实际作业情况编制，高处作业许可证安全措施确认与实际情况不符，实际作业前未开展安全教育培训，作业人员也未佩戴安全带；未排查治理上述管理缺陷隐患。

（三）事故现场基本情况

事故现场位于松阳县江南工业区松青路12号巨龙公司1号车间，现场西侧为切管工位，东侧为矫直工位，剪叉式升降平台型号为2311441，最大举升高度为10米，额定载荷为1吨，固定式护栏高度为0.6米，升降平台东侧为1号车间四号行车（单梁桥式），行车下沿离地面高度8.5米。事故后升降平台自东向西侧翻于西侧切管工位平台钢架。（现场有关情况详见下图）

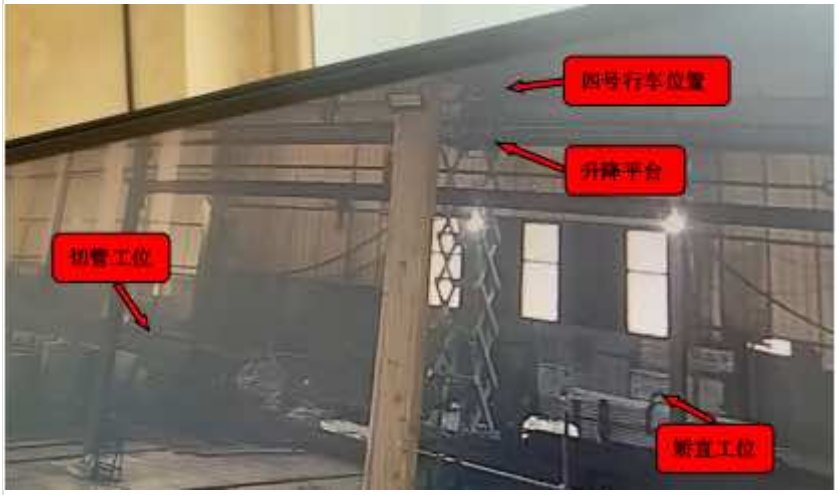


图1 事发前现场图



图2 事故现场图

二、事故发生经过及事故报告救援情况

（一）事故发生经过

2024年8月27日14时许，巨龙公司1号车间矫直班组长陈*贵告知机修工刘*1号车间四号行车北侧的大车电机损坏，刘*接报后向机修组组长朱*兵报告。14时30分许，机修工刘*、朱*云到达1号车间，发现四号行车下方无升降

平台停放位置，即利用三号、五号行车推拉的方式将四号行车移至矫直设备西侧，用三轮车将升降平台拉至四号行车下方，随后，刘*、朱*云登上升降平台开始作业，其中刘*负责行车大车电机更换，朱*云负责行车及升降平台遥控操作。14时50分许，刘*完成大车电机更换后由朱*云进行转向试验，刘*根据转向试验结果接好电机接线后，准备开始更换行车小车滑线钢丝绳。15时许，刘*突然发现四号行车向升降平台方向移动并推移升降平台，立即抱住行车轨道工字钢梁，朱*云则随侧翻升降平台一并掉落于西侧切管工位平台。同时，侧翻升降平台击中切管工张*明身体右侧。

（二）事故报告救援情况

2024年8月27日15时许，巨龙公司1号车间矫直工李*香发现升降平台侧翻，立即与周边员工赶至现场，发现朱*云掉落于切管工位平台，意识清醒，张*明头部、右肩及右手受伤。15时01分许，公司安全生产管理员史*辉接员工李*芬报告，立即拨打120急救电话并组织员工将朱*云抬出车间，张*明自行走出车间。15时15分许，120救护车到达现场将两人送至松阳县人民医院医治。

8月28日，巨龙公司将事故情况向叶村乡人民政府及浙江松阳经济开发区管理委员会报告。8月29日上午，巨龙公司向松阳县应急管理局报告事故情况及伤者医治情况，并于8月30日下午，将朱*云死亡情况续报松阳县应急管理局。

（三）伤者医治情况

朱*云经松阳县人民医院检查，神志清，初步诊断为头部外伤，因脸部伤口较深，经口腔科会诊并与朱*云家属沟通后，朱*云家属要求转送上级医院治疗。8月27日17时50分许，朱*云转院至丽水市中心医院医治，经诊断，朱*云伤情为：三根肋骨骨折、上颌窦骨折、肺挫伤、胸壁挫伤、左下颌皮肤裂伤。8月28日02时10分许，朱*云左下肢疼痛，经CTA检查提示主动脉夹层A型，丽水市中心医院建议转上级医院诊治，出院时患者意识清醒，无明显胸痛，无呼吸困难。8月28日09时24分，朱*云被转至浙江大学医学院附属第一医院，医生检查后对其进行“主动脉弓置换+升主动脉置换+象鼻支架植入+主动脉瓣成形+主动脉窦修补术”手术，手术顺利并转综合监护室监护治疗。8月29日，经完善检查提示，朱*云右侧大脑中动脉闭塞，大面积脑梗死（右侧），经与朱*云家属沟通病情，表示拒绝再行脑血管介入手术，后医院多次告知病情危重，朱*云家属选择保守姑息治疗。8月30日11时38分，医院宣布朱佐云死亡。

张*明经松阳县人民医院检查头部外伤、右侧锁骨肩峰端骨折、右手挫裂伤，医治后已于9月20日出院。

（四）善后处理情况

2024年8月30日，经松阳县人民调解委员会调解，巨龙公司已与死者家属达成协议，善后处理及时平稳，未造成不良影响。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故人员伤亡情况

浙江巨龙钢业有限公司“8·27”一般高处坠落事故造成1人死亡1人轻伤。

死者：朱*云，男，49岁，汉族，贵州省平塘县克度镇落良村栗木寨组人，身份证号：522727********4210。

伤者：张*明，男，53岁，汉族，贵州省平塘县克度镇先进村打郎组人，身份证号：522727********4210。

（二）直接经济损失情况

浙江巨龙钢业有限公司“8·27”一般高处坠落事故造成直接经济损失约133.5万元。

四、事故发生的原因、性质

（一）直接原因

四号行车推移升降平台导致升降平台侧翻。

（二）间接原因

1.机修作业人员未严格执行企业设备、设施的维护、保养、检测管理制度、机修工安全操作规程和高处作业安全操作规程的规定：检维设备未停机断电；检维修作业前未开展危险、有害因素识别、编制检维修方案及作业安全控制措施确认等工作；未撤离作业影响区域范围内人员;机修作业人员朱佐云安全意识淡薄，误启动行车致使行车推移升降平台。

2、机修班组长未有效督促班组作业人员严格执行企业安全生产规章制度和操作规程，未有效排查治理班组作业隐患，未及时制止和纠正违规作业行为。

3、安全管理人员未严格执行企业设备、设施的维护、保养、检测管理制度的规定，未对检维修人员进行安全教育培训，未对检维修现场进行安全检查；未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止和纠正违规作业行为。

4、巨龙公司及其主要负责人未有效教育和督促作业人员严格执行本单位安全生产规章制度和操作规程，未有效督促、检查本单位安全生产工作，采取技术、管理和教育培训措施，及时消除治理生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经上述事故原因的分析，认定浙江巨龙钢业有限公司“8·27”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。事故责任单位是浙江巨龙钢业有限公司。

五、应急处置分析

从本起事故应急处置情况看，巨龙公司主要负责人、现场人员在发现事故后，及时上报事故并组织现场救援，及时拨打了120急救电话将伤者送医治疗，总体上本起事故应急处置得当，未发生次生、衍生事故。

六、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

朱*云：巨龙公司机修工。安全意识淡薄，作为负责行车及升降平台遥控操作人员，误启动行车致使行车推移升降平台，导致升降平台侧翻，同时违反设备、设施的维护、保养、检测管理制度、机修工安全操作规程和高处作业安全操作规程的规定：检维设备未停机断电；检维修作业前未开展危险、有害因素识别、编制检维修方案及作业安全控制措施确认等工作；未撤离作业影响区域范围内人员。对该起事故负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.巨龙公司：未有效采取技术、管理和教育培训措施，及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定；未有效教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款规定。对该起事故负有责任，建议松阳县应急管理局对浙江巨龙钢业有限公司依法实施行政处罚，鉴于死者主动脉夹层A型及其术后继发的右侧大脑中动脉闭塞、大面积脑梗死（右侧），无直接证据证明其与事故存在因果相关性，仅存在过程相关性，建议按《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第一项规定实施行政处罚自由裁量。

2.夏*爱：巨龙公司主要负责人。未有效教育和督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项规定；未有效督促、检查本单位安全生产工作，采取技术、管理和教育培训措施，及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定。对该起事故负有领导责任，建议松阳县应急管理局对夏*爱依法实施行政处罚。

3.史*辉：巨龙公司安全生产管理人员。未对检维修现场进行安全检查，未及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项规定；未及时制止和纠正违规作业行为，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第六项规定。对该起事故负有责任，建议松阳县应急管理局对史*辉依法实施行政处罚。

（三）责成内部处理的人员

1.朱*兵：巨龙公司机修组组长。未有效督促班组作业人员严格执行企业安全生产规章制度和操作规程，未有效排查治理班组作业隐患，未及时制止和纠正违规作业行为。对该起事故负有责任，责成巨龙公司按照劳动合同法和企业安全生产责任制的规定对朱*兵做出严肃处理。

2.刘*：巨龙公司机修工。未严格执行企业设备、设施的维护、保养、检测管理制度、机修工安全操作规程和高处作业安全操作规程的规定：检维设备未停机断电；检维修作业前未开展危险、有害因素识别、编制检维修方案及作业安全控制措施确认等工作；未撤离作业影响区域范围内人员。对该起事故负有责任，责成巨龙公司按照劳动合同法和企业安全生产责任制的规定对刘奎做出严肃处理。

六、事故防范和整改建议

（一）巨龙公司应深刻汲取事故教训，严格落实安全生产主体责任。一要建立健全安全生产规章制度和操作规程，并督促企业员工贯彻执行；二要及时对从业人员开展安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识；三要举一反三，全面排查整改本单位存在的安全隐患，提升企业本质安全；四要加强“三违”现象的检查和处罚力度，坚决杜绝类似事故的发生。

（二）叶村乡人民政府要切实履行属地监管责任，认真督促企业依法落实安全生产主体责任，完善并严格执行安全生产规章制度和操作规程；认真督促企业规范安全教育培训工作，提高从业人员的安全意识和操作技能；认真督促企业现场管理和规范隐患排查治理，及时消除事故隐患，提升企业安全管理水平。

浙江巨龙钢业有限公司“8·27”一般高处坠落事故调查组

2024年10月24日

[网站地图] [版权声明] [联系我们

主办：丽水市松阳县人民政府办公室 网站标识码：3311240009

浙公网安备33112402000040号 浙ICP备06037381号

Copyright @2016 www.songyang.gov.cn All Rights

松阳发布

松阳县人民政府官方微信