北仑大碶捷洁环境科技（宁波）有限公司“12·24”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：宁波市北仑区人民政府事故调查组

2026年3月

目 录

一、事故基本情况 1

（一）事故相关单位概况 1

（二）事故相关单位关系 2

（三）事故相关单位安全管理情况 3

（四）事故发生经过 3

（五）应急救援情况 4

（六）事故现场情况 4

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 9

二、事故应急处置及评估情况 9

（一）事故信息接报及流转情况 9

（二）医疗救治和善后情况 9

（三）事故应急处置评估 10

三、事故原因分析 10

（一）直接原因分析 10

（二）间接原因分析 10

四、有关责任单位和人员存在的主要问题 11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 11

（一）事故责任人员及处理建议 11

（二）事故责任单位及处理建议 12

六、事故主要教训 12
七、事故防范措施和建议 12
八、附件 13

北仑大碶捷洁环境科技（宁波）有限公司“12·24”一般机械伤害事故调查报告

宁波市北仑区人民政府事故调查组

2025年12月24日6时33分，位于宁波市北仑区大碶街道微山湖路18号的捷洁环境科技（宁波）有限公司发生一起机械伤害事故，导致1人死亡，直接经济损失人民币165.2万元（不含事故罚款）。

接到事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》以及《北仑区生产安全事故报告和调查处理若干规定》等规定，宁波市北仑区人民政府立即成立了由区应急管理局、公安分局、区总工会、市生态环境局北仑分局等单位相关负责人员组成，并邀请区纪委监委、区人民检察院参加的事故调查组。通过调查组现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的原因，认定了事故的性质，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经事故调查组查明，本起事故是因企业长期安全管理缺失、员工安全意识淡薄，违规冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.捷洁环境科技（宁波）有限公司（以下简称“捷洁公司”），统一社会信用代码：91330206MA7C8LC08X，成立日期2021年10月20日，住所地浙江省宁波市北仑区大碶街道微山湖路18号1幢1号、2幢1号，法定代表人：韩超（董事长、总经理），实际控制人：唐阳，注册资本人民币680万元。经营范围：危险废物经营、动物无害化处理、建设工程设计、城市建筑垃圾处置（清运）、城市生活垃圾经营性服务等。

2022年5月，经宁波市生态环境局北仑分局批准，同意捷洁公司从事一般工业固废衍生燃料生产，主要生产工艺包括破碎、压块等，主要生产设备包括2台撕碎机、2台压块机等。捷洁公司持有宁波市生态环境局北仑分局核发的《排污许可证》，证书编号：91330206MA7C8LC08X001V，有效期至2027年11月28日。

2.浙江巨银企业管理有限公司（以下简称“巨银公司”），统一社会信用代码：91330212MAD4Y7C64A，成立日期2023年11月20日，住所地浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道钟王路55号1409室，法定代表人唐阳（执行董事、总经理），注册资本人民币3000万元。经营范围：企业总部管理；商业综合体管理服务；酒店管理；物联网技术研发；新兴能源技术研发；品牌管理等。

（二）事故相关单位关系

2023年11月，巨银公司与捷洁公司签订股权收购协议书，商定以人民币430万元收购捷洁公司全部股权。2023年12月，捷洁公司法定代表人变更为韩超，在日常经营过程中，由巨银公司法定代表人唐阳实际负责捷洁公司全面事务，至此，唐阳成为捷洁公司实际控制人。

（三）事故相关单位安全管理情况

捷洁公司未向调查组提供安全生产相关台账资料。经调查，捷洁公司自2021年成立以来，安全生产管理缺失，未制定公司级安全生产规章制度，未建立本单位安全生产责任制体系，未明确公司各层级、各岗位的安全管理职责，未针对厂内设备设施的使用及检维修作业制定专门的安全操作规程，未正常开展员工安全教育培训，未落实安全风险辨识管控和事故隐患排查治理。捷洁公司实际控制人唐阳未依法履行生产经营单位主要负责人安全管理职责，长期不在岗履职，未对现场生产经营活动实施安全管理，未对公司安全生产工作进行过督促、检查，未及时消除生产安全事故隐患。

（四）事故发生经过

2025年12月24日，捷洁公司正常生产，上午5时30分，班组长杨书国组织侯新柏、杨恒、熊新位、何明举四人进行浆板[1]破碎作业。因浆板尺寸较大，通过传送带送入撕碎机进料口后

1 共聚聚丙烯，一种聚丙烯的特定类型，乳白色不透明蜡状固体，直径2～5mm椭球型颗粒。

无法完成挤压撕碎，因此熊新位、何明举站在撕碎机前端的输送带（停机状态）上传递桨板，上层撕碎机进料口处防护门处于开启状态，杨书国、侯新柏站在撕碎机进料口边沿，将传递的桨板垂直投入进料口辊轮刀组内破碎，杨恒负责驾驶抓料机将桨板转运至传送履带上。

上午6时33分，杨书国听到侯新柏大叫“我的脚”，抬头发现侯新柏左小腿已被卡进撕碎机并仍继续下陷，杨书国立刻呼喊下方地面杨恒关闭撕碎机，杨恒听见呼喊后立即按下设备急停按钮，此时撕碎机辊轮刀组已经卡到侯新柏左大腿。

（五）应急救援情况

杨书国于上午6时36分、6时38分通过电话将事故信息分别上报给唐阳和业务负责人张承鸿，二人均让杨书国抓紧时间报警急救。杨恒于6时37分拨打120急救电话、6时42分拨打119报警电话。

6时52分，消防救援人员到场，使用液压扩张钳扩张撕碎机口进行救援，但未能成功。9时55分北仑区人民医院专家团队到场，在消防救援人员配合下对侯新柏施左腿截肢术。10时36分，医护人员及消防救援人员完成侯新柏左腿截肢并将其救出，送北仑区人民医院抢救。17时，侯新柏经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

1.事故现场勘验情况

事故发生地点位于宁波市北仑区大碶街道微山湖路18号1

幢1号、2幢1号捷洁环境科技（宁波）有限公司一层车间内的物料撕碎作业区。现场勘验可见：事发工业固废处理一层车间北侧设有一条双级撕碎生产线，线上两台双轴撕碎机东西方向设置，物料由黑色传送履带进行转运，东侧第一级撕碎机用于初步破碎（将粗大物料破碎成中等尺寸料块，作业员工简称“一破”），西侧第二级撕碎机将物料进一步粉碎（简称“二破”），生产线传送带宽约1.9米，有效传送宽度约1.5米。事发具体地点位于厂房东北侧“一破”双轴撕碎机上方进料口处，该撕碎机主体高2.6米，由进料口、两侧减速机及金属辊轮刀组构成，进料口长2.5米，约1.44米，深0.4米，型如漏斗，内部矩形辊轮刀组长1.6米，宽0.98米，内部可见两块蓝白相间还未被完全撕碎的桨板以及部分医疗器械包装袋，外侧设有防护门，两侧门板已打开。撕碎机下方出口可见已处理的桨板及塑料等回收物。厂房东南侧存放有待撕碎的多块桨板，规格与事发撕碎机进料口处的废料相同，厂房西侧生产线尽头堆放有已处理好的桨板碎料。（详见勘验图及照片）



图 1 涉事双级撕碎生产线（由东向西拍）



图 2 涉事双级撕碎生产线（由南向北拍）



图 3 涉事撕碎机（由西向东拍）

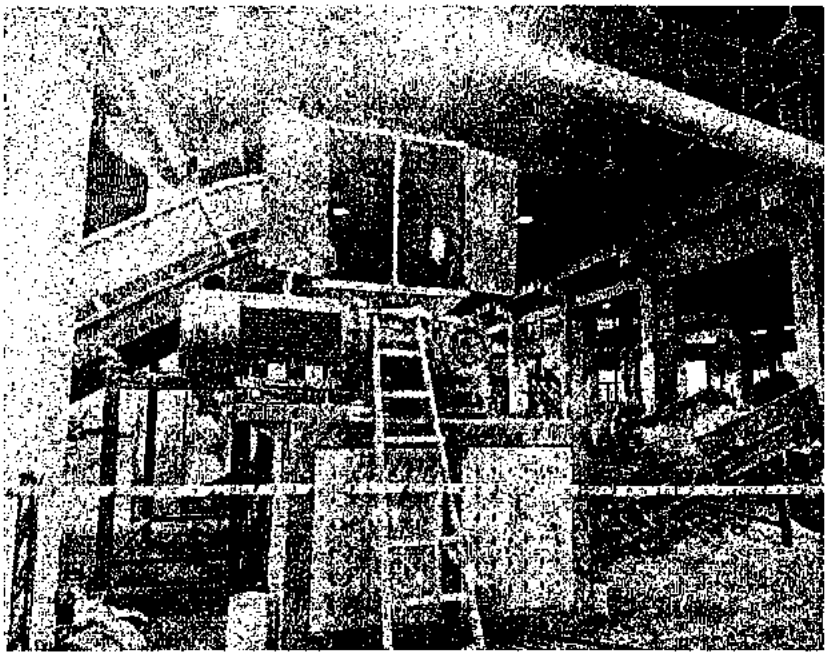


图 4 涉事撕碎机（由北向南拍）

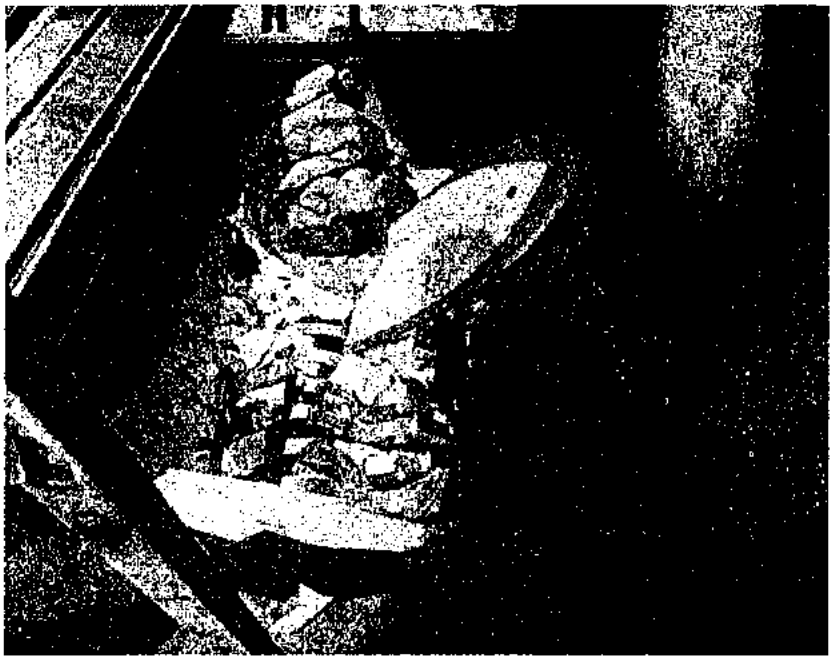


图 5 涉事撕碎机上部进料口（由南向北拍）

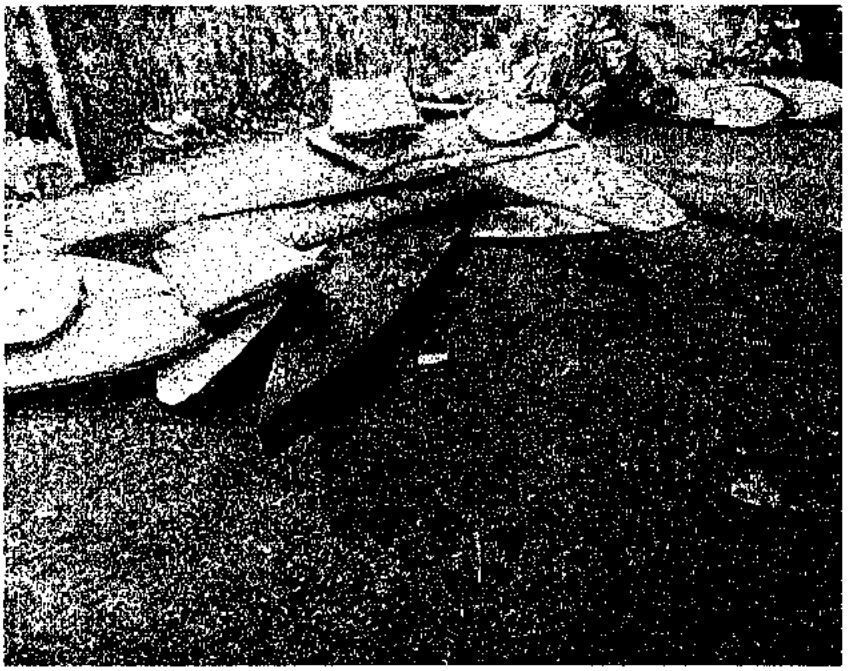


图 6 厂房东侧还未破碎的浆板

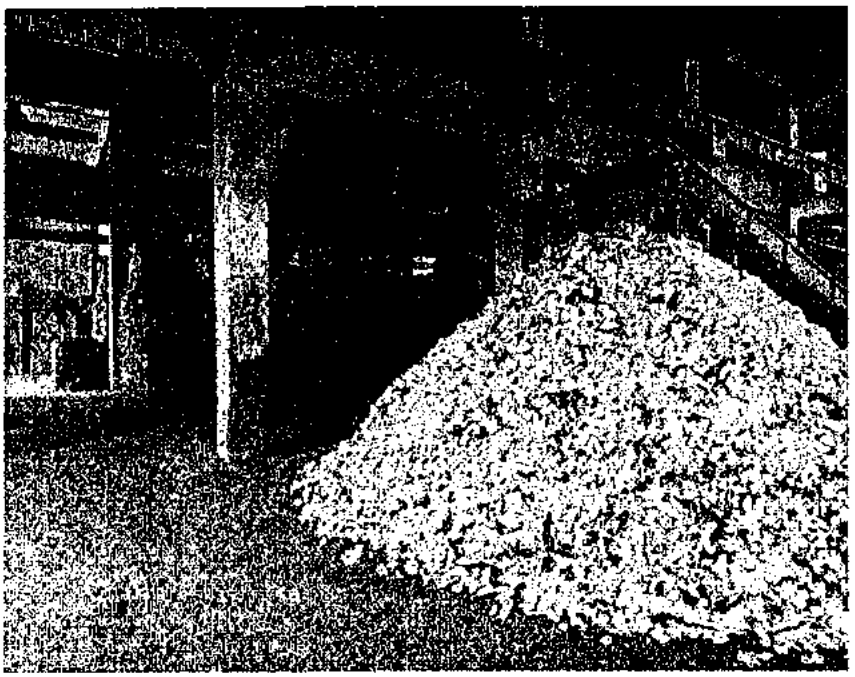


图 7 已完成破碎的浆板

2. 现场作业情况。涉事设备为 GLS-1606 型双轴撕碎机，由安徽威晗机械制造有限公司生产，捷洁公司与 2024 年 11 月购买后投入使用，进料口外围虽设有防护门，但作业时长期敞开，未见相关安全警示标识。

捷洁公司现有 1 名生产班组长杨书国，8 名操作员工。事发当天需破碎的浆板由于体积较大，表面覆有硬膜，使用履带横向运送无法垂直进入进料口完成破碎，故由杨书国和侯新柏二人在撕碎机进料口旁开展作业，使用人力竖向固定浆板并投入撕碎机完成破碎。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。事故造成 1 人死亡，死者侯新柏，男，汉族，1994 年 5 月 25 日生，户籍地四川省旺苍县普济镇池川村 1

组74号，捷洁公司普工。

2.直接经济损失情况。事故造成直接经济损失人民币约165.2万元（不含事故罚款）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及流转情况

2025年12月24日6时42分许，宁波市北仑区应急管理局城市安全运行中心接到110转警，经城运中心核查，于8时11分将事故信息上报至北仑区委办公室、区政府办公室、宁波市应急管理局并跟进续报。

（二）医疗救治和善后情况

10时36分，侯新柏被送往北仑区人民医院进行抢救，于17时经抢救无效死亡。2025年12月27日，捷洁公司与死者家属经沟通协商后签订人民调解协议书，死者遗体于12月29日在宁波市殡仪馆火化，事后善后处置工作基本完成。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，公安分局、区应急管理局等部门能够迅速响应，及时开展应急处置工作，通畅流转、上报事故信息，有序管控事故现场及周边社会秩序，妥善引导处理事故遇难者善后事宜，较好地履行了各自职责。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.物的不安全状态：撕碎机进料口防护挡板呈敞开状态，无

安全防护装置，进料口旁未设置安全可靠的作业平台；待破碎的浆板未进行预切割，需采用人工下料方式作业。

2.人的不安全行为：侯新柏站立在撕碎机进料口危险区域，未使用推料器等辅助工具，徒手推送物料至进料口，左腿不慎被物料卷入进料口，遭辊轮刀片挤压受伤。

（二）间接原因分析

1.侯新柏安全意识淡薄，盲目实施手工下料作业，对作业危险性缺乏基本认知。

2.捷洁公司日常作业组织及机械设备使用管理混乱，一线员工对设备安全风险缺乏基本认知，应急避险能力严重不足，作业现场安全管理缺失，未能及时纠正、制止员工冒险作业行为。

四、有关责任单位和人员存在的主要问题

捷洁公司未依法正确履行安全生产主体责任，存在以下主要问题：1.安全生产基础薄弱，未建立健全安全生产责任制体系，未编制安全生产规章制度和安全操作规程；2.未落实双重预防机制，对本单位生产经营活动中存在的安全风险未予充分辨识和管控，未常态化开展事故隐患排查治理；3.未依法组织实施员工安全教育培训，作业人员安全意识淡薄、应急避险技能缺失；4.机械设备使用管理混乱，组织作业未依法落实安全措施，现场安全管理缺失，放任员工盲目冒险作业。

事故调查组另查明，捷洁公司实际控制人唐阳在事故发生时因私赴日本，得知事故信息后不及时返回国内参与事故救援及善

后处置，也不及时接受事故调查组调查询问，擅离职守。经事故调查组多次催促，方于事故发生后第五日回国接受调查，且并未提供证据证明其存在无法及时返回的正当理由。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任人员及处理建议

1.侯新柏，捷洁公司普工。安全意识淡薄，盲目进入危险区域冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于在事故中死亡，建议免予追究。

2.唐阳，捷洁公司实际控制人。未依法履行生产经营单位主要负责人安全生产职责，未建立本单位安全生产责任制体系，未组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程，未有效督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有领导责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

唐阳在事故处理期间擅离职守，拒不及时返回接受调查，建议由应急管理部门依法另行给予行政处罚。

（二）事故责任单位及处理建议

捷洁公司对事故发生负有责任，建议由应急管理部门依法给予行政处罚。

六、事故主要教训

本起事故暴露出区内部分企业安全生产主体责任不落实，安全管理规章制度不健全，各岗位人员安全管理职责不明晰，机械

设备老化且管理无序，缺乏针对性的安全操作规程，员工安全教育培训未正常开展，双重预防机制未有效开展；企业主要负责人漠视自身安全生产法定职责，未建立健全内部安全管理体制机制，无视生产经营活动中的各类风险，放任事故隐患长期存在。企业整体的安全生产工作处于“无人管、无人抓、无标准”的失控状态，日积月累导致事故发生。

七、事故防范措施和建议

1.捷洁公司要深刻吸取事故教训，严格依法履行安全生产主体责任，建立健全各项安全管理制度和操作规程，明确从主要负责人到一线员工的岗位安全职责，确保安全管理工作有章可循、责任到人。要重点完善物料破碎安全管理制度，规范作业流程，严禁违规冒险作业。严格落实全员安全生产教育培训制度，对新员工开展“三级安全教育培训”，对在岗员工开展常态化安全知识、操作技能和应急处置培训。要全面开展安全风险辨识和分级管控，针对物料破碎、设备操作等关键环节，制定针对性风险管控措施，严防事故发生。

2.建议宁波市生态环境局北仑分局组织辖区内工业固废处置企业开展举一反三和事故警示教育，指导、督促企业严格依法履行安全生产主体责任，结合生产经营实际，切实做好安全风险辨识管控、事故隐患排查治理和员工安全教育培训，防范各类生产安全事故发生。

3.建议宁波市北仑区人民政府大碶街道办事处认真总结事

故教训，针对属地各类生产经营单位存在的安全管理制度缺失、安全操作规程不健全、员工安全意识淡薄，尤其是高风险机械设备使用管理混乱等突出问题，持续强化日常巡查和监管执法力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，有效遏制属地生产安全事故发生。

八、附件

附：北仑大碳捷洁环境科技（宁波）有限公司“12·14”一般机械伤害事故调查组

宁波市北仑区应急管理局办公室　　2026年3月25日印发

附件：

北仑大碳捷洁环境科技（宁波）有限公司“12·24”一般机械伤害事故调查组成员

2025年12月25日星期四

姓名	单位	职务	联系电话
[illegible]	[illegible]		
[illegible]	总工会	[illegible]	636588
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13857063999
[illegible]	公安局	[illegible]	18758802361
[illegible]	应急局	中队	18414088015
[illegible]	应急局	执法队	33820
[illegible]	生态环境局	四中队	63623