宁波前湾新区陆中湾浙江可挺汽车底盘系统有限公司“5·16”一般机械伤害事故调查报告

宁波前湾新区事故调查组

2026 年 7 月 23 日

目 录

一、事故基本情况.....（1）
（一）事故发生单位及相关人员概况.....（1）
（二）事故发生单位安全管理情况.....（3）
（三）涉事设备及现场情况.....（4）
（四）事故发生经过.....（7）
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....（7）
二、事故应急处置及评估情况.....（7）
（一）事故现场应急处置情况.....（7）
（二）医疗救治和善后情况.....（8）
（三）事故应急处置评估.....（8）
三、事故原因分析.....（9）
（一）直接原因分析.....（9）
（二）间接原因分析.....（9）
四、有关责任单位及个人存在的主要问题.....（10）
（一）浙江可挺公司.....（10）
（二）潘*才.....（10）
（三）喻*军.....（11）
（四）周*.....（11）
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....（11）
（一）因在事故中死亡免于追究责任的人员.....（11）
（二）对事故单位和人员的处理建议.....（11）
六、事故整改和防范措施.....（12）

2026年5月16日14时07分许，位于宁波前湾新区滨海四路361号的浙江可挺汽车底盘系统有限公司内发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约166万元。经宁波前湾新区管理委员会同意，由宁波前湾新区应急管理局牵头，纪检监察工委、总工会、慈溪市公安局、陆中湾街道等有关部门组成事故调查组，并邀请了慈溪市检察院和有关专家，依法对事故进行了调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问人员、查阅资料，查清了事故发生的经过、事故原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，查明了事故性质，认定了事故责任，提出了责任处理建议和事故防范措施。

经调查认定，浙江可挺汽车底盘系统有限公司**“5·16”事故是一起作业人员未遵守本单位的安全生产规章制度，在接到停机指令后且未采取安全措施的情况下擅自进入拉伸液压机合模区清理废料，因液压机液压系统保养不当致使“下腔管”法兰连接处密封圈断裂突发持续喷油失压致滑块快速下滑合模被模具挤压致1人死亡的一般生产安全责任事故**。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1.浙江可挺汽车底盘系统有限公司

浙江可挺汽车底盘系统有限公司（下称浙江可挺公司）系有

限责任公司，法定代表人：潘*才，统一社会信用代码：91330201577522807D（1/1），注册资本：肆仟万元整，住所：宁波杭州湾新区滨海四路361号，成立日期：2011年07月05日，经营范围：汽车底盘系统、汽车内饰件、塑料制品、金属制品、橡胶制品制造、加工；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的业务除外。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.相关人员基本情况

潘*才，男，汉族，身份证号：**********，住址：浙江省宁波市鄞州区**********，系浙江可挺公司法定代表人，全面负责浙江可挺公司生产经营活动。

周*，男，汉族，身份证号：**********，住址：浙江省宁波市鄞州区**********，系浙江可挺公司安全生产分管负责人。

喻*军，男，土家族，身份证号：**********，住址：贵州省沿河土家族自治县**********，系浙江可挺公司冲压工（事故死者）。

王*付，男，苗族，身份证号：**********，住址：贵州省仁怀市**********，系原浙江可挺公司冲压工，2026年5月18日已离职。

贾*，男，汉族，身份证号：**********，住址：四川省南部县**********，系浙江可挺公司机修工。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.浙江可挺公司有员工约480人，配备了1名专职安全生产管理人员，安全生产分管负责人为周*。

2.浙江可挺公司未严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《生产经营单位安全培训规定》相关要求，新入职员工岗前安全培训工作不规范、不充分。员工入职仅开展短时间的公司级培训，后续仅由车间、班组人员进行简单口头操作讲解，未针对液压机设备的安全管理制度、标准化操作规范、日常点检核心要求开展系统性、专业化培训，岗前培训内容片面、时长严重不足，远低于法定24学时岗前培训标准。同时，该公司未落实从业人员岗前考核制度，未考核员工是否掌握岗位安全知识、操作技能及应急处置能力，在员工未培训考核合格的情况下，违规安排上岗作业。

3.浙江可挺公司对液压机这类存在较大危险因素的生产设备，未严格落实设备安全管理法定职责，设备管控存在明显短板。一方面，未按照安全生产法规定，在液压机设备及作业区域设置明显的安全警示标志，无法有效警示作业人员辨识岗位安全风险、规范作业行为。另一方面，设备日常检查保养、点检维护工作流于形式，企业明确规定的液压机开机前21项点检内容未落地执行，未能通过日常点检排查设备隐患；且公司明知液压机密封圈长期使用易老化损坏、引发漏油故障，存在安全隐患，却未建立定期更换、常态化维保机制，设备带病运行，设备本质安全

管理严重缺失。

4.浙江可挺公司未健全并有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，隐患排查、整改、闭环管理工作落实不力。长期未排查发现液压机设备未设置安全警示标志的基础性隐患，同时对作业现场长期存在的操作工违规进入合模区清理废料的习惯性违章行为，未及时巡查发现、制止纠正，未采取有效的技术和管理措施消除现场作业安全隐患。隐患排查流于表面、整改闭环缺失，无法实现对设备隐患、人员违章作业风险的动态管控，导致现场安全隐患长期存在、风险持续失控。

（三）涉事设备及现场情况

1.涉事设备情况

设备名称:6300千牛快速薄板拉伸液压机,型号:RZU630HBL，出厂编号：16248，公称力：6300kN，出厂日期：2017年02月，生产厂家：合肥合锻机床股份有限公司，内部编号：9号。该拉伸液压机是2022年底由可挺公司芜湖工厂转过来的旧机，相关说明书已经遗失。

该液压机工作原理是油管将液压泵产生的高压油液输送到主油缸。高压油进入油缸后推动活塞，活塞再带动滑块做直线运动（下行拉伸或上行回程），通过油管与换向阀的连接，改变高压油的进出方向。当高压油进入油缸上腔时，滑块下降；进入下腔（或通过回油管回油）时，滑块上升。油管配合比例阀、节流阀等控制元件,通过改变流入油缸的油液流量大小和压力高低来

精确控制滑块的下行、工进、保压、回程等动作的速度与作用力。

拉伸液压机正常操作时，可根据产品情况采取单人操作或者双人操作模式。双人操作时，人员站位根据模具决定，可两人对向站立，也可站在同一侧。正常操作时作业人员的头部、躯干不需要进入液压机合模区，仅手臂伸入即可。若发生卡料等特殊情况，需要作业人员进入合模区清理废料。5 月 16 日当天，9 号拉伸液压机由王*付和喻*军双人操作，王*付在液压机西南侧上料、取料并操作液压机，喻*军在液压机西北侧上料、取料。

2.现场情况

该涉事液压机位于冲压车间 9 号机位，长边南北向布置、宽边东西向布置。该液压机东侧为 8 号拉伸液压机，南侧为模具放置区，西侧为 10 号拉伸液压机，北侧为车间东西向通道。勘察时，涉事设备北侧沿东西向拉设警戒线一条，设备西侧地面铺设钢板，钢板上洒有较多黑色液压油，上面有零星的细条状冲剪废料，该液压机液压站设置在顶部，南侧立面设置一个通往机顶的直梯；西南侧立柱设置操作面板，立柱旁设有一个柱式双手启动开关。

拉伸液压机周边未张贴警示标志，设备东北侧立柱上张贴有《冲压作业指导书》《冲压设备管理基准书》《日常（始业）点检表-油压机》，其中《日常（始业）点检表-油压机》显示包含气管、油管在内的 21 个点检项目在 2026 年 5 月 16 日对应栏内打“√”显示点检结果正常，点检人栏内签了一个“孔”字。



图 1　9 号拉伸液压机位置示意图

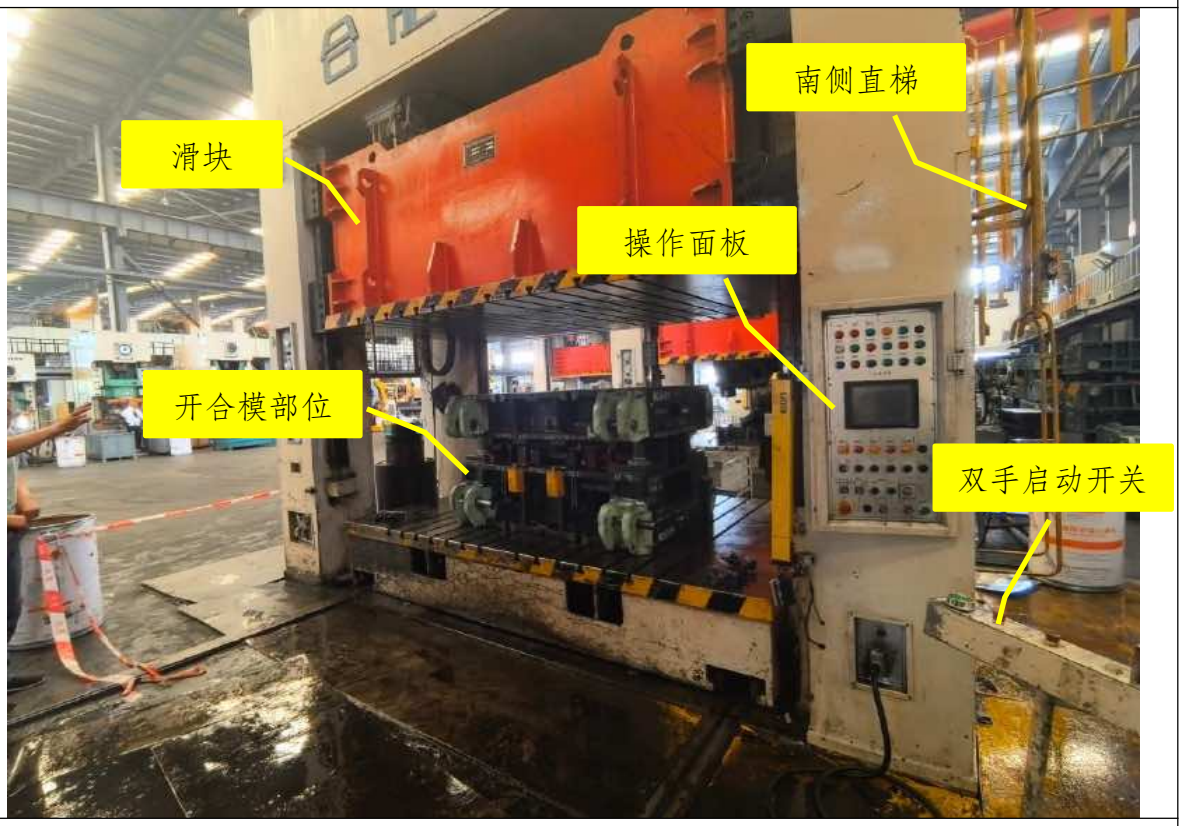


图 2　9 号拉伸液压机主要部件

（四）事故发生经过

5月16日，设备部主管指派机修工贾*对1~10#拉伸液压机进行巡检。当天13时40分左右，贾*爬到9#拉伸液压机顶部进行巡检，发现液压系统下腔管法兰连接处有液压油渗漏，就通知正在作业的王*付和喻*军停机不要作业了。王*付拧了液压机关机钥匙，便离开现场去上厕所。此时，液压机上模与底模分开停在上限位置。14时07分左右，贾*确认设备已经停机后，想用随身携带的内六角螺丝刀紧固法兰螺栓，但因型号不匹配准备下液压机取工具。此时，下腔管法兰连接处突然大量喷出高压液压油，喷了贾*一身，他当场发懵待在了液压机顶部。而液压系统瞬间失压，滑块快速下降合模，压住了正在合模区模具废料槽里清理废料的喻*军的右手胳膊和头顶部。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失约166万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，正在车间巡检的冲压科科长赵*在10#拉伸液压机西侧的过道看到有人在9#拉伸液压机合模处，随即跑到9#拉伸液压机前，看到喻*军被压在液压机合模处。14时11分，赵*拨打了120，接着给设备主管、冲压部领导、管理部领导和公司其他领导汇报。过了约1分钟，设备主管和其他领导陆续赶

到现场。设备主管爬到9#拉伸液压机顶部查看并让贾*下来，确认9#拉伸液压机启动不会对喻*军造成二次伤害后，设备主管启动9#拉伸液压机并按下回程按钮，滑块起升，在现场的装模工闫延朝把喻*军从9#拉伸液压机里抱出来放在10#拉伸液压机北侧的过道上。14时18分左右救护车到达现场，将喻*军送往宁波杭州湾医院抢救，现场事故救援工作结束。

接报后，应急管理局、公安、陆中湾街道等部门先后赶到事故现场指挥事故处置和善后工作，封锁事故场地、关停作业、部署事故善后处置等工作。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，浙江可挺公司第一时间拨打120并组织救援力量开展现场救援，120到达现场后将事故受伤人员送往宁波杭州湾医院进行全力抢救，最终抢救无效，宣告死亡。

2026年5月19日，浙江可挺公司与死者家属就赔偿金额达成一致意见，签订了《人民调解协议书》（编号：(2026)甬前(湾)人调字第027号）。5月20日，赔偿金全部支付完毕，家属情绪稳定，善后工作结束。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，浙江可挺公司第一时间拨打120，并迅速开展自救，受伤人员被救后由120送至宁波杭州湾医院抢救。接报后，应急管理局、公安、陆中湾街道等部门相关工作人员立即赶赴现场开展事故应急处置，同时指导事故相关方协商工亡赔偿事宜，

善后处置工作平稳有序，未引发相关社会问题。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组认定本次事故的直接原因为：**喻*军未遵守本单位的安全生产规章制度和操作要求[1][2]，在接到停机指令后且未采取安全措施的情况下擅自进入拉伸液压机合模区清理废料，因液压机液压系统“下腔管”法兰连接处密封圈断裂突发持续喷油失压致滑块快速下滑合模其身体被模具挤压。**

（二）间接原因分析

1.浙江可挺公司安全生产教育和培训不到位。事故发生当天是喻*军入职浙江可挺公司的第3天。5月14日，浙江可挺公司对喻*军开展了公司级安全教育培训，约3小时；后续由车间、班组相关人员对喻*军就设备操作和相关安全要求进行了简单的口头培训；未对油压机的安全管理制度、安全操作要求、日常点检要求进行详细培训，且未经考核合格就上岗作业[3][4]。

2.浙江可挺公司设备设施管理不到位。液压机作为较大危险因素的生产设备，未设置明显的安全警示标志[5]；对液压机检查

---

[1] 根据浙江可挺公司制定的《设备安全检修安全作业管理制度》（文件编号：ZJKT-2026-01-05）：四、设备停机及隐患处置流程：1.操作工发现异常或接到停机通知，立即停止生产作业，撤离设备危险区域。

[2] 根据浙江可挺公司制定的《油压机冲床危险识别训练教育卡》：10、清理模具废料，关闭电源，预先支撑安全柱，并插入插销缸锁死滑块；防止上滑块下滑。

[3]《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、

保养不当，日常点检流于形式，根据企业《日常（始业）点检表-油压机》，操作工需要在开机前短时间检查包括液压系统油管在内的21项需要较强专业知识的内容；且明知液压系统会因密封圈老化损坏而漏油的情况下，未定期更换密封圈。

3.浙江可挺公司隐患排查治理不到位。未及时发现液压机处未设置明显的安全警示标志的情况；未发现长期存在的液压机操作工违规在合模区清理废料情况[6]。

四、有关责任单位及个人存在的主要问题

（一）浙江可挺公司

浙江可挺公司未落实企业安全生产主体责任：未有效开展从业人员的安全生产教育和培训；未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患；未在有较大危险因素的生产设备上，设置明显的安全警示标志。对本起事故负有责任。

（二）潘*才

潘*才未落实企业主要负责人安全生产工作职责：未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患[7]。对本起事故负有责任。

设备上，设置明显的安全警示标志。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（三）喻*军

喻*军未遵守本单位的安全生产规章制度和操作要求，在接到停机指令后且未采取安全措施的情况下擅自进入拉伸液压机合模区清理废料，导致自身被模具挤压致死，对本起事故负有责任。

（四）周*

周*未履行企业安全生产分管负责人安全生产工作职责：未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任的人员

喻*军未遵守本单位的安全生产规章制度和操作要求，在接到停机指令后且未采取安全措施的情况下擅自进入拉伸液压机合模区清理废料，导致自身被模具挤压致死，对本起事故负有责任。鉴于喻*军已在本起事故中死亡，故不予追究。

（二）对事故单位和人员的处理建议

1.浙江可挺公司未落实企业安全生产主体责任：未有效开展从业人员的安全生产教育和培训；未有效落实生产安全事故隐患排查治理制度，及时发现并消除事故隐患；未在有较大危险因素的生产设备上，设置明显的安全警示标志，对本起事故负有责任。建议宁波前湾新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定对浙江可挺公司作出行政处罚。

2.潘*才未落实企业主要负责人安全生产工作职责：未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对本起事故负有责任。建议宁波前湾新区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律规定对潘*才作出行政处罚。

3.周*未履行企业安全生产分管负责人安全生产工作职责：未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。建议浙江可挺公司按照公司相关规定对周*作出处理。

六、事故整改和防范措施

浙江可挺公司应深刻汲取本次事故教训，严格履行安全生产主体责任，举一反三，切实落实以下事故整改和防范措施：

（一）深化安全警示教育，压实全员安全管控责任。深入开展全员安全警示教育，组织员工学习事故调查报告、开展案例反思及安全承诺签字。修订完善安全责任体系，细化岗位安全职责。严格落实三级安全教育，健全新员工师徒监护、岗前考核制度。执行每日班前风险提示，建立违章曝光及连带考核机制，常态化整治习惯性违章，规范全员作业行为、夯实安全思想基础。

（二）夯实现场管理基础，推进本质安全提档升级。完善设备安全管理制度，落实操作工日常点检、机修深度巡检、分层维保机制。严格执行液压密封件等易损件定期强制更换制度，从源头防范设备故障。规范液压机清理等危险作业流程，全面落实安

全防护、现场监护等管控措施。在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和符合实际的警示告知。优化废料导流清理工艺，采用加装泄压联锁、渗漏报警等安全装置，通过规范管理和工艺设备升级，提升本质安全水平，杜绝事故发生。

（三）全域开展风险研判，落实隐患闭环整治机制。对照安全生产法律法规及行业标准，自行或委托第三方机构、行业专家，对生产设备、作业流程、安全制度、现场管控开展全覆盖风险评估和隐患排查整治。建立隐患台账，逐项明确整改措施、时限和责任人，严格执行排查、整改、复核、销号闭环管理，确保隐患全部清零。完善台账资料，形成规范的风险评估及隐患整治专项报告。