青田东源广森木材有限公司“3·13”
一般机械伤害事故调查报告

2024年3月13日16时30分许，位于青田县东源镇上*村1号的浙江广森木材有限公司一名工人在加工疫木进行粉碎过程中，不慎卷入粉碎机中，造成1人当场死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《浙江省安全生产条例》和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规，县应急管理局受县人民政府的授权,会同县公安局、县总工会、县林业局等单位有关同志成立了浙江广森木材有限公司“3·13”一般机械伤害事故调查组（以下简称事故调查组），对本次事故开展调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、视频分析、资料调阅、人员问询等方式，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故相关企业及相关人员的责任，提出了对事故有关责任人及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措和整改措施建议。

经调查认定，**浙江广森木材有限公司“3·13”一般机械伤害事故是一起因工人违章作业，企业未落实安全生产管理职责**

导致人员死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。

浙江广森木材有限公司（以下简称广森公司）成立于2018年9月10日，注册资本500万元，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司住所位于浙江省丽水市青田县东源镇**村，统一社会信用代码：91331121MA2E070L4A，法定代表人潘**，经营范围包括原木、板材、木制品、木制工艺品、玩具加工、销售（含网上销售）；木材加工技术研发、技术转让；国家准许的货物与技术自由进出口贸易；普通货运；普通货物仓储服务；一般信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。企业现有员工13人。

广森公司于2022年1月28日换得浙江省林业局颁发的松材线虫疫木造纸制作人造板定点加工企业许可证，证书编号：浙松疫许2022019，除害处理方式：旋切、削片粉碎，有效期限为2022年1月28日至2025年1月27日。

2023年6月2日广森公司法定代表人潘**配偶潘**与王**签订设备租赁合同，将广森公司厂房内成套松木加工设备出租给王**，租期为一个季度，双方约定租金费用按疫木加工产值计算，费用为480元/吨。2023年9月租赁合同到期后未续签，双方仍以原合同内容履行。截止事故发生前，王**已支付潘**租金67万元。

因工作需要，王**与潘**口头达成协议，约定疫木粉碎工作由潘**负责。王**支付潘**疫木粉碎费用为500元/车，疫木粉碎所需的其余工人由潘**召集并支付相应工资。

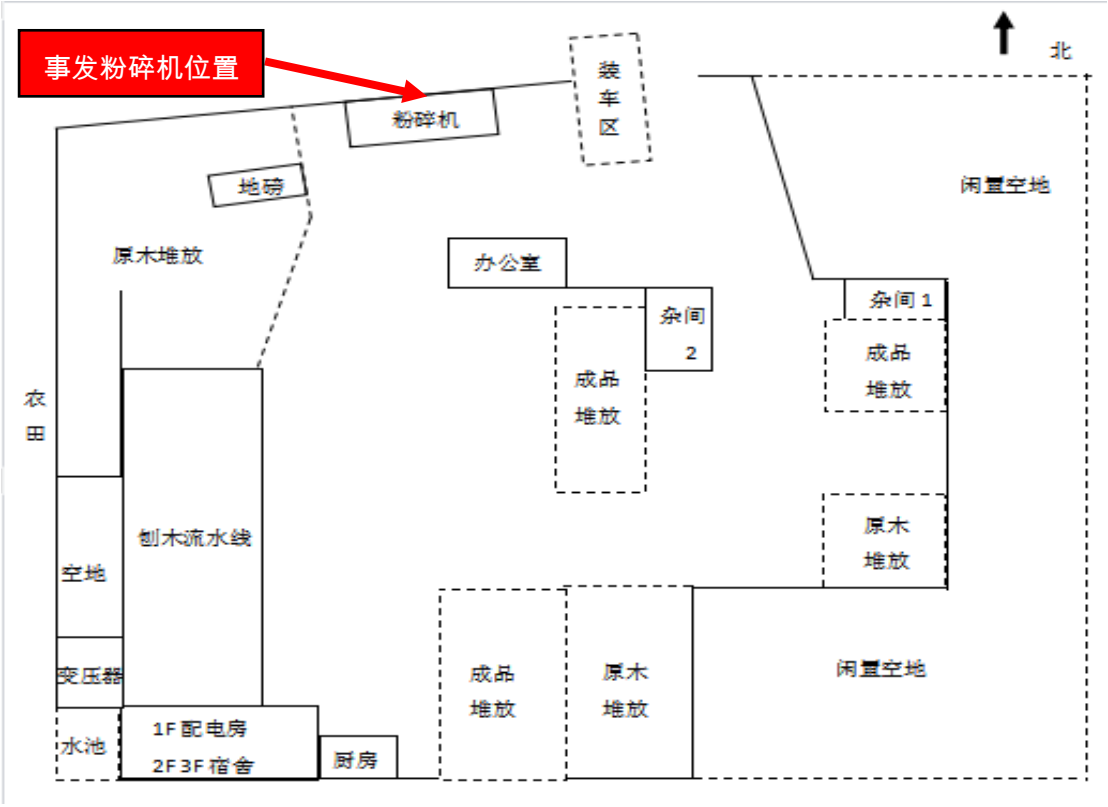


图1 厂区总平面布置图



图 2 事发粉碎机

（二）事故发生单位安全管理情况。

广森公司疫木加工工艺流程为：1、刨木工段：工人将疫木放入旋切机按照指定的尺寸进行切片。2、疫木粉碎工段：工人驾驶夹机将刨木工段处理后不成型的疫木放至粉碎机操作平台，扒料工将疫木扒入输送带，疫木通过输送带传送至粉碎机粉碎，粉碎后的木材经输送带传送至货车车厢。

广森公司无安全管理人员，无全员安全生产责任制，无安全生产规章制度和操作规程，未开展员工安全生产教育和培训、日常安全检查，未建立应急救援预案等安全管理台帐。

（三）事故发生经过。

经调取视频监控和询问当事人查证，3 月 13 日 3 时 20 分许，夹机驾驶员潘**和工人赵**开始下午的工作。16 时 34 分，潘**驾驶夹机将木材放至粉碎机平台，赵**站在粉碎机平台将木材扒入输送带。16 时 35 分 09 秒，潘**离开夹机驾驶位。16 时 35 分 15 秒，赵**被木头绊倒摔倒在输送带上。16 时 35 分 18 秒，赵**被卷入粉碎机。16 时 35 分 37 秒，潘**返回至夹车附近未见赵**在工位上便四处寻找，16 时 36 分 05 秒，潘**发现输送带上有血迹，立即摁下了粉碎机的急停按钮，随后在粉碎机平台呼喊其他工人，见无人应答便去找王**告诉其事故情况。16 时 37 分，潘**与王**到事发工位并立即打电话报警。

（四）事故现场情况。

事发现场位于青田县东源镇上*村的广森公司木材粉碎机工位，该工位主要用于粉碎疫木。事发现场有一台粉碎机（长 2m 宽 0.9m 高 1.8m），粉碎机输送带上有血迹。粉碎机一侧停有一辆货车（车牌号：皖 M · 3**08）。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况。

事故造成 1 人死亡。

死者赵**，男，汉族，身份证号：332522********2453，户籍地浙江省青田县高湖镇。

直接经济损失：约 148 万元。

三、事故应急处置情况

事故发生后，县应急管理局、东源镇人民政府等相关单位第一时间赶赴现场指挥并初步了解了事故情况，进行了勘察取证，妥善安排了事故现场防护工作。县应急管理局当场开具现场处理措施决定书，责令浙江广森木材有限公司暂时停产停业。同时，相关部门在事故现场要求企业积极开展事故善后处置工作。3 月 22 日，事故双方当事人经调解达成协议，签署赔偿协议。

四、事故原因

（一）直接原因。

综合现场勘察、事故初步调查分析，导致事故发生的直接原因是:

1.人的不安全行为：赵**安全意识淡薄，在进行扒料作业时，双脚跨越输送带两侧，被突然弹起的木材绊倒摔入输送带中，造成其被卷入粉碎机中致死。

2.物的不安全状态：卸料平台设置不合理。粉碎工段输送带旁工作平台与输送带挡板最高处持平，扒料工需使用钉耙跨越输送带将木料扒入输送带。

五、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）广森公司。一是未配备专职或兼职的安全生产管理人员。二是对员工“三违”行为管理不到位，未及时发现、制止、纠正员工的违规违章行为。三是安全风险辨识管控不到位。企业未按照《浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）》要求开展安全风险辨识、评估、管控，未准确辨识粉碎机存在的安全风险，未落实有效风险管控措施。四是安全生产规章制度不健全。企业未针对木材破碎处理过程制定安全操作规程，员工操作随意性大。五是未落实安全生产教育和培训。未对公司工人开展安全教育和培训，工人不具备必要的安全生产知识。

（二）潘。**广森公司法定代表人，其履行主要负责人职责不到位。一是未建立并落实本单位全员安全生产责任制。二是未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。三是未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。四是未检

查本单位的安全生产工作。

（三）王。**广森公司实际现场负责人，其现场安全管理不到位，未及时发现和有效制止员工违章作业行为。

六、对有关责任人员及责任单位处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对浙江广森木材有限公司“3·13”一般机械伤害事故有关责任人及责任单位作出如下处理:

（一）因在事故中死亡，免予追究责任人员。

赵**，广森公司工人，其安全生产意识淡薄，在进行扒料作业时，双脚跨越输送带两侧，被突然弹起的木材绊倒摔入输送带中，造成其被卷入粉碎机中致死。对事故的发生负有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，不予追究。

（二）建议给予行政处罚人员。

1.潘**，广森公司法定代表人，其履行主要负责人职责不到位。未建立并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未检查本单位的安全生产工作。对事故负有领导责任，建议青田县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

2.王**，广森公司实际现场负责人，其现场安全管理不到

位，未及时发现和有效制止员工违章作业行为，对事故负有领导责任，建议青田县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

（三）对事故责任单位处理建议。

广森公司履行安全生产主体责任不到位。未配备安全生产管理人员；未及时发现、制止、纠正员工的违规违章行为；安全风险辨识管控不到位；安全生产规章制度不健全；未落实安全生产教育和培训，对事故负有责任，建议青田县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

七、事故主要教训

（一）企业违法违规行为突出。涉事企业未按照《中华人民共和国安全生产法》《浙江省安全生产条例》等法律法规要求开展生产经营活动，安全生产主体责任落实不到位。企业重效益轻安全，主要负责人安全生产意识淡薄，安全生产投入不足，对从业人员安全生产教育和培训缺失。

（二）安全生产基础薄弱。青田辖区内松材线虫疫木加工企业共7家，均为小微企业，企业生产工艺、设备设施老旧，本质安全生产水平低下。企业员工流动性强，文化素质普遍不高，且安全培训不到位，员工安全意识不强等问题普遍存在。

八、事故整改和防范措施

（一）广森公司要认真吸取事故教训，针对该起事故中暴露

出的问题进行深刻反思，切实履行企业安全生产主体责任。一是按标准配备专兼职安全生产管理人员，充实安全管理力量。二是建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，规范安全生产行为。三是加强现场安全管理，及时制止和纠正从业人员违章作业行为。四是全面开展安全风险辨识、评估、管控，落实风险管控措施。五是认真组织实施从业人员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能。

（二）青田县林业局要严格落实行业监管责任，督促县域内疫木定点加工企业落实安全生产主体责任。一是落实管行业必须管安全、管业务必须管安全的理念，在会议部署和日常巡查中做到业务和安全生产工作同部署、同提醒、同检查。二是组织召开疫木定点加工企业生产安全事故警示教育会，督促企业吸取事故教训，举一反三、以案促改，进行一次专题安全部署、开展一次全员安全培训、组织一次安全隐患排查，提升企业本质安全水平，坚决防范遏制亡人事故。

（三）东源镇人民政府要进一步落实属地监管职责，深刻吸取事故教训，举一反三，加强对辖区内企业的监督检查，突出检查企业安全生产规章制度和操作规程落实不到位、未对员工开展安全生产教育培训、安全防护措施不到位等违法行为，强化管理、堵塞漏洞，有效截断事故链条，时刻保持安全生产工

作的高压态势不放松，督促企业落实安全生产主体责任，提高事故防范能力，杜绝类似事故再次发生。

浙江广森木材有限公司“3·13”

一般机械伤害事故调查组

2024年5月10日