滨江长河某小区“9·4”一般高处坠落事故调查报告

杭州市滨江区人民政府调查组

2025 年 10 月 15 日

目　录

一、事故有关情况.....4
（一）项目概况.....4
（二）事故相关单位概况.....4
（三）合同协议签订情况.....6
（四）项目进展情况.....6
（五）死者个人情况.....7
二、事故发生和应急处置情况.....7
（一）事故发生经过.....7
（二）事故信息接报及响应情况.....8
（三）医疗救治及应急处置情况.....8
（四）应急处置评估.....8
（五）善后处置情况.....9
三、鉴定情况及事故现场勘验情况.....9
（一）死亡鉴定情况.....9
（二）事故现场勘验情况.....9
四、事故直接原因.....14
五、事故相关单位存在的主要问题.....14
六、对事故有关责任单位及人员的处理建议.....16
（一）建议免于追究责任人员.....16
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....16

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....17
（四）对事故有关责任人员的内部处理建议.....18
（五）对事故有关责任单位的处理建议.....18
七、事故防范措施建议.....19

2025年9月4日9时20分许，在杭州市滨江区某小区，浙江罗福斯电梯工程有限公司承接的小区电梯旧改项目，工人王某一在安装电梯导轨过程中从19幢2单元左侧电梯井9楼处坠落，造成一人死亡，直接经济损失约150万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等法律法规规定，经滨江区人民政府批准，9月5日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区市场监管局、区总工会、长河街道等单位组成的滨江长河某小区“9·4”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查，并邀请区检察院派员参与事故调查分析工作。

按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，事故调查组通过现场勘验、调查取证、讯问笔录、查阅资料等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，滨江长河某小区“9·4”一般高处坠落事故是一起因生产经营单位违规分包、隐患排查治理不到位、施工现场风险管控措施不到位、对从业人员的安全生产教育和培训不到位及从业人员安全意识淡薄造成的一般生产安全责任事

故。

一、事故有关情况

（一）项目概况

该项目为滨江区某小区老旧电梯更新项目，共规划更新59台电梯。建设单位为该小区业主委员会(以下简称业委会),施工单位为浙江罗福斯电梯工程有限公司(以下简称罗福斯公司)，分包单位为宁津佳凯电梯服务中心（个体工商户）（以下简称宁津佳凯),监理单位为浙江东旺工程管理有限公司(以下简称浙江东旺公司)，电梯制造商为奥的斯机电电梯有限公司（以下简称奥的斯公司)，小区物业管理公司为浙江彩虹物业服务集团有限公司（以下简称彩虹物业）。

（二）事故相关单位概况

1、施工单位：浙江罗福斯电梯工程有限公司，统一社会信用代码：**********；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：王某二；注册资本：1060万元；成立日期：2023年10月23日；注册地址：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区宝龙城市中心（自主申报）；经营范围：建设工程施工；特种设备安装改造修理等。该公司具有浙江省市场监督管理局发放的《特种设备生产许可证》，有效期为2024年6月18日至2028年6月17日,具备曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）安装（含修理）A2级许可。

2、分包单位：宁津佳凯电梯服务中心（个体工商户），

统一社会信用代码：**********；类型：个体工商户；经营者：尹某某；成立日期：2023 年 11 月 16 日；注册地址：山东省德州市宁津县宁城街道福宁大街与文昌路交叉口；经营范围：特种设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）等。无电梯安装等相关资质。

3、监理单位：浙江东旺工程管理有限公司，统一社会信用代码：**********；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：陈某一；注册资本：1010 万元；成立日期：2018 年 6 月 25 日；注册地址：浙江省台州市椒江区白云街道界牌路（自主申报）；经营范围：工程管理服务；工程造价咨询业务等。该公司具有浙江省住房和城乡建设厅发放的机电安装工程监理乙级资质，有效期为 2024 年 11 月 1 日至 2029 年 10 月 31 日。

4、电梯制造商：奥的斯机电电梯有限公司（以下简称奥的斯公司），统一社会信用代码：**********；类型：有限责任公司（外商投资、非独资）；法定代表人：杨某；注册资本：11400 万美元；成立日期：1997 年 3 月 12 日；注册地址：浙江省杭州市上城区九环路；经营范围：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理等。

5、小区物业：浙江彩虹物业服务集团有限公司，统一社会信用代码：**********；类型：其他有限责任公司；法定代表人：陈某；注册资本：6000 万元；成立日期：2003

年4月18日；注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道彩虹城；经营范围：物业管理等。

（三）合同协议签订情况

1、2025年7月21日，业委会与罗福斯公司、奥的斯公司签订小区老旧电梯更新委托合同，罗福斯公司任命赵某一为该项目项目经理兼安全经理；任命闫某为该项目技术负责人。合同中明确，“罗福斯公司对更新改造的电梯拆除、安装全过程安全生产负主体责任，并进行公开承诺，做好安全生产相关责任落实。”罗福斯公司同时作出《电梯更新改造施工安全承诺书》。

2、2025年8月15日，业委会与浙江东旺公司签订电梯更换工程监理合同。浙江东旺公司任命赵某二为该项目的专业监理工程师。合同中明确监理工作内容包括“安全文明生产”等。

3、2025年8月25日，罗福斯公司与宁津佳凯签订电梯更新安装合同。罗福斯公司委托宁津佳凯安装电梯。双方同时签订安全生产责任书，明确相关安全生产责任。宁津佳凯指派王某三（与经营者尹某某为夫妻关系，为宁津佳凯日常业务实际负责人）为该项目现场安装负责人。

（四）项目进展情况

该项目于2025年8月25日开工，共规划更新59台电梯，至9月4日已完成6台电梯的拆除，正处于电梯安装环节。该

项目于9月1日由奥的斯公司给全体作业人员开展了培训，涉及电梯安装工艺、安全作业等内容，培训记录显示王某一已参加。该项目未对作业人员开展安全生产三级教育及集中交底。

（五）死者个人情况

王某一，男，身份证号：**********，河南叶县人，为宁津佳凯安排到该小区电梯更新项目上的安装工人，未签订劳动合同。经中华人民共和国应急管理部特种作业操作证查询平台查询，其具备河南省应急管理厅发放的高处作业证，有效期为2024年7月2日至2030年7月1日。王某一系工友张某介绍，于8月30日到该项目开始工作。

二、事故发生和应急处置情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过现场勘验，询问相关人员笔录，查明事故经过:

2025年9月4日6时40分许，王某三安排王某一、张某安装小区19幢2单元左侧电梯。8时52分许，王某一将6根导轨搬至一楼电梯口后，乘右侧电梯到4楼，进入左侧电梯井道至轿厢顶部，与一楼的张某配合通过卷扬机将导轨吊运至电梯轿厢顶部，导轨顶部靠在钢丝绳上，使其可以跟随轿厢上行。9时20分许，张某乘坐右侧电梯到4楼，进入左侧电梯井道至轿厢顶部，与王某一开始向上运行电梯。此时张某在轿顶左侧操作轿顶检修箱控制电梯上行，王某一在轿顶右侧轻扶导轨

以免导轨固定不稳，监控视频显示二人进出电梯井道时均未系安全带。电梯运行至9楼时，电梯对重与井道壁发生碰撞，一石块掉下砸中王某一头部，导致王某一从轿厢与井道壁之间的缝隙摔落至电梯井道底坑。此时张某位于井道内无法自主开门（电梯门外侧已用胶带和安全警示贴封住），便立刻联系另一名工友陈某二到9楼为其开电梯门。开门后二人到一楼用三角钥匙打开左侧电梯门查看王某一情况。两人呼喊王某一姓名，王某一已无回应。

（二）事故信息接报及响应情况

9时27分许，张某拨打了“120”急救电话，并向项目经理、公司副总经理、法人逐级上报，同时向物业、社区进行报告。区公安分局、应急管理局、住建局、市场监管局、长河街道等部门接报后均到现场核查。

（三）医疗救治及应急处置情况

9时38分许，120急救人员到达现场。因王某一位于电梯井道底坑，急救人员难以施救。9时47分许，消防救援大队到达现场开展救援。9时55分许，王某一被抬出电梯井道，经120急救人员现场确认，已无生命体征，被当场宣布死亡。

（四）应急处置评估

事故发生后，张某立即拨打了“120”急救电话，工友、物业、社区等积极配合施救，尽到了一定的紧急救助责任。

（五）善后处置情况

事故发生后，罗福斯公司积极进行善后处置。9 月 8 日，罗福斯公司与王某一家属达成协议，支付一次性经济补偿某某某万元。

三、鉴定情况及事故现场勘验情况

（一）死亡鉴定情况

事故后，区公安分局刑侦大队对王某一进行了尸表检验，见左眼骨骨折，左眼球内陷，左鼻翼破裂，鼻骨骨折，左外耳道出血，左颊部挫裂创，右顶部头皮破损，左锁骨骨折，左侧股骨、左胫骨体假关节形成。胸部、左上肢大片状擦伤，右内踝破裂创。

9 月 7 日，区公安分局长河派出所出具了调查意见告知书（杭公滨（长）调告字【2025】第 090701 号），明确“经过调查访问、现场勘验、初步尸检等工作后，没有证据证明系刑事案件，善后事宜由家属处理”。

（二）事故现场勘验情况

事故发生后，事故调查组对现场进行勘验，具体情况：事故现场地点为杭州市滨江区某小区 19 幢 2 单元左侧电梯井道（该单元共 2 部电梯，右侧电梯正常运行），井道宽度 1.93m，进深 2.1m，顶部平台至底坑高 77.95m；轿厢宽度 1.45m，进深 1.43m，高度 2.35m。电梯正处于安装环节，采用了无脚手

架安装工艺[1]，把轿顶作为安装作业平台，轿顶外边缘与井道后壁之间的距离为 0.5m，轿顶未设置护栏，可检修上下运行；事发时正在进行轿厢导轨安装，已初步完成 1 楼至 12 楼轿厢导轨的安装和 1 楼对重导轨的安装；勘验时轿厢位于 8 楼和 9 楼之间，轿顶接近 9 楼楼层地面，轿顶有 6 根待安装的导轨及一顶安全帽、一块石块，安全帽内有少量血迹；对重在 18 楼附近，对重两侧尚未安装导轨，对重一侧靠着井道壁，对重在水平方向上没有限制，上下运行时会与井道壁发生摩擦；电梯井道底坑有石块、灰色休闲鞋等物。

[1] 奥的斯公司电梯安装工艺规定的无脚手架安装方法适用范围：1、电梯井道高度≤130M，和 550kg≤载重≤1600kg。

2、对于无脚手架安装，合同土建图里的轿厢导轨背面到井道壁/梁的距离应该≦500 mm，对重中心到轿厢外侧距离+对重中心到井道壁/梁的距离≦750mm。

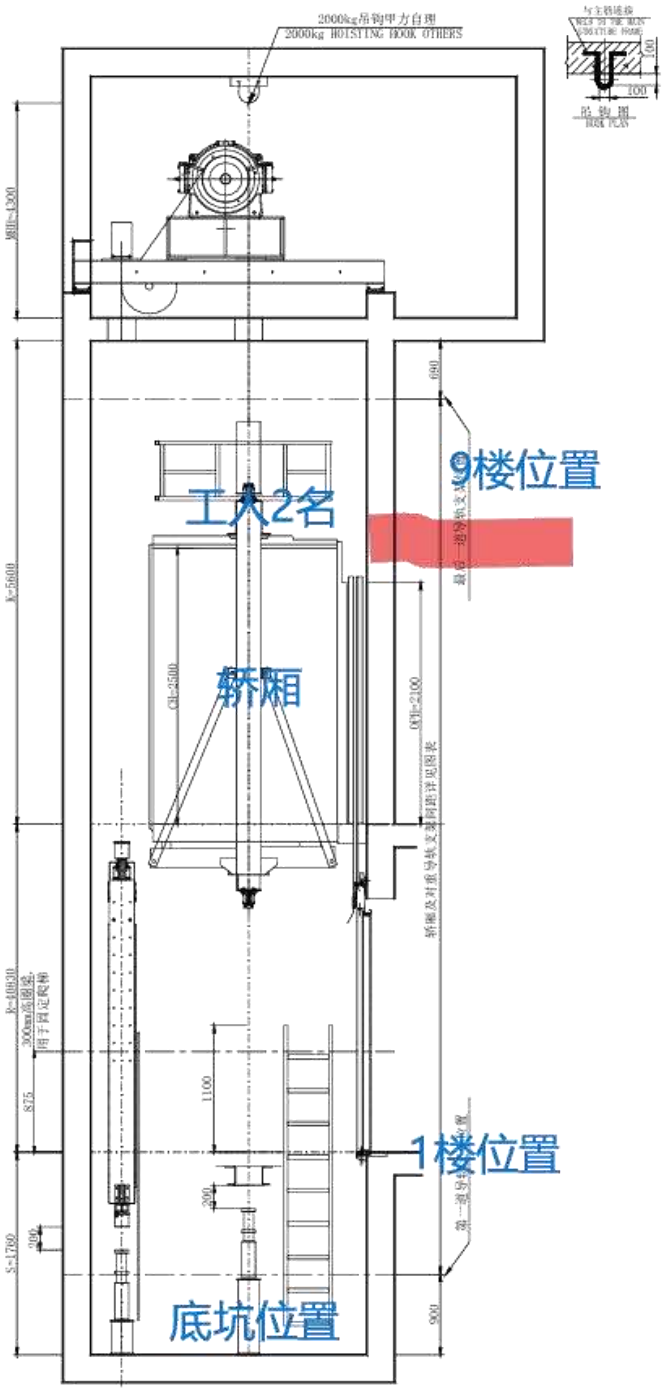


图 1：电梯结构示意图

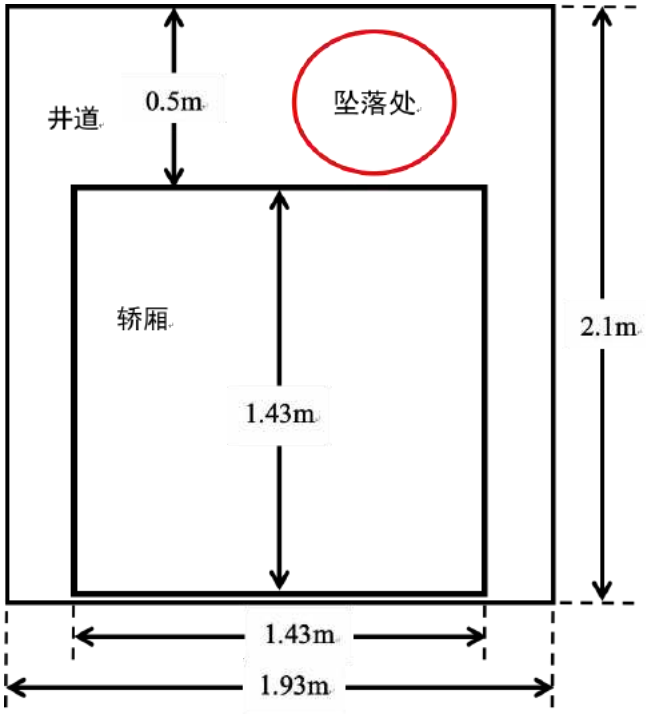


图 2：电梯尺寸示意图（部分轿厢板厚度未算在内）



图 3：轿厢顶部概貌



图 4：轿厢顶部物品



图 5：轿厢顶部安全帽

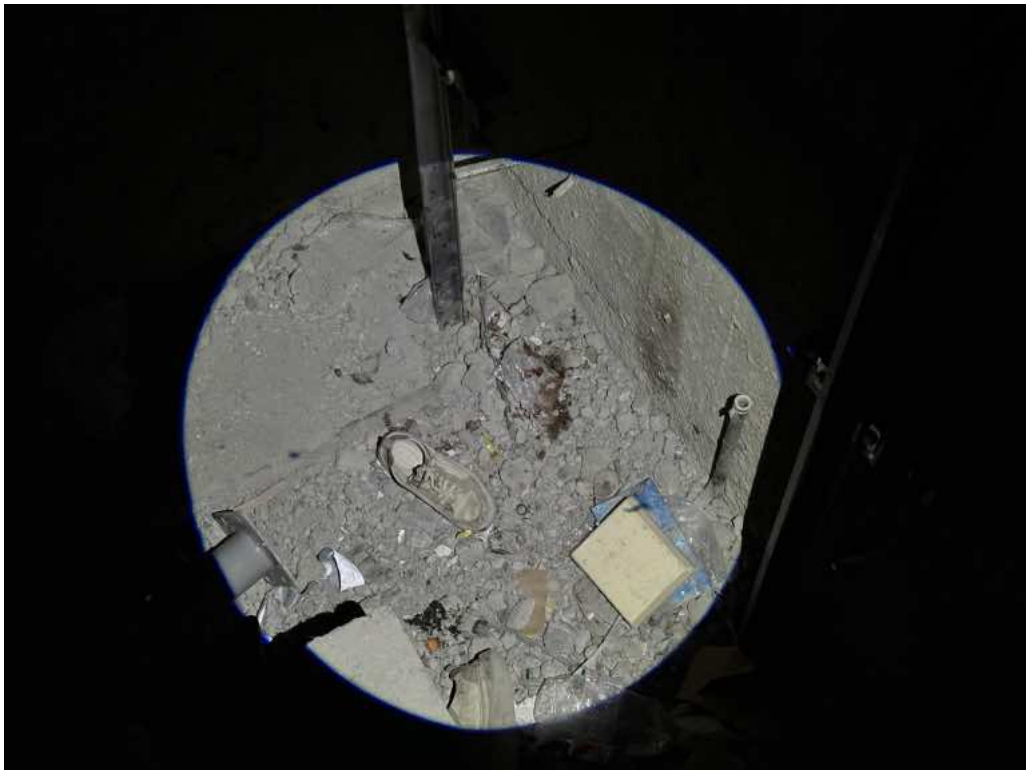


图 6：电梯井道底坑物品

四、事故直接原因

事故调查组通过现场勘验，询问相关人员笔录，认定事故的直接原因是：

王某一安全意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）[2]、奥的斯公司电梯安装工艺[3]和罗福斯公司制定的《电梯专项施工方案》[4]等的有关要求，在电梯井道内作业时未规范佩戴安全帽、安全带，造成此次事故发生。

五、事故相关单位存在的主要问题

1、罗福斯公司：违反相关法律法规，违规将电梯安装业务分包给无资质的宁津佳凯[5]；对从业人员的安全生产教育和培训不到位，作业人员未经培训合格安排其进场施工[6]；风险管控措施不到位，未按高处作业安全技术规范设置防护栏杆，[7]，隐患排查整改措施不到位[8]；未督促王某一严格执行规范佩戴安全帽、安全带的要求，也未及时发现并制止王某一未佩

---

[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5：高处作业人员应根据作业的实际情况配备响应的高处作业安全防护用品，并按规定正确佩戴和使用响应的安全防护用品、用具。

[3] 奥的斯公司电梯安装工艺相关要求：在进入施工现场，确保工作安全，应佩戴全身式安全带、安全鞋和安全帽，其他防护设备应按工作规定佩戴。

[4] 《电梯专项施工方案》5.1.5：每个施工人员必须持证上岗，包括佩戴工作证、工作服，并穿戴防护用品才能进入施工现场（防护用品包括：安全帽、安全带、手套、防护鞋等）。

[5] 《杭州市电梯安全管理条例》第十四条：电梯的安装、改造、修理应当由电梯制造单位或者其委托的具有相应资质的单位进行。受托单位不得转委托或者变相转委托电梯安装、改造、修理业务。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[7] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）4.1.1：坠落高度基准面 2m 及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……。

戴安全带进入电梯井道进行安装作业的违规行为[9][10]。

2、宁津佳凯：违反相关法律法规，在不具备电梯安装资质的情况下，违规承接安装业务[11]；风险管控措施不到位，未按高处作业安全技术规范设置防护栏杆[7]，隐患排查整改不到位[8]；未督促王某一严格执行规范佩戴安全帽、安全带的作业要求，也未及时发现并制止王某一未佩戴安全带进入电梯井道进行安装作业的违规行为[9][10]。

3、浙江东旺公司：未发现罗福斯公司违规将电梯安装业务委托给无资质的宁津佳凯，未发现电梯安装过程中未按照规范设置护栏，未及时发现并制止王某一未佩戴安全带进入电梯井道进行安装作业的违规行为，履行合同中约定的安全监理职责不到位。

4、奥的斯公司：未按照合同条款履行好电梯制造商职责[12]，在电梯安装过程中对罗福斯公司安全监督指导不到位。

5、彩虹物业：未按照电梯安全一件事安全监管标准规范和负面清单相关要求做好住宅小区电梯安全管理工作[13]，履

---

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[11] 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条：电梯的安装、改造、修理，必须由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。电梯制造单位委托其他单位进行电梯安装、改造、修理的，应当对其安装、改造、修理进行安全指导和监控，并按照安全技术规范的要求进行校验和调试。电梯制造单位对电梯安全性能负责。

[12] 小区业委会、罗福斯公司、奥的斯公司《小区老旧电梯更新委托合同》4.1：……电梯制造企业对于乙方在电梯拆除过程及施工过程中的安全问题进行监督指导，……。

[13] 《杭州市安全生产委员会办公室关于建立电梯安全一件事安全监管标准规范和负面清单的通知》（杭安委办〔2025〕1号）附件1.4：物业服务企业要做好住宅小区电梯安全管理工作，加强电梯安装、改造（拆除）现场的安全巡查，对过程中发现的安全隐患，应督促电梯施工单位落实安全措施消除隐患。

行物业服务企业职责不到位，对电梯安装现场的安全巡查不够有力，未及时发现并督促电梯施工单位落实安全措施消除隐患。

六、对事故有关责任单位及人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

王某一安全意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）[2]、奥的斯公司电梯安装工艺[3]和罗福斯公司制定的《电梯专项施工方案》[4]等的有关要求，在电梯井道内作业时未规范佩戴安全帽、安全带，造成此次事故发生，对事故发生负有直接责任。鉴于王某一在事故后死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1、罗福斯公司法定代表人王某二，安全生产工作领导不力，未及时发现并消除生产安全事故隐患[14]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

2、罗福斯公司项目经理赵某一，履行项目经理安全生产职责不到位，未及时排查并整改生产安全事故隐患[15]，违反

[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）

了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

3、宁津佳凯实际负责人王某三，作为施工现场安装作业负责人，未及时排查并整改生产安全事故隐患[15]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定，对本事故发生负有责任。建议区应急管理局依据相关法律法规进行行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的行政处罚建议

1、罗福斯公司违反相关法律法规，违规将电梯安装业务分包给无资质的宁津佳凯[5]，违反了《杭州市电梯安全管理条例》第十四条规定；对从业人员的安全生产教育和培训不到位，作业人员未经培训合格安排其进场施工[6]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条规定；风险管控措施不到位，未按高处作业安全技术规范设置防护栏杆[7]，隐患排查整改措施不到位[8]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定；未督促王某一严格执行规范佩戴安全帽、安全带的要求，也未及时发现并制止王某一未佩戴安全带进入电梯井道进行安装作业的违规行为[9][10]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条、第四十五条规定，对本事故的发生负有责任。建议区应急管理局、区市场监管局依据相关法律法规进行行政处罚。

检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

2、宁津佳凯违反相关法律法规，在不具备电梯安装资质的情况下，违规承接安装业务[11]，违反了《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条规定；风险管控措施不到位，未按高处作业安全技术规范设置防护栏杆[7]，隐患排查整改不到位[8]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定；未督促王某一严格执行规范佩戴安全帽、安全带的要求，也未及时发现并制止王某一未佩戴安全带进入电梯井道进行安装作业的违规行为[9][10]，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条、第四十五条规定，对本事故的发生负有责任。建议区应急管理局、区市场监管局依据相关法律法规进行行政处罚。

（四）对事故有关责任人员的内部处理建议

1、浙江东旺公司专业监理工程师赵某二，履行安全监理职责不到位，未及时排查生产安全事故隐患。建议浙江东旺公司依据公司规章制度对其处理，处理结果报区应急管理局备案。

（五）对事故有关责任单位的处理建议

1、浙江东旺公司未严格按照合同条款履行好履行安全监理职责，未及时检查发现并督促施工单位整改消除事故隐患，建议区市场监管局、长河街道会同小区业委会依据签订的监理合同进行处理，处理结果报区应急管理局备案。

2、奥的斯公司作为电梯制造商，未按照合同条款履行好电梯制造商职责[12]，在电梯安装作业过程中进行安全指导和

监控不到位，建议区市场监管局依据相关规定进行处理，处理结果报区应急管理局备案。

3、彩虹物业落实电梯安全一件事推进工作中物业服务企业职责不到位[13]，对电梯现场的安全巡查不够有力，未及时检查发现并督促电梯施工单位整改消除安全隐患。建议区住建局依据相关规定进行处理，处理结果报区应急管理局备案。

七、事故防范措施建议

1、罗福斯公司要认真吸取事故教训，举一反三，将事故情况及调查处理情况向全公司进行通报；要切实强化企业安全生产主体责任，加强从业人员安全教育培训，提高教育培训实效；要加强施工作业现场安全管理，项目负责人和安全员在上岗前应对施工环境进行安全检查，发现安全隐患的，在消除安全隐患后方可安排作业人员上岗；电梯安装、改造（拆除）等过程中，应为作业人员配备安全帽、安全带、防护手套等安全防护用品，并监督作业人员正确使用；不得转委托或变相委托电梯安装、改造、修理业务。

2、宁津佳凯要认真落实企业安全生产主体责任，加强承包项目的合规性管理，取得对应资质后再开展相关作业；强化对作业人员的协调管理，加强施工作业现场的安全巡查检查力度，检查督促作业人员严格按照施工方案和操作规程规范施工，及时消除施工现场安全隐患。

3、浙江东旺公司要强化履行监理工作职责，加强与施工单位的协调沟通，加强作业现场监理，严格检查督促施工单位

规范施工、安全施工，确保监理工作不留死角盲区。

4、奥的斯公司要加强对授权安装单位的管理，协助授权安装单位制定电梯安装施工方案和开展技术交底，深化落实相应的安全管理措施，有效落实安全管理工作要求。

5、彩虹物业要强化住宅小区电梯安全管理工作，加强电梯安装、改造（拆除）现场的安全巡查，对过程中发现的安全隐患，及时督促电梯施工单位落实安全措施消除隐患。

6、区住建局要按照《杭州市安全生产委员会关于开展电梯安全一件事推进工作的通知》（杭安委〔2025〕2号）、《杭州市滨江区安全生产委员会关于开展电梯安全一件事推进工作的通知》（区安委〔2025〕2号）文件要求，加大对物业服务企业安全培训，开展物业企业服务安全管理专项整治和事故警示教育，监督指导物业服务企业做好住宅小区电梯安全管理工作，定期会同应急管理局、市场监管局及相关街道开展联合检查。

7、区市场监管局要按照《杭州市安全生产委员会关于开展电梯安全一件事推进工作的通知》（杭安委〔2025〕2号）、《杭州市滨江区安全生产委员会关于开展电梯安全一件事推进工作的通知》（区安委〔2025〕2号）文件要求，吸取事故教训，举一反三，督促电梯安装施工单位遵守安全技术规范的要求，配合相关部门加大现场检查力度，做好电梯安全一件事工作。

8、长河街道要举一反三，开展事故警示教育，严格落实

住宅小区电梯更新的安全监管工作,加大对电梯安装、改造(拆除)单位的安全生产培训教育,加大电梯安全宣传和巡查检查力度,严格对照《标准规范》《负面清单》开展电梯施工作业过程安全检查,加强对电梯安装企业资质、施工合同、施工方案等的审核,消除各类事故隐患。