青田祯埠丽水海顺建设有限公司“8·16”一般高处坠落事故调查报告

青田县人民政府事故调查组

2024年12月30日

目　录

一、基本情况.....3

（一）事故发生单位基本情况.....3

（二） 业主单位及设备出租单位基本情况.....4

（三） 事故发生经过和事故救援情况.....6

（四） 事故现场情况.....7

（五） 人员伤亡和直接经济损失情况.....10

（六） 其他情况.....10

二、事故直接原因.....12

三、有关责任单位和责任人员存在的主要问题.....13

四、对有关责任人员及责任单位处理建议.....14

五、事故后的防范措施.....16

2024年8月16日上午9时许，丽水海顺建设有限公司在青田县祯埠镇青田佳仪休闲用品有限公司厂房质保维修时发生一起升降平台侧翻的高处坠落事故，造成一名施工人员当场死亡。直接经济损失：约135万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省安全生产条例》及《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等法律法规的规定和要求，为查明事故原因，吸取事故教训，2024年8月16日，县应急管理局受县人民政府的委托,会同县公安局、县总工会共同成立青田祯埠丽水海顺建设有限公司“8·16”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、委托鉴定、综合分析，查明了事故发生的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位

的处理建议和事故防范措施建议。事故调查工作已结束，现将有关情况报告如下。

经调查认定，青田祯埠丽水海顺建设有限公司“8·16”一般高处坠落事故是一起因操作者未按移动式升降平台操作规范进行抬升作业导致高处坠落的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

丽水海顺建设有限公司（以下简称海顺公司），公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道南明路800号，法定代表人周**，注册资本：陆仟伍佰捌拾万元整，营业执照统一社会信用代码：91331100757079 97X6，成立日期为2005年3月17日，经营范围许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；五金产品零售；门窗制造加工；建筑材料销售；五金产品批发；金属材料销售；金属材料制造；金属结构制造；金属结构销售；工程管理服务；土石方工程施工；承接总公司工程建设业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司持有浙江省住房和城乡建设厅发放的《建筑企业资质证书》，证书编号：D233049164，资质类别及等级：钢结构工程专业承包贰级，建筑装修装饰工程专业承包贰

级，建筑幕墙工程专业承包贰级，特种工程（结构补强）专业承包不分等级，建筑工程施工总承包贰级。有效期：2019年2月28日至2024年12月31日。

该公司设有以周**为组长的公司级安全领导小组，建立有《安全生产责任制度》等相关制度。

（二）相关单位及设备情况

1.厂房所属单位

青田佳仪休闲用品有限公司（以下简称佳仪公司），公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：浙江省丽水市青田县祯埠镇小河坑工业园区2号，法定代表人：李*，营业执照统一社会信用代码：91331121MA2E1J9B8P（1/1），成立日期为2019年6月5日，经营范围:休闲椅及配件制造、销售；家具加工、销售；户外休闲用品、电线电缆、水泥制品、鞋材、鞋、五金制品、塑料制品制造、销售；国家准许的货物与技术自由进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营互动）。

2.厂区内生产经营单位

浙江万昌休闲用品有限公司（以下简称万昌公司），公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），住所：浙江省丽水市青田县祯埠镇小河坑工业园区2号2幢、3幢、4幢厂房，法定代表人：李*，营业执照统一社会信用代码：91331121MA2A1WXK69（1/1），成立日期为2018年6月19

日，经营范围:休闲椅及配件、太阳伞、帐篷、五金制品、工艺品制造、销售；国家准许的货物与技术自由进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营互动）。

3.移动式升降平台（剪叉车或剪刀车）所属公司

浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司，公司类型：其他有限责任公司，住所：浙江省丽水市莲都区南门山街道经济开发区通济街60号2楼212室（丽景民族工业园），法定代表人：薛*，营业执照统一社会信用代码：91331127MA2E12UD1D（1/1），成立日期为2019年3月28日，经营范围一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；特种设备销售；工程管理服务；装卸搬运；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

3.移动式升降平台（剪叉车或剪刀车），产品型号：XG1614HD，PIN码：XUG0149SCPR1.07368，生产年份：2023，生产日期：2023.3，产品重量：3680kg,额定载重/平台载员最大数量：350kg/2,最大载重量/平台载员最大数量：350kg/2，侧向最大承载力：400N,底盘允许最大倾角 前后/侧向：3dg/1.5deg,允许最大风速：0，最大平台

高度：13.8m,最大平台延伸：900m,额定爬坡角度：25pct,电池类型：铅酸，动力单元：直流，徐工消防安全装备有限公司制造，NO.T1180047，该设备为施工方向浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司租赁进行使用。

4.装载升降平台用板车，车辆类型：轻型普通货车，所有人：丽水海顺建设有限公司，品牌型号：江淮牌HFC2043P91K1C2V-S，车身长款高：5.995*2.18*2.42m,车牌号：浙K162G9，车斗离地：1.04m,车斗宽度：2.06m,车斗长度：4.2m,拦板高度：0.4m,总质量4150kg,核定载质量:995kg。

5.租赁合同情况，移动式升降平台设备租赁合同签订日期为2024年7月13日，主合同编号：3311012407015。由丽水海顺建设有限公司旗下公司丽水鑫立钢结构材料有限公司同浙江大黄蜂机械设备有限公司签订。合同约定租用剪叉车为3台（2台14米高度，1台12米高度），发生事故的这台为其中之一（14米高度）。合同设备使用地点为:浙江省丽水市莲都区南明山街道丽水钢材市场，使用设备工程名称：天联智能科技。

（三）事故发生经过和事故救援情况

2024年8月16日上午8时45分，海顺公司本项目现场负责人程**驾驶货运板车（车牌号：浙K162G9）运载一台剪叉车（型号XG1614HD）到达浙江万昌休闲椅用品有限公

司厂区内大门口附近，随车施工人员阳**一人，乘坐在副驾驶座。本次作业内容为安装厂房的玻璃以及修补厂房漏水问题（海顺公司为厂房的钢结构施工方）。海顺公司人员抵达万昌公司厂区后与万昌公司李**（企业股东之一）进行现场沟通对接，希望万昌公司提供自有叉车将剪叉车从货运板车上叉到地面来进行升高作业。经沟通了解万昌公司自有叉车限重3000kg，而该台剪叉车重量为3680kg,不适合用厂内的叉车将其叉到地面来。期间李**建议更换举臂车（一种基座更宽大的抬升设备）作业，厂房高度可能超过这台剪叉车的最高作业高度。之后海顺公司方想通过升高以确定能否到达厂房的施工位置高度，阳**指挥程**驾驶货运板车在厂区内大门口附近的过道处调整到需要升降的位置后，两人一同从板车上抬下了一个爬梯。接着阳**直接独自爬上停放于板车上的升降平台，自己直接操作剪叉车进行上升作业，期间未佩戴安全帽安全绳。在剪叉车上升至十米出头的高度过程中，货运板车车斗水平面逐渐失衡，立起的剪叉车也随之发生偏移，随后瞬间发生侧翻整个倒地。施工操作员阳**也随剪叉车摔至地面。发生设备侧翻前后的这一小段时间，程**在货运板车附近接打电话。


事故发生后，现场人员拨打了120急救电话，急救车到场后确认阳**已经当场死亡。县应急管理局、县公安局、祯埠镇人民政府等相关单位第一时间赶赴现场开展事故处理工作。县应急管理局开具现场处理措施决定书，责令丽

水海顺建设有限公司暂时停止对该厂房的维修作业工作，暂时停止留在事故现场的货运板车和剪叉车的使用，并举一反三认真开展事故隐患排查整改工作。

8月16日下午，县应急管理局、县公安局、县总工会在县应急局五楼会议室召开成立事故调查组工作会议，部署事故处置和善后工作。8月19日，事故双方当事人经调解达成协议，签署和解协议书以及谅解书。

（四）事故现场情况

1.现场平面布置图

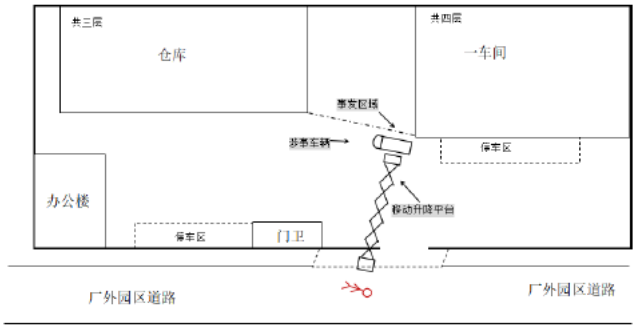

2.现场勘验

事发地为青田佳仪休闲用品有限公司（浙江万昌休闲椅用品有限公司）大门口内外两侧，施工单位为丽水海顺建设有限公司，施工内容为修补万昌公司厂房漏水及安装玻璃。现场有拉运剪刀车的板车一辆（江淮牌浙K162G9，核定载质量：995kg），升降作业用的剪刀车一台（产品型号：XG1614HD，最大平台高度：13.8m，额定载重/平台载员最大数量：350kg/2，产品重量：3680kg）。随车工器具雅盾牌结构密封胶3根，爬梯一个。该台剪叉车的合同使用

点为丽水市莲都区的天联智能科技工程工地（不包含其他场地），发生事故的当天设备转运至青田县祯埠镇万昌公司内使用，这一情况并未获得设备出租方浙江大黄蜂建筑和机械设备有限公司的同意。

事发当天海顺公司进场人员阳**（负责玻璃安装）搭乘由程**（项目现场负责人）驾驶的货运板车到达万昌公司内，板车上运载升降用剪叉车，剪叉车未从板车上卸至地面。阳**在货运板车上直接升起剪叉车，升至高处后发生侧翻。侧翻后的剪刀车基座位于万昌公司大门内侧，剪刀车操作台则位于万昌公司大门口的外侧（工业园区道路上上）。厂内外地面均为水泥地，厂区内地面存在一定坡度（坡度为1.4°）。

经现场勘查，事故后施工人员阳**摔倒在万昌公司的大门口小河坑工业园区的过道上，后经120急救人员确认已死亡。

3.现场图片



图 1：事发地浙江万昌休闲椅用品有限公司大门口附近



图 2：剪叉车侧翻后位置

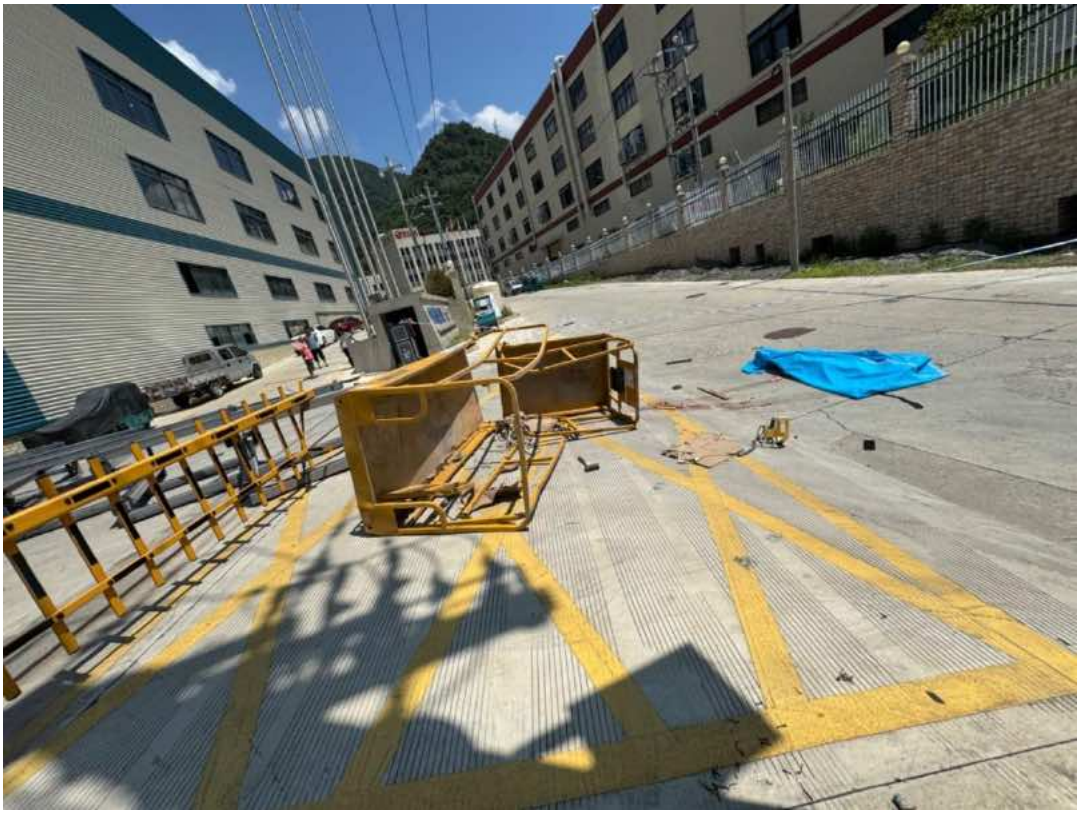


图 3：剪叉车侧翻后车斗与人员坠落位置

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。

死者阳**，男，19**年*月*日出生，身份证号码：432902*********8792。身份证住址：湖南省永州市冷水滩区杨村甸乡张家排村委会赵家岭组。

直接经济损失：约 135 万元。

（六）其他情况

1.2024 年 8 月 16 日，青田县祯埠镇小河坑工业园区当天无降水，极大风速 6.1 米/秒（4 级），日最低气温

23.3℃，日最高气温37.3℃，日平均气温29.1℃。（青田县气象台提供）

二、事故直接原因

经事故调查组综合分析，导致事故发生的直接原因是：

（一）人的不安全行为：阳**安全意识淡薄，直接在货运板车上升降移动式升降平台（剪叉车），未按照警示标识的要求放置在坚实、平整的水平地面进行升降（在本工作平台位于卡车、拖车、 轨道车、浮船、脚手架或其他装备上的时候，除非此应用已经 XCMG 书面许可，否则不可操作或升高工作平台），作业时未佩戴安全帽安全绳，未取得高处作业证进行高处作业。作业时地面未设置专人监护。

（二）物的不安全状态：万昌公司厂区内的地面不平整存在一定的坡度，货运板车自身存在一定的倾斜角度，剪叉车未在车斗的中线位置而是偏向一侧，剪叉车以及施工人员的合计重量远远超过货运板车的核定载质量，货运板车的悬挂系统不足以提供坚实的支撑。

（三）委托鉴定单位及委托鉴定情况：浙江省特种设备科学研究院，住所，浙江省杭州市上城区凯旋路211号，该单位持有浙江省产品质量鉴定组织单位备案证书，证字第JD2024034号，统一社会信用代码：12330000470027240N。鉴定范围：1.机电类：1.6专用设备：1.6.1矿山、冶金、建筑专用设备……。有效期自：2024年08月16日至2027年08月15日。

专家成员：朱**、王**、唐**。均持有高级工程师证，持证专业分别为：特种设备检验、特种设备检验、电气工程。

鉴定结论：1、升降平台作业时的工作场所不符合该升降平台制造单位对安全作业场所的要求；在未进行升降平台工作场地检查且确认安全的情况下，操作人员违反操作规程，起升升降平台，造成事故。同时事故涉升降平台的车体倾斜保护系统等相关安全装置在事故发生时未起作用，未能及时停止上升动作，也是发生事故的原因。因事故涉升降平台已在事故中损坏，车体倾斜保护系统等相关安全装置未起作用的原因无法验证还原。

2、事故涉升降平台在倾覆过程中已有较大损坏，不能验证其控制系统、车体倾斜保护系统、升降机构是否存在动态下可能引起升降平台失稳的故障或缺陷。

三、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）程**。丽水海顺建设有限公司项目现场负责人，其履行单位其他负责人职责不到位。一是未及时检查施工现场安全生产状况，未排查并消除现场事故隐患，未排查升降地面平整度是否适合升降作业，未发现在货运板车上直接进行剪叉车升降的违规行为，未在升高作业过程中及时发现货运板车车斗逐渐失衡的状况，未核实施工人员持证情况。二是未有效开展本单位员工的安全生产教育和培训工作，尤其是剪叉车安全使用方面的培训。三是未及时

制止施工人员的违章作业行为，未督促施工人员规范佩戴安全帽安全绳，未督促操作人员按照规范使用剪叉车。

（二）周**。丽水海顺建设有限公司总经理，其履行主要负责人职责不到位。一是未组织制定并实施本单位有关移动式升降平台的安全生产规章制度和操作规程。二是未有效组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，尤其是剪叉车安全使用方面的教育和培训计划。三是未及时督促检查本单位的安全生产工作并消除事故隐患，不同施工场地租赁设备管理使用混乱，剪叉车未按操作规范进行使用，高处作业没有做到持证上岗。

（三）丽水海顺建设有限公司。其履行安全生产主体责任不到位。一是未有效开展对剪叉车作业人员的安全生产教育培训，导致施工人员不具备必要的安全知识；二是未严格督促教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，导致存在违章作业。三是未及时排查并消除作业现场的事故隐患，工程项目的安全生产自查工作开展不到位。四是未监督、教育从业人员规范佩戴、使用安全帽安全绳等各类劳动防护用品。**五是单位高处作业人员没有做到持证上岗。**

四、对有关责任人员及责任单位处理建议

阳，作为丽水海顺建设有限公司维修及玻璃安装施工人员，其安全意识淡薄，**高处作业时未系安全绳未佩戴安全帽，违规擅自直接在货运板车上升起移动式升降平台（剪叉车），

对事故发生负有直接责任，鉴于其本人已在事故中死亡，建议不予追究责任。

程**，丽水海顺建设有限公司项目现场负责人，其履行单位其他负责人职责不到位。一是未及时检查施工现场安全生产状况，未排查并消除现场事故隐患，未排查升降地面平整度是否适合升降作业，未发现在货运板车上直接进行剪叉车升降的违规行为，未在升高作业过程中及时发现货运板车车斗逐渐失衡的状况，未核实施工人员持证情况。二是未有效开展本单位员工的安全生产教育和培训工作，尤其是剪叉车安全使用方面的培训。三是未及时制止施工人员的违章作业行为，未督促施工人员规范佩戴安全帽安全绳，未督促操作人员按照规范使用剪叉车。对该起事故负有管理责任，建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

周**，丽水海顺建设有限公司总经理，履行安全生产主要负责人职责不到位。一是未组织制定并实施本单位有关移动式升降平台的安全生产规章制度和操作规程。二是未有效组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划，尤其是剪叉车安全使用方面的教育和培训计划。三是未及时督促检查本单位的安全生产工作并消除事故隐患，不同施工场地租赁设备管理使用混乱，剪叉车未按操作规范进行使用。对该起事故负有主要领导责任，建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

丽水海顺建设有限公司履行安全生产主体责任不到位。一是未有效开展对剪叉车作业人员的安全生产教育培训，导致施工人

员不具备必要的安全知识；二是未严格督促教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，导致存在违章作业。三是未及时排查并消除作业现场的事故隐患，工程项目的安全生产自查工作开展不到位。四是未监督、教育从业人员规范佩戴、使用安全帽安全绳等各类劳动防护用品。五是单位高处作业人员没有做到持证上岗。建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

五、事故后的防范措施

该起事故充分暴露出一线高处施工人员安全意识淡薄，企业安全生产主体责任落实不到位，违反操作规程作业、安全防护用品佩戴不到位、安全教育培训不到位、隐患排查不到位、机械设备管理不到位等问题。为有效防范高处坠落同类事故发生，下一步要针对性开展安全防范措施:

（一）落实企业主体责任。丽水海顺建设有限公司要认真吸取事故教训，针对该起事故中暴露出的问题进行深刻反思，切实履行企业安全生产主体责任。一是完善公司内各类规章制度、操作规程。二是加强对施工人员的安全生产教育培训，提高员工的安全生产意识。三是加强对施工作业的现场管理，全面开展隐患排查工作，及时消除事故隐患。四是严格落实本单位的安全生产操作规程，杜绝违章作业行为。五是提供足够数量且质量达标的安全防护设备，教育并督促施工人员合理佩戴使用。六是公司特种作业必须做到全员持证上岗

（二）落实属地监管职责。祯埠镇人民政府要进一步落实属地监管职责，深刻吸取本次事故教训，举一反三，加强安全生产工作组织领导，组织一次对辖区内所有生产经营单位排查整治行动，突出检查企业安全管理制度落实不到位、作业现场管理无序等违法行为，尤其是在建工程施工项目，时刻保持安全生产工作的高压态势，提升防范事故的能力。

青田祯埠丽水海顺建设有限公司

“8·16”

一般高处坠落事故调查组

2024年12月30日