余杭仓前杭政储出【2024】75号
地块项目“11·4”一般坍塌
事故调查报告

余杭区人民政府事故调查组

2025年11月30日

目 录

一、 基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位基本情况.....2
（二）工程基本概况.....3
（三）事故相关人员情况.....5
（四）事故发生单位安全管理情况.....5
二、 事故发生情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）事故现场情况.....6
（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
三、 事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....9
（三）医疗救治情况.....9
（四）事故应急处置评估.....10
（五）善后处置情况.....10
四、 事故直接原因.....10
五、 事故相关单位主要问题.....10
六、 对事故有关责任单位及人员处理建议.....11
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员.....11
（二）事故有关责任人员的行政处罚.....11
（三）事故有关责任单位的行政处罚.....13
七、 事故主要教训和防范措施建议.....14
八、 附件.....17

2025年11月4日18时许，浙江鼎强岩土科技有限公司在余杭区仓前街道杭政储出〔2024〕75号地块项目东南角上浮工程桩钢筋笼进行割除作业时，发生一起桩侧边土体基坑塌坍事故，造成一人死亡，直接经济损失约150万元。死者：应xx，男，汉族，56岁，住址：江西省吉安市xxxxxxxxxxxxx，身份证号码:xxxxxxxxxxx，为浙江鼎强岩土科技有限公司工人。根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等法律法规，2025年11月5日，余杭区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区住建局、区总工会、仓前街道办事处等部门参加的事故调查组，并邀请区纪委监委、区检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入事故现场进行勘察，调查询问有关当事人、查阅有关资料等方法，查明事故发生的原因和经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和防范措施，现将有关调查情况报告如下。

经调查认定，余杭仓前杭政储出【2024】75号地块项目“11·4”一般坍塌事故是一起因生产经营单位未制定安全作业规程、未及时发现并消除基坑安全隐患，作业人员安全意识淡薄，未对作业现场安全基础进行确认造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.事故发生单位：浙江鼎强岩土科技有限公司，成立于2019年3月6日，法定代表人：李xx；统一社会信用代码：91330105MA2GKJ8R8F；注册资本：1000万；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：浙江省杭州市拱墅区半山街道春蓝路566号桃源时代大厦3幢1002室；经营范围：岩土工程机械的技术开发、技术咨询、技术服务；工程技术咨询；承接施工总承包和专业承包企业分包的劳务作业：建筑工程、钢结构工程、岩土工程、地基基础工程的设计、施工（凭资质证书经营）；钢管、型钢、建筑工程机械和设备的租赁；建筑材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具有地基基础工程专业承包贰级资质，建筑业企业资质证书号：D233424556。安全生产许可证编号：（浙）JZ安许证字[2019]019783，有效期至2028年10月16日。

2.建设单位：杭州余杭城园建设发展有限公司，成立于2024年6月7日，法定代表人：朱一超，统一社会信用代码：91330110MADLTK1U4G，注册资本：100000万；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道云联路2-150号A4号楼10楼1005室。经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；非居住房地产租赁；房地产咨询；园区管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3.总承包单位：常升建设集团有限公司，成立于2008年3月25日，法定代表人：张建栋，统一社会信用代码：913300006725993510；注册资本：21800万；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：浙江省杭州市余杭区瓶窑镇崇化村蒿山头46号1幢503室。经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、建筑装饰工程、建筑幕墙工程、地基与基础工程、土石方工程、钢结构工程、防腐保温工程、建筑防水工程、消防工程施工，建筑设备租赁，钢结构、幕墙的生产、加工。具有建筑工程施工总承包壹级资质；资质证书号：D133030519。安全生产许可证：（浙）JZ安许证字[2008]011409，有效期至2026年4月22日。

4.监理单位：浙江元正工程管理有限公司，成立于2007年6月7日，法定代表人：张建华；统一社会信用代码：91330104662322199G；注册资本：2012万；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：浙江省杭州市上城区创智绿谷发展中心1幢503室；经营范围：服务：工程项目管理与服务，工程造价咨询及工程结算审核，经济信息咨询（除商品中介），建设工程项目代建，全过程工程咨询，工程建设前期工作的咨询，工程招标代理，政府采购代理，公路工程监理，园林绿化工程监理，人防工程监理，房屋建筑工程监理，市政公用工程监理；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）工程基本概况

1.工程项目情况

杭政储出〔2024〕75号地块项目(YH090102-29、YH090102-31地块)位于杭州市余杭区仓前街道，东至三号支路，南至龙潭路，

西至龙舟路，北至一号支路，建筑面积234564.32平方米。

该项目施工许可证编号：330110202507090101。

2.工程承发包情况

（1）总包合同：2025年6月13日，杭州余杭城园建设发展有限公司与常升建设集团有限公司签订杭政储出〔2024〕75号地块项目(YH090102-29、YH090102-31地块)施工合同。签约合同价729571666元。合同施工内容：总建筑面积234564.32平方米。29地块总建筑面积95586.5平方米，地上两幢18层办公商业楼，及3幢两层商铺，地下室两层整体地下室，最高楼建筑高度77.45米，其中地上建筑面积64186.5平方米，地下建筑面积31400平方米；31地块总建筑面积139587平方米，地上两幢23层办公商业楼，及3幢两层商铺，地下室两层整体地下室，最高楼建筑高度98.45米，其中地上建筑面积93737平方米，地下建筑面积45850平方米；主要结构类型为框架核心筒结构及框架结构。

（2）专业分包合同：2025年7月1日，常升建设集团有限公司与浙江鼎强岩土科技有限公司签订杭政储出〔2024〕75号地块项目(YH090102-29、YH090102-31地块)【桩基、维护】桩工程专业分包合同（包清工），签约合同价20943000元。合同施工内容：本工程施工图及招标工程量清单范围【桩基、维护】桩工程，包括但不限于施工图纸、设计变更及联系单、甲方书面要求的增（减）工作量，包括甲方要求的塔吊桩等。

根据专业分包合同，常升建设集团有限公司将桩基、围护专业工程分包给浙江鼎强岩土科技有限公司，浙江鼎强岩土科技有限公司具备相应的资质等级。

（三）事故相关人员情况

1.死者应xx，男，公民身份号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，江西永丰县人，为浙江鼎强岩土科技有限公司工人，在本次事故中死亡。

2.李xx，男，公民身份号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，河南固始县人，为浙江鼎强岩土科技有限公司总经理，主要负责人。

3.艾xx，男，公民身份号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，江西余干县人，为浙江鼎强岩土科技有限公司安全管理员。

4.刘xx，男，公民身份号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，江西鄱阳县人，为浙江鼎强岩土科技有限公司工人。

5.朱xx，男，公民身份号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，江西鄱阳县人，为浙江鼎强岩土科技有限公司工人。

6.孙xx，男，公民身份号码：xxxxxxxxxxxxxxxxxx，浙江象山县人，为常升建设集团有限公司项目负责人。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.事故发生单位浙江鼎强岩土科技有限公司，在余杭区仓前街道杭政储出〔2024〕75号地块项目 设置项目经理1名，安全管理员1名，工程技术负责人1名，质量员1名，遵守总包单位现场安全管理制度，开展施工人员安全技术交底。

2.总承包单位常升建设集团有限公司，在余杭区仓前街道杭政储出〔2024〕75号地块项目中，配置项目经理1名，现场生产经理1名，工程技术负责人1名，技术员1名，安全主管1名及安全员4名，建立现场安全管理制度，开展施工人员安全

技术交底。

3.监理单位浙江元正工程管理有限公司，在余杭区仓前街道杭政储出〔2024〕75号地块项目中，已配备项目总监1名、安全专业监理工程师2名，建立现场监督管理制度，监督总包单位建立并落实安全管理制度。

二、事故发生情况

（一）事故发生经过

2025年11月4日艾xx安排工人应xx、刘xx去29号地块东南角编号29-Z1-211号桩切除上浮工程桩钢筋笼。17时45分许应xx、刘xx从杭政储出〔2024〕75号地块项目生活区步行至切除上浮工程桩钢筋笼施工现场，18时许应xx下至事先挖好的临时基坑内，使用手持角磨机开始钢筋笼切除作业，不久临时基坑西北面发生坍塌，将应xx掩埋在临时基坑西北角。临时基坑发生坍塌后刘xx立即下到基坑内开始施救，同时电话通知艾xx发生坍塌的情况。艾xx立即从杭政储出〔2024〕75号地块项目生活区赶赴临时基坑坍塌处参与救援，19时许应xx被刘xx、艾xx徒手从掩埋处救出，应xx被救出时已无呼吸、心跳等生命体征。向公司报告事故发生情况后浙江鼎强岩土科技有限公司当即安排车辆将应xx送回江西永丰县老家安葬，并于11月5日向余杭区人民政府仓前街道办事处报告事故情况。

（二）事故现场情况

事发现场情况：事故现场位于余杭区仓前街道杭政储出

〔2024〕75 号地块项目东南角编号 29-Z1-211 号桩处。事故发生后经现场复原，发生坍塌基坑深 2 米、平面长宽分别为 2.5 米，相当于 1.6 米×1.6 米作业基坑，基坑内有裸露的上浮钢筋笼，高度约 2 米。基坑距离南面支撑梁约 15 米，距离北面土方边坡底部约 6 米，距离东面围护桩约 14 米，基坑西面为土方底部无遮挡物。



图 1 事发现场情况



图 2 事故发生后经现场复原作业基坑



图 3 事故发生后经现场复原作业基坑

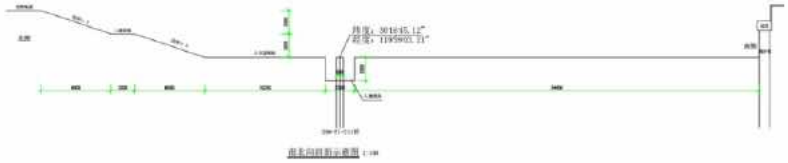


图 4 现场南北向示意图

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成一人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》，核定事故直接经济损失约 150 万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

11 月 5 日 2 时 16 分许余杭区应急管理局接到 110 联动信息后立即会同区住建局和区公安分局等单位部门进行事故处置，5 日 8 时许浙江鼎强岩土科技有限公司向常升建设集团有限公司杭政储出〔2024〕75 号地块项目部报告事故发生情况，常升建设集团有限公司接到报告后于 8 时 11 分许向仓前街道办事处报告事故发生情况。

（二）事故现场应急处置情况

工人刘 xx 立即下到基坑内开始施救，同时电话通知艾 xx 发

生坍塌的情况，艾xx立即赶赴临时基坑坍塌处参与救援。11月5日杭政储出〔2024〕75号地块项目停工整改。

（三）医疗救治情况

11月4日19时许，应xx从掩埋处救出，应xx被救出时已无呼吸、心跳等生命体征。

（四）事故应急处置评估

事故发生后现场人员立即向公司汇报事故发生情况，企业未按照应急预案对事故进行处置。

（五）善后处置情况

事故发生后，浙江鼎强岩土科技有限公司积极处理善后事宜，11月5日与死者家属达成协议。7日死者遗体在永丰县殡仪馆火化。

四、事故直接原因

应xx安全意识淡薄，未对作业现场安全基础进行确认，冒险进入未做围护或放坡的基坑内作业，导致事故发生。

六、事故相关单位主要问题

（一）**浙江鼎强岩土科技有限公司**，浙江鼎强岩土科技有限公司疏于对工程项目监督管理，施工现场管理混乱。未制定基坑作业施工方案和基坑防垮塌方案，未及时发现并消除基坑未做围护或放坡[1]的生产安全事故隐患，对事故发生负有责任，违反了

[1]《建筑地基工程施工质量验收标准》（GB50202-2018）第9.2.4条：临时性挖方工程的边坡坡率允许值应符合表9.2.4的规定或经设计计算确定。

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定。

（二）常升建设集团有限公司，安全生产责任落实不到位，施工安全管理不规范，现场实施分部分项工程施工时，未安排专职安全生产管理人员现场监督，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第二项[3]的规定。

（三）浙江元正工程管理有限公司，对施工单位缺乏监督管理，未严格按照法律法规要求履行安全监理职责，监理工作流于形式，违反了《杭州市建设工程施工安全生产管理条例》第三十三条第二项[4]的规定。

七、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

应xx，男，浙江鼎强岩土科技有限公司工人，安全意识淡薄，未对作业现场安全基础进行确认，冒险进入未做围护或放坡的基坑内作业，导致自身被坍塌的基坑掩埋，对事故的发生负有直接责任，因其已在事故中死亡，故不予追究其责任。

（二）事故有关责任人员的行政处罚建议

李xx，男，浙江鼎强岩土科技有限公司总经理、主要负责人，

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[3]《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第二项：施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（二）土方开挖工程；

[4]《杭州市建设工程施工安全生产管理条例》第三十三条第二项：监理单位应当履行下列安全监理职责，制止违规施工作业：(二)检查施工现场安全生产条件及安全职责履行情况；

全面负责公司工作，未有效履行安全生产管理职责，未及时报告本单位发生的生产安全事故[5]，未组织制定本单位基坑作业施工方案和基坑防垮塌方案，对公司存在的安全管理问题失察，监督检查安全工作不力，违反了《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款[6]，《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[7]和第（五）项[8]的规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第（二）款[9]，《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[10]的规定予以行政处罚。

艾xx，男，浙江鼎强岩土科技有限公司安全管理员，未依法履行安全生产工作职责，未组织或者参与拟订本单位基坑作业施工方案和基坑防垮塌方案，未及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，违反了《中华人民共和国安全生产

[5]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第二款：单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

法》第二十五条第（一）项[11]和第（五）项[12]之规定，对事故的发生负有责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[13]的规定予以行政处罚。

（三）事故有关责任单位的行政处罚建议

浙江鼎强岩土科技有限公司，未严格落实安全生产主体责任，疏于对工程项目监督管理，施工现场管理混乱。未制定基坑作业施工方案和基坑防垮塌方案，未及时发现并消除基坑未做围护或放坡的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[14]的规定进行行政处罚。

常升建设集团有限公司，安全生产责任落实不到位，施工安全管理不规范，现场实施分部分项工程施工时，未安排专职安全生产管理人员现场监督，违反了《建设工程安全生产管理条例》第二十六条第二项的规定。建议由区住建局移交综合执法部门依

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[13]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

据《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第一项[15]的规定进行行政处罚。

浙江元正工程管理有限公司，对施工单位缺乏监督管理，未严格按照法律法规要求履行安全监理职责，监理工作流于形式，违反了《杭州市建设工程施工安全生产管理条例》第三十三条第二项的规定。建议由区住建局移交综合执法部门依据《杭州市建设工程施工安全生产管理条例》第四十九条[16]的规定进行行政处罚。

八、事故主要教训和防范措施建议

（一）浙江鼎强岩土科技有限公司要深刻吸取事故教训，严格按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及《中华人民共和国安全生产法》中有关规定，落实分包单位安全生产企业主体责任，进一步完善安全管理制度。要强化安全生产理念，加强内部管理，建立行之有效的安全生产管理体系。要严格落实项目经理项目管理责任和安全管理员、班组长现场带班制度，认真遵守施工规程和技术规范，全面实施全员教育制度，加大风险管控和隐患排查治理。

（二）常升建设集团有限公司要认真吸取此次事故教训，在工地组织开展一次安全生产大检查，全面排查和消除事故隐患。

---

[15]《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第一项：违反本条例的规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，依照《中华人民共和国安全生产法》的有关规定处以罚款；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：（一）未设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员或者分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；

[16]《杭州市建设工程施工安全生产管理条例》第四十九条：监理单位违反本条例第三十三条第(一)、(二)、(四)、(五)项规定的，由建设行政主管部门责令限期改正，处以五千元以上五万元以下罚款。

要强化企业安全生产主体责任，进一步完善安全管理制度，加强施工现场的全时段安全管理。要严格落实安全教育培训和技术交底工作，提高从业人员安全意识,确保安全施工,杜绝类似事故再次发生。

（三）浙江元正工程管理有限公司要严格按照有关法律法规、工程强制性标准和《监理合同》、《监理实施细则》等规定，切实履行安全生产监理职责，加强施工现场全时段的安全监理工作；要对关键部位、关键环节实施旁站监理，对发现的安全隐患要及时督促施工单位整改，消除安全隐患。

（四）杭州余杭城园建设发展有限公司，要深刻吸取事故教训，切实强化建设单位安全生产主体作用发挥，结合项目特点，进一步完善相关管理制度的落实，强化对施工单位和施工现场的安全生产管理，督促相关单位严格执行行业规范，加强安全生产隐患排查检查，确保工程项目施工安全。

（五）区住建局要认真履行行业安全监管职责。建立健全责任追究制度，对落实责任追究及防范措施情况实行跟踪督查。要加大对建设领域安全生产的监管力度，持续深入开展工程建设领域安全生产隐患排查治理工作。重点整治施工现场无证施工、无专项施工方案、违章指挥、违规操作、违反劳动纪律等行为。要将本起事故在辖区建筑行业内进行通报，督促建设施工单位落实安全生产主体责任，严厉打击建筑领域安全生产违法行为，防止类似事故发生，确保生产安全。

（六）仓前街道办事处要认真汲取事故教训，加强属地在建工程项目的安全检查和管理，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系，切实抓好本辖区的安全生产工作，坚决防范安全生产事故的发生。

余杭仓前杭政储出【2024】75号地块项目
“11·4”一般坍塌事故调查报告
2025年11月30日