虎门镇2021年“6·9”一般触电事故调查报告

虎门镇2021年“6·9”一般触电事故调查组

2021年9月

目 录

一、事故基本情况..... 1
（一）事故概况.....1
（二）相关单位情况.....2
（三）相关人员情况.....4
（四）相关单位、人员关系.....5
（五）施工项目基本情况.....6
二、事故发生经过和救援处置情况..... 10
（一）事故发生经过.....10
（二）应急救援情况.....11
（三）善后处置情况.....11
（四）应急救援评估.....12
三、事故伤亡情况和直接经济损失..... 12
（一）事故伤亡情况.....12
（二）直接经济损失.....12
四、事故原因及性质..... 12
（一）事故直接原因.....12
（二）事故间接原因.....16
（三）事故性质认定.....16
五、相关部门、单位及人员履职情况..... 17
六、事故责任认定及处理建议..... 18
七、事故防范及整改措施..... 19

虎门镇2021年“6·9”一般触电事故调查报告

2021年6月9日9时30分许，位于东莞市虎门镇虎门大道116号106室的东莞市虎门展辉通讯器材店二楼发生一起触电事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，6月11日，东莞市人民政府依法成立了由虎门镇党委副书记伦楚能同志为组长，虎门镇应急、纪检监察、公安、城管、总工会、人社有关人员参加的东莞市虎门镇2021年“6·9”一般触电事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查处理工作。因为工作岗位变动，7月19日，事故调查组组长、事故调查组副组长分别进行了人员调整。事故调查组委托了有资质的鉴定机构和专家协助调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故概况

事故发生于东莞市虎门镇虎门大道116号106室的东莞市虎门展辉通讯器材店（广告牌名称为“vivo”）（见图1），店铺正在装修阶段，尚未开业。事发工程为东莞市虎门展辉通讯器材店的装修项目，事发时死者正在二楼广告牌后侧为广告牌接连电线。



图1 涉事店铺照片

（二）相关单位情况

1.东莞市和融广告装饰有限公司。统一社会信用代码为：91441900MA5188T310，注册地址：东莞市东城街道岗贝社区仓北路岗庆楼3号铺，成立于2018年1月10日，类型：有限责任公司

（自然人投资或控股），经营范围：设计、策划、制作、发布、代理国内外各类广告；公关礼仪策划；展览展示策划；室内装饰工程；室内水电安装工程；园林绿化工程；投资咨询；房地产信息咨询；加工、销售：铝合金门窗、广告材料、节能材料、装饰材料。企业法定代表人：张有亮。

2.东莞市虎门展辉通讯器材店。统一社会信用代码为：92441900MA56F4RB65，注册地址：广东省东莞市虎门镇虎门大道116号106室，成立于2021年5月18日，类型：个体工商户，经营范围：销售：通讯器材、手机、手机配件；通信业务代理。企业经营者：丘宇辉。

3.广州市壹正贸易有限公司。统一社会信用代码为：91440105MA59CJHBXA，注册地址：广州市海珠区江南西路永盛围21号自编302,303房，成立于2016年4月22日，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：通讯设备销售;体育用品及器材批发;日用品批发;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;化妆品批发;服装服饰批发;文具用品批发;计算机软硬件及辅助设备批发;乐器批发;电子元器件批发;文具用品零售;电子元器件零售;体育用品及器材零售;化妆品零售;乐器零售;照相器材及望远镜零售;日用家电零售;计算机软硬件及辅助设备零售;信息技术咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;咨询策划服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;汽车租赁;电子产品销售;电池销售;通讯设备修理;

日用电器修理;计算机及办公设备维修。企业法定代表人:陈明武。

4.东莞市巨盛通讯设备有限公司。统一社会信用代码为:91441900MA52RR690J,注册地址:广东省东莞市桥头镇桥头工业路436号101室,最新年报地址:广东省东莞市桥头镇桥光大道195号105室,成立于2019年1月14日,类型:有限责任公司(自然人投资),经营范围:研发、销售、维修:通讯设备、电子产品、计算机、办公自动化设备、电话卡、家用电器、通讯产品、数码产品及配件;第二类医疗器械经营、研发、维修;网上销售:电子产品、通讯设备;技术开发、技术转让:计算机软硬件;电话系统维护;网络工程安装及维护;信息技术研发服务;应用软件服务;研发、生产、销售:智能机器人;自有物业租赁、房地产中介服务;企业形象策划;经济信息咨询。企业法定代表人:石远峰。

(三)相关人员情况

1.作业相关人员

熊冬明,男,48岁,群众,户籍住址:湖北省浠水县洗马镇,常住地址东莞市高埗镇。熊冬明没有所属公司,日常从其他公司处承包装修项目,然后根据任务情况选择带领人员进行施工,此次项目熊冬明带领岑小强、陈文兵等人施工,通过在国家“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”查询,未查到熊冬明、岑小强和陈文兵取得电工作业和高处作业《特种作业操作证》的相关信息。

岑小强，男，34岁，群众，户籍住址：湖北省浠水县洗马镇，此次项目跟着熊冬明做工。

陈文兵，男，41岁，群众，户籍住址：湖北省浠水县洗马镇，此次项目跟着熊冬明做工。

2.广告公司相关人员

张有亮，男，43岁，群众，户籍住址：江西省抚州市东乡区孝岗镇，东莞市和融广告装饰有限公司法定代表人。

3.vivo手机店相关人员

丘宇辉，男，30岁，群众，户籍住址：广东省东源县黄村镇，东莞市虎门展辉通讯器材店经营者。

黄宏力，男，30岁，群众，户籍住址：广西博白县，东莞市虎门展辉通讯器材店店长。

另有谢佛贱（男，35岁，群众，户籍住址：广东省连平县）、郑文嘉（男，23岁，群众，户籍住址：广东省陆丰市）、刘家莹（女，20岁，群众，户籍住址：广东省怀集县梁村镇）3人，在事发当日曾在手机店一楼待过，3人均为东莞市巨盛通讯设备有限公司的员工，到东莞市虎门展辉通讯器材店谈业务或帮忙准备开业事项。

（四）相关单位、人员关系

1.广州市壹正贸易有限公司（俗称vivo广东省公司）与东莞市和融广告装饰有限公司的关系。2021年3月8日，二者签订《广告装修业务合作协议》，东莞市和融广告装饰有限公司成为广州

市壹正贸易有限公司年度服务商，负责按协议约定完成装修任务。

2.广州市壹正贸易有限公司（俗称vivo广东省公司）与东莞市巨盛通讯设备有限公司的关系。2021年5月11日，二者签订《vivo手机产品专卖店合作协议》，2021年5月16日，二者签订《专卖店销售政策协议》，东莞市巨盛通讯设备有限公司负责vivo系列通讯产品及其配件等的销售，二者为经销商和供应商的关系。涉事店铺由东莞市巨盛通讯设备有限公司租赁，交给东莞市虎门展辉通讯器材店使用；东莞市巨盛通讯设备有限公司与广州市壹正贸易有限公司的合作模式属于大客户模式，根据双方的约定，相关门店的装修需由广州市壹正贸易有限公司负责。

3.东莞市巨盛通讯设备有限公司与东莞市虎门展辉通讯器材店的关系。东莞市虎门展辉通讯器材店是东莞市巨盛通讯设备有限公司设立在东莞市虎门镇的三间店铺中的其中一间。东莞市巨盛通讯设备有限公司除了向展辉供货，还要对东莞市虎门展辉通讯器材店进行人员管理培训和后台技术支持。

4.熊冬明与岑小强、陈文兵之间的关系。熊冬明接到项目后，会找人一起来做，此次涉事项目，熊冬明找了岑小强、陈文兵和周向军等人来做，周向军在事发当天未到现场。熊冬明没有跟岑小强和陈文兵签订劳动协议、未购买社保。熊冬明按每天320元的标准与岑小强和陈文兵结算报酬，因为发生事故，二人的报酬尚未结算。

（五）施工项目基本情况

1.广州市壹正贸易有限公司将东莞市虎门展辉通讯器材店装修项目下单的情况。2021年5月，广州市壹正贸易有限公司将东莞市虎门展辉通讯器材店的装修项目下单给东莞市和融广告装饰有限公司来做。此次涉事装修项目费用根据《终端标准形象制作申请表》显示，东莞市和融广告装饰有限公司总报价金额为109381元，广州市壹正贸易有限公司初步核算总金额为98022元，一般来说项目完成后广州市壹正贸易有限公司派员到现场对项目进行复核，复核审批通过后双方签字，以45日为一周期进行结算，因为此次项目尚未完成，所以费用尚未结算。此次项目完工时限原为2021年5月16日，但因户外广告招牌设置许可于6月4日才申请下来，完工时限推迟。施工内容包括门头工程、墙身工程、天花工程、强弱电工程以及拆除、垃圾清理等。双方未专门签订安全生产管理协议，但是在《广告装修业务合作协议》中，已经明确了双方的安全生产职责："4.1 乙方（即为东莞市和融广告装饰有限公司）必须应遵守广告装修建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织装修，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。5.5 乙方装修人员于装修单位工作时所发生工伤等一切意外伤害及意外事件以及其他一切争议，皆由乙方负责处理并承担相应的经济以及法律责任。"

2.东莞市和融广告装饰有限公司将装修项目发包的情况。东

莞市和融广告装饰有限公司接单后，立即将此次涉事装修项目发包给熊冬明。双方关于工程费用与结算方式的一般约定为：依据标准单价，待项目完成后，由熊冬明手填一份结算清单给东莞市和融广告装饰有限公司审核，东莞市和融广告装饰有限公司结合广州市壹正贸易有限公司审核后的项目实际完成情况，统一与熊冬明结算。此次项目虽然尚未完成，但因为发生事故，东莞市和融广告装饰有限公司于6月15日将工程款结予熊冬明家属，款项共计42691元。根据东莞市和融广告装饰有限公司和熊冬明家属双方提供的结算清单可知，此次装修项目采取的方式是包工不包料，所结算款项均为熊冬明等人的人工费，所需材料由东莞市和融广告装饰有限公司提供。东莞市和融广告装饰有限公司与4至5个承包主均有长期合作，熊冬明是其中之一，具体到每个项目交给谁承包，要看哪个承包主有时间。东莞市和融广告装饰有限公司与熊冬明没有签订相关协议书或合同书，双方有口头约定相关职责，主要包括完成工期、工作人员由承包主安排、公司协助主材的配送、公司监管工程质量，同时公司派人到作业现场对施工过程进行监督等内容。东莞市和融广告装饰有限公司若发现工程质量、安全等方面存在问题，会向承包主指出，如果拒不改正，会在最终结算时以扣钱的方式进行惩罚。此次项目，东莞市和融广告装饰有限公司项目经理陈顶平具体实施对项目的统一协调、管理。

3.装修项目的审批报备情况。东莞市虎门展辉通讯器材店的

装修项目可分为两部分，一部分是室内装修项目，另一部分是户外广告牌设置。**对于室内装修项目。**根据《广东省住房和城乡建设厅关于调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额的通知》第一条：“一、2019年9月1日起，工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。”该装修项目无论是投资额还是建筑面积，均符合上述文件通知中规定的可以不申请办理施工许可证的情形。因此，该装修工程无需到虎门镇住房和城乡建设局申请办理施工许可证。东莞市住房和城乡建设局于2021年7月27日下发了《关于加强建筑领域安全生产及既有房屋安全管理的通知》（东建质安〔2021〕18号），要求各园区（镇街）住建局和房管所牵头抓好建筑领域安全生产及既有房屋安全管理工作，其中要求对限额以下房屋建筑和市政基础设施工程和限额以上既有建筑装修改建工程加强质量安全监督。该装修工程开工日期是2021年5月份，发生触电事故日期是6月9日，在事故发生时，上述市住建局的文件还未下发，因此该装修工程在事发当时也没有相关文件规定要求办理质量安全监督手续。**对于户外广告牌设置。**涉事项目中的户外广告招牌设置已取得东莞市城市管理和综合执法局虎门分局的行政许可，其许可证的编号为广设【虎门】字21-06-01号。申请资料显示广告制作单位东莞市和融广告装饰有限公司经营范围包括户外广告设计、制作、发布及室内装

饰工程、室内水电安装工程等内容，具备相关施工资质，申请设置期间东莞市城市管理和综合执法局虎门分局工作人员按要求进行实地核查后，根据相关户外广告设置法律法规，认定该申请符合申请设置要求。根据东莞市城市管理和综合执法局《关于加强城管领域高处作业安全监管的通知》文件要求，该项目办理了城管领域高处作业“双备案”，东莞市城市管理和综合执法局虎门分局已按程序于2021年6月3日上午以OA邮箱的形式通报给了东莞市城市管理和综合执法局安全办、东莞市应急管理局虎门分局、虎门镇住房和城乡建设局和东莞市市场监督管理局虎门分局。

截至6月8日晚，此次项目大部分工程已经做完，只剩广告招牌的发光字还没有接线亮灯等一些收尾工作。

二、事故发生经过和救援处置情况

（一）事故发生经过

依据现场勘察和有关人员的笔录，调查组还原事故过程如下：2021年6月9日8时左右，熊冬明带领岑小强、陈文兵两名工人从住地东莞市高埗镇开车到虎门，8时25分左右到达虎门镇虎门大道116号106室的东莞市虎门展辉通讯器材店，继续未完成的装修工作。三人在店铺多次进进出出，约8时50分左右，开始分头做事，岑小强、陈文兵负责在店铺门口外安装铝塑板，熊冬明负责独自到二楼接驳广告招牌电线。熊冬明在没有断电和检查电线电路是否带电，也没有做好个体绝缘保护措施的情况下，用接线钳剥线，准备接驳广告招牌电线时触及带电的电芯线；由

于没有第二人在场，无人施救，熊冬明无法摆脱电流的伤害而死亡。店长黄宏力在9时30分至10时之间用微信语音打电话给熊冬明，均无人接听。12时许到了吃饭时间，岑小强到二楼喊熊冬明一起吃午饭，走进二楼安装广告招牌的房间时，看到熊冬明身体已经僵硬，右手手中拿着接线钳正面躺在招牌架子上，线材抱在怀里，岑小强立即下一楼喊陈文兵并将情况向店长黄宏力反映。

6月9日上午，vivo手机店相关人员郑文嘉、刘家莹、黄宏力、谢佛贱等人先后到过店铺，郑文嘉、刘家莹于9时许离开。岑小强下一楼将情况向黄宏力反映后，黄宏力与谢佛贱随即上到二楼，拨打了120，与岑小强、陈文兵一起将防盗窗拆开，在确认已经断电后，谢佛贱抬起防盗窗，其余三人一起将熊冬明从招牌架子上抬到房间里。120医护人员到现场后确认熊冬明已经死亡，然后离开现场。

（二）应急救援情况

事故发生后，黄宏力拨打了120，随后又拨打了110，太平派出所、虎门城管分局、应急分局接报后，迅速安排执法人员赶到现场了解情况，控制事故现场，妥善保护事故现场以及相关证据，为后续事故调查现场勘察奠定基础。

（三）善后处置情况

事故发生后，熊冬明的家属陆续从东莞高埗、湖北武汉等地赶来，虎门综治维稳中心、应急分局、太平派出所先后三次协调死者家属、东莞市和融广告装饰有限公司和东莞市虎门展辉通讯

器材店进行调解，未达成和解。

（四）应急救援评估

虎门镇2021年“6·9”一般触电事故信息报送渠道通畅，信息报送及时。虎门镇应急、公安、城管等积极参与事故应急救援处置工作，对事故现场进行警戒、控制。经评估，本次事故应急反应迅速、响应及时，处置工作合理、有效。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

（一）事故伤亡情况。事故造成1人死亡，死者熊冬明，根据《居民死亡医学证明（推断）书》显示：“尸表看初步鉴定符合触电死亡，最终死亡原因，解剖尸体检查确认”。

（二）直接经济损失。截至目前，事故造成直接经济损失暂时不明（可统计部分包括家属住宿费用、太平间费用和丧葬费用约7万余元，其余费用暂无法统计）。

四、事故原因及性质

按照生产安全事故调查处理“四不放过”原则，为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组进行了大量的调查询问取证工作，聘请技术专家对事故现场进行了详细的勘查，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

熊冬明作业前没有将电路断开，带电作业时又没有做好安全防护措施，尤其是在没有检测电路是否带电的情况下，直接用接线钳剥开电线，是事故发生的直接原因。该起事故是典型的违章

操作导致的生产安全事故。主要依据如下:

1.现场勘查情况

熊冬明死亡时正面躺在广告牌架子上（图2红线圈位置）。从图片来看，广告牌架子前还有一道不锈钢防护网，熊冬明死亡时是背靠广告牌架子上，面向防护网。

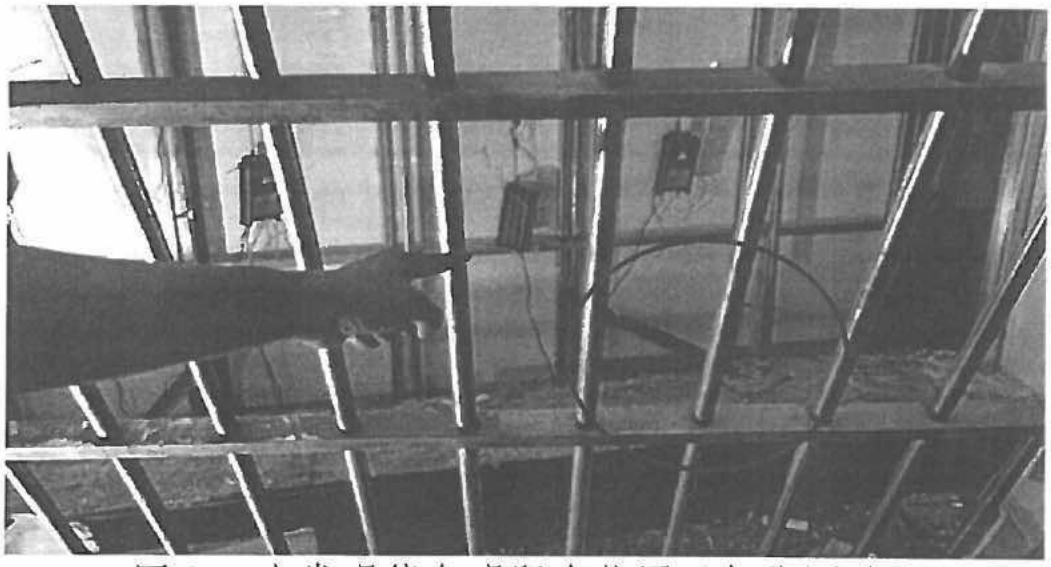


图2工人发现熊冬明所在位置（红线圈处）

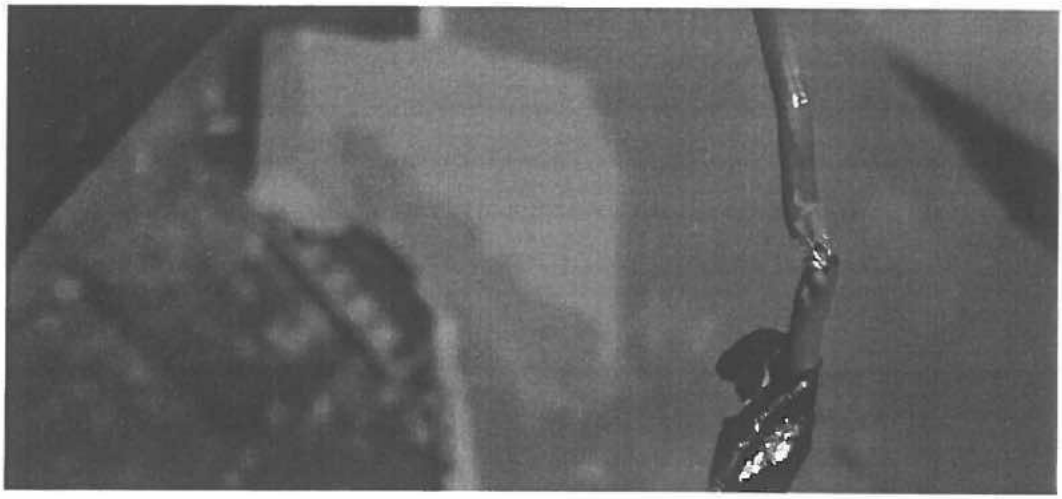


图3熊冬明死亡的位置处有一条有剥线缺口的红色电线

根据《居民死亡医学证明（推断）书》和现场情况可知，熊冬明是在接驳电线作业时触电，即他一手握着接线钳，一手拿着电线，正在用接线钳剥线时触电，在熊冬明死亡位置处有一条红色的电线，电线上有用接线钳剥线时留下的缺口（见图 3），此红色电线与一线黑色电线组成一组电路，在二楼查看到此组电路套着一根白色的 PVC 线管由一楼一直延伸上来，只是到了二楼末端（熊冬明接驳处）才没有套管。经查实，此组电路来源于一楼的配电箱（见图 4），是由一个标着“招牌”（见图 4 红圈处）的空气开关控制。电箱内线路纵横交错、杂乱无章，且没有看到漏电保护装置。

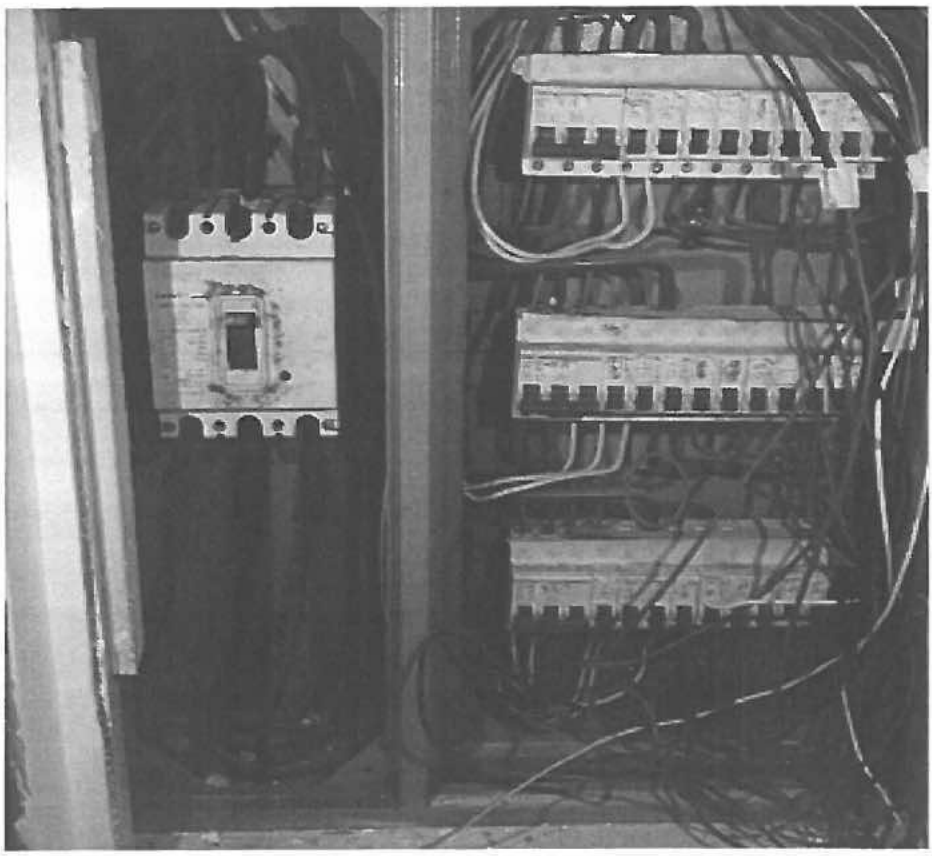


图 4 电路来源于一楼的配电箱

将一楼电箱标着“招牌”的空气开关合上（见图5），然后用电笔在此组电路的红色电线剥开缺口处验电，发现电线带电，电笔显示红色（见图6），证明此路线是火线。

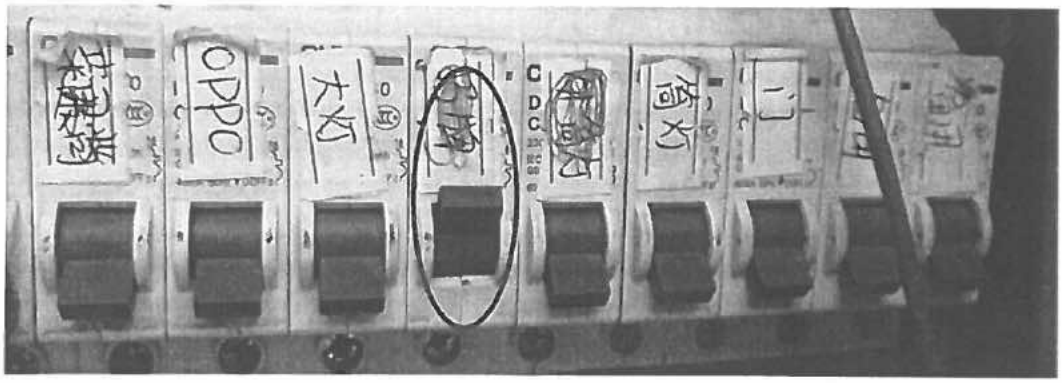


图5 将一楼电箱的“招牌”空气开关合上

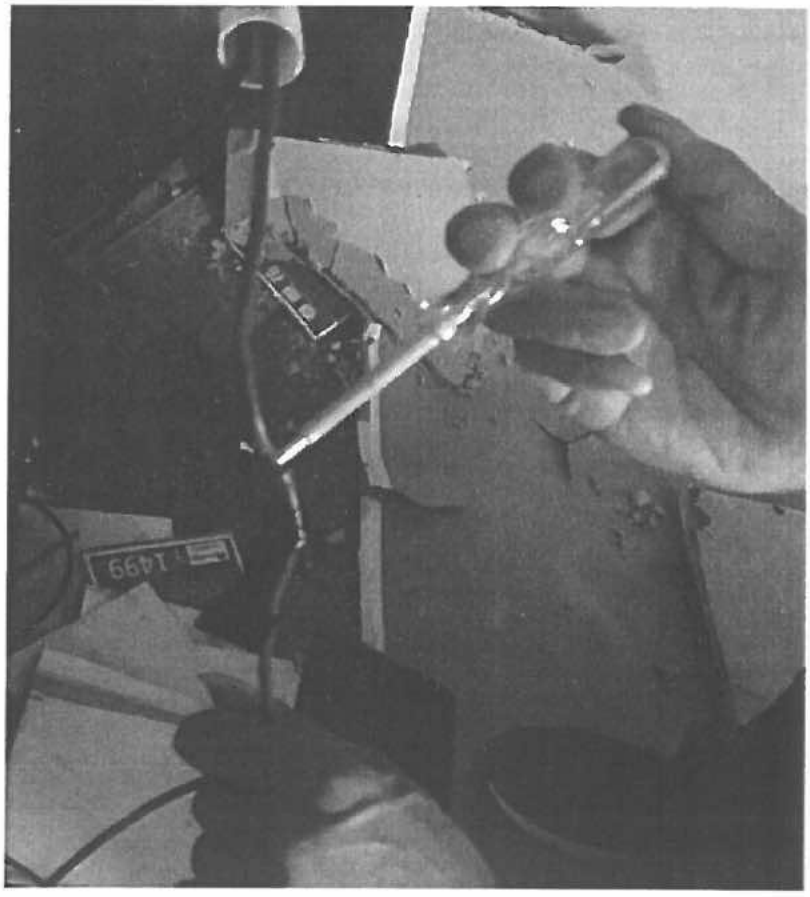


图6 验电显示此路线是火线

2.违章操作情况。《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）12.0.4规定：在全部停电和部分停电的电气设备上工作时，应完成下列技术措施且符合相关规定：（1）一次设备应完全停电，并应切断变压器和电压互感器二次侧开关或熔断器；（2）应在设备或线路切断电源，并经验电确无电压后装设接地线，进行工作；（3）工作地点应悬挂“在此工作”标示牌，并应采取安全措施。因此，无论电路是否带电，作业前进行验电，是电工作业人员必须遵守的安全规定。熊冬明作业前没有将电路断开，带电作业时又没有做好安全防护措施，尤其是在没有检测电路是否带电的情况下，直接用接线钳剥开电线，是典型的违章操作。

（二）事故间接原因

一是东莞市和融广告装饰有限公司将装修项目发包给不具备安全生产相应资质的人员。东莞市和融广告装饰有限公司既没有验证熊冬明及相关人员的资质，也没有查验他们从事高处作业、电工作业的资格。二是东莞市和融广告装饰有限公司对承包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未发现作业场所电路系统中没有安装漏电保护装置的安全问题，作业人员失去最后一道安全屏障。三是熊冬明没有取得电工作业《特种作业操作证》，不具备从事电工作业资格。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查认定，东莞市虎门镇2021年“6·9”一般触电事故是一起生产安全责任事故。

五、相关部门、单位及人员履职情况

（一）主管部门履职情况。东莞市城市管理和综合执法局虎门分局。2021年1月1日至6月8日，东莞市城市管理和综合执法局虎门分局市政管理组按工作职责对所属辖区的户外广告设施进行规划、统筹、行政审批，对违法违章及残旧、破损等存在安全隐患的户外广告设施进行整治或强制拆除，及时发布各种公益广告。从5月份起对城管领域高处作业进行“双备案”并以OA邮箱的形式通报给相关单位。其中，统筹规划了虎门大道107号华美小区作为虎门镇打造“莞味广告示范街”的地址，设计方案已获得东莞市城市管理和综合执法局的通过，接下来将进入施工设置的程序；对7宗城管领域高处作业进行“双备案”并及时以OA邮箱的形式通报给相关单位；共出动约712人次、241车次整治，进行了57份大型户外广告设置行政审批，60份中小型户外广告备案；整治、拆除违章及残旧、破损户外广告设施226宗，及时发布各种公益广告（含LED公益视频）297处。

（二）熊冬明，本次事故死者，未经专门的安全作业培训，未取得相应资格（电工作业《特种作业操作证》），在不具备电工作业资格的情况下从事电工作业；并且其安全意识淡薄，未使配电箱处于受控并确保电路处于断电状态，未检测电路是否带电的情况下直接用接线钳接驳电线，违反用电安全操作规定。

（三）东莞市和融广告装饰有限公司，将装修项目发包给不具有相应资格的人员，既没有验证熊冬明装修队的资质，也没有

查验他们从事高处作业、电工作业的资格；对承包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现安全问题并督促整改。未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未如实记录事故隐患排查治理情况并向从业人员通报。

（四）广州市壹正贸易有限公司，在此次装修项目中属于业主方，与东莞市和融广告装饰有限公司签订有《广告装修业务合作协议》，协议中明确了双方的安全责任。

（五）东莞市巨盛通讯设备有限公司和东莞市虎门展辉通讯器材店，负责 vivo 系列通讯产品及其配件等的销售，无权插手门店装修事宜。

六、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对东莞市虎门镇 2021 年“6·9”一般触电事故有关责任单位及人员作如下处理：

（一）熊冬明，本次事故死者，未经专门的安全作业培训，未取得相应资格（电工作业《特种作业操作证》），在不具备电工作业资格的情况下从事电工作业；未使配电箱处于受控并确保电路处于断电状态，进行电工作业时未佩戴劳动防护用品，未检测电路是否带电的情况下直接用接线钳接驳电线，违反用电安全操作规定，对事故发生负有责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）东莞市和融广告装饰有限公司，将装修项目发包给不

具有相应资格的人员，既没有验证熊冬明装修队的资质，也没有查验他们从事高处作业、电工作业的资格；对承包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现安全问题并督促整改，导致事故发生，对事故负有责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》对该公司进行行政处罚。

（三）其他处理建议：由镇分管安全生产的副书记莫国庆约谈事故所属行业监管部门东莞市城市管理和综合执法局虎门分局副局长邵权及属地金洲社区副书记、主任谭建林，督促相关行业主管部门、属地社区要加强对在建装修工程的巡查检查，尤其是对于电工作业，要核实施工人员的资质情况，对无资质的人员予以制止并及时报告。由东莞市城市管理和综合执法局虎门分局约谈事故企业主要负责人张有亮。

（四）事故涉及其他法律责任：1.在后续调查中，纪检监察等部门发现其他违法违纪行为，再进行调查处置；2.当事方发现涉嫌刑事犯罪等线索，如发现有人触碰一楼配电箱开关导致熊冬明作业线路带电等，建议及时向司法机关反映；3.其他当事方是否构成民事侵权责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范及整改措施

（一）由应急部门牵头，开展一次电工作业证持证上岗的专项整治排查，督促特种作业人员持证上岗。各相关部门要加强对本行业企业涉及电工作业的监管。电工作业是国家规定的特种作业，《安全生产法》规定生产经营单位的特种作业人员必须按照

国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格方可上岗作业。带电作业是一项危险性较大的作业，非必要时不得带电作业，确实需要带电作业的，要做好个体绝缘保护措施，同时作业现场要有人监护。如果不需要带电作业，则要关闭电路开关，然后锁闭电箱并在电箱门挂上“有人操作，禁止合闸”的警示牌；当电箱不能锁闭时，则要安排人员值守，保证电路不会有人误操作；如果以上措施不能做到时，则要将控制开关的火线拆下来，并用绝缘胶布包裹住，使电路处于完全断电状态。无论作业的电路是否带电，作业前都必须进行验电，这是电工作业人员必须遵守的用电安全规定。

（二）东莞市和融广告装饰有限公司要落实安全生产各项制度，尤其是在发包过程中，要验证承包方的安全生产条件，对承包方的安全生产工作要统一协调、管理，定期进行安全检查，及时发现安全问题并督促整改。对于配电箱未安装漏电保护装置的问题，要及时进行整改。

（三）各相关部门要加强对本行业企业配电线路的检查。电路中安装漏电保护装置是用电安全的强制性措施。《低压配电设计规范》（GB50054—2011）第 6.1.1 规定：“配电线路应装设短路保护和过负荷保护”；《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）第 7.6.1 明确：“低压配电线路的保护应符合下列规定：低压配电线路应根据不同故障类别和具体工程要求装设短路保护、过负荷保护、过电压及欠电压保护、电弧故障保护，当配电

线路发生故障时，保护装置应切断供电电源或发出报警信号，或将状态及故障信息上传”。

（四）城管部门要扎实抓好行业领域各项工作，重视安全生产。严格落实高处作业“双备案”制度，及时将“双备案”资料通报给相关职能部门。对没有进行高处作业“双备案”或在巡查中发现高处作业人员、设备等与相关备案资料不相符的及时制止、责令停止施工并通报给相关职能部门。严格做好户外广告设置的行政审批工作，对违法违规设置户外广告设施的行为及时进行制止。对符合设置规范的要求广告主先审批后施工，对存在安全隐患及不符合设置规范的户外广告设施一律进行强制拆除。严格落实安全生产工作、强化安全管控措施，加强巡查、检查力度，坚持严查严管，压实广告主的安全生产责任，保障人民群众生命财产安全。

附件：虎门镇2021年“6·9”一般触电事故调查组成员签名

虎门镇2021年“6·9”一般触电事故调查组

2021年9月24日