“6·5”

2022年6月5日18时56分许接报，佛山市南海区狮山镇虹岭路与人民路交叉路口西南处佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目（二标段）污水管道工地发生一起事故，一名工人贾文军（男，54岁，四川人）进入污水管道施工作业后被困。经现场救援，被困工人于22时许被救出，后经医护人员抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了“6·5”狮山窒息事故调查组，由区应急管理局、区监察委员会、市公安局南海分局、区总工会、区人社局、区住建和水利局、狮山镇人民政府等单位人员组成。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称: “6·5”狮山窒息事故。

（二）事故发生时间: 2022年6月5日傍晚，接报时间为18时56分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区狮山镇虹岭路与人民路交叉路口西南处的污水管道工地内。

（四）事故相关单位：佛山市南海区水利投资建设有限公司、佛山市玉凰生态环境科技有限公司、深圳市创力电力工程有限公司、广东创南工程管理有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：约100万元。

调查组认定，“6·5”狮山窒息事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位基本情况

1.建设单位基本情况

佛山市南海区水利投资建设有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440605068517057 6；类型：有限责任公司(国有独资)。

2.施工单位基本情况

佛山市玉凰生态环境科技有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440605584691166 3；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；持有广东省住房和城乡建设厅核发的《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。

3.监理单位基本情况

广东创南工程管理有限公司，《营业执照》统一社会信用代

码：91440605280035l6XE；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；持有《中华人民共和国房地产建筑监理企业资质证书》。

4.劳务单位基本情况

深圳市创力电力工程有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91440300MA5DPHWB4M；类型：有限责任公司；持有深圳市宝安区住房和建设局核发的《建筑业企业资质证书》和广东省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》。

（二）施工项目基本情况

事发工程名称为佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目（二标段）-狮西村北雨污水管网工程（一），该项目建设单位为佛山市南海区水利投资建设有限公司（以下简称“水投公司”),施工总承包单位为佛山市玉凰生态环境科技有限公司(以下简称“玉凰公司”)，监理单位为广东创南工程管理有限公司（以下简称“创南公司”)，死者所在劳务单位为深圳市创力电力工程有限公司(该项目劳务分包单位之一，以下简称“创力公司”)。

2021年7月21日，发包人水投公司与承包人联合体（主要单位：玉凰公司、成员单位：中国水利水电第九工程局有限公司、广东华南纪业建设有限公司、贵阳建筑勘察设计有限公司、韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司）签订《佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目（二标段）EPC合同》（合同编号：NHST20-0305(2)-G07)，合同约定：本项目为佛山市南海区解放

水系水环境综合治理项目（二标段）EPC，其中包括狮西村北雨污水管网工程等多个子项目。

2021年7月23日，水投公司与创南公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、广东顺水工程监理有限公司签订《全过程工程咨询合同》（合同编号：NHST20-0305-Q09）。合同约定：本项目为佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目全过程工程咨询，主要内容包括：设计咨询、全过程造价咨询、工程监理、全过程工程项目管理、档案管理等。

2021年7月30日玉凰公司与创力公司签订《佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目（二标段）-狮西村北雨污水管网工程建设工程施工劳务分包合同》，约定将佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目（二标段）-狮西村北雨污水管网工程劳务事项分包给创力公司。


（三）事故现场基本情况

事发地点为南海区狮山镇虹岭路与人民路交叉路口西南处的污水管道工地内，该管道属于佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目（二标段）-狮西村北雨污水管网工程的组成部分。


事发部位位于WG11-WG12工作井之间的管段内，本部位离项目部约300米距离，WG11工作井边为WG10工作井，距离约3米。事发部位正在进行污水工作井、管道的安装施工。事故部位此处于管段的下坡位置，相对高程较高，管长约20米，管道直径400毫米，被困人员被发现位置位于靠近WG12工作井一侧的管道内，

距离管道末端出口约 2 米，事发管道连接的 WG11-WG12 工作井约 4-5 米深，井外周边有围蔽，有一般的警示标志，但未见有限空间作业的警示标识。


施工平面图

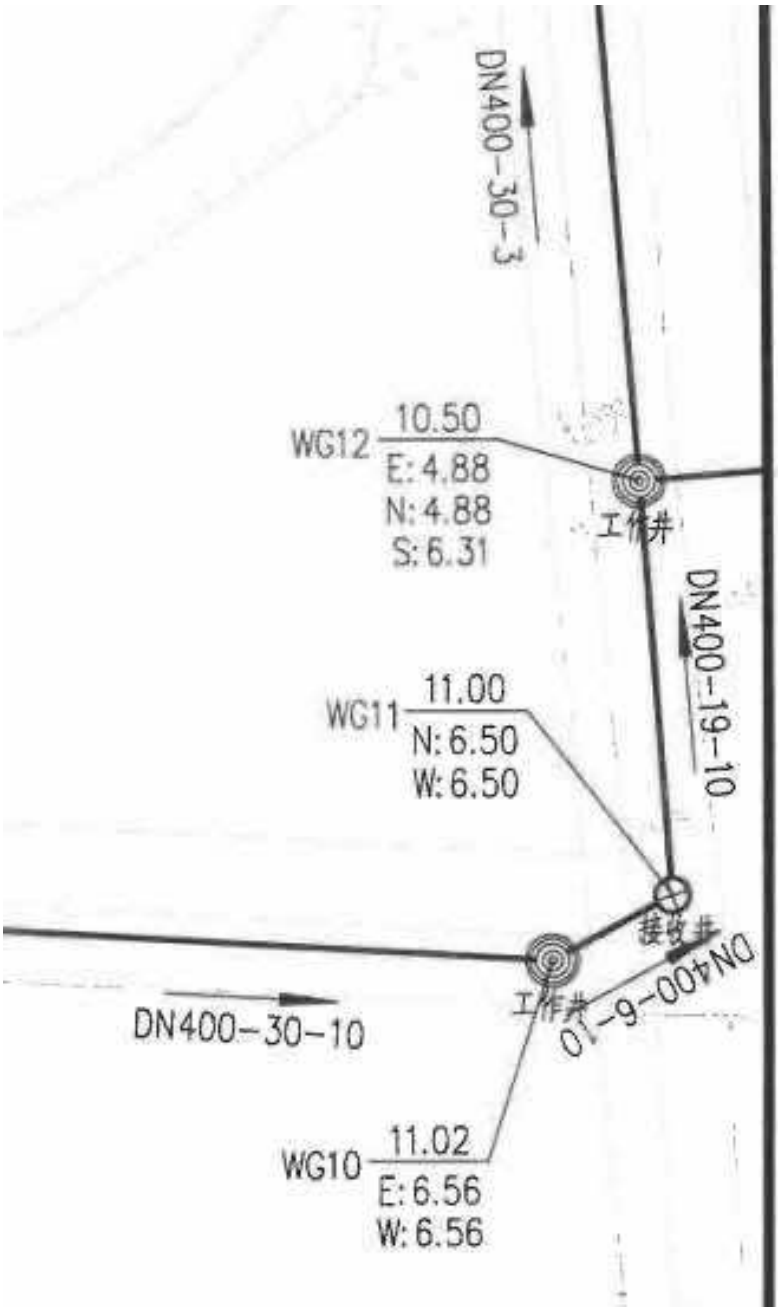

施工纵面图

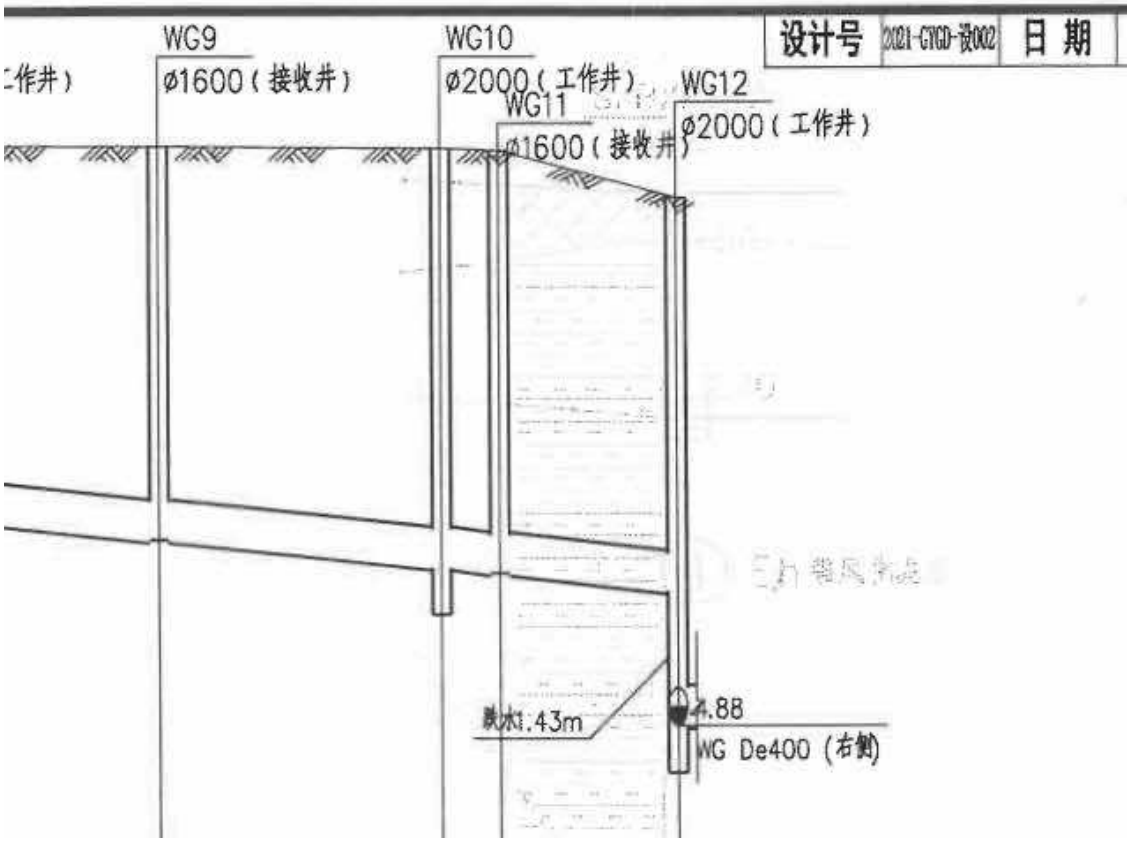

被困人员发现位置示意图

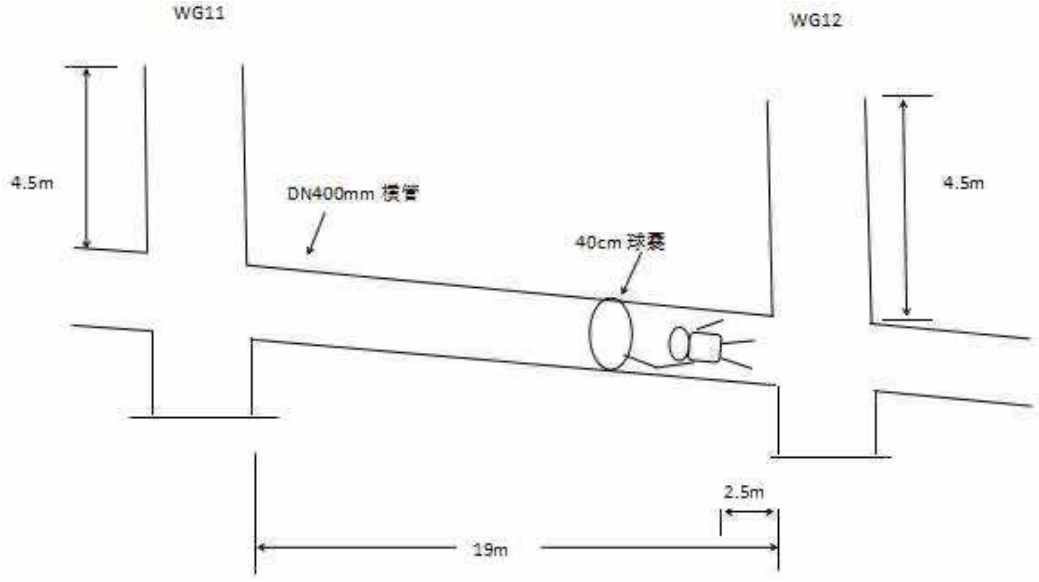

（四）死者的基本情况

死者贾文军，男，54岁，住址：四川省大竹县******。

经查，死者贾文军是佛山市南海区解放水系水环境综合治理项目（二标段）-狮西村北雨污水管网工程的现场施工工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2022年6月5日，项目工地正常施工，约有8个施工作业点。当天下午，顶拉管班组武申雷和两工人在WG10号井施工，高压旋喷桩机操作工人贾文军和宋启富两人在附近约3米处的WG11号井周边施工。其中顶拉管班组两工人在WG10号井内作业，贾文军和宋启富在WG11号井上地面作业。至16时许，贾文军向现场施工员报告有部分水泥浆涌进WG11井与WG12号井连接的管段内。至17时许，贾文军携带一直径400MM规格的球囊下井作业，于18时12分左右被宋启富发现其困于WG11井与WG12号井连接的管段内，宋启富就地开展救援无果，于18时56分许报警求助。经现场救援，贾文军于22时许被救出，后经医护人员抢救无效死亡。

经确诊，贾文军在污水管道横管作业时因窒息死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

经事故调查组组织事故现场勘查、收集、制作询问笔录等形式，认定事故直接原因是：

贾文军安全意识不足，在不具备作业条件和未佩戴相关防护

用品的情况下，采用不安全的方式进入污水管道横管作业，导致窒息死亡，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

1.佛山市玉凰生态环境科技有限公司安全管理不到位，未尽现场安全监管责任；未有效落实安全生产教育和培训，教育培训档案资料造假，技术交底和安全生产注意事项未培训到位，作业人员对有限空间作业的危险性和作业流程认识不清；应急演练不全面，作业人员缺乏应急处置能力；现场管理人员未及时发现并制止工人进入污水管道横管作业的危险行为，是导致事故的发生的间接原因之一。

2.深圳市创力电力工程有限公司安全管理不到位，未有效落实安全生产教育和培训；现场管理人员对作业人员的管理不到位，在发现施工出现问题时未及时上报处理；未及时发现并制止工人进入污水管道横管作业的危险行为，是导致事故的发生的间接原因之一。

（四）企业主要负责人履职情况

1.佛山市玉凰生态环境科技有限公司项目经理陈水荣未能督促、检查施工工程的安全生产情况，对施工现场的安全管理不到位，存在的安全隐患整改不及时。

2.深圳市创力电力工程有限公司项目经理张伟彬未能督促、检查施工工程的安全生产情况，未督促作业人员严格遵守安全技术交底要求，未及时发现并制止施工人员的违规作业行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急、住建等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。狮山镇政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和影响较大的维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，狮山镇政府相关部门组织业主方、施工方与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付赔偿款项。

五、相关部门、单位履职情况

（一）佛山市南海区水利投资建设有限公司未依照规定履行监管职责，对监理单位创南公司履行监理职责监管不力，未按合同约定追究创南公司的违约责任。

（二）南海区住房建设和水利局落实安全生产监督工作不到位，对涉事工地存在培训流于形式、监理人员未到岗履职等问题失管失察。

（三）南海区建筑工程质量监督站未依照规定切实履行行业监管职责，未及时检查发现施工单位落实安全生产培训工作流于形式，未有效监督监理单位相关人员到场履职，对监理单位相关人员未到场履行监理职责问题失察。

六、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于贾文军已在事故中死亡，建议不予处理。

（二）建议给予行政处罚单位（个人）

1.佛山市玉凰生态环境科技有限公司对事故负有责任，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定，对玉凰公司及其项目经理陈水荣实施行政处罚。

2.对深圳市创力电力工程有限公司，建议南海区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律规定，对创力公司及其项目经理张伟彬实施行政处罚。

（三）建议给予其他人员处理意见

事故追责问责审查调查组严格遵循依规依纪依法、实事求是，失责必问、问责必严，权责一致、错责相当，惩前毖后、治病救人的原则，在查清事实、厘清责任的基础上，对6名党员、干部进行追责问责。

（四）其他处理建议

事故调查组在调查过程中发现，创南公司监理职责落实不到位，未严格履行监理项目总监理工程师负责制；未督促和检查施工单位、劳务单位落实安全生产教育和培训情况，未发现施工单位、劳务单位安全生产培训档案资料弄虚作假行为。上述行为涉嫌违反《广东省建设工程监理条例》的相关规定，建议由南海区住房城乡建设和水利局依照有关法律法规对其进行处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分企业对施工项目安全生产工作不重视，施工方的安全管理人员不足，对施工作业现场的安全生产管理不严。施工人员教育培训不实，三级安全培训教育弄虚作假，应急演练不够全面，工人安全意识和风险意识不强，面对紧急突发情况，缺乏应急处置能力。为加强对同类事故的监管，杜绝类似事故的发生，具体采取如下防范措施：

（一）项目建设管理部门要严格督促事故单位迅速落实“三个必须”工作要求，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到住建部门和狮山镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）生产经营单位要积极履行好安全生产主体责任，严格落实施工现场人员管理，扎实开展安全生产教育培训和技术交底工作，保证一线作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高自我保护能力，认真开展隐患排查工作，及时发现并消除事故隐患，减少人为因素导致生产安全事故发生，防范安全生产事故的发生。

（三）区水投公司要针对区内的建设工程项目开展专项检查行动，防止同类事故再次发生；要督促相关工程的施工单位、监理单位加强项目现场管理，严格按照相关要求配足、配强现场管理人员，切实做好作业人员的安全教育和培训工作，严肃处理未按要求履行现场管理职责的相关单位；要参照“三个必须”工作要求，确保现场及相关工作人员深刻吸取事故教训，提高安全生产责任意识，切实做好发包的各项民生建设工程的安全管理工作。

（四）区住建部门要严格落实相关措施，进一步明确强化执法的惩戒和威慑作用，强化本行业的安全监管，落实部门监管职责，加大监管力度，采用定期与不定期相结合的方式进行安全检查，强化巡查制度。要依法严厉处理严重违反安全生产法规制度、培训弄虚作假、现场管理混乱的企业，及时发现和消除各类安全隐患。督促监理单位切实履行监理职责，完善施工现场安全检查机制，确保建设项目施工过程规范、安全。

（五）区镇各级部门要重视安全生产各项工作，加大对安全生产工作的宣传力度，营造浓厚的安全生产氛围，加强建设工程监管力度，督促施工方认真落实施工人员的安全生产教育培训工作。

“6·5”狮山窒息事故调查组

2022年9月28日