白云景泰佛山市环宇天下环保科技有限公司“3·10”一般高处坠落事故调查报告

2025年3月10日8时49分许，景泰街金园路1号云胜广场A2栋东南外墙发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关规定，区政府成立由区应急管理局（牵头）、区公安分局、区住房建设交通局、区城市管理综合执法局、区总工会、景泰街道办事处等相关单位组成的白云景泰佛山市环宇天下环保科技有限公司“3·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责对此次事故进行调查，并邀请广州市越秀区人民政府、佛山市禅城区人民政府和区检察院派员参加。事故调查组同时将涉及相关监管单位履职情况通报区纪委监委。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘查、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查，白云景泰佛山市环宇天下环保科技有限公司“3·10”一般高处坠落事故是一起因高处作业未采取安全防护措施，作业

人员安全意识淡薄，未正确佩戴劳动防护用品，未安全作业等原因造成的生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）涉事单位和人员基本情况

1.佛山市环宇天下环保科技有限公司（以下简称“佛山环宇环保公司”），涉事项目服务单位，涉事清洗作业组织单位，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：王勇，住所:佛山市禅城区张槎街道昌荣路124号绿地慧谷广场4栋801室之一，经营范围：建筑物清洁服务（建筑物外墙清洗服务、建筑内清洁服务、烟囱清洗服务、建筑物管道疏通服务）等。该公司取得《高空作业服务企业资质证书》，企业服务能力资质为一级，取得《高空外墙清洗服务项目资质证书》（编号：FS202203111658）。该公司有从业人员2人，无固定高空作业人员，日常经营模式为：公司先承接高空作业项目，后将项目发包或者临时聘请人员实施作业。主要负责人为王勇（男，42岁，湖北南漳人，总经理），涉事项目负责人。

2.云胜广场物业服务中心，广州地铁物业管理有限责任公司下设单位，受广州地铁物业管理有限责任公司委托负责涉事项目统一、协调管理工作，负责人为刘杰（男，43岁，山东费县人，经理）。

3.曾祥禹，男，50岁，四川达县人，涉事项目高空作业人员，持有《特种作业操作证》（作业类别：高处安装、维护、拆除作业，有效期至2028年2月28日），在事故中死亡。

（二）涉事作业项目基本情况

涉事项目为云胜广场外墙清洗服务项目，包括云胜广场A1/A2栋、B1/B2栋和C1/C2栋，共6栋房屋的外墙玻璃、陶瓷柱造型、天井、下沉广场外立面烤漆板的清洗服务。佛山环宇环保公司于2024年12月24日中标该项目，于2025年2月20日签订《云胜广场外墙清洗委托服务合同》，服务期限一年。

2025年2月27日，佛山环宇环保公司制定《2025年度广州云胜广场（上半年）外立面清洗计划》，计划从3月7日至3月20日，由5名高空清洗作业人员和1名安全员完成该项目清洗作业。3月7日，王勇、曾祥禹、侯某容和4名由曾祥禹介绍来的高空清洗作业人员（曾某铭、魏某德、魏某权、左某远）一行7人到达云胜广场，云胜广场物业服务中心对7人进行入场前安全生产教育培训和技术交底。3月8日，作业人员完成了云胜广场A1栋西侧外立面的清洗作业。3月9日，作业人员完成了云胜广场A1栋南侧外立面的清洗作业。3月10日8时至事发时，作业人员在云胜广场A2栋南侧外立面进行清洗作业。

（三）涉事清洗作业现场设置情况

涉事清洗作业现场位于云胜广场A2栋南侧外立面，房屋楼层高3层，高约12米；楼顶屋面边缘外侧设有玻璃护栏，高1.05米；玻璃护栏底部外侧有一台阶，台阶宽为0.13米，高为0.65米；台阶外侧设有铝板平台，宽1.05米，铝板平台距玻璃护栏上端栏杆1.7米，平台外侧边缘设有一段槽钢，宽0.4米；铝板平台和槽钢下侧为房屋外立面；铝板平台和槽钢外侧无安装防护栏，为高空临边状态。

（四）涉事清洗作业方式

涉事清洗作业采用座板式单人吊具悬吊作业方式。具体作业方式：由5名清洗作业人员预先在楼顶屋面玻璃护栏内准备好绳索、座板装置、清洗用水、洗刷用具等工具设备，穿戴上五点式安全带和安全帽。5人先后徒手翻越玻璃护栏、跨越外台阶到达铝板平台，并将上述工具设备递运至铝板平台上。5人在铝板平台上将各自的工作绳一端固定在槽钢上，另一端沿外立面下垂至地面，将座板装置通过环型下降器连接工作绳；将各自的生命绳一端固定在玻璃护栏上端栏杆上，另一端沿外立面下垂至地面，将穿导各自身上安全带的安全短绳通过自锁器连接生命绳。待绳索准备完成后，5人携带洗刷工具坐到座板装置上，通过操作环型下降器和自锁器来下降作业位置并对外立面进行洗刷清洗作业。作业人员完成从楼顶至地面一轮清洗后，再回到楼顶，翻越

玻璃护栏、跨越外台阶至铝板平台，在铝板平台上重新调整绳索的固定位置，再进行下一轮次的清洗作业。作业期间只配备1名地面安全员对清洗作业进行监护，未在屋面配备安全员进行安全监护。

（五）事故发生单位及相关单位安全管理情况

1.佛山环宇环保公司，涉事项目服务方，涉事清洗作业组织单位，事故发生单位，建立了安全生产责任制、安全生产检查制度、安全生产教育和培训制度、高空作业安全规范等制度规范，但未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员经安全生产教育和培训合格后上岗作业；未建立安全风险分级管控制度；未采取措施及时发现并消除事故隐患。

2.云胜广场物业服务中心，对作业人员做了安全生产教育培训和安全技术交底，涉事作业期间进行了安全检查，但统一协调管理仍不到位，对作业过程存在的安全风险缺乏研判，对涉事清洗作业的督促检查不足，未能及时发现并消除高处坠落事故隐患。

（六）事故发生经过

2025年3月10日7时30分许，云胜广场物业服务中心对王勇、曾祥禹、侯某容、曾某铭、魏某德、魏某权、左某远7人进行了班前教育。8时至8时40分，曾祥禹、曾某铭、魏某德、魏某权、左某远5人按照清洗作业方式对云胜广场A2栋房屋外立

面从楼顶至地面完成了一轮清洗作业，侯某容在一楼地面进行安全监护。8 时 40 分至 8 时 48 分，曾祥禹、曾某铭、魏某德、魏某权 4 人再次回到 A2 栋楼顶准备进行下一轮清洗作业。曾祥禹在楼顶玻璃护栏内侧，曾某铭、魏某德、魏某权 3 人徒手翻越玻璃护栏到达铝板平台，4 人协作将所有生命绳、工作绳进行了位置调整。8 时 49 分许，曾祥禹在徒手翻越玻璃护栏跳落至外台阶时，其双手未能抓住玻璃护栏栏杆，造成身体重心失衡，从三楼楼顶铝板平台仰倒翻滚坠落至一楼地面，呈仰卧状头部伴有流血。在一楼地面的安全员侯某容见状后，立即呼喊请求救援，王勇及云胜广场物业服务中心工作人员也赶到事发点进行处置，现场人员同时拨打 120 急救电话。8 时 57 分许，120 急救人员到达事发点后对曾祥禹进行了急救，随后将曾祥禹送至广东省第二人民医院（民航院区）进行救治。15 时许，曾祥禹经抢救无效死亡。

（七）事故现场情况

1.事发现场位于广州市白云区金园路 1 号云胜广场 A2 栋（见图 1）。



图 1　事发地的地理位置图

2.云胜广场 A2 栋 3 楼铝板平台（曾祥禹坠落位置）距地面约 11.9 米（见图 2）。



图 2　云胜广场 A2 栋建筑照片（坠地点）

3.云胜广场 A2 栋 3 楼楼顶外侧玻璃护栏上端栏杆距铝板平台高为 1.7 米，外台阶宽 0.13 米，高为 0.65 米，铝板平台宽为 1.05 米，槽钢宽为 0.4 米（见图 3）。

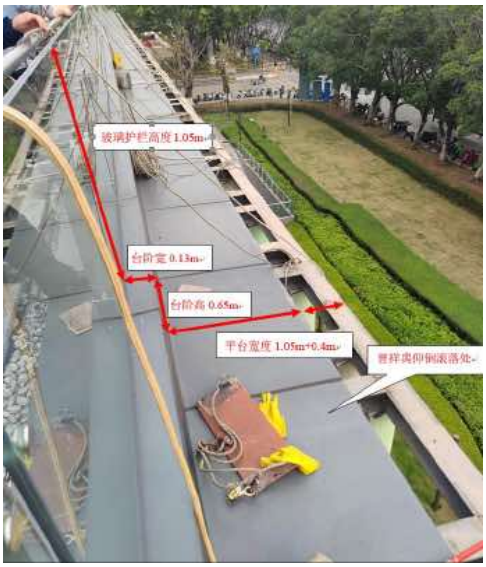


图 3　云胜广场 A2 栋 3 楼楼顶临边情况（曾祥禹仰倒滚落处）

4.可见现场五点式安全带、安全帽和座板装置（见图 4），涉事生命绳直径为 12mm、自锁器型号为Φ12-14（见图 5）。



图 4　现场安全带、安全帽和座板装置



图 5　现场生命绳和自锁器

5.通过查阅云胜广场南门 213 视频监控，可见事发时曾祥禹翻越 A2 栋楼顶玻璃护栏至坠落地面的经过，事发时曾祥禹有佩戴安全帽和安全带，但身上安全带的安全短绳未挂扣连接至可靠位置，高处作业未采取安全防护措施（见图 6）。

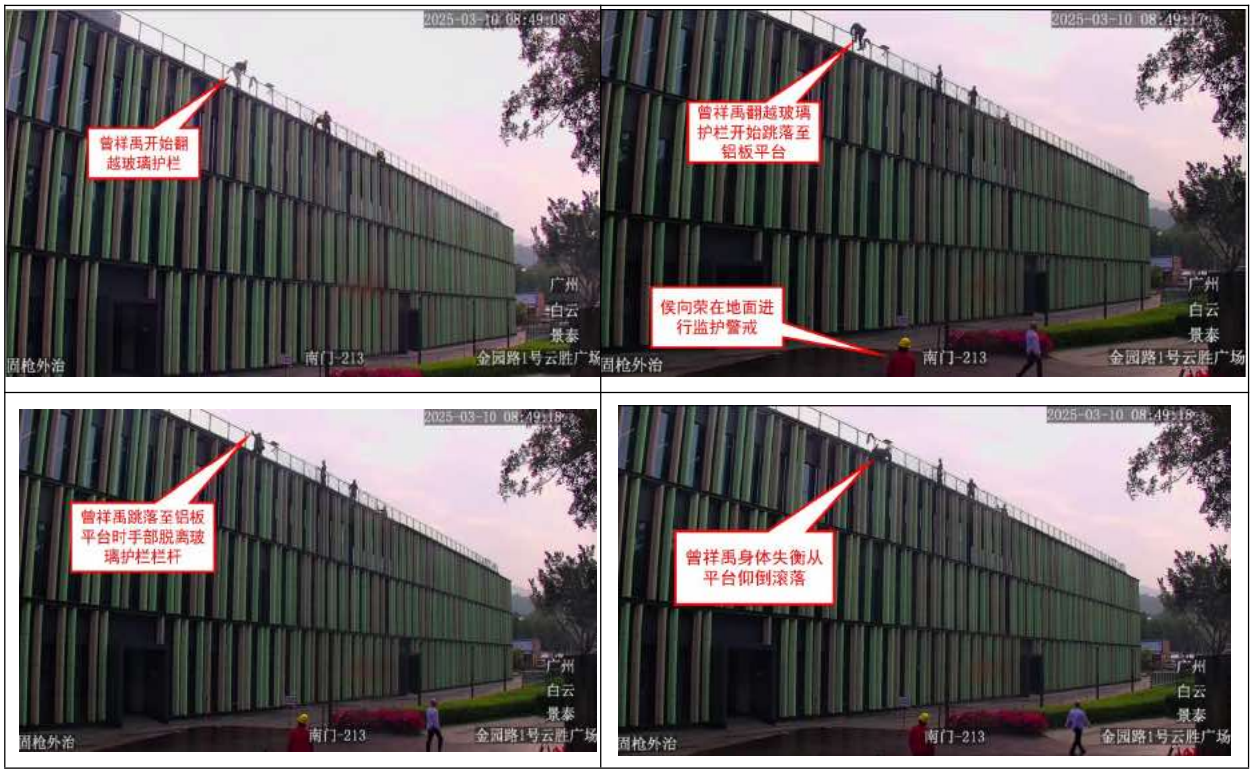




图 6　现场视频监控记录事发经过情况

6.通过作业人员曾某铭、魏某德、魏某权、左某远 4 人陈述：作业期间所使用的五点式安全带的安全短绳长度约 1.2 米，楼顶玻璃护栏上端栏杆距铝板平台为 1.7 米，如果将安全短绳挂扣在玻璃护栏上端栏杆上，作业人员将无法翻越玻璃护栏到达铝板平台。在作业期间，所有作业人员均在安全短绳未挂扣的情况下翻越玻璃护栏，且没有其他任何人员提醒他们在翻越楼顶玻璃护栏时要将身上安全带的安全短绳挂扣至可靠位置，所有作业人员在翻越玻璃护栏时均未采取任何安全防护措施。

7.通过查阅涉事清洗作业期间（3 月 8 日至 3 月 10 日）所有可见作业场景的视频监控，可见作业人员翻越楼顶玻璃护栏时身上安全带的安全短绳均未挂扣连接至可靠位置，未采取任何安全防护措施。

（八）人员伤亡及直接经济损失情况

根据广东华生司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（穗司鉴 2544010001194000082）作出的鉴定意见：“经过对被鉴定人

曾祥禹尸表检验及系统解剖检验，其体表见挫擦伤，颅骨见骨折，右肱骨骨折，肋骨多发骨折，肝、肺等脏器见损伤，上述损伤具有外轻内重、一次性形成之特征，结合送鉴案情分析，符合高坠伤之特征。经系统解剖检验，被鉴定人曾祥禹颅骨、肋骨、右肱骨见骨折，胸腹腔见多量血性液。经组织病理学检验，其大脑及小脑蛛网膜下腔见多量红细胞；大脑软膜下浅表实质挫碎，间见红细胞；脑干软膜结构不完整，软膜下实质内见裂隙，间见粉染液；肺被膜下结构不完整，被膜下多量肺泡腔内见红细胞及粉染液；上述所见符合多发颅脑损伤、肺挫伤、肝挫裂伤之病理学改变，其损伤分布广泛，可引起创伤性休克死亡。鉴定意见为被鉴定人曾祥禹符合高坠致创伤性休克死亡。”

经统计，本起事故造成 1 人死亡，已造成直接经济损失 70.471192 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应、现场应急处置和评估情况

事故发生后，在一楼地面的安全员侯某容见状后，立即呼喊请求救援，王勇及云胜广场物业服务中心工作人员赶到事发点进行处置，现场人员同时拨打 120 急救电话。8 时 57 分许，120 急救人员到达事发点后对曾祥禹进行了急救，随后将曾祥禹送至广东省第二人民医院（民航院区）进行救治。15 时许，曾祥禹经抢救无效死亡。

接报后，区公安分局、区应急管理局、景泰街道办事处等单位迅速派员赶赴现场进行救援处置。经评估，处置及时得当，未造成次生事故。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，曾祥禹立即被120送至广东省第二人民医院（民航院区）进行救治，后经抢救无效于当日15时死亡。佛山环宇环保公司向死者家属垫付20万元善后款项，广州地铁物业公司向死者家属垫付50万元善后款项，涉事各方对善后赔偿事宜未达成一致。

三、事故原因分析

事故调查组组织相关方面的专家对事故进行技术鉴定（分析），根据专家组出具的《白云景泰佛山市环宇天下环保科技有限公司“3·10”一般高处坠落事故技术鉴定（分析）报告》，结论：“该起事故主要是由于高处作业未采取安全防护措施，作业过程中存在高处坠落事故隐患；作业人员安全意识淡薄，未正确佩戴劳动防护用品，未能安全作业等原因造成。”经综合分析，本起事故发生的直接原因为：

（一）高处作业未采取安全防护措施，作业过程中存在高处坠落事故隐患

涉事房屋楼顶边缘外侧设有玻璃护栏，玻璃护栏临边外侧设有台阶，台阶外侧设有铝板平台，铝板平台外沿设有一段槽钢，

铝板平台和槽钢距地面约 12 米，铝板平台和槽钢外沿临空且无临边防护，玻璃护栏上端栏杆距铝板平台高为 1.7 米，玻璃护栏底部台阶宽为 0.13 米。作业人员需翻越 1.7 米高的玻璃护栏、跨越 0.3 米宽的台阶，到达铝板平台后再固定绳索。作业人员在翻越时身上安全带的安全短绳未挂扣连接至可靠位置，到达铝板平台后在临边高空且无防护状态下行走和固定绳索，高处作业未采取安全防护措施，存在高处坠落事故隐患。佛山环宇环保公司未按照《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）7.2.1[1]的规定在屋面配备安全员进行监护，未采取措施及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[2]的规定。

（二）作业人员安全意识淡薄，未正确佩戴劳动防护用品，未安全作业

曾祥禹在进行清洗作业时对危险预判不足，在翻越楼顶玻璃护栏时未将身上安全带的安全短绳挂扣连接至可靠位置，当其翻越楼顶玻璃护栏跳落至外台阶时，其双手未能抓住玻璃护栏栏杆，造成身体重心失衡，从铝板平台仰倒坠落至地面，安全带未起到安全防护作用，导致事故发生，违反了《中华人民共和国安

[1]《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525-2009）7.2.1 悬吊作业时屋面应有经过专业培训的安全员监护。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

全生产法》第五十七条[3]的规定。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）佛山环宇环保公司安全生产主体责任不落实，安全管理缺失

1.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员经安全生产教育和培训合格后上岗作业。佛山环宇环保公司作为涉事项目服务方、涉事清洗作业组织单位，未对作业人员进行安全生产教育培训，作业人员只参加云胜广场物业服务中心于3月7日上午组织共计4学时的入场前安全教育培训。从3月8日开始，组织作业人员进行云胜广场外立面清洗作业，未按照《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第80号）第十三条[4]的规定对作业人员进行24学时的岗前安全培训。佛山环宇环保公司存在未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证作业人员经安全生产教育和培训合格后上岗作业的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[5]的规定。

2.未建立安全风险分级管控制度。涉事项目在作业过程中存在高处坠落、物体打击等类别的安全风险，佛山环宇环保公司存

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[4]《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监管总局令第80号）第十三条 生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

在未建立安全风险分级管控制度的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款[6]的规定。

3.未采取措施及时发现并消除事故隐患。涉事房屋楼顶边缘外侧设有玻璃护栏，玻璃护栏临边外侧设有台阶，台阶外侧设有铝板平台，铝板平台外沿设有一段槽钢，铝板平台和槽钢距地面约 12 米，铝板平台和槽钢外沿临空且无临边防护，玻璃护栏上端栏杆距铝板平台高为 1.7 米，玻璃护栏底部台阶宽为 0.13 米。作业人员需翻越 1.7 米高的玻璃护栏、跨越 0.3 米宽的台阶，到达铝板平台后再固定绳索。作业人员在翻越时身上安全带的安全短绳未挂扣连接至可靠位置，到达铝板平台后在临边高空且无防护状态下行走和固定绳索，高处作业未采取安全防护措施，存在高处坠落事故隐患。佛山环宇环保公司存在未采取措施及时发现并消除事故隐患的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[7]的规定。

4.主要负责人未履行安全生产管理职责。王勇作为佛山环宇环保公司的主要负责人、涉事项目负责人，组织涉事清洗作业，存在未履行安全生产管理职责，未建立安全风险分级管控制度，未采取措施及时发现并消除高处坠落事故隐患，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制的行为，违反了《中

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[8]的规定。

（二）云胜广场物业服务中心安全生产统一协调管理不到位

云胜广场物业服务中心对作业人员进行入场前安全生产教育培训和安全技术交底，安全管理人员对作业过程进行了安全检查，但统一协调管理仍不到位，对作业过程存在的安全风险缺乏研判，对涉事清洗作业的督促检查不足，未能及时发现并消除高处坠落事故隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不追究责任的人员

曾祥禹，涉事清洗作业人员，安全意识淡薄，对危险预判不足，在翻越楼顶玻璃护栏时未将身上安全带的安全短绳挂扣连接至可靠位置，当其翻越楼顶玻璃护栏跳落至外台阶时，其双手未能抓住玻璃护栏栏杆，造成身体重心失衡，从铝板平台仰倒坠落至地面，安全带未起到安全防护作用，导致事故发生，对事故发生负有责任，鉴于曾祥禹在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议司法机关追究刑事责任人员

王勇，佛山环宇环保公司的主要负责人、涉事项目负责人，组织涉事清洗作业，未履行安全生产管理职责，未建立安全风险分级管控制度，未采取措施及时发现并消除高处坠落事故隐患，

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，对事故的发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第（二）款[9]和《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[10]的规定，建议由司法机关追究其刑事责任。

（三）建议予以行政处罚的单位

佛山环宇环保公司，涉事项目服务方，涉事清洗作业组织单位，事故发生单位，未按规定从业人员进行安全生产教育和培训，未能保证从业人员经安全生产教育和培训合格后上岗作业；未建立安全风险分级管控制度；未采取措施及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[11]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（四）建议由企业处理的人员

刘杰，云胜广场物业服务中心经理、负责人，负责涉事项目统一、协调管理工作，组织安全管理人员对涉事作业人员进行了入场前安全生产教育培训和安全技术交底，安排安全管理人员对涉事作业进行了安全检查，但统一协调管理仍不到位，对作业过

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款 生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[10]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款 【重大责任事故罪；强令违章冒险作业罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

程存在的安全风险缺乏研判，对涉事清洗作业的督促检查不足，未能及时发现高处坠落事故隐患，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条[12]的规定，建议由云胜广场物业服务中心依照有关规章制度给予处理。（由区住房建设交通局督促落实）

（五）其他建议

事故涉及其他法律责任，由当事方通过法律途径解决。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，防止类似事故发生，依照事故调查处理“四不放过”的原则，提出事故防范和整改措施建议如下:

（一）建议区城市管理综合执法局按照“三管三必须”的要求，开展事故警示教育，进一步完善区内建（构）筑物外墙外立面保持整洁工作方案，加强建（构）筑物外立面保持整洁工作相关规定的宣传、教育和培训工作，组织开展行业领域内高空作业专项行动，督促企业落实安全生产主体责任，避免同类事故再次发生。

（二）建议区住房建设交通局开展事故警示教育，加强对辖内物业管理单位的监管，督促物业管理单位落实安全风险分级管控、事故隐患排查治理等工作。深化物业管理行业安全生产专项

[12]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

整治，组织开展行业领域内高空作业专项行动，督促物业管理单位落实安全生产主体责任，避免同类事故再次发生。

（三）建议景泰街道办事处开展事故警示教育，加强对辖区内高空作业项目的巡查检查，开展物业管理单位安全生产检查，压实物业管理安全生产主体责任，防止同类事故再次发生。

（四）云胜广场物业服务中心要深刻吸取事故教训，针对本起事故暴露出的问题深刻整改，举一反三，开展事故警示教育，加强对高空作业单位的监督，履行安全生产主体责任，定期开展安全检查，及时整改安全隐患。（由区住房建设交通局督促落实）

（五）佛山环宇环保公司要深刻吸取事故教训，举一反三，开展本次事故警示教育，完善安全生产管理制度和组织机构，建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，加强对从业人员的安全教育培训，监督、教育从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，认真开展安全隐患排查治理工作及时消除安全隐患，落实安全生产主体责任。（由佛山市禅城区人民政府相关部门督促落实）

（公开挂网时间：长期）