大亚湾西区龙山派出所项目“3•5”一般车辆伤害事故调查报告

2025年3月5日16时25分左右，大亚湾开发区西区龙山派出所项目发生1起三轮车溜车撞击后方工人，致1人死亡事故。

2025年3月7日，区管委会成立了大亚湾西区龙山派出所项目“3·5”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“调查组”），调查组成员由区党建工作办、区公安分局、区社会事务管理局、区城乡建设和综合执法局、区交通运输和海洋经济局、区应急管理局、西区街道办等部门人员组成，并邀请相关专家参与。

调查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事故现场勘查、调阅相关档案材料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议，现将情况报告如下：

经调查认定，**大亚湾西区龙山派出所项目“3·5”一般车辆伤害事故是一起因驾驶员安全意识淡薄，驾驶超载导致性能不足的三轮车在未完工坡道倒车，溜车撞击后方工人导致死亡的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）项目基本情况

项目名称：龙山派出所项目

建设单位：惠州大亚湾经济技术开发区公安分局（下简称“区公安分局”）

代建单位：原大亚湾经济技术开发区代建项目管理局（下简称“原区代建局”）（现并入大亚湾经济技术开发区管理委员会区公共建设项目事务中心）

施工单位：广东宏海建设工程有限公司（下简称“宏海建设”）

监理单位：惠州东风工程建设监理有限公司（下简称“东风监理”）

建材供货单位：惠州市新合展贸易有限公司（下简称“新合展公司”）

专业分包单位：湖北工品消防工程有限公司（下简称“工品消防”）

劳务分包单位：惠州合顺建筑劳务有限公司（下简称“合顺劳务公司”）

建设规模：陆仟玖佰玖拾柒平方米（6997m^2），合同造价2958万元。合同计划工期2023年2月1日至2024年1月31日；项目于2023年3月23日办理了《建筑工程施工许可证》，许可编号为441351202303230201。

原区代建局与宏海建设公司于2023年1月16日签订了《建设项目工程施工合同》，项目名称：龙山派出所项目，工程总日历天数：360天。

原区代建局与东风监理于2023年1月16日签订了《工程建设监理合同》，项目名称：龙山派出所项目，工期：360日历天。

宏海建设与工品消防于2024年4月4日签订了《龙山派出所项目工程合同》，项目名称：龙山派出所项目。

工品消防惠州分公司与合顺劳务公司于2024年5月15日签署《劳务分包合同》，项目名称：龙山派出所–消防劳务分包工程。

（二）相关单位概况

1.项目总承包单位基本情况

宏海建设，统一社会信用代码91441302MA540*****，成立日期：2019年11月06日，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：张某祥，注册资本：1000万元，住所：惠州大亚湾西区龙山九路167号隆基绿洲花园3栋1层08号房，经营范围：一般项目：市政公用工程;房屋建筑工程，地基基础工程，建筑劳务分包...，资质等级：建筑装修装饰工程专业承包二级...。

2.专业分包单位基本情况

工品消防，统一社会信用代码91420104MA4KT*****，成立日期：2017年3月30日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：李某蓉，注册资本：1100万元，住所：武汉市硚口区京汉大道111号一品天下茶市场一区105A后，经营范围：消防设施...，资质等级：消防设施工程专业承包壹级...。

3.监理单位基本情况

东风监理，统一社会信用代码9144130023231*****，成立日期：1995年11月30日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：沈某月，注册资本：300万元，住所：惠州市大亚湾西区东风城内，经营范围:建设工程监理...;，2024年1月5日，东风监理公司中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《工程监理资质证书》，证书编号：E244008838，资质等级为房屋建筑工程监理甲级；市政公用工程监理乙级，有效期：2024年1月5日至2025年11月5日。

4.新合展公司

统一社会信用代码91441300MA54*****，成立日期2020年3月25日，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：孙某崇，注册资本：100万元，住所：惠州大亚湾西区天顺俊园5栋202号房（仅限办工），经营范围：销售：建筑材料、装饰材料、五金制品.....。

5.合顺劳务公司

统一社会信用代码91441304MAC1M*****，成立日期2022年11月7日，类型：有限责任公司(自然人独资)，法定代表人：洪某锋，注册资本：50万元，住所：惠州大亚湾西区龙海二路36号东部阳光花园21栋一单元101号房（仅限办公），经营范围：劳务服务（不含劳务派遣）、...建筑劳务分包...。

（三）死者情况

当事人：刘某花，女，汉族，43岁，身份证地址：贵州省紫云苗族布依族自治县板当镇大地村尿地组，与合顺劳务公司存在事实劳务关系，合顺劳务公司有为刘某花等6人购买团体保险，同时刘某花有与工品消防惠州分公司签署《劳务合同》，刘某花负责项目在龙山派出所项目消防工程方面工作。

（四）驾驶员情况

蔡某，广东省茂名市电白区人员，非固定职业，日常在大亚湾区华南建材驾驶三轮摩托车运输货物，与新合展公司存在事实劳务关系。

（五）事发现场基本情况

1.事故地点



图1 事故地点卫星地图

2.事发区域及周边环境

事发区域为龙山派出所工程项目的汽车坡道上（北侧地面往负一层地下室人防区域），涉事三轮车位于离车道坡顶边缘20.70米处；车道上搭设有外墙装饰脚手架，脚手架中部通道宽2.75米、高2.10米。该车道总长24.40米、总宽7.00米、坡度15%。（见附图2、3）



图2车道及周边环境实景图

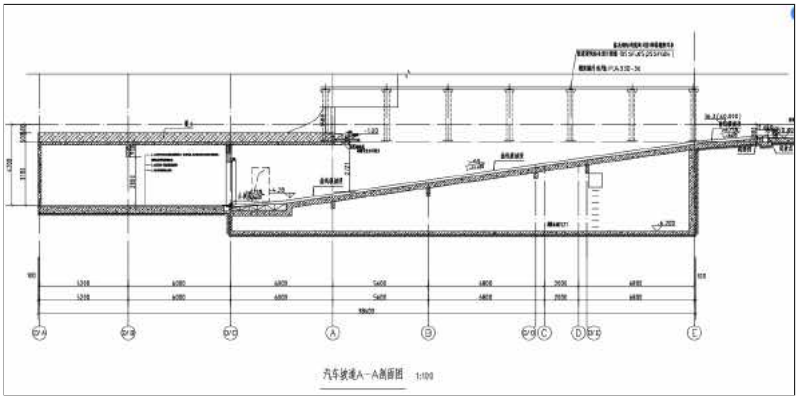


图3 汽车坡道施工图（剖面图）

事发时当事人所处位置：当事人受伤时站立、背靠墙面，离车道下边缘水平距离约0.65米，身体被三轮车所载角钢的端部压顶着；旁边地面有血迹，离车道下边缘0.50米，离墙面1.25米。三轮车上载有建筑材料角钢、槽钢，三轮车及所载建材的实测总重量为1640kg。

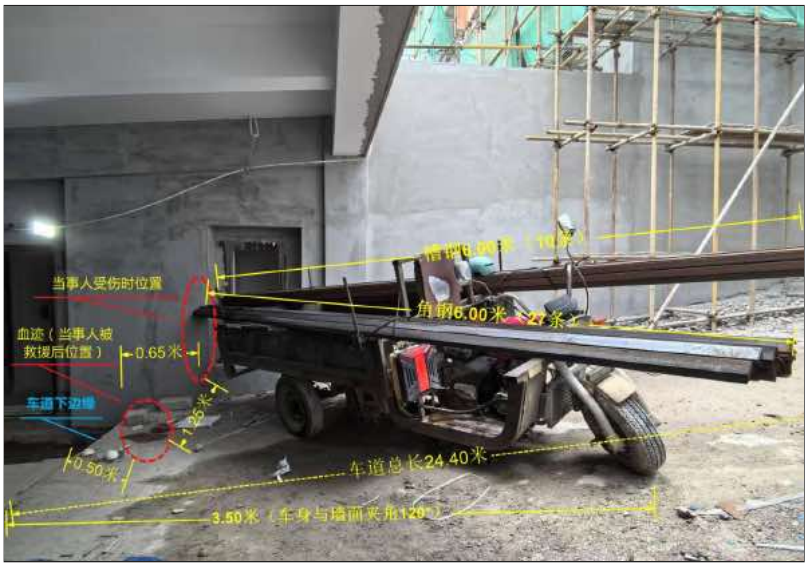


图4 事发时当事人所处位置

3.角钢、槽钢情况。

三轮车上共载有27条角钢和10条槽钢，长均为6.00米，实测货物重量920kg（其中：角钢型号为5.6#热轧等边角钢，标准规格为边宽56mm×边厚4mm，理论重量3.45Kg/m，27条角钢实测称重430kg；槽钢规格为热轧普通槽钢10#，标准规格为腰高100mm×腿宽48mm×腰厚5.3mm，理论重量10Kg/m，10条槽钢实测称重490kg）。

4.涉事三轮车情况

大河牌/DH200ZH-C牌正三轮载货摩托车，车牌号：粤LJT155，车辆所有人（原车主）：黄某心，使用性质：非营运；发动机型号163ML-2P，燃料类型：汽油，排量：197；车辆识别代号LBFHDMXL6G7211115；保险终止日期：2021-06-18，检验有效期止：2022-07-3，机动车状态：逾期未检验；车辆实测空重720kg，额定载重380kg（实际载重920kg，已超载）。车外部长宽高为：3480/1300/1475；货箱（斗）长2.50米、宽1.40米、高0.36米。车上所载材料长6.00米（限载2.5米长，货物已超限制载货长度）；其角钢、槽钢的端口最大宽度2.22米，略小于车道上的装饰脚手架通道宽度（2.75米）。



图5 三轮车图

5.事故经过

2025年3月5日下午，新合展公司安排蔡某三轮摩托车运送消防建材到项目，工品消防（分包单位）项目消防班组负责人高某丰带领三轮摩托车驾驶人将货物运往地下室。

3月5日16时26分许，三轮摩托车载运消防钢材从地面坡道倒车进入地下室，高某丰与消防班组工人刘某花分别在车尾两侧指挥倒车。倒车过程中，三轮车突然失控撞向在车位左侧的刘某花，车上的钢材端部将刘某花顶压到旁边墙面；高某丰和驾驶人蔡某见状立即将刘某花抬出、放到旁边地面。

事发后，三轮车驾驶人蔡某拨打了120救护电话,高某丰跑到地面向宏海建设现场管理人员黄某强报告发生事故，后电话分别告知工品消防项目负责人洪某锋、刘某花丈夫汪某洪。随后，宏海建设项目现场管理人员黄某强、公司安全总监叶某新、项目经理吴某平、项目安全员冯某辉和东风监理项目总监毕某等先后到场处置。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，肇事三轮车司机蔡宏拨打120救援电话并听从120电话指示开展施救工作。16时43分许，惠阳三和医院急救人员到场急救；17时16分许，伤者刘某花被惠阳三和医院医护人员接往医院抢救；18时04分许，当事人刘某花因抢救无效死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故后，区公安分局、区城乡建设和综合执法局、区应急管理局、区总值班室、西区街道办事处等相关职能部门立即组织有关人员赶赴事故现场了解现场情况，迅速开展应急处置，应急处置有效得当。

（三）事故善后情况

合顺劳务公司与死者家属汪某洪于2025年3月8日签订了和解协议书。2025年3月21日当事人遗体已在惠东殡仪馆火化，骨灰已被家属带回老家安葬，善后工作已处理完毕。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，事故直接经济损失约为人民币190万元。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经笔录询问和现场勘查，推断认定本次事故的直接原因是：三轮车驾驶人蔡某安全意识淡薄，超载超长运输、在坡道上倒车[1]，因车辆失控，致当事人刘某花被所载钢材顶压到墙面受伤致死。

（二）直接原因分析

1.三轮车溜车原因分析

根据现场勘验，事发三轮车额定载重380KG，实际载重920KG，超载比率为142.1%，且该三轮车处于逾期未检验状态。调查组推断三轮车严重超载超长导致制动性能不足是三轮车溜车的主要原因。

2.刘某花位于坡道底部原因分析

根据查询施工方案及笔录问询，刘某花与消防班组负责人高某丰二人引导三轮车驾驶员蔡某至事发坡道，二人在蔡某要求下分别在车道底部一左一右帮忙引导蔡某倒车。

3.致死原因分析

根据死者刘某花入院诊断记录“他人代诉约半小时前三轮车倒车撞击并挤压致伤，伤后意识不清，呼之不应。体察：意识丧失，双侧瞳孔等大等圆，直径约3.0mm，对光反射消失。口鼻腔有少量出血。颈部皮下淤青。左肩部见3.0cm伤口，有流血。左锁骨区可扪及骨擦感。入院后立即给予心脏复苏，气管插管等措施予以抢救，于2025年3月5日18：04行心电图检查呈一直线，宣告死亡”，死因推断为“胸部闭合性损伤”。

结合现场勘验笔录问询，调查组认定：刘某花系被三轮车挤压致死。

（三）间接原因

1.当事人刘某花安全意识淡薄，在三轮车坡道倒车时，站在危险区域。

2.新合展公司安排送货存在问题。其所运输钢材货重920KG、均6米长，所雇用的三轮车不能满足运输需求（三轮车额定载重380KG、货箱长2.5米）。

3.合顺劳务公司对从业人员安全培训不足，三级教育培训小册子上存在多处管理人员未签名、多页文字重印的情况。

4.工品消防未落实管理工作，对从业人员安全培训不足，未发现及制止其消防班组负责人高某丰和班组工人刘某花在准备卸钢材的违规行为，对较长的钢材未采用安全的卸货方式。

5.宏海建设未落实场地统一管理职责。作为总包单位，宏海建设未做好外来人员统一管理，未引导蔡某前往指定位置卸货，未及时发现和制止蔡某驾驶超载三轮车倒车进入未完工的地下车库进行卸货的行为。

四、事故有关责任单位存在的主要问题

（一）合顺劳务公司未落实安全生产主体责任

合顺劳务公司未与刘某花签订《劳务合同》，对从业人员安全培训不足，无应急演练计划及记录。

（二）工品消防安全生产管理不到位

未检查发现并制止作业人员的违规卸货行为；对从业人员安全培训不足，三级教育培训小册子上存在多处管理人员未签名、多页文字重印的情况，无应急演练记录。

（三）宏海建设未落实统一管理责任

作为总包单位，宏海建设未做好外来人员统一管理，未引导蔡某前往指定位置卸货，未及时发现和制止蔡某驾驶超载三轮车倒车进入未完工的地下车库进行卸货的行为。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议不予追究责任人员（1人）

刘某花，安全意识淡薄，三轮车进入斜坡车道倒车站在坡道底部危险区域，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）公安机关作进一步调查处理人员（1人）

蔡某，三轮车驾驶员，驾驶性能不足且超载三轮车倒车进入未完工地下坡道，最终导致三轮车溜车并撞击挤压刘某花，对事故发生负有直接责任，涉嫌过失致人死亡罪，根据《中华人民共和国刑法》第二百三十三条规定[2]、《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》［法释〔2000〕33号]第八条第二款[3]，公安机关已对其立案侦查。

（三）行政处理单位及人员建议

1.合顺劳务公司未落实安全生产主体责任，对从业人员安全培训不足，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依法进行处理。

2.工品消防未落实安全生产管理工作，未发现及制止从业人员违规行为，对事故的发生负有责任，建议由区应急管理局依法进行处理。

3.宏海建设未落实外来承包商统一管理职责，建议由区城乡建设和综合执法局依法处理。

4.新合展公司雇用不能满足运输需求的三轮车运输所售钢材，建议由区市场监督管理局会同西区街道办事处依法处理。

5.洪某锋，合顺劳务公司法定代表人，未正确履行主要负责人职责，未组织和实施公司安全培训，未及时消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法处理。

6.张某，工品消防公司惠州分公司法定代表人，未正确履行主要负责人职责，未检查本单位的安全生产工作，及时消除事故隐患，对事故发生负有责任，建议由区应急管理局依法处理。

六、事故教训

（一）企业管理缺失工品消防、合顺劳务公司企业安全生产主体责任不落实，安全生产培训教育缺失；主要负责人、安全管理人员未认真履行安全生产管理职责对工人开展安全教育培训；三级教育流于形式。一线操作人员风险辨识能力差，站在危险区域引导车辆倒车。**二是**宏海建设企业场地管理不到位，未做好外来人员管理，未对外来车辆明显超载行为进行劝阻，未做好外来车辆引导工作、管理。

（二）企业人员麻痹大意。本次事故暴露出相关企业管理人员、工作人员在安全意识上麻痹大意。**一是**供货单位未按合同要求选择正规运输方式，未考虑三轮车的性能、载重；**二是**宏海建设管理人员未做好场地统一管理工作；**三是**工品消防工人贪图方便，私自引导三轮车前往地下室卸货，并站在危险位置引导三轮车倒车。

七、事故整改和防范措施

为认真吸取此次事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，各有关单位应严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，切实加强本行业领域的安全监管。结合本次事故情况，提出以下建议措施:

（一）深刻汲取事故教训，加强信息报送能力

各相关部门要深刻汲取本次事故教训，牢固树立安全发展理念，始终坚守“红线意识”，建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，规范各行业监管部门的安全监管职责，对涉及多部门、多领域的行业，严格按照“三管三必须”原则，明确细化安全监管职责分工，消除责任死角和盲区。要加强对值班值守人员信息报送培训，及时上报应急处置情况。

（二）督促相关企业提升安全管理水平

宏海建设、工品消防、合顺劳务公司等企业作为安全生产主体责任单位，要严格遵守和执行安全生产法律法规与技术标准，完善内部安全管理制度，确保各项制度和措施执行到位，切实压实安全生产主体责任；强化从业人员的安全教育培训，确保从业人员具备相应安全意识和操作技能、知悉并掌握施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施；规范施工现场管理，加强作业现场安全监护管理，及时制止纠正作业人员的违规冒险作业行为。新合展贸易公司要吸取本次事故教训，在未来选择正规的运输方式并签署相应的《运输合同》，避免使用不正规、有隐患的运输方式运输材料。

（三）加强道路交通运输安全管理

公安交通管理部门将此次事故纳入警示教育案例，强化道路交通安全法律、法规的宣传，大力查处无证驾驶、违规超长超载运输、车辆“带病”上路等问题现象。

（四）各企业要加强场内车辆使用安全管理

一是材料供货单位要加强送货运输源头把控。送货时，应雇用与货物尺寸、重量相比配且符合道路运输安全要求的车辆与驾驶人，杜绝发货时违规装载、运输。**二是**工程项目分包单位加强材料采购环节把控。在采购合同或送货通知中，强调明确送货车辆及驾驶人应符合交通运输安全管理相关要求；加强材料入场、转运、装卸货等环节把控，切实做好工人班前安全技术交底和作业过程安全监护。**三是**工程项目总包单位加强场内车辆使用管理。制定场内车辆安全管理制度，加强工地门岗的车辆准入、场内交通的安全警示标识及运输使用等环节安全把控；加强从业工人作业安全教育培训，针对性开展交通安全及场内车辆运输使用的事故警示教育，切实提高工人的安全意识和操作技能。

[1]《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。机动车运载超限的不可解体的物品，影响交通安全的，应当按照公安机关交通管理部门指定的时间、路线、速度行驶，悬挂明显标志。在公路上运载超限的不可解体的物品，并应当依照公路法的规定执行……

[2]《中华人民共和国刑法》第二百三十三条：过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以下有期徒刑。

[3]《关于审理交通肇事刑事案件具体应用法律若干问题的解释》[法释〔2000〕33号]第八条第二款：在公共交通管理的范围外，驾驶机动车辆或者使用其他交通工具致人伤亡或者致使公共财产或者他人财产遭受重大损失，构成犯罪的，分别依照刑法第一百三十四条、第一百三十五条、第

二百三十三条等规定定罪处罚

相关稿件：

相关附件：

来源：本网　　时间：2025-05-14

政府网站找错
适老化无障碍服务
机关
主办单位：惠州大亚湾开发区党工委管委会综合办联系我们公室
网站标识码：4413900013　　网站地图
备案编号：粤ICP备09027684号 | 粤公网安备44139902100035号