里水“3·10”富力通公司一般高处坠落事故调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二五年三月五日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）事故及相关单位基本情况 2
（二）伤者基本情况 3
（三）事故相关单位的关系 3
（四）人员伤亡和直接经济损失情况 3
（五）事故现场情况 3
三、事故发生经过及原因 5
（一）事故发生经过 5
（二）事故直接原因 6
（三）事故间接原因 6
四、事故应急情况及善后处理 6
（一）事故救援过程 6
（二）事故后续处理情况 6
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 7
六、 其他处理意见 8
七、事故教训和防范措施 8

2022年3月10日17时许，位于佛山市南海区里水镇和桂工业园B区景顺大道20号的佛山市南海宏钢金属制品有限公司14号车间内，广州富力通管道设备有限公司工人程映刚（男，汉族，四川人）不慎从高处坠落受伤，随后被送往医院救治。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了里水“3·10”富力通公司一般高处坠落事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、里水镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：里水“3·10”富力通公司一般高处坠落事故。

（二）事故发生时间：2022年3月10日17时许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区里水镇和桂工业园B区景顺大道20号的佛山市南海宏钢金属制品有限公司14号车间。

（四）事故相关单位：广州富力通管道设备有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人重伤。

（六）事故性质：经过对事故的调查，分析事故的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第（四）项的规定，以及《生产安全事故统计调查制度》关于重伤的解释，确定程映刚为重伤，经调查认定，本起事故是一起因工人安全意识淡薄、在未设置安全防护栏的平台临边作业不慎坠落受伤造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故及相关单位基本情况

1.广州富力通管道设备有限公司（以下简称“富力通公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440106304500098L；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：广州市番禺区东环街东沙村坐头环村路东侧自编3号105；法定代表人：何卓文；成立日期：2014年4月22日；经营范围：金属制品业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.佛山市南海宏钢金属制品有限公司（以下简称“宏钢公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605763809940H；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；住所：佛山市南海区里水镇桂和路和桂工业园B区；法定代表人：吴刚；成立日期：2004年6月8日；经营范围：一般项目：金属材料制造；钢压延加工；金属结构制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；安全、消防用金属制品制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；塑料制品制造；金属结构销售；金属制品销

售；塑料制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）伤者基本情况

伤者程映刚，男，汉族，1970年6月25日出生，住址：四川省巴中市巴州区********。

经查，伤者程映刚是富力通公司的员工。

（三）事故相关单位的关系

2018年，宏钢公司与富力通公司签订租赁合同，约定将宏钢公司的12、13、14号车间的厂房出租给富力通公司，富力通公司将承租的三个车间作为其公司生产车间,以富力通公司名义对外经营。

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人重伤，鉴于伤者目前仍在康复治疗中，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，暂无法核定事故直接经济损失。

（五）事故现场情况


1.事故发生在14号车间，车间长约90米，车间最后部有一建筑物，为宏钢公司库房，库房与14号车间实墙分隔，库房屋顶离14号车间地面高度约4米，库房屋顶可通过14号车间的一台环保设施梯子登上去。库房屋顶是一个平台，富力通公司在平台放置一

台模具机架和闲置物料,平时使用起重机将模具机架等物品吊运至库房屋顶平台，模具机架距平台临边约 0.83 米。

2.模具机架高约 2.1 米,分上下两部分,上部分为正方体粉桶,下部分为钢结构导轨,正方体粉桶可沿着钢结构导轨移动。正方体粉桶上方放置一个模具，俗称盖子，大致为圆柱体，直径为 16 厘米，高 8 厘米，重约 4 公斤。据伤者程映刚妻子陈述，程映刚上平台就是为了拿这个圆柱体模具。平台周边无防护栏，无明显安全警示标语。

3.根据现场救援人员的询问笔录所述，本次事故发生时，只有伤者程映刚一人在作业，平时也只有程映刚会上去平台，现场没有目击证人，且现场监控视频未覆盖，无法准确认定程映刚作业情况。而程映刚受伤后，一直在康复治疗，无法接受调查询问。但结合现场，程映刚倒下头部位置有一个安全帽，没有佩戴安全绳（带），平台放置一台模具机架和杂物等物料，作业空间不大，临边未设置安全防护栏，可以推断程映刚在平台取模具时，处于悬空的不安全状态。

坠落位置示意图

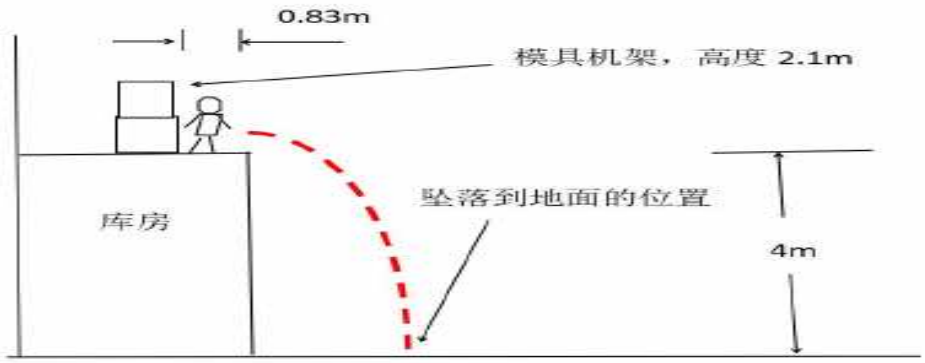



（事发位置现场图片）

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

结合救援人员的询问笔录、现场图片与程映刚伤情诊断等证据材料，还原事故发生经过：

2022年3月10日17时许，位于佛山市南海区里水镇桂和路和桂工业园B区的宏钢公司14号车间内，富力通公司员工程映刚独自爬上车间约4米高的平台拿取模具，因平台未设置安全防护栏，而富力通公司又未向员工提供安全绳（带），程映刚在取模具时不慎从平台坠落至地面受伤，随后被送往医院救治。

经诊断，程映刚为硬膜下血肿，脑疝（创伤性脑疝）、蛛网膜下腔出血（创伤性蛛网膜下腔出血）等多处症状，2024年3月27日被广州市劳动能力鉴定委员会鉴定：劳动功能障碍等级

为壹级，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

程映刚安全意识淡薄，独自一人爬上未设置安全防护栏的平台进行临边作业，不慎坠落至地面，是本起事故发生的直接原因。

（三）事故间接原因

富力通公司安全管理不到位，明知企业从业人员要上4米高的平台，未及时在平台设置安全防护栏，也未向从业人员提供相应的安全防护用品，未能及时发现并制止从业人员的危险行为，是本起事故发生的间接原因。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，富力通公司员工立即将程映刚送往和顺医院治疗，随后马上转至南方医科大学附属第七医院治疗。

程映刚受伤后，富力通公司随即向广州市番禺区人力资源和社会保障局申请工伤认定，又向广州市劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定。

（二）事故后续处理情况

2024年12月30日程映刚出院结果诊断为：1.颅内损伤伴有延长的昏迷；2.脑积水伴间质性脑水肿；3.脑室腹腔分流术后；4.颅骨修补术后；5.慢性非萎缩性胃炎；6.反流性食管炎。目前程映刚还在继续康复治疗。

程映刚住院治疗期间，富力通公司为其支付住院期间产生的

医疗费用，并配合办理了工伤保险待遇。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

（一）程映刚安全意识淡薄，独自一人爬上未设置安全防护栏的平台进行临边作业，不慎坠落至地面，但鉴于程映刚已因事故导致重伤，建议不予处理。

（二）富力通公司安全管理不到位，明知企业从业人员要上4米高的平台，未及时在平台设置安全防护栏，也未向从业人员提供相应的安全防护用品，未能及时发现并制止从业人员的危险行为，导致程映刚在作业过程中受伤，对事故负有责任。鉴于本次事故发生时间为2022年3月10日，且造成一人重伤，根据《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》第十四条、《国家安全监管总局办公厅关于一般生产安全事故行政处罚有关问题的复函》（安监总厅政法函〔2014〕136号）、《关于1至2人重伤事故有关法律适用问题的复函》（粤安监函〔2015〕367号），建议不对事故单位给予事故责任行政处罚。但在事故调查过程中发现富力通公司存在安全生产违法行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[1]，建议南海区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（五）项[2]有关规定予以行政处罚。对本起事故造成人员受伤、他人财产损失的后果，仍应

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第（五）项：生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（五）未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的。”

依法承担相应的赔偿责任。

六、其他处理意见

宏钢公司作为车间出租方，与富力通公司签订了安全生产管理协议，在生产过程中对富力通公司的安全生产工作做了统一协调、管理，并定期进行安全检查。但宏钢公司未及时督促富力通公司办理分支机构工商营业执照，涉嫌违反《无证无照经营查处办法》第十四条[3]的规定，建议将涉案线索移交南海区市场监管部门进行处理。

七、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位未有效落实作业现场安全管理，隐患排查不到位，对于临边作业场所的危险性认识不足，未切实提高作业人员的安全作业意识，未及时发现并制止作业人员的危险行为；部分作业人员安全意识淡薄，未按规定正确佩戴相应的安全防护用品。

为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）富力通公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处

[3] 《无证无照经营查处办法》第十四条：明知属于无照经营而为经营者提供经营场所，或者提供运输、保管、仓储等条件的，由工商行政管理部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以处5000元以下的罚款。

理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到里水镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）宏钢公司作为车间出租方，要参照吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织安全生产隐患排查工作，加强场地管理，查验承租人持有营业执照和合法经营的情况，明确与承租人的安全生产管理责任，开展出租场地（厂房）承租人安全宣传教育，提高承租人的安全生产意识，督促承租人完善安全生产规章制度，落实安全生产主体责任。

（三）里水镇人民政府要组织相关部门进行安全生产专项检查，重点检查临边作业场所的安全防护措施，推动企业落实主体责任，健全施工作业的隐患排查机制，完善施工现场安全防护措施；加强对分租式厂房的检查，督促生产经营单位与承租企业签订安全生产协议，强化对分租式厂房安全生产工作的统一协调、管理，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。