赤坎文保北村农房"9·26"一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2025-01-15 09:35:32 | 来源：本网 | 点击数：230

赤坎文保北村农房“9·26”一般高处

坠落事故调查报告

编制单位：赤坎文保北村农房“9·26”一般高处

坠落事故调查组

编制日期：2025年1月8日

目录

一、事故基本情况 2

（一）涉事农房情况 2

（二）相关单位及个人基本情况 2

（三） 施工作业情况 3

（四）事故相关责任人安全管理情况 4

（五）事故发生经过 4

（六）事故现场情况 5

（七）人员伤亡和直接经济损失情况 5

二、事故应急处置及评估情况 6

三、事故原因分析及事故性质 6

（一）直接原因分析 6

（二）间接原因分析 9

四、监管单位履职情况 10

（一）文保村村委会 10

（二）南桥街道办事处 10

（三）湛江市赤坎区住房和城乡建设局 11

（四）赤坎区城市管理和综合执法局 11

五、事故责任的认定和对有关责任人员的处理建议 12

（一）建议免予追究责任的人员 12

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议 12

（三）建议作出深刻检讨的单位 13

六、事故主要教训 14

七、事故整改和防范措施 14

赤坎文保北村农房“9·26”一般高处

坠落事故调查报告

2024年9月26日07时15分左右，在广东省湛江市赤坎区南桥街道文保北村何*雷农房施工工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接
济损失97万元。

事故发生后，赤坎区政府主要领导第一时间就事故调查、吸取事故教训做好隐患排查整治等作出指示。依据《中华人民共和国安全生产法
《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经区人民政府同意，成立了由赤坎区住房和城乡建设局局长曾沂斯同志
组长，区住房和城乡建设局、区应急管理局、区自然资源局、区城综局、区总工会、南桥街道办事处、赤坎公安分局、区检察院等单位派员组
的赤坎文保北村农房“9·26”一般高处坠落事故调查组，并聘请湛江市住房和城乡建设局专家库的2名专家参与事故调查。事故调查组按照有
要求邀请区纪委监委派人列席事故调查组会议。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过
场勘查、视频分析、查阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质和责任，对责任单位和人员提出了处理
议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，总结事故主要教训，提出整改和防范措施建议。

经调查认定，赤坎文保北村农房“9·26”一般高处坠落事故是一起因作业人员违章作业、安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事农房情况

该涉事房屋位于湛江市赤坎区南桥街道文保北村，屋主何*雷，建筑层数为7层，用地面积139平方米，总建筑面积960.25平方米，首层层高
米，其余每层层高3.2米，首层到天面层高度为23.2米。于2023年9月29日开始建设，到2024年8月，主体工程已完成并进入装饰装修阶段。屋主
*雷本次农房建设未按《湛江市城市规划区内村民建房管理办法（试行）》、《湛江市农村宅基地和住宅建设管理暂行办法》等有关规定依法办
依法办理建设规划许可、用地批准手续，并向南桥街道办事处报备，违反《城乡规划法》规定，属于违建行为。

（二）相关单位及个人基本情况

1.事故死者基本情况

陈*光。男，59岁，汉族，雷州市沈塘镇人。何*雷房屋建设工程总承包人陈*希将内墙贴砖分部分项工程分包给吴*海后，吴*海通过电话
系陈*光到何*雷房屋负责第5层的内墙贴砖工作，陈*光于2024年9月25日到何*雷房屋，并于2024年9月26日正式开展贴砖工作。

2.事故相关人员基本情况

（1）**何*雷**，涉事房屋业主，将房屋建设工程总承包给陈*希，陈*希将内墙贴砖工程分包给吴*海。事发前一直都由何*雷和吴*海联系洽
装修事宜。

（2）**陈*希**，承包涉事房屋建设工程的组织者和负责人，与何*雷约定，由何*雷负责提供图纸、供水、供电、混凝土、瓷砖、砂石等
料、建材，其负责组织安排房屋的建设过程的劳务施工。

（3）**吴*海**，是涉事房屋建设工程的内墙贴砖分部分项工程的分包人，负责组织工人开展涉事房屋的内墙贴砖施工，陈*光是由其电话联
到何*雷房屋施工。

（4）**叶*球**，何*雷新建农房内墙贴砖工程的贴砖工人，陈*光妻子，与陈*光负责第五层的内墙贴砖。

3.施工作业情况

2023年9月，屋主何*雷开始新建位于赤坎区南桥街道文保北村农房，并联系陈*希，约定由何*雷负责提供图纸、供水、供电、混凝土、瓷砖、
石等资料、建材，其负责组织安排房屋的建设过程的劳务施工。至2024年8月份，建筑主体结构建设完成。

2024年9月，陈*希与吴*海联系并将内墙贴砖工程分包给吴*海，工人由吴*海自行安排。

2024年9月25日，吴*海联系陈*光到涉事农房开展内墙贴砖工作，陈*光当天晚上到达涉事农房，并于9月26日上午6时30分左右开始施工。

以上各方达成工程施工作业承接意向后，均未签订书面施工合同，陈*希、吴*海、陈*光等作业人员均未能提供有效资质证件。


（四）事故相关责任人安全管理情况

1.何*雷，未取得土地、工程规划和施工许可等相关手续即开工建设农房，在农房建设期间，虽时常到施工现场查看施工情况，但对现场
全监管不到位，对施工人员违章操作、现场防护措施等情况管理不到位，致使一些安全隐患问题未得到及时有效整改。

2.陈*希，没有相关资质，违法承揽工程，安全交底、培训、教育不到位，虽提供了安全防护用品和在物料提升机旁设置了警示标语，但
搭设齐全有效的安全防护设施，作为本次事故农房建设工程的承包者和施工负责人，未履行安全管理义务，对施工现场的管理、监护、旁站不
位。

（五）事故发生经过

2024年9月26日上午，湛江市赤坎区文保北村何*雷农房工地上共有3组（6人）工人分别在5、6、7层开展内墙贴砖相关施工作业，各层工通过物料提升机运输建筑材料上楼层，并在楼层地板面拌制砂浆，再粘贴面砖。陈*光（死者）、叶*球（陈*光妻子）负责5层内墙贴砖。上午7许，叶*球在5楼物料提升机停层平台口往下望见其丈夫倒卧于提升机井架内的地坪上，同时发现载有二部小斗车（斗车上有贴砖用的材料）的笼平台停止在5楼与6楼之间。随后叶*球呼喊吴*海下楼施救，吴*海知悉后叫其他工人一起下楼，发现倒地的陈*光全身多处擦刮痕迹，胫骨及折断，吴*海拨打急救电话并与其他工人将陈*光搬至空地。上午7时30分左右，急救车到达并送陈*光到湛江中心人民医院抢救；上午10时14分医院正式宣布陈*光因抢救无效临床死亡。

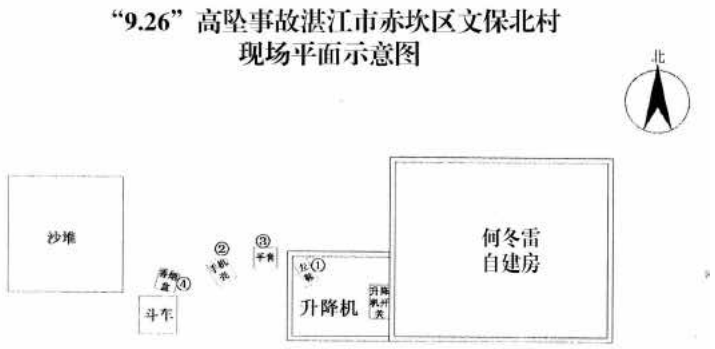

（六）事故现场情况

事故发生在何*雷农房旁物料提升机井道内，陈*光在物料提升机井道内高坠后倒卧在物料提升机井道地面上，胸、腹部及其余肢体擦伤，骨骨折，失去意识，眼珠有轻微反应，但身体已没有反应。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡，死者陈*光；直接经济损失人民币97万元，主要是陈*希、何*雷赔偿用于死者工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚金、处理事故善后等费用。

二、事故应急处置及评估情况

事故发生后，南桥街道办、区应急局、区住建局等相关单位能快速反应，立即赶赴事故现场，全力维护现场秩序，依法及时报告事故信息积极做好群众思想工作和死者家属安抚工作，努力稳控事态。各有关单位能较好地履行自身职责，善后工作有序开展，保障经济赔付及时到位稳定死者家属情绪，没有造成次生性事故和舆情。**经评估，各有关单位事故应急处置正确且及时，措施落实到位。**

三、事故原因分析

（一）直接原因

该事故发生的直接原因是**作业人员防高坠意识淡薄，违规违章搭乘缺失防高坠防护设施的简易物料提升机**。

因没有陈*光高处坠落的目击证人及监控影像，专家组经勘察事故现场，现场交谈了解及查阅事故调查问询笔录材料，运用专业知识经技分析作出事故直接原因推定如下:

1.从提升机控制器被发现位置推定分析

因为发现陈*光倒卧于井架内地坪上时，控制提升机吊笼平台升降的控制器是被见到在陈*光身旁附近的（井架范围内），控制器的引线已扯断，可推定控制器是随人坠落而跌落井架地坪上的。9月26日上午7时许，叶*球曾独自从5楼走楼梯下3楼拿东西，这期间，下地面运送材料的*光如果是在提升机外按压控制器开关操作提升机升与停，控制器就会被放置在提升机范围之外，引线不会被扯断，因此，可分析推定陈*光是运送材料一起搭乘物料提升机升上来。吊笼平台停止于5层与6层之间，吊笼平台与五层停层平台口楼面形成1米多的空隙位，经现场模拟，站在笼平台上的人极易从这个空隙位坠落井架内跌落地坪，因为是从靠井架边沿的上述空隙位坠落，在坠落过程中人的身体会和井架构件及下方各层平台口所搭设的构造物擦碰，这从陈*光身体上多处的擦碰痕迹可印证。

2.从控制器引线扯断位置作的分析推定

经核查，事故提升机控制器引线长约20米，引线扯断位置约在引线半长处，五层楼面离地14米高，推定升上来的提升机平台升至四层时引已开始受阻拉扯，判断当时站在吊笼平台上手执控制器的陈*光感觉拉扯遇突发情况时会产生惊慌，最后吊笼平台停止于5层与6层之间，在这个制器开始不正常工作到引线完全扯断断电控制器不工作的过程中，无论陈*光从4层与5层之间高处或5层与6层之间高处坠落井架内，从上述高度落均足以导致死亡。

经现场勘察，本农房布置的物料提升机，载货吊笼平台四周未见设置安装防护栏杆、栏板（包括可开启侧），各层停层平台口（即各层楼面洞门口）未安装向内开启的防护门，违反了《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ305）6.2.3条中第2点[1]、《施工现场机械设备检查技术

程》（JGJ160）6.9.8条[2]、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）4.8.1条[3]、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）4.8.7条[4]、《建筑施高处作业安全技术规范》（JGJ80）4.1.4条、4.1.5条[5]等规范，增大了工人从吊笼侧或建筑物一侧靠近平台临边处失足高坠的风险。



西侧物料提升机现场照片



5层停层平台口现场照片



井架地坪现场照片

综上，陈*光携提升机控制器（开关）搭乘吊笼平台运送材料，计划升上至五楼卸料，在升至一定高度后引线受阻拉扯而扯断，升降控制顺，而吊笼平台四周又没有防护设施而失足坠落井架内地坪上导致死亡。

（二）间接原因分析

1.业主和施工负责人未落实对进场施工作业人员的岗前安全培训、交底、教育等工作即组织作业人员上岗作业，落实防高坠设施不到位，使作业人员不具备安全作业的基本知识和环境，间接导致事故发生。

2.文保村委会在何*雷房屋建设过程中，未组织该房屋屋主办理农村宅基地审批相关手续，未督促该房屋工程在建设过程中落实好安全防措施，对该房屋工程的隐患排查不到位，履行巡查、报告、劝阻责任不到位。且在南桥街道办事处下达责令改正通知书（湛赤南桥责改〔2024〕No.4号）后，未能及时阻止该房屋继续施工建设。

3.南桥街道办事处下达责令改正通知书（湛赤南桥责改字〔2024〕No.4号）后，未督促村委会跟踪何*雷落实停工要求，并对该房屋的建施工开展安全检查，监督检查工作不够全面细致。

四、监管单位履职情况

（一）文保村村委会

负责对文保村村委会管辖范围内农房建设及违法建设开展巡查或者联合街道检查。综合文保村村委会及南桥街道办提供的工作台账及相关责人员的问询记录，文保村村委会在2024年1月2日发现了何*雷违法建设的问题，并联合南桥街道办责令其停止施工，但未及时跟踪督促何*雷实停工要求，未排查何*雷房屋建设的安全隐患问题，巡查工作不够全面细致，履行巡查、报告、劝阻责任不到位。

（二）南桥街道办事处

辖区内农房建设及违法建设的监管主体和执法主体，依照职责分工，负责对农房建设施工及违法建设开展巡查监管并督导村委会落实常态巡查工作。综合南桥街道办提供的工作台账及相关负责人员的问询记录，南桥街道在2024年1月至2024年10月期间，组织各村（居）委、各办公负责人召开自建房安全会议5次、季度安全生产及消防会议3次，及时传达部署省、市、区及街道的安全生产工作要求。组织各村（居）委开展建房安全常态化巡查和违法建设巡查，并在2024年1月2日发现了何*雷违法建设的问题，并于当天向屋主何*雷签发了责令改正通知书（湛赤南

责改字〔2024〕No.4号），要求何*雷停止施工并办理相关手续。基本履行了巡查、监管责任，但未督促村委会跟踪何*雷落实停工要求，并对房屋的建设施工开展安全检查，监督检查工作不够全面细致。

（三）赤坎区住房和城乡建设局（以下简称“区住建局”）

依照职责分工，负责对辖区内农房建设工程实施抽查，并指导督促各街道落实农村住宅建设的工程设计、质量安全检查等管理工作。综合住建局提供的工作台账及相关负责人员的问询记录，区住建局在2024年1月至2024年10月期间，共开展农房建设工程抽查15次，移交涉违法施工问题5次，对各街道及其他部门开展建设工程相关培训会议2次，每月定期函告辖区内报建农房信息。基本履行了农房建设安全抽查、指导督促街开展农房建设管理的职责。

（四）赤坎区城市管理和综合执法局（以下简称“区城综局”）

依照职责分工，负责对辖区内违法建设查处工作进行检查、指导；对违法建设查处工作进行考核、监督。综合区城综局提供的工作台账及关负责人员的问询记录，区城综局在2024年1月至2024年10月期间，共巡查辖区10次，对发现的涉嫌新增违法建设问题对有关街道督办11次，对街道执法工作实行指导工作5次。基本履行了违法建设查处工作检查、指导、监督职责。

五、事故责任的认定和对有关责任人员、单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员（1人）

陈*光，内墙贴瓷砖工人，安全意识淡薄，不依规绑扎安全带，不遵循安全警示牌要求，擅自违规乘坐物料提升机，导致事故发生，但鉴其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

1.何*雷，男，群众，赤坎文保北村农房“9·26”一般高处坠落事故涉事房屋业主，未取得土地、工程规划和施工许可等相关手续即开建设农房[6]，未能有效督促、检查本工程的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任，建议由南桥街道办事处对屋何*雷进行安全警示约谈处理。其涉违法建设问题，由区城综局和南桥街道办事处按职权依法予以处置。

2.陈*希，男，群众，赤坎文保北村农房“9·26”一般高处坠落事故涉事房屋施工负责人（包工头），无资质承揽工程，未认真履行安生产管理职责，未有效督促作业人员严格按规程操作并正确佩戴安全防护用具，未开展安全教育、交底、培训即组织作业人员上岗作业[7]，对事发生负有管理责任，建议由区城综局和南桥街道办事处按职权依法予以处理。

（三）建议作出深刻检讨的单位

1.文保村村委会，在何*雷房屋建设过程中，未组织该房屋屋主办理农村宅基地审批相关手续，未督促该房屋工程在建筑过程中落实好安防护措施，对该房屋工程的隐患排查不到位，履行巡查、报告、劝阻责任不到位。且在南桥街道办事处下达责令改正通知书（湛赤南桥责改〔2024〕No.4号）后，未能及时阻止该房屋继续施工建设。建议南桥街道办事处责成文保村村委会向南桥街道办事处作出深刻检讨，并将有关况在全街道范围内进行通报。

2.南桥街道办事处，基本履行了巡查监管责任，在何*雷房屋建设过程中发现其违法建设问题并下达责令改正通知书（湛赤南桥责改〔2024〕No.4号），但未深入排查其建设过程中的安全隐患问题和跟踪督促何*雷落实停工要求，安全监管及日常巡查工作落实不够全面细致。议南桥街道办事处向赤坎区人民政府作出深刻检讨。

六、事故主要教训

一是业主和施工负责人没有在施工现场搭设齐全有效的安全防护设施，参建人员防高处坠落意识淡薄，防高坠设施缺失；二是作业人员未岗前安全培训教育和技术交底，致使其安全意识淡薄，私自搭乘缺失防高坠设施的物料提升机；三是业主和施工负责人等责任主体履职不到位未履行安全管理责任，现场安全检查不到位、不细致。各有关单位应予以高度重视关注，举一反三加大安全监督检查工作力度，防范杜绝上述故隐患。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，特提出以下整改和防范施。

（一）**南桥街道**要贯彻落实《湛江市人民政府关于印发湛江市农村宅基地和住宅建设管理暂行办法的通知》（湛府规〔2022〕4号）、《江市农业农村局 湛江市自然资源局 湛江市住房和城乡建设局关于<湛江市人民政府关于印发湛江市农村宅基地和住宅建设管理暂行办法的通知关规定补充说明的通知>》（湛农通〔2023〕121号）等文件规定要求，落实属地管理责任，认真严格做好农房建设和违法建设管理管控工作，立健全农房建设管理机构，抓好农房建设安全生产管理工作，督促村委落实常态化巡查机制，排查整治农房建设高坠风险，提升安全意识，规施工行为，提高科学发展、安全发展水平，坚决防范遏制生产安全事故发生，切实维护人民群众生命财产安全。

（二）**区住建局**要进一步落实抽查指导责任，要结合安全生产攻坚治本三年行动，不断深入推进农（民）房建设领域安全生产整治工作，大对各街道的督导检查力度，加密抽查培训频次，做好乡村建设工匠队伍培育工作，举一反三联合执法部门，严厉打击我区建筑工地违规违章工行为，坚决防范类似事故再次发生。

（三）**区城综局**要指导督促各街道坚决落实违法建设治理工作，加大指导、督促、协助执法工作力度，全面排查整治在建违法建设，形成天候高压管控态势，确保辖区违法建设零增长目标。

1《建筑施工升降设备设施检验标准》（JGJ305）第6.2.3条中第2点：（提升机）吊笼设置吊笼门，吊笼两侧立面及吊笼门应采用网板结构全高封闭，吊笼门的开启高度不应低于1.8m。

2《施工现场机械设备检查技术规程》（JGJ160）第6.9节“物料提升机”6.9.8条：吊篮应装设安全门，安全门应定型化、工具化（吊篮指物料提机的吊笼平台吊笼）。

3《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）第4.8.1条“进入施工现场的井架、龙门架必须具有下列安全装置”中的第2小点：层楼安全门、吊篮全门、首层防护门。

4《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33）4.8.7条：不得使用吊篮载人，吊篮下方不得有人员停留或通过。

5《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80）第4.1.4条：施工升降机、龙门架和井架物料提升机等在建筑物间设置的停层平台两侧边，应设防护栏杆、挡脚板，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭；第4.1.5条：停层平台口应设置高度不低于1.8m的楼层防护门，并应设置防外装置。井架物料提升机通道中间，应分别设置隔离设施。

6《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款：在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。

7《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款：施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

《建设工程安全生产管理条例》第三十七条第一款：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

分享到：

【字体： 大 中 小】 【打印】【收藏】【关闭

机关 政府网站找错 适老化无障碍服务

首页 | 网站地图 | 隐私保护 | 网站声明 | 联系我们 | 关于我们
主办：赤坎区人民政府办公室
粤ICP备05107928号 粤公网安备 44080202000028号 网站标识码：
网站访问量：36555988