# 珠海新涛光学材料有限公司建设项目“5·17”一般物体打击事故调查报告

珠海经济技术开发区调查组

2026 年 7 月 3 日

# 目　录

一、基本情况.....2
二、事故发生经过及救援情况.....3
三、人员受伤情况和直接经济损失.....4
（一）事故造成人员受伤情况.....4
（二）事故造成的直接经济损失.....4
四、事故原因及性质认定.....4
（一）现场勘验情况及原因分析.....5
（二）企业安全管理情况.....8
（三）相关部门安全监管情况.....9
（四）事故性质.....11
五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....11
（一）对事故责任人员的处理建议.....11
（二）建议公司内部处理人员.....11
六、事故防范和整改措施.....12

# 珠海新涛光学材料有限公司建设项目“5·17”一般物体打击事故调查报告

2026年5月17日17时10分许，珠海新涛光学材料有限公司建设项目发生一起物体打击事故，造成2人受伤。

事故发生后，珠海经济技术开发区（以下简称“经开区”）依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经经开区管委会批准，2026年5月20日成立了由经开区党工委委员、管委会副主任綦佳任组长，由经开区危化品监督管理局（以下简称“区危化局”）、金湾区人力资源社会保障局、金湾区总工会、南水镇人民政府等单位组成的珠海新涛光学材料有限公司建设项目“5·17”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过调查取证、现场勘察、查阅资料、问询谈话和综合分析等方式，查明了事故经过、发生原因和人员受伤等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了防范措施和整改建议。

**经调查认定，珠海新涛光学材料有限公司建设项目“5·17”一般物体打击事故是一起因管理人员违章指挥，作业人员未按操作规程作业，现场没有采取针对性的防护措**

施造成的一般生产安全责任事故。

## 一、基本情况

珠海新涛光学材料有限公司（以下简称“新涛公司”）统一社会信用代码：91440404MAD3TCYT8N；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：周小二。主要负责人章某某，通过了危险化学品生产单位主要负责人安全生产知识和管理能力考核，证件号：第340823198801******，有效期：2025年12月18日至2028年12月17日；通过了危险化学品经营单位主要负责人安全生产知识和管理能力考核,证件号:第340823198801******，有效期：2026年3月11日至2029年3月10日。安环部经理刘某某，注册安全工程师，证件号：65110******，有效期：2025年11月30日至2031年2月1日；安全管理人员白某某，证件号：第440981198607******，有效期：2025年7月18日至2028年7月17日。

新涛公司建设项目位于珠海经济技术开发区石油化工区石化八路西北侧、平湾五路西南侧，建设规模24022.45平方米，于2024年12月18日取得珠海经济技术开发区建设局发放的《建筑工程施工许可证》，编号为：440410202412******，建设内容主要为车间一、车间二及附属设备区，车间三、车间四、办公楼及食堂等。事故发生时，新涛公司建设项目已完成主体施工，正在进行试生产之前的设备安装和调试工作，尚未开始试生产。本次事故发生的地点为车间四套膜机处。

## 二、事故发生经过及救援情况

2026 年 5 月 17 日（星期日）上午，新涛公司设备部经理张某某安排设备部员工凌某某、吴某某两人在车间四对套膜机进行检修。

16 时，张某某带设备部员工兰某来到车间四套膜机处，安排兰某与凌某某、吴某某一起对套膜机进行检修，具体工作内容是逐步拆卸套膜机底部的电机，检查电机的进水情况，将电机内部的水排出后再安装回套膜机，张某某在安排完具体工作后离开。

17 时 10 分，凌某某、吴某某、兰某三人在拆卸电机时，位于套膜机顶部的金属框架突然坠落，将三人砸伤。坠落时，兰某位于框架中间，凌某某、吴某某两人分立于两侧，随后兰某、吴某某两人自行离开套膜机内部。

17 时 12 分，兰某向张某某电话报告了现场情况。

17 时 14 分，张某某到达现场。

17 时 18 分，安环部经理刘某某到达现场。

17 时 19 分，张某某拨打 120 急救电话。

17 时 50 分，120 医护人员到达现场，张某某、刘某某等人协助将凌某某转移至救护车上，兰某、吴某某两人也随救护车一同前往珠海市第五人民医院。

18 时 30 分，刘某某到达珠海市第五人民医院，协助进行挂号、检查等诊疗工作。

19 时 30 分，刘某某电话报告新涛公司主要负责人章某某，告知事故情况。

20 时，章某某到达医院，了解伤者及现场事故情况，并于 20 时 21 分将事故情况报告区危化局工作人员。

经诊断，凌某某、吴某某二人均多处骨折，无生命危险。

**三、人员受伤情况和直接经济损失**

（一）事故造成人员受伤情况

凌某某，男，汉族，47 岁，1978 年 9 月出生，身份证号码：450111197809******，住址：广西南宁市******，新涛公司机修工。新涛公司为其购买保险，并签订劳动合同。凌某某在本次事故中多处骨折，主要为 L4 棘突、L1-L3 右侧横突及 L5 左侧横突骨折；双侧骶翼、左侧髂骨、双侧髋臼、右侧耻骨下支多发骨折，左侧骶骨翼断端稍错位，左侧髋臼粉碎性骨折。

吴某某，男，汉族，37 岁，1989 年 4 月出生，身份证号码：440902198904******，住址：广东省茂名市******，新涛公司电工。新涛公司为其购买保险，并签订劳动合同。吴某某在本次事故中多处骨折，主要为胸 10、11 椎体左侧横突及腰 1-4 椎体左侧横突骨折。

（二）事故造成的直接经济损失

事故发生后，凌某某仍在治疗中，吴某某虽已出院，但仍需要进行后续康复治疗，关于后续补偿事宜尚未达成一致，截至事故调查报告提交前，事故造成直接经济损失未能认定。

**四、事故原因及性质认定**

（一）现场勘验情况及原因分析

1.现场勘验情况

事发地点为新涛公司四车间，事故涉及设备为哈沃科技（天津）有限公司委托苏州市达美机电设备有限公司生产的冷拉伸套膜机（以下简称“套膜机”），已于2025年11月出厂时检验合格，于2026年1月开始按照调试，并于2026年4月经新涛公司验收通过。

勘验时，套膜机已断电停机，套膜机下方有一金属框架结构。套膜机四周有金属栏杆，并临时围有一圈红色胶带，四周照明良好，道路通畅，周边无其他无关障碍物。套膜机正下方底部有一电机，电机上方有滚轮结构，金属框架结构位于滚轮上方。金属框架结构四周附有四套稍小电机，总重约300kg，详见下图。

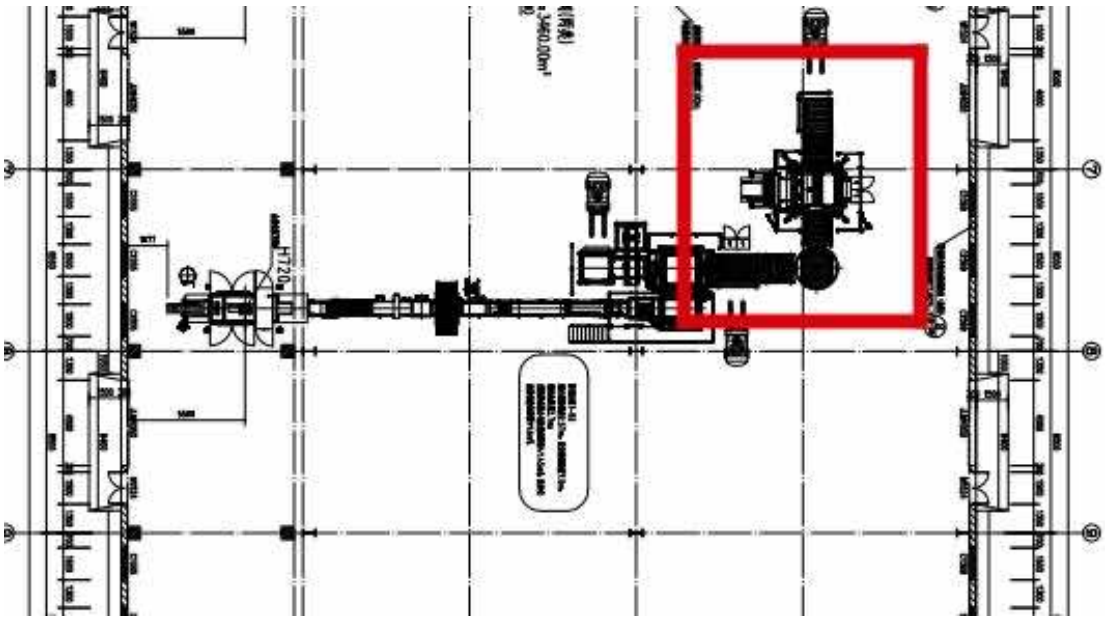


图1：红框处为套膜机位于车间四中的位置



图 2：红框处为坠落结构（正常状态）

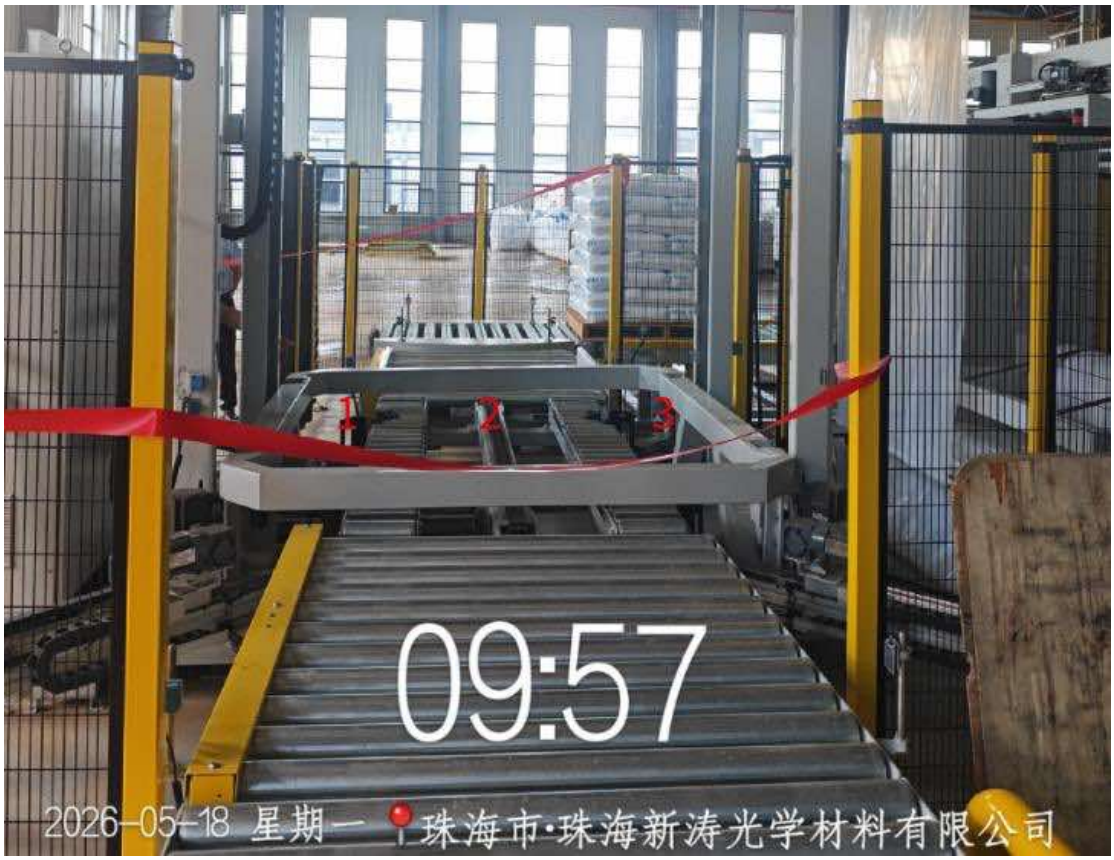



图 3：数字标注处分别为框架坠落时人员位置，1-吴某某、2-兰某、3-凌某某




图 4：箭头指向处下方为电机所在位置

2.事故原因分析

事故调查组通过现场勘查、分析现场照片和询问相关人员，可以确定该起事故的起因物为其他机械（3.12 参照《企业职工伤亡事故分类 GB/T 6441-1986》表 A3），致害物为机械（其他）（4.14.22 参照《企业职工伤亡事故分类 GB/T 6441-1986》表 A4），伤害方式为由运动物体撞人（5.01.2 参照《企业职工伤亡事故分类 GB/T 6441-1986》表 A5），不安全状态为无安全保险装置（6.01.1.2 参照《企业职工伤亡事故分类 GB/T 6441-1986》表 A6），不安全行为开关未锁紧、造成意外转动、通电或泄露等（7.01.3 参照《企业职工伤亡事故分类 GB/T 6441-1986》表 A7）。

本次发生事故的原因分析如下：

新涛公司设备部经理张某某违章指挥，在套膜机的升降

机构未固定且处于高位时，未能按照操作规程的要求进行隐患辨识，未能在作业前采取措施将套膜机的升降机构进行固定，或将其降落至最低点便指挥作业人员进行作业。作业人员凌某某、吴某某、兰某三人未落实操作规程进行作业，在升降机构未固定且处于高位的情况下，进入升降机构下方进行拆卸电机作业，最终导致事故发生。

**（二）企业安全管理情况**

通过事故调查组调查，新涛公司安全管理情况如下：

截至事故发生时，新涛公司尚未开始试生产，仍处于设备安装调试阶段，已取得《建筑工程施工许可证》。制定了《安全生产责任制管理制度》，明确了主要负责人、各职能部门和从业人员的安全生产职责,并于2026年5月起签订了全员安全环保责任书，明确了各岗位安全环保职责和奖惩考核细则。公司制定了包括《安全生产责任制管理制度》、《安全生产奖惩制度》、在内的37项安全生产规章制度，编制了《生产安全操作规程》和《设备安全操作规程》共28项。对新入职员工开展了三级安全教育培训，并考核合格后上岗。公司制定了2026年安全培训计划，从2026年4月起，已组织开展了《特殊作业及监护人安全培训》等专项培训共6批次，累计培训208人次。定期组织开展应急演练，2026年3月，在建设期间暨试生产前、组织全厂员工及工程施工人员开展了试生产前的综合应急演练，演练取得了预期效果。设立有安环部，配备经理1名，专职安全员1名，牵头建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，

每日对现场进行安全检查巡查；2026 年 4 月，由主要负责人带队，组织开展月度安全大检查暨重大事故隐患排查活动，排查隐患 20 项，已全部完成整改。建立了安全生产考核奖惩制度，2026 年至今，发现违章作业人员 1 名（绿化施工人员违规在厂区内吸烟），按照奖惩制度对该作业人员进行了经济处罚。该公司已基本落实安全生产主体责任。

章某某，珠海新涛光学材料有限公司主要负责人，2025 年 12 月 18 日经考核合格取得危险化学品生产单位主要负责人安全培训合格证书、2026 年 3 月 11 日经考核合格取得危险化学品经营单位主要负责人安全培训合格证书。章某某组织建立了新涛公司全员安全生产责任制并建立健全各项安全管理制度和安全操作规程，组织制定了 2026 年度安全培训计划并按计划实施；组织召开月度安全生产会议，部署安全生产工作，督促开展安全风险识别和管控，督促各部门按时完成整改闭环，及时消除生产安全事故隐患；按照应急演练计划，主要负责人章某某于 2026 年 3 月组织开展了试生产前的综合应急疏散演练。

经综合分析，珠海新涛光学材料有限公司及其主要负责人已按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规履行了法定职责，未发现其存在履职不到位的情况。

**（三）相关部门安全监管情况**

**珠海经济技术开发区建设局**

1.项目现场安全监督情况

区建设局于 2024 年 12 月 18 日对新涛公司项目发出《施

工许可证》。于2025年7月28日完成《施工许可证》中全部报建内容。

结合新涛项目实际施工类型及潜在安全风险隐患情况，区建设局制定针对性安全监督管理计划，定期开展安全检查及专业技术指导服务。按照检查计划，分别于2024年12月18日和2025年1月15日、2月11日、3月11日、3月26日、4月8日、4月27日、5月23日、6月26日共9次到新涛项目现场进行施工安全监督检查。累计对存在的重点岗位人员履职和持证上岗、工人安全防护用品使用情况、高处作业安全管理、脚手架和钢结构搭设、临边防护措施、模板支撑体系、临时用电情况、临时消防设施配置情况、安全警示标志标牌设置上墙情况、文明施工和扬尘防护、安全生产档案资料等11个方面共54条安全隐患下发了9份安全隐患整改通知书，对施工单位、监理单位累计作出2份动态扣分，以督促相关责任单位、责任人员落实安全生产主体责任。

2.施工安全教育培训情况

区建设局于2025年3月18日组织派出专家前往新涛项目开展安全生产教育培训，培训内容为：

1.安全生产基本知识和要求；2.劳动防护用品的正确使用；3.事故教训与防范；4.法律法规相关内容摘要、治本攻坚三年行动方案、《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》及《危险性较大的分部分项工程专项施工方案严重缺陷清单(试行)》宣教。

综上，区建设局已履行对新涛项目安全监督管理职责。

（四）事故性质

事故调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定**该事故是一起一般物体打击生产安全责任事故。**

**五、事故责任的认定及对事故责任者的处理建议**

（一）对事故责任人员的处理建议

**张某某**，作为新涛公司设备部经理，在套膜机检维修作业时违章指挥，未采取技术、管理措施及时发现并消除套膜机升降机构可能坠落的隐患。在套膜机的升降机构未固定且处于高位时，未能按照操作规程的要求进行隐患辨识，未能在作业前采取措施将套膜机的升降机构进行固定，或将其降落至最低点便指挥作业人员进行作业。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第五条的规定，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第十条第一款[1]的规定，建议由区危化局根据相关法律、法规对张某某依法处理。

（二）建议公司内部处理人员

**刘某某**，新涛公司安环部经理，负责新涛公司安全生产管理工作。在本次事故中，未能在事故发生后第一时间将事故情况上报公司主要负责人，鉴于其在事故发生后能迅速组织开展应急救援，并代表公司全程妥善处置伤者医疗救治及善后事宜，有效减轻了事故危害后果，建议由新涛公司依据企业安全管理规定对其进行内部处理，处理结果报区危化局备案。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第十条第一款：国务院应急管理部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府应急管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

**凌某某、吴某某、兰某**，新涛公司员工，在本次事故中，未落实操作规程进行作业，在升降机构未固定且处于高位的情况下，进入升降机构下方进行拆卸电机作业，建议由新涛公司依据企业安全管理规定对其进行内部处理，处理结果报区危化局备案。

**六、事故防范和整改措施**

为提高员工安全风险意识，有效防范类似事故再次发生，现针对新涛公司本次事故暴露出的违章指挥、未落实操作规程及隐患辨识不到位等问题，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）强化安全教育培训与警示教育。新涛公司要深刻吸取本次事故教训，举一反三开展全员安全教育。针对设备部经理张某某违章指挥以及作业人员凌某某、吴某某、兰某未落实操作规程的问题，组织开展专项警示教育和岗位安全操作规程再培训。切实提高各级管理人员及一线作业工人的安全生产风险意识和遵章守纪自觉性，确保作业人员熟练掌握套膜机等设备的操作规程和技术规范，严禁违章指挥和盲目冒险作业。

（二）强化隐患排查治理与制度落实。各企业要完善并严格落实全员安全生产岗位责任制，健全员工报告隐患奖励制度，完善全员自主排查隐患常态化机制。定期开展重大事故隐患排查整治活动，重点聚焦设备检维修、高处作业等高风险环节，从安全管理制度到现场作业管理进行全面梳理，及时查漏补缺、完善制度，坚决杜绝“带病”作业和管理漏

洞。

（三）强化落实安全防范措施与现场管控。各企业要加强机械设备安全管理，对套膜机等相关设备进行全面评估，增强“人防、物防、技防”措施。全面辨识、分析、评估本企业内不同机械设备的安全风险点，制定并严格落实安全风险防控措施。特别是针对升降机构未固定的致命隐患，必须确保各类设备的电气与机械联锁装置、声光报警装置、紧急制动装置、自动保护装置完好可靠；在设备自动化作业区域及检维修区域要设置明显的安全警示标志，采取物理隔离措施，配套安全锁和光电保护等安全防护装置，严防人员在设备未处于安全状态时进入危险区域。