南沙珠江“12·27”一般坍塌事故调查报告

2025年12月27日晚上8时左右，我区珠江街道一混凝土拌和站施工工地发生一起亡人事故，造成1人死亡，直接经济损失179.68万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）及国家有关法律法规的规定，经南沙区人民政府批准，由区应急管理局、区交通运输局、市公安局南沙分局、区人力资源和社会保障局、区总工会、珠江街等有关单位组织成立南沙珠江“12·27”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请安全生产专家参与，开展相关事故调查工作。

事故调查组严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《广东省较大及以下生产安全事故调查工作指引（试行）》等法律法规的规定，以及事故调查工作“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”等原则，紧紧围绕“人、物、管理、监管”等关键要素，通过现场勘查、调查取证、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任者的处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了事故整改和防范措施。

事故调查组认定，南沙珠江“12·27”一般坍塌事故是一起


生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目基本情况

事故项目为某铁路站房及相关工程项目（以下简称“某站房项目”），项目总承包单位为某某集团公司，该公司为完成总承包合同约定的各项工作，在南沙区某路建设一混凝土拌和站。该混凝土拌和站属于某站房项目临时设施[1][2]，为某站房项目提供混凝土。

混凝土拌和站布局共设置拌和生产区、砂石料存放区、清洗区、罐车停车区、一般车辆停车区、拌和站办公及生活区、工地试验、蓄水池、污水处理区、绿化区等区域。无地下室。为满足某站房项目施工生产需要，拟建设两条生产线，设置两台HZS240R型拌和机，每台理论生产率为240m³/h。混凝土拌和站桩基础平面布置如图1所示。

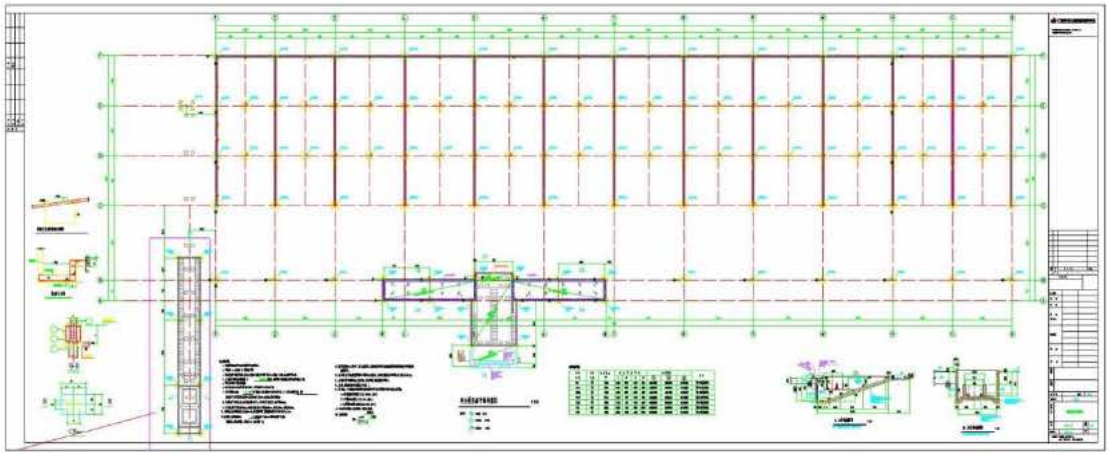

[1] 《某站房项目施工总价承包同协议书》1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

[2] 《某站房项目施工总价承包同协议书》4.1.3 完成各项承包工作 承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，实施、完成全部工程.....承包人应提供完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

图 1 混凝土拌和站桩基础平面布置图

（二）涉事单位基本情况

1.建设单位：某某有限公司

某某有限公司，为某站房项目建设单位，成立于 2008 年 8 月 8 日，统一社会信用代码：***，法定代表人：赵某某，注册地址：深圳市南山区***，主要经营范围：**至**铁路（**段）建设及运营；科技开发；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发；建筑安装工程等。

2.总承包单位：某某集团公司

某某集团公司，为某站房项目总承包单位，成立于 1990 年 5 月 25 日，统一社会信用代码：***，法定代表人：王某某，注册地址：北京市丰台区***，主要经营范围：建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；民用核安全设备安装；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程设计；建设工程质量检测；施工专业作业；建筑劳务分包；房地产开发经营等。已取得建筑工程施工总承包特级、钢结构工程专业承包一级证书[3]。

某某集团公司于 2025 年 9 月 3 日中标承包某站房项目，9 月 25 日签订总承包合同[4]，合同总价***元。总承包合同中附有《安全生产协议书》，规定了发包人以及承包人各自的安全生产管理职责。

---

[3] 证书编号：***，资质类别及等级：建筑工程施工总承包特级；公路工程施工总承包特级；铁路工程施工总承包特级；市政公用工程施工总承包一级；机电工程施工总承包一级；桥梁工程专业承包一级；隧道工程专业承包一级；钢结构工程专业承包一级；铁路铺轨架梁工程专业承包一级，有效期至 2028 年 12 月 22 日。

[4] 某站房项目施工总价承包同协议书，合同编号：***号。

3. 监理单位：石家庄某工程咨询有限公司

石家庄某工程咨询有限公司(以下简称“石家庄咨询公司”),为某站房项目监理单位，成立于2005年1月13日，统一社会信用代码：***，法定代表人：张某某，注册地址：河北省石家庄市长安区***，主要经营范围：铁路工程、房建工程、公路工程、市政道桥、地铁轻轨工程的建设监理等，已取得房屋建筑工程监理甲级、铁路工程监理甲级资质[5]。

4. 拌和站施工单位：某某集团城市建设发展有限公司

某某集团城市建设发展有限公司(以下简称“某建设发展公司”),为事故混凝土拌和站施工单位,成立于2021年9月15日，统一社会信用代码：***，法定代表人：刘某某，注册地址：广州市海珠区***，主要经营范围：轻质建筑材料制造；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；对外承包工程；室内木门窗安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；金属材料销售；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；门窗销售；建筑陶瓷制品销售；防腐材料销售；保温材料销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；地质灾害治理工程施工;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。已取得建筑工程施工总承包二级资质证书[6]、建筑施工安全生产许可证[7]。

某某集团公司与某建设发展公司签订了代建协议,由某建设

---

[5] 证书编号：***，业务范围：房屋建筑工程监理甲级；铁路工程监理甲级，有效期至2029年09月20日。
[6] 证书编号：***，资质等级：建筑工程施工总承包二级，有效期至2027年1月20日。
[7] 证书编号：***，许可范围：建筑施工，有效期至2026年9月12日。

发展公司代建事故混凝土拌和站[8]，代建管理总工期为248天，合同自2025年9月25日起至2026年5月30日止。双方签订了《施工安全生产管理协议》，明确了各自的安全生产管理职责。

5.拌和站劳务分包：四川省某建筑劳务有限公司

四川省某建筑劳务有限公司(以下简称“四川某劳务公司”)，为事故混凝土拌和站劳务分包单位，成立于2012年9月5日，统一社会信用代码：***，法定代表人：王某，注册地址：成都市锦江区***，主要经营范围：建筑劳务分包等。已取得相应建筑业企业资质（施工劳务不分等级）证书[9]、建筑施工安全生产许可证[10]。

2025年11月29日，某建设发展公司与四川某劳务公司签订广州市南沙区某路拌和站项目劳务工程建设工程劳务分包合同，由四川某劳务公司承接事故混凝土拌和站的劳务工程，包括但不限于人工配合挖土方，基底清槽，塞洞，塞缝，砖胎膜，混凝土垫层、基础、主体及二次结构，钢筋，模板工程、楼地面工程、墙柱面抹灰、排水沟脚手架及其他相关工程。某建设发展公司与四川某劳务公司签订了《消防安全协议书》《建筑安装安全生产协议》《职业健康安全卫生协议书》等协议文件，明确了双方现场的安全管理职责。

---

[8]《广州市南沙区某拌和站项目委托代建协议》第二条 代建内容：广州市南沙区某拌和站项目，按照国家及集团公司管理规定负责自项目实施到项目办理竣工结算、项目移交之日止的全部建设管理工作。包括但不限于以下内容：负责组织策划和施工、施工图审核、招标及合同签订；负责质量安全、工期进度、物资设备、技术管理、文明施工、各参建分包单位管理和考核评价、资料管理、竣工结算、项目移交等事项。

[9] 证书编号：***，资质类别及等级：施工劳务不分等级（2021-11-18），有效期：2026年11月18日。

[10] 证书编号：***，许可范围：建筑施工，有效期至2027年12月17日。

6.拌和站设计单位：广州市某设计有限公司

广州市某设计有限公司，为事故混凝土拌和站设计单位，成立于1994年8月28日，统一社会信用代码：***，法定代表人：赵某某，注册地址：广州市天河区***，主要经营范围：专业设计服务；基础地质勘查；地质勘查技术服务；对外承包工程；工程管理服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；水利相关咨询服务；咨询策划服务；房地产咨询；工程和技术研究和试验发展；计量技术服务；图文设计制作；自然科学研究和试验发展；土地使用权租赁；住房租赁；新材料技术推广服务；采购代理服务；建筑材料销售；工程造价咨询业务；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程施工；建设工程质量检测；国土空间规划编制；建筑智能化系统设计；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程设计；文物保护工程勘察；文物保护工程设计；特种设备设计；人防工程设计；测绘服务；建设工程监理。已取得相应工程设计资质证书[11]。

7.拌和站地块管理单位：广州南沙某农业发展有限公司

广州南沙某农业发展有限公司（以下简称“南沙某农业公司”），为事故混凝土拌和站项目地块管理单位，成立于2023年5月10日，统一社会信用代码：***，法定代表人：刘某某，注册地址：广州市南沙区***，主要经营范围：树木种植经营；水

[11] 证书编号：***，资质等级：建筑行业甲级；市政行业（排水工程、道路工程）专业甲级，有效期至2029年7月24日。

生植物种植；草种植；中草药种植；坚果种植；水果种植；园艺产品种植；花卉种植；食用菌种植；蔬菜种植；薯类种植；豆类种植；农副产品销售；林业产品销售；未经加工的坚果、干果销售；畜牧渔业饲料销售；豆及薯类销售；谷物销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；渔业专业及辅助性活动；土地调查评估服务；灌溉服务；土地整治服务；农作物收割服务；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；农业生产托管服务；农作物栽培服务；非食用农产品初加工；农作物秸秆处理及加工利用服务；土地使用权租赁；谷物种植；智能农业管理；渔业机械服务；农业专业及辅助性活动。

某建设发展公司与南沙某农业公司签订了《临时使用土地合同书》，地块具体情况为：北至***号田排水河、东至某气象站、南至某局工区、西至***号田，地块面积75296.63平方米，使用期限自2025年12月1日起至2028年11月30日止。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年12月27日15时许，四川某劳务公司混凝土班组组织开展拌和站承台基坑和地梁混凝土浇筑工作。19:30许，拌和站承台基坑和地梁混凝土浇筑完毕后，李某某独自一人对LC64-LC65土坑之间连梁处进行垫层收面。20:10许，四川某劳务公司混凝土班组长曾某向工人令狐某某询问李某某去向，随后令狐某某打电话联系李某某，但无人接听。22:00许，令狐某某

回到住处后发现李某某不在宿舍，联系曾某说明李某某失踪情况，随后曾某组织工人到上下班路上和工地寻找李某某，令狐某某在寻找途中拨打了110求救电话，称李某某失联，请求帮助寻找。23:30许，曾某在拌和站一个基坑上发现李某某。曾某、令狐某某和字某某立即下坑将李某某抱上来，曾某随后安排工人拨打120，120到场检查后宣布李某某死亡。结合120现场工作记录及公安部门法医学尸体检验意见，专家组推断李某某在承台基坑边缘行走时，基坑因承载力不足而坍塌，李某某被掩埋致窒息死亡。

（二）应急处置情况

1.单位救援、报告及响应情况

事故当晚22:55，令狐某某在寻找李某某途中拨打110称，李某某失联；23:30许，曾某在工地上发现李某某后，指挥工人拨打120。120、110迅速赶往现场进行应急处置。0:10许，珠江街值班领导接报后立即组织街道相关部门赶赴现场，协助公安进行现场警戒，处理善后等相关事宜。医护到达现场时，李某某已被移出坍塌现场，经诊断为窒息死亡。区应急部门接报事故信息后，迅速安排值班人员赶赴现场开展事故处置。

2.应急处置评估结论

事故发生后，公安、应急、卫健、属地镇街等单位根据各自职责及时赶赴现场开展应急处置。本次事故现场救援高效，应急处置科学，未造成衍生伤害。

（三）人员伤亡情况和经济损失情况

1.人员伤亡情况

李某某，女，死者，**岁，云南人，*族，身份证号：***，户籍地址：云南省***。李某某于2025年12月16日与四川某劳务公司签订劳动合同，劳动合同期限为2025年12月16日起至拌和站完工之日止，工作岗位为砼工，日基本工资为280元。

2.经济损失情况

本次事故共造成1人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，事故调查组核定直接经济损失为179.68万元，主要包括丧葬补助金、一次性工亡补助金、供养亲属抚恤金等。

三、调查基本情况

（一）事故位置及周边环境条件

事故发生在某站房项目混凝土拌和站施工场地，位于广州市南沙区珠江街道，某果园东侧；场地北侧为村庄、菜地，南侧为现有搅拌站，东侧为某社区，西侧为空地。

某建设发展公司《拌和站施工方案》显示，混凝土拌和站承台基坑开挖区域地层主要为第四系人工填土层（层面埋深0.00~1.10m）、海陆交互相沉积土层淤泥质土为主（层面埋深0.60~12.50m），工程地质条件较差。

（二）事发承台基坑施工情况

经事故调查技术组专家现场踏勘，事发基坑设计长 1.6 米，宽 1.6 米，设计深度 1.5 米，现场基坑开挖长约 2.4 米，宽约 2.1 米，深度 1.5 米，事发基坑坍塌一侧受临时堆土影响，高度近 2.2 米，如图 2 所示。基坑坍塌一侧底部可见两堆较大脱落堆土，高度 70 厘米左右，如图 3 所示。事发基坑坍塌一侧上方堆积大量临时开挖淤泥质土，侧壁可见明显土层分界面，如图 4 所示。坑底无积水，基坑轮廓清晰。事发基坑周围未见金属防护栏，基坑坑壁表面光滑，有使用挖机作业痕迹，基坑周围坡度约 90 度，事发基坑现场未见放坡或临时支护措施。



图 2 事发基坑实景



图 3 事发基坑坑底实景



图 4 事发基坑临边堆土分层情况

（三）安全生产管理情况

1.政府部门安全监管情况

珠江街对某站房项目共进行安全检查、巡查 18 次，下达《现场巡查记录》2 份、《限期整改告知函》1 份，共发现安全隐患 5 项，已完成整改 5 项；关于夜间施工、文明施工和工地规范管理进行行政辅导 3 次，行政约谈 1 次，提醒函 2 份；下发《关于加

强在建工地规范管理的执法提示函》1份，普法会议1次。

2.项目代建管理情况

某建设发展公司于2025年12月1日开始组织项目参建方施工，目前处于地基与基础施工阶段。某建设发展公司与四川某劳务公司于2025年12月16日对混凝土班组（李某某所在班组）开展了三级安全教育，其中某建设发展公司开展了企业级与项目级安全教育，四川某劳务公司开展了班组级安全教育。某建设发展公司于同年12月18日对该班组进行混凝土工程技术交底[12]，四川某劳务公司每天组织开展班前教育。某建设发展公司及四川某劳务公司在开展三级安全生产教育、技术交底、班前会议时均未将基坑坍塌风险及临边防护纳入教育内容。

事发前，某建设发展公司组织对事故混凝土拌和站项目施工现场开展检查共2次，出具《安全环保隐患整改通知单》2份，排查发现隐患5项，罚款共计400元。其中，2025年12月22日下发《安全环保隐患整改通知单》（编号：***），指出“拌和站临建工程料仓基础承台开挖后基坑未放坡开挖，未及时安装临边防护，现场土方未及时清运，存在安全隐患”，要求四川某劳务公司12月23日前整改完毕；2025年12月24日下发《安全环保隐患整改通知单》（编号：***），指出“拌和站临建工程料仓基础承台开挖后基坑未放坡开挖，现场防护滞后，现场出土机械仅一台，不满足施工需求”，要求四川某劳务公司12月25日

[12]《建设工程安全生产管理条例》第二十七条　建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

前整改完毕。截至事故发生，四川某劳务公司未对上述问题隐患进行整改。

3.总承包单位履职情况

某某集团公司作为某站房项目的总承包单位，成立了项目部，项目部设置安全管理机构并配置专职安全管理人员；已编制《安全生产责任制》，每季度对安全生产责任制落实情况进行监督考核；根据项目进度保证安全生产投入、全面开展进场工人教育培训、定期开展隐患排查和治理，至2025年12月27日，开展各类巡查、检查10次，发现问题102条，已全部整改到位；依法建立安全管理相关制度和安全操作规程，组织编制专项施工方案，并对专业分包单位管理人员进行施工方案交底；依法开展安全生产教育和培训并登记建档，至2025年12月27日，组织和开展安全教育培训56场次，累计培训675人次，参加培训人员均通过安全生产考核；按照工程进度和现场安全管理投入需要，截至2025年12月共投入安全生产费用60.37万元，实际投入符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财资〔2022〕136 号)的规定；编制、发布实施《安全事故综合应急预案》，分别于2025年的11月9日、12月18日开展了各类型事故的应急救援演练。

4.监理单位履职情况

石家庄咨询公司作为某站房项目监理单位，成立了监理站。监理站配置监理人员7人，根据施工进度情况调配监理人员，确

保满足现场监理工作需要；制定安全监理实施细则、营业线施工监理实施细则、履带式起重机安拆实施细则等涉及施工安全方面的监理细则；审核、审批安全风险评估报告及综合应急救援预案；对消防及桩基安全文明施工、施工临时用电、孔口防护、吊装等工作存在的安全问题进行督促整改；对某站房项目部驻地进行消防专项检查，发现问题13个，2025年12月下发总监/副总监巡视记录3份，涉及安全问题29个，涉及：临时用电、某站房主体工程基坑临边防护、压力容器、起重吊装、泥浆池围护等问题，已全部整改到位。

5.建设单位履职情况

某某有限公司为某站房项目的建设单位，按规定办理了该项目开工前的相关报批手续，程序齐全，对施工单位、监理单位的开工条件进行全面检查与备案；将工程发包至有资质的施工单位，并委托有资质的监理单位实施工程监理，与施工单位签订安全管理协议；按时向施工单位支付了足额的安全生产费用，定期核查施工单位安全生产费用的使用情况；建立健全安全管理规章制度，定期组织各参建单位召开安全会议，传达学习安全生产有关文件要求，部署安排安全生产工作，及时解决建设过程中存在的各项安全问题，自2025年9月某站房项目工程进场以来，共计召开安全生产专项会议6次；督促总承包单位建立相关安全管理制度，落实相关安全管理责任和安全措施；定期组织或者参与项目建设过程的事故应急演练活动；定期组织开展对项目建设过

程中的安全生产情况检查，针对检查发现的问题，及时下发整改通知单，督促施工单位整改，针对整改不到位、不及时的情况采取了约谈、扣款、停工等措施，督促施工单位进行落实。自 2025 年 9 月以来，累计对总包单位开展各类巡查、检查 9 次，共发现问题 29 条，已全部整改到位。

四、事故原因

（一）直接原因

四川某劳务公司未按施工方案要求在承台基坑四周设置防护栏杆以及悬挂安全警示标志，未按施工方案要求对承台基坑进行自然放坡，未及时清运基坑开挖后稳定性较差的淤泥质土；李某某在承台基坑边缘行走时，承台基坑因承载力不足而坍塌，李某某被掩埋致窒息死亡。

（二）相关单位及个人存在的主要问题

1.四川某劳务公司。混凝土拌和站劳务分包单位，主要负责混凝土拌和站基坑开挖、混凝土浇筑等具体施工组织工作。未按施工方案要求在承台基坑四周设置防护栏杆等安全防护措施[13][14][15]，未在承台基坑设置明显的安全警示标志[16][17]；未对承台

---

[13] 涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款 生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

[14] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》 3.2.3 在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于 1.2m 的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。

[15] 《拌和站施工方案》第 4.3 基坑防护：基坑开挖后，沿坑口四周设置 1.2m 高的钢管防护栏杆，并悬挂安全警示牌。

[16] 涉嫌违反《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十八条第一款 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

[17] 涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所

基坑进行自然放坡[18][19][20]；未及时清运基坑开挖后的淤泥质土并将开挖后的淤泥质土堆放在基坑坑口周边[21]；未按要求设置基坑专用爬梯[22]；未及时对某建设发展公司下发的隐患整改通知单进行闭环整改，未及时发现并消除基坑边坡不稳的问题隐患[23][24][25]；未充分识别基坑坍塌风险并纳入安全风险分级管控清单及采取相应的管控措施[26]；对从业人员安全生产教育和培训不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识[27]。

2.王某。四川某劳务公司总经理，未严格履行安全生产管理职责，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不力[28]；未及时发现并消除生产安全事故隐患，督促、检查本单位的安全生产工作不力；组织实施本单位安全生产教育工作不力

和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[18]《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）第 3.1.2 基坑支护应满足下列功能要求：1 保证基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路的安全和使用。

[19]《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）第 3.3.6 基坑开挖采用放坡或支护结构上部采用放坡时，应按本规程第 5.1.1 条的规定验算边坡的滑动稳定性，边坡的圆弧滑动稳定安全系数不应小于 1.2.放坡破面应设置防护层。

[20]《拌和站施工方案》第 4.3 .....基坑开挖：第（3）开挖边坡：考虑到深度较浅且土质一般，采用自然放坡，坡比按 1:0.5 控制。

[21]《拌和站施工方案》第 4.3 .....安全文明施工：（2）基坑边严禁堆放重物和材料。（5）做到工完清场，土方及时覆盖或清运，减少扬尘。

[22]《拌和站施工方案》第 4.3 .....安全文明施工：（3）施工人员上下基坑应设置专用爬梯。

[23] 涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患.....

[24]《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）第 8.2.1 基坑支护设计应根据支护结构类型和地下水控制方法，按表 8.2.1 选择基坑监测项目，并应根据支护结构的具体形式、基坑周边环境的重要性及地质条件的复杂性确定监测点部位及数量。选用的监测项目及其监测部位应能够反映支护结构的安全状态和基坑周边环境受影响的程度。

[25]《拌和站施工方案》第 4.3 安全文明施工：（4）每天检查基坑边坡稳定性，雨后必须进行全面检查。

[26] 涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

[27] 涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[28] 涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[29]。

3.罗某。四川某劳务公司现场负责人，未严格履行安全生产管理职责，组织开展危险源辨识和评估不力，未充分识别基坑坍塌风险并纳入风险清单管理、制定安全管控措施；未及时排查生产安全事故隐患；未及时督促落实本单位安全生产整改措施[30]。

4.某建设发展公司。混凝土拌和站施工单位，未及时发现并消除基坑边坡不稳的安全生产事故隐患；对劳务分包单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时督促发包单位对基坑承台未设置防护栏杆、未设置明显的安全警示标志等事故隐患进行整改[31]；未充分识别基坑坍塌风险并纳入安全风险分级管控清单及采取相应的管控措施；对施工作业人员安全教育和培训、技术交底不到位，未能保证从业人员具备必要的安全生产知识。

5.刘某某。某建设发展公司总经理，未严格履行安全生产管理职责，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不力；未及时发现并消除生产安全事故隐患，督促、检查本单位的安全生产工作不力；组织实施本单位安全生产教育工作不力。

6.朱某。某建设发展公司项目经理，未严格履行安全生产管

---

[29] 涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[30] 涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[31] 涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

理职责，组织开展危险源辨识和评估不力，未充分识别基坑坍塌风险并纳入风险清单管理、制定安全管控措施；未及时消除生产安全事故隐患；未及时督促劳务分包单位落实安全生产整改措施。

7.石家庄咨询公司。某站房项目监理单位，督促混凝土拌和站各参建方落实安全生产主体责任不到位。

8.南沙某农业公司。混凝土拌和站所属地块管理单位，对土地使用单位安全生产工作统一协调、管理不到位。

9.某某集团公司。某站房项目总承包单位，督促某建设发展公司落实安全生产主体责任不到位。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议行政处罚的单位

1.四川某劳务公司。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第十一条第二款、第二十八条第一款、第三十五条、第四十一条第一款、第二款及《建设工程安全生产管理条例》第二十八条第一款的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[32]之规定，依法给予其行政处罚。

2.某建设发展公司。涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十九条第二款的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中

[32]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，依法给予其行政处罚。

（二）建议行政处罚的个人

1.王某。四川某劳务公司总经理，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[33]之规定，依法给予其行政处罚。

2.罗某。四川某劳务公司现场负责人，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（七）项的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[34]之规定，依法给予其行政处罚。

3.刘某某。某建设发展公司总经理，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第（一）项之规定，依法给予其行政处罚。

4.朱某。某建设发展公司项目经理，涉嫌违反《中华人民共

---

[33] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[34] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（七）项的规定，对事故发生负有责任。建议由区应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，依法给予其行政处罚。

（三）其他处理建议

1.南沙某农业公司。对土地使用单位安全生产工作统一协调、管理不到位，建议由区安委办会同广州南沙**农业产业集团有限公司对其进行约谈教育。

2.石家庄咨询公司。督促混凝土拌和站各参建方落实安全生产主体责任不到位，建议由区交通运输局对其进行约谈教育。

3.某某集团公司。督促某建设发展公司落实安全生产主体责任不到位，建议由区交通运输局对其进行约谈教育。

4.建议由区交通运输局报请相关单位暂停四川某劳务公司现场负责人罗某、某建设发展公司项目经理朱某安全生产有关的资格。

5.建议某建设发展公司对未严格落实岗位安全责任的项目生产经理程某、安全总监韩某、技术负责人林某给予批评教育，依照有关规章制度给予处分[35]。

6.建议四川某劳务公司对未严格落实岗位安全责任的项目安全员景某、现场工长罗某某给予批评教育，依照有关规章制度给予处分。

---

[35]《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

六、事故整改和防范措施建议

为认真吸取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，防止类似事故的发生，按照事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施:

（一）珠江街要牢固树立安全发展理念，加强对辖区在建工程项目的巡查检查，督促各建设单位严格落实安全生产主体责任，防止类似事故再次发生。

（二）区交通运输局要协助上级铁路行业主管部门和上级交通运输部门做好区内铁路建设工程安全生产监督管理工作，落实属地安全生产监管职责，举一反三，对所辖行业内各项工程开展警示教育，加大巡查检查力度，督促施工单位落实安全生产主体职责，开展项目内部全覆盖防坍塌教育培训，不断增强从业人员的安全意识、风险辨识意识和隐患整治能力。

（三）某某有限公司要认真吸取事故教训，组织总承包单位、监理单位等项目参建单位开展事故警示教育，加强对在建项目主体工程和临时工程安全生产工作的统筹协调和监督检查。**石家庄咨询公司**要严格落实监理职责，在实施监理过程中，加强对安全事故隐患的排查整治，严格按照法律法规和工程建设标准对项目主体工程和临时工程实施监理。**某某集团公司**要严格落实安全生产主体责任，进一步加强对承包项目的临时工程进行督促指导，压实各相关单位安全生产主体责任。**某建设发展公司、四川某劳务公司**要进一步建立健全全员安全生产责任制，压实各岗位人员

安全生产责任；扎实开展全员安全教育和业务培训，提升员工安全技能；加大检查督促力度，杜绝员工违章施工作业。**南沙某农业公司**要对土地承租单位的安全生产工作进行统一协调、管理，定期进行安全检查，对发现的安全问题，及时督促整改。