金昌金川金川集团电线电缆有限公司
“4·30”一般机械伤害事故
调查报告

金昌市人民政府“4·30”事故调查组

2025年6月9日

目　　录

一、事故基本情况.....1
（一）企业概况.....2
（二）30万吨连铸连轧设备工作流程.....2
（三）事故发生经过.....2
（四）事故现场勘查情况.....3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....4
二、事故应急处置及评估情况.....4
（一）事故信息接报及响应情况.....4
（二）事故现场应急处置情况.....5
（三）事故应急处置评估.....5
三、事故原因分析.....5
（一）直接原因.....5
（二）间接原因.....6
四、有关责任单位存在的主要问题.....7
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....7
（一）对相关责任人员的责任认定和处理建议.....7
（二）对事故责任单位的处理建议.....9
六、事故整改和防范措施.....10
（一）牢固树立安全发展理念.....10
（二）补充完善安全规章制度.....10

（三）全面开展全员教育培训.....10
（四）举一反三完善安全防护措施.....11
（五）强化监管责任.....11

金昌金川金川集团电线电缆有限公司
“4·30”一般机械伤害事故
调查报告（审议稿）

2025年4月30日上午9时10分许，金川集团电线电缆有限公司铜杆线事业部30万吨连铸连轧生产线作业人员在进行检维修作业时，发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失23万元。

事故发生后，金川集团电线电缆有限公司向市应急管理局报告了事故情况，接报后，市应急管理局立即组织人员赶赴事故现场，进行事故现场勘查。依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，市政府于4月30日成立了由市应急管理局牵头，市纪委监委、市公安局、市市场监督管理局、市总工会参与的事故调查组，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查询问、资料调阅和监控视频分析等方法，查清了事故经过、应急处置措施、事故原因，以及人员伤亡和直接经济损失等情况，对事故性质和相关人员责任进行了认定，提出了对事故责任单位和相关责任人员的处理建议和防范措施。

经事故调查组认定，金川集团电线电缆有限公司“4·30”

一般机械伤害事故是一起因人员违章作业、现场安全管理缺失导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）企业概况

事故发生单位为金川集团电线电缆有限公司（以下简称：电线电缆公司），属于金川集团铜贵股份有限公司的全资子公司。公司始建于1988年，主要经营电线电缆、有色金属压延加工、集中式快速充电站安装等业务。企业类型为有限责任公司，法定代表人赵忠，社会统一信用代码91620300224691752N，现有职工420人。电线电缆公司下设6个部室（安全生产保障部、综合管理部、财务部、市场营销服务部、原料期货价值控制部、法务风控审计部），1个中心（技术信息质检中心），4个事业部（铜杆线事业部、线缆事业部、综合储运事业部、广西分公司）。企业制定了《安全生产责任制》和《岗位作业指导书》等管理制度和操作规程，电线电缆公司相关领导及安全管理人员均持有安全管理人员资格证，证书均在有效期内。

（二）30万吨连铸连轧设备工艺流程

（1）铜板倒入上料小车后，经卷扬机提升倒入竖炉中。（2）竖炉内燃烧天然气将铜板熔化成铜液，熔化的铜液经上流槽流入保温炉进行保温静置，之后通过下流槽流入浇包最终形成铜坯。（3）铜坯通过预整机进行矫直后，进入轧机加工成直径8.0mm的铜杆。（4）铜杆进入清洗管，进行喷淋、冷却、吹

干、探伤和雾化喷蜡等工艺处理。（5）铜杆通过甩线管和收线装置收卷后，作为成品入库。

（三）事故发生经过

2025年4月30日9时5分许，电线电缆公司铜杆线事业部30万吨连铸连轧生产线的上料小车在炉口倒完料后，小车发生卡顿无法回位。操作工张晓宏在操作卷扬机升降的过程中，发现卷扬机钢丝绳出现跳槽乱股现象，随即按下故障报警器，并和马俊一起到现场进行卷扬机钢丝绳顺绳作业。几分钟后，轧制班小组长郑强和操作工沈建峰等人也到达现场，并与张晓宏等人一起进行卷扬机钢丝绳顺绳作业。具体作业分工为，郑万平负责撬抱闸，马俊负责摇动卷扬机轴，郑强和王晓鹏负责拖拽钢丝绳并配合马俊手动将卷扬机钢丝绳复位，张晓宏在郑强身后2米左右位置向下拽紧钢丝绳。

9时10分许，卷扬机钢丝绳突然收紧，张晓宏被向上收缩的钢丝绳卷飞后摔落地面。上料小车在重力加速作用下急速坠落回一层装料口，钢丝绳也在上料小车坠落过程中崩断为两截。

9时12分许，郑强等人发现张晓宏受伤后，拨打了金昌市中心医院急救电话，并向铜杆线事业部汇报了事故情况。

9时20分许，金昌市中心医院医护人员到达现场，将张晓宏送往医院进行抢救。

9时55分许，张晓宏经金昌市中心医院抢救无效死亡。

（四）事故现场勘查情况

发生故障设备为电线电缆公司铜杆线事业部30万吨连铸连轧生产线上料设备，调查组勘查现场发现钢丝绳断为两截，一截连接在上料口顶部，一截连接在上料小车处，事故现场人员位置如图1。

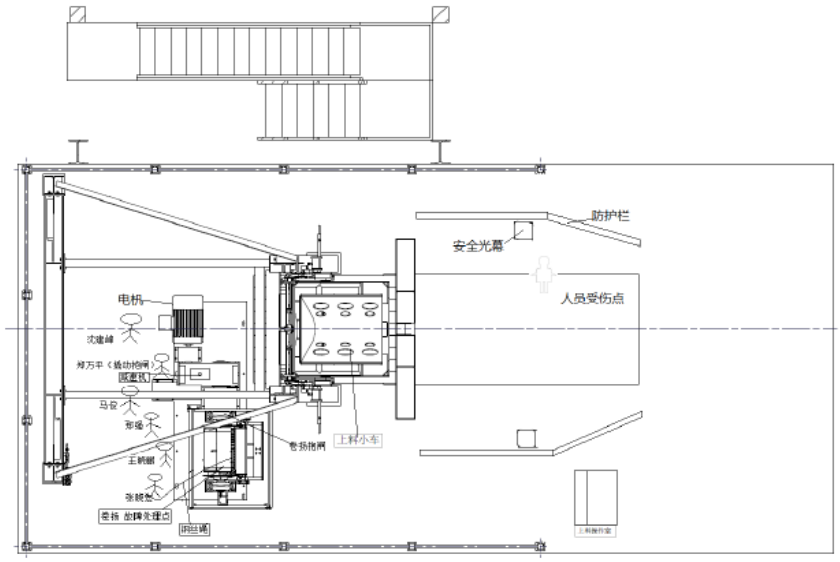


图1 事故现场人员位置示意图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡（张晓宏，男，汉族，55岁，甘肃省金昌市金川区人，金川集团电线电缆公司职工），事故直接经济损失23万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

4月30日9时13分许，铜杆线事业部向电线电缆公司调度室汇报事故情况。

9时14分许，电线电缆公司调度室分别向董事长、党委书记赵忠，党委副书记、总经理邵华、副总经理杨光汇报事故情况。

9时48分许，电线电缆公司向金昌市应急管理局电话报告了事故情况，事故报送时间和程序符合《生产安全事故报告和调查处理条例》中规定的时间要求。

（二）事故现场应急处置情况

电线电缆公司董事长、党委书记赵忠，党委副书记、总经理邵华第一时间到达事故现场，组织开展人员救治，并下令停止作业，保护现场。电线电缆公司副总经理杨光等人在医院负责善后处置工作。

（三）事故应急处置评估

事故调查组通过对事故应急处置过程进行复盘评估后认定，事故发生后电线电缆公司主要负责同志能够第一时间到达事故现场组织救援，市应急管理局主要负责同志在接到事故报告后迅速赶赴现场，科学应对做好应急处置和舆情管控工作，应急处置程序正确，未造成事故舆情扩大。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.电线电缆公司铜杆线事业部30万吨连铸连轧生产线作业人员张晓宏安全意识淡薄，在故障处理过程中，未严格执行《上料岗位应急处置措施》（2.2若钢丝绳出现松弛，导致钢丝绳跳槽乱股，应立即通过上料按钮拉紧钢丝绳；将移动平台移动至加料口，或使用钢制铁件对上料小车进行固定，以防上料小车坠落；确认上料小车固定完好后，对上料钢丝绳进行顺绳处理）的相关要求，是导致事故发生的直接原因。

2.铜杆线事业部轧制班班组人员在检维修作业前，未将上料小车安全防护平台推至上料小车下方，是导致事故发生的另一直接原因。

（二）间接原因

1.安全管理制度未有效执行。铜杆线事业部30万吨连铸连轧生产线轧制班小组长郑强对班组人员在安全防护措施未落实的情况下，开展检维修作业未予以制止，未尽到现场安全监护职责，是导致事故发生的间接原因之一。

2.日常安全检查有盲区。铜杆线事业部对轧制班习惯违章行为纠治不到位，轧制班在日常生产过程中平均每月发生2起以上钢丝绳跳槽乱股情况，但均未按照《上料岗位应急处置措施》规定的程序进行处置，相关安全管理人员对此类违章作业的行为未予以及时纠正，是导致事故发生的间接原因之二。

3. 三级安全教育培训不到位。铜杆线事业部在日常安全教育培训过程中未组织人员对《上料岗位应急处置措施》进行学习，事故现场无安全风险告知牌和应急处置措施警示图，是导致事故发生的间接原因之三。

四、有关责任单位存在的主要问题

事故暴露出电线电缆公司安全生产主体责任未履行到位，安全生产教育培训未落实到班组一级，风险分级管控和隐患排查治理未针对班组“三违”情况开展纠治，车间高危岗位安全风险告知和应急处置措施未在重点场所公示，班组人员安全意识淡薄，班组集体违章的情况时有发生。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对相关人员的责任认定和处理建议

1.张晓宏，电线电缆公司铜杆线事业部轧制班竖炉岗位操作工，违反操作规程，在安全措施未到位的情况下进行顺绳作业，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予责任追究。

2.郑强，电线电缆公司铜杆线事业部轧制班小组长，对员工违规行为纠治不到位，在防护措施未落实的情况下，进行维修作业，对事故负有主要责任。建议由电线电缆公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定[1]，给予其行政记大过处分。

3.高金生，电线电缆公司铜杆线事业部轧制班班长，负责本班组安全生产工作，未有效履行班长安全管理职责，班组级安全教育未针对岗位开展应急处置措施学习，对班组人员习惯性违章作业纠治不及时，对事故的发生负有直接领导责任。建议由电线电缆公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政记过处分，并免去其班长职务。

[1] 《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条　国有企业及其工作人员有下列行为之一，导致生产安全事故发生的，对有关责任人员，给予警告、记过或者记大过处分；情节较重的，给予降级、撤职或者留用察看处分；情节严重的，给予开除处分：（一）对存在的重大安全隐患，未采取有效措施的；（二）违章指挥，强令工人违章冒险作业的；（三）未按规定进行安全生产教育和培训并经考核合格，允许从业人员上岗，致使违章作业的；（四）制造、销售、使用国家明令淘汰或者不符合国家标准的设施、设备、器材或者产品的；（五）超能力、超强度、超定员组织生产经营，拒不执行有关部门整改指令的；（六）拒绝执法人员进行现场检查或者在被检查时隐瞒事故隐患，不如实反映情况的；（七）有其他不履行或者不正确履行安全生产管理职责的。

4.盛恒民，电线电缆公司铜杆线事业部副经理，负责车间设备管理工作。对装备设备定期维护、保养工作督促检查不到位，对车间人员违反操作规程和应急处置措施的情况未及时发现并制止，对事故发生负有领导责任。建议由电线电缆公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政警告处分。

5.李建成，电线电缆公司铜杆线事业部副经理，分管安全生产管理工作，在日常管理中对车间内安全风险隐患研判不到位，对班组“三违”行为纠治不及时，对事故发生负有领导责任。建议由电线电缆公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政警告处分。

6.吕建明，电线电缆公司铜杆线事业部经理，负责铜杆线事业部全面工作，对重点岗位督导检查不到位，在30万吨连铸连轧生产线上料系统故障频发的情况下，未及时采取相应的防范措施，对事故发生负有领导责任。建议由电线电缆公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政警告处分。

7.杨光，电线电缆公司党委委员、副总经理，负责公司安全管理工作，对企业三级安全教育培训工作督促检查不到位，对风险防范工作落实检查不细致，对事故发生负有重要领导责任。建议由金川集团公司参照《安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定》第十二条之规定，给予其行政警告处分。

8.邵华，电线电缆公司党委副书记、总经理，主持电线电缆公司生产经营工作，分管铜杆线事业部，未有效履行安全生产主要负责人职责，对事故的发生负有重要领导责任。建议其向金川集团铜贵股份有限公司作出书面检查，并由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款之规定[2]，对其给予2024年度收入40%罚款的行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条（一） 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

电线电缆公司，未严格落实企业安全生产主体责任，对事故的发生负有责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[3]第一款和《生产安全事故罚款处罚规定》[4]第十四条第二款之规定对其给予行政处罚，并依据《企业安全生产标准化建设定级办法》第十一条[5]（一）之规定，报甘肃省应急管理厅撤销其安全生产管理标准化等级。

六、事故防范措施和整改建议

（一）牢固树立安全发展理念。金川集团电线电缆有限公司要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述和指示批示精神，进一步强化安全生产底线思维和红线意识，严格落实企业安全生产主体责任，切实把安全发展理念贯穿企业生产经营全过程。

---

[3] 《安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

[4] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条:事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

[5] 《企业安全生产标准化建设定级办法》第十一条:各级应急管理部门在日常监管执法工作中，发现企业存在以下情形之一的，应当立即告知并由原定级部门撤销其等级。原定级部门应当予以公告并同时抄送同级工业和信息化、人力资源社会保障、国有资产监督管理、市场监督管理等部门和工会组织，以及相应银行保险和证券监督管理机构。（一）发生生产安全死亡事故的；（二）连续12个月内发生总计重伤3人及以上或者直接经济损失总计100万元及以上的生产安全事故的；（三）发生造成重大社会不良影响事件的；（四）瞒报、谎报、迟报、漏报生产安全事故的；（五）被列入安全生产失信惩戒名单的；（六）提供虚假材料，或者以其他不正当手段取得标准化等级的；（七）行政许可证照注销、吊销、撤销的，或者不再从事相关行业生产经营活动的；（八）存在重大生产安全事故隐患,未在规定期限内完成整改的；（九）未按照标准化管理体系持续、有效运行，情节严重的。

（二）健全完善安全规章制度。金川集团电线电缆有限公司要严格落实各项安全管理规章制度和操作规程，强化激励惩戒的结果运用，不断提升企业安全管理专业化、规范化水平。对事故暴露出的短板和不足，要系统性修订完善企业内部安全管理规章制度，进一步细化明确检维修作业审批流程，并对钢丝绳等耗材的检测、维护和管理制度进行补充完善。

（三）全面开展全员教育培训。金川集团电线电缆有限公司要进一步健全完善隐患排查治理机制，深刻汲取事故教训，组织员工深刻开展警示教育学习和自我反思剖析，防止同类型事故发生。同时，要按照《生产经营单位安全培训规定》，从法律法规、规范标准、安全管理规章制度和岗位操作规程等方面系统性开展一次全员安全专题培训，并聘请行业领域资深专家对全厂进行一次安全管理领域的专业化指导服务，切实提高企业安全管理水平。

（四）切实完善安全防护措施。金川集团铜贵股份有限公司要督促所有下属企业，开展一次高风险作业区域全覆盖排查，对高危场所设备的安全防护、安全联锁和紧急停止等装置的配备情况做出科学分析，并提出合理化改造建议，进一步提升设备的本质安全水平，确保员工生命财产安全。

（五）强化安全监管责任。各级行业监管部门要深刻吸取事故教训，加大执法检查力度，举一反三全面深入开展隐患排查治理工作，进一步督促企业落实安全生产主体责任，有效防

范和化解各类安全生产风险，确保行业领域安全生产形势稳定。

金昌市人民政府“4·30”事故调查组

2025年6月9日