重庆北碚速玖建设工程有限公司“12·4”一般坍塌事故调查报告

2025年12月4日14时53分许，重庆速玖建设工程有限公司（以下简称“速玖建设公司”）在中国铁路成都局集团有限公司重庆电务段（以下简称“重庆电务段”）职工教育培训基地实训棚建设施工过程中发生一起一般坍塌事故，造成2人死亡，直接经济损失约190万元。

接事故报告后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）《重庆市安全生产条例》等有关法律法规规定，经北碚区人民政府授权，成立了由区应急管理局牵头，区政府办公室、区总工会、区交通运输委、成都铁路公安局重庆铁路公安处、南岸区人民政府等单位派员参加的重庆北碚速玖建设工程有限公司“12·4”一般坍塌事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请区检察院、区纪委监委参与。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经过调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了事故防范及整改措施建议。

经调查认定，重庆北碚速玖建设工程有限公司“12·4”一般坍塌事故是一起因现场管理人员未按设计组织施工、施工单位安全生产主体责任落实不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

重庆电务段段级实训场新建实训棚工程共320m²，混凝土硬化140m²，外电引入及新增照明设施等，合同金额357381.9元。实训棚为门式钢架结构，采用独立基础，工期50天。实训场基础框架梁施工时，框架梁外侧四周开挖尺寸比结构尺寸宽约0.7~0.8m，作为预留的施工空间，现部分已回填。实训场基础框架梁长边右外侧距围墙距离为1.0m，砖围墙为24墙（砖墙厚度0.24m），围墙约每5.0m长度有37砖柱（砖柱尺寸0.37m），内侧凸出围墙面，外侧为平面，砖墙柱内外侧均有砂浆抹灰刮白，围墙高度1.8m~2.0m。

（二）有关单位概况

1.建设单位：重庆电务段，统一社会信用代码为91500000MA5U3Q0F3A，类型为分公司，负责人为唐*江，营业场所为重庆市渝北区龙头寺火车站昆仑大道41号，成立日期为2013年12月18日，营业期限为2013年12月18日至永久，经营范围为一般项目：货物装卸；仓储服务（不含危险品）；铁路运输设备、铁路专用机械、铁路专用电器机械、设备的制造；铁路设备安装、维修；路局系统内后勤服务。（以上经营范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；应经审批而未获审批前不得经营）在成都铁路局授权范围内从事铁路客货运输经营业务。非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.施工单位：速玖建设公司，统一社会信用代码为91500108MA61A6N9XH，类型为有限责任公司（自然人独资），注册资本为伍仟壹佰万元整，法定代表人为李*寅，住所为重庆市南岸区丁香路8号附6号，成立日期为2020年12月16日，经营范围为许可项目：各类工程建设活动，建筑劳务分包，房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包，住宅室内装饰装修，施工专业作业，消防设施工程施工，工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工，规划设计管理，工程管理服务，机械设备租赁，电气机械设备销售，建筑材料销售，家具销售，五金产品零售，电子产品销售，机械设备销售，金属制品销售，塑料制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司持有建筑业企业资质证书，编号：D25000737341(临)，有效期至2026年6月30日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级；地基基础工程专业承包贰级；环保工程专业承包贰级。

（三）涉事项目承揽情况

2025年10月30日，重庆电务段与速玖建设公司签订了《重庆电务段段级实训场新建实训棚工程施工合同》,合同约定由速玖建设公司承包上述工程，总工期50天，并签订了《安全协议》。明确速玖建设公司要在施工现场配备与其生产规模相适应，具有工程系列技术职称的专职安全生产管理人员，负责对安全生产进

行现场监督检查，督促作业人员遵守安全操作规程和技术标准，及时制止并纠正违反施工安全技术规范、规程的行为，加强现场管控，确保运输、施工和人身安全。

（四）有关单位安全管理情况

1.重庆电务段，该单位制定了《重庆电务段安全生产责任制》、《重庆电务段安全风险分级管控和安全隐患排查治理双重预防机制实施办法》、《重庆电务段零小工程项目管理实施细则》等安全管理规章制度，聘请设计单位进行了设计。项目开工前组织开展了开工安全技术交底对接会，明确要求施工单位严格按照设计施工。制定了项目监管方案，并安排人员对施工现场每周开展不少于两次的现场检查。

2.速玖建设公司，该单位配备了项目经理、安全员、施工员，制定实施了《公司安全生产奖惩考核制度》、《安全技术措施经费提取和使用制度》、《安全检查制度》、《安全教育和培训制度》、《应急预案》等安全管理规章制度。编制了《重庆电务段段级实训场新建实训棚工程施工组织设计》并通过了建设单位审批。项目开工前组织现场负责人等开展了安全交底和教育培训，开展了施工现场危险源辨识与风险评价，设置了安全警示标识，配备了安全帽等劳动防护用品。施工过程中由现场负责人对施工现场临时作业人员开展口头安全教育和培训，每日对现场进行巡查检查。公司负责人、项目经理、安全员不定期对现场进行巡查检查。该单位未按设计图纸施工，现场管理人员在定位放线时，擅自将施

工范围向围墙侧平行移动了约0.93m，导致围墙底部土石地基出露长度过长、围墙出露更高。

（五）事故发生经过

2025年12月4日13时许，速玖建设公司现场负责人余*怀安排临时工人艾*奇、徐*才清平靠近围墙侧因施工形成的边沟底部，安排吴*操作挖机开挖排水沟，在此过程中，余*怀在现场监督挖机作业和过往车辆和行人。14时53分许，挖机在开挖靠墙一侧的排水沟过程中，围墙突然瞬间倒塌，吴*立即停止作业，余*怀赶快查看现场，并沿着倒塌的围墙搜寻两名工人，发现艾*奇、徐*才倒在混凝土地平边沿，身体在边沟里，呈侧仰式，呼喊不应。余*怀立即拨打了120救援电话，并将事故情况向重庆电务段和速玖建设公司进行了报告。120救援人员到场后，经现场检查确认2名工人已当场死亡。

（六）事故现场情况

接到事故报告后，调查组立即前往事故现场进行现场勘查、调查取证等工作。

1.事故地点位于重庆电务段北碚职工培训基地新建实训棚项目现场；

2.根据视频监控显示，事故发生时间为2025年12月4日14时53分许，两名工人正在围墙边作业，另一挖机同时在围墙培训楼端破碎排水沟；

3.右外侧砖围墙坍塌长度下口长度为42.5m、坍塌围墙两端

呈约 45° 断口，上口长度约 47.9m，围墙向内新建实训场方向坍塌。坍塌下的砖块基本呈散状、部分呈块状并覆盖了新建实训场右侧框架梁施工时的操作空间和边沟；

4.从大门端围墙下开挖情况观察量测，围墙内侧地面以上高度 1.8m（培训楼端 2.0m），地面以下高度约 0.8m（培训楼端约 0.4m），围墙无基础，底部以下为杂填土石地基，框架梁施工时开挖深度超过围墙底部，围墙底部土石地基可见孔洞。

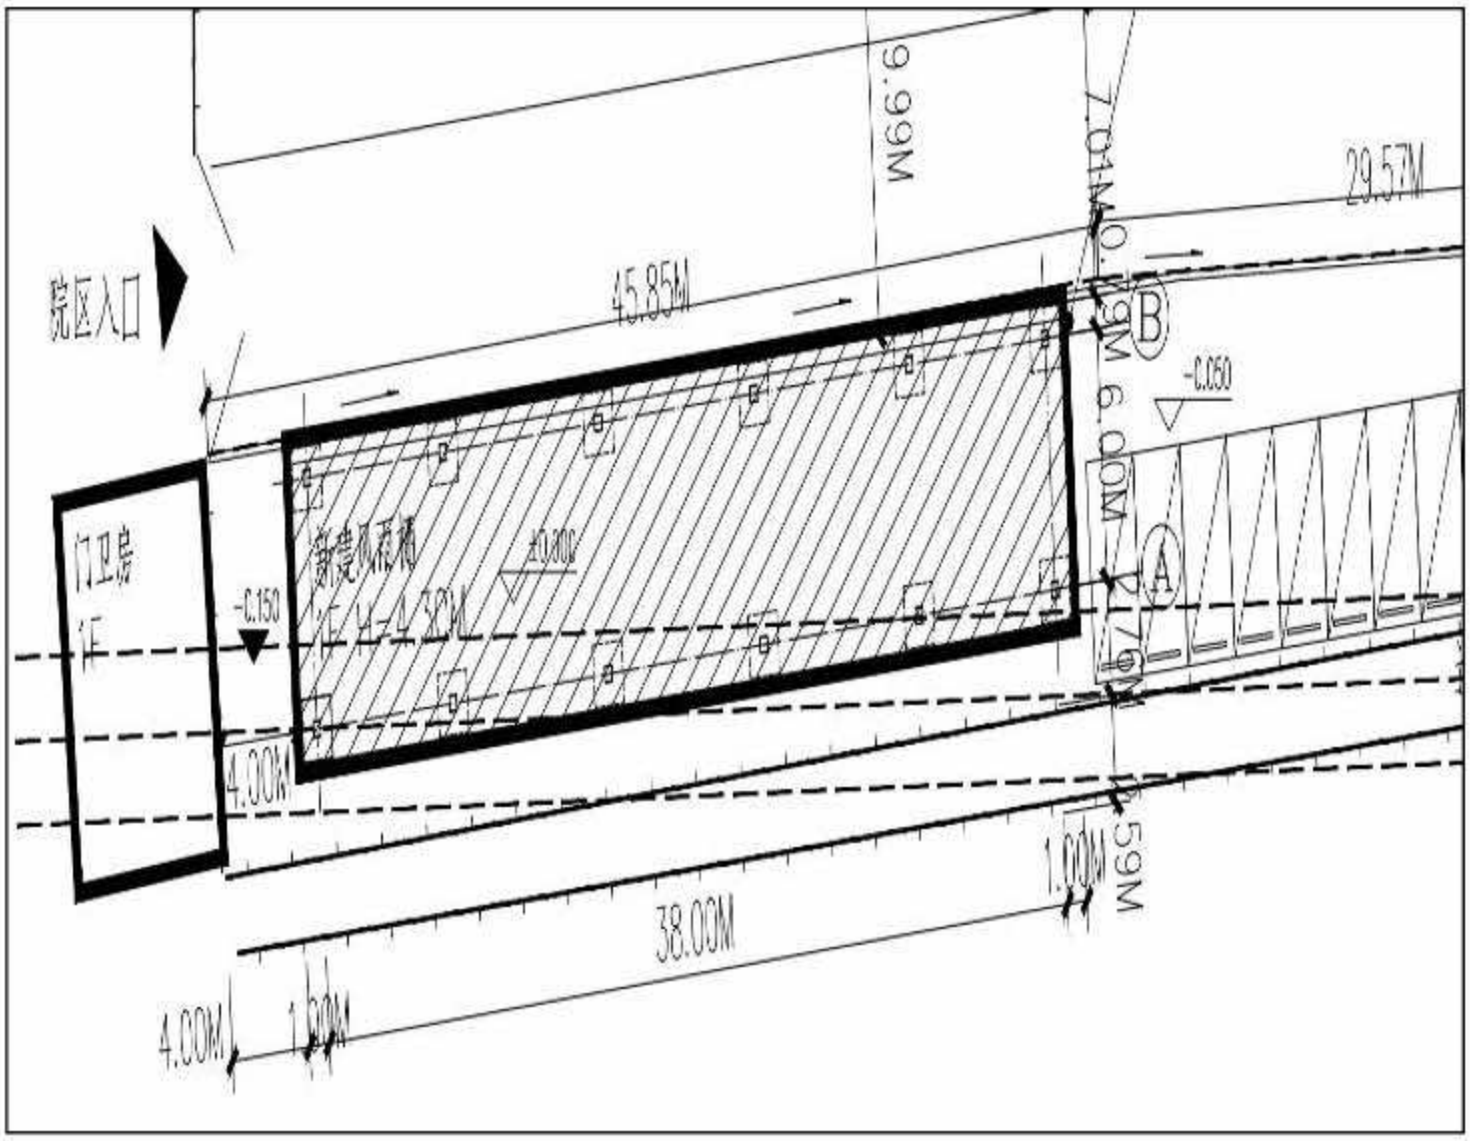


图 1.成更-建施总平面图

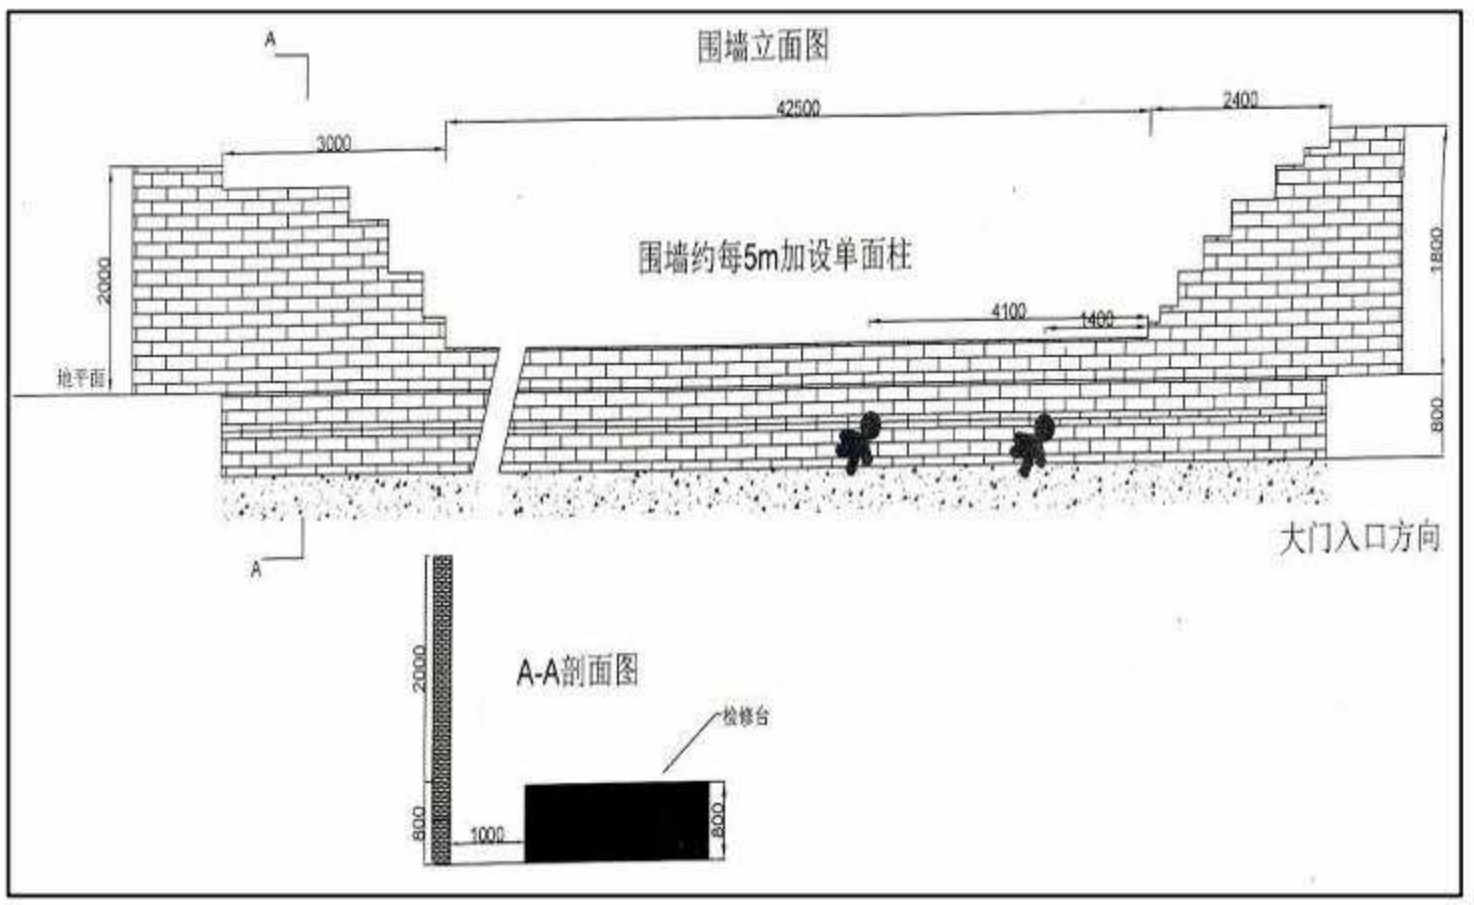


图 2.坍塌围墙立面图



图 3.坍塌围墙现场照片



图 4.坍塌围墙底部情况照片



图 5.事发时挖机正在破碎的排水沟现场照片

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。

该事故造成2人死亡。

死者1：艾*奇，男，汉族，身份证号码：510215**15，地址：重庆市北碚区**号，事发时为施工现场临时作业人员；

死者2：徐*才，男，汉族，身份证号码：510215**19，地址：重庆市北碚区**号，事发时为施工现场临时作业人员。

2.直接经济损失。

该事故造成直接经济损失约190万元，主要为丧葬及善后赔偿费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，现场人员立即将情况向事故单位进行了报告，事故单位及时向有关部门进行报告。接报后，经区政府授权，由区应急管理局牵头成立了事故调查组，派员赶赴现场开展现场勘查、调查取证等工作。事故调查组介入后，重庆电务段、速玖建设公司主动配合事故调查。

（二）事故应急处置和善后处理情况

事故发生后，现场人员立即拨打了120救援电话，并开展应急处置，120救援人员到场后，经现场检查确认2名工人已当场死亡。应急、公安、交通等部门及时到达现场开展应急救援处置，事故单位积极处理善后事宜，目前双方已达成善后赔偿协议，家

属情绪稳定，无不良社会影响。

三、事故原因分析

经事故调查组调查询问、现场勘察、调取视频、综合分析认定，事故原因如下：

（一）直接原因

速玖建设公司现场负责人余*怀未按设计图纸施工，擅自将新建实训棚向围墙侧平行移动了约0.93m，施工开挖范围贴近围墙，导致围墙底部土石地基承载力不均，围墙底部土石地基出露长度过长、围墙出露更高，且砖围墙内侧有外露偏心柱形成了一定的偏心荷载，加之炮机凿打振动诱发砖围墙的坍塌是此次围墙坍塌事故的直接原因。

（二）间接原因

速玖建设公司安全生产主体责任落实不到位，未及时发现并消除现场负责人余*怀未按设计图纸要求施工的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[1]的规定，是事故发生的间接原因。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.余*怀，男，涉事项目现场负责人，施工过程中未保障工程周边环境安全，擅自将新建实训棚向围墙侧平行移动了约0.93m，

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

开挖范围贴近围墙，导致围墙地基出露长度过长、围墙出露更高，增大围墙坍塌风险，不符合设计图纸成更-结施中危险性较大分部分项工程提示要求[2]，以及设计图纸成更-建施中总平面设计要求[3]，未按设计组织施工，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项[4]、第五十七条[5]的规定，对本次事故的发生负有责任，涉嫌刑事犯罪，建议移送公安机关调查处理。

2.李*寅，男，速玖建设公司法定代表人、主要负责人，履行安全生产工作职责不到位，未及时发现并消除现场负责人余*怀未按设计图纸要求施工的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[6]的规定，对本次事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[7]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（二）对事故有关单位的处理建议

1.重庆电务段，该单位开展了安全技术交底，制定了安全监管方案，开展了安全巡查，履行了安全管理职责，事故调查过程

---

[2] 《成更-结施中危险性较大分部分项工程提示》：一基坑工程，保障工程周边环境安全的意见：“勘查现场，查明周边环境，主要包括……建筑物、构筑物……等；并查清距高、埋深、高度等具体信息……对周边敏感建筑委托职能部门进行现状查勘鉴定，保全证据；”的要求对周边环境及围墙进行调查，盲目施工；

[3] 《成更-建施总平面图》：围墙距框架柱中心为 2.76 米；

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

中未发现该单位与事故发生有直接因果关系的违法行为，建议不予处理；其安排不具备建筑方面专业知识的巡查人员，没有发现施工单位未按图纸施工的问题，建议移交中国铁路成都局集团有限公司进行处理；对于巡查人员廉*慧、吴*昊未发现施工单位未按设计图纸要求施工的问题隐患，建议由该单位按照规章制度进行处理。

2.速玖建设公司，该单位安全生产主体责任落实不到位，未及时发现并消除现场负责人余*怀未按设计图纸要求施工的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定的规定，对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[8]的规定，建议由区应急管理局依法给予行政处罚。

（三）对监管单位的调查情况

1.龙凤桥街道制定了《2025年安全生产监督检查计划》，开展建筑施工安全检查9次，下达安全隐患告知书5份，全程跟踪督促施工单位按期完成隐患整改，实现闭环管理。强化围墙挡墙及边坡隐患治理，全面开展拉网式排查并建立专项台账，累计张贴警示标志4处，完成7处隐患排危整治。

2.成都铁路监管局联系单位区交通运输委2025年根据年度监督检查计划开展检查1163次，督促整改问题隐患530个，查处各

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

类违法案件1930件，立案处罚6起，罚款3.29万元。

事故调查过程中未发现监管部门及其工作人员有履职不到位的情况。

五、事故暴露出的主要问题

该起事故暴露出企业安全生产主体责任落实不到位，施工现场管理人员违规作业突出等问题。

六、事故防范及整改措施建议

为从此次事故中深刻吸取教训，避免和预防类似事故再次发生，针对本次事故的特点，提出如下建议：

1.速玖建设公司，要深刻吸取事故教训，举一反三，加强施工图纸交底工作，确保施工人员准确理解设计意图，严格按照设计图纸和施工组织设计流程规范施工；加强从业人员日常培训，提升从业人员专业能力，强化项目现场风险隐患辨识和管控，采取有效措施做好安全防护工作，及时消除事故隐患。

2.重庆电务段，要进一步加强零小工程现场管理，积极开展现场风险隐患辨识和管控，强化巡查人员专业知识培训，及时发现处理事故隐患，必要时聘请监理单位，督促施工单位落实主体责任，严控类似事故再次发生。

3.龙凤桥街道，要加强建设施工领域现场巡查检查，督促各施工单位落实各项安全生产措施，强化施工现场风险辨识和隐患排查，确保各施工单位主体责任落到实处。