南湖余新嘉兴酆顺文化传媒有限公司“1·19”机械伤害事故调查报告

2024年1月19日凌晨1时许，位于南湖区余新镇的嘉兴酆顺文化传媒有限公司在货物装卸过程中发生一起事故，造成1人死亡。

事故发生后，南湖区政府成立以区应急管理局为组长单位，区公安分局、区市场监管局、区总工会、区人力社保局有关人员组成的事故调查组，邀请区检察院、区纪委区监委参加，依法开展事故调查工作，同时聘请有关专家参加了事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任单位和责任人员的处理意见。同时，针对事故原因及暴露出的安全隐患，提出了下一步的安全防范措施和整改建议。现将有关调查情况报告如下:

一、事故单位基本情况

（一）事故单位情况

嘉兴酆顺文化传媒有限公司，是一家从事广告制作,广告设计代理,广告发布等业务的公司，成立于2022年06月29日，地址为：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道工业园中环南路富润路东2层209室-28;信用代码/税号91330402MABT6QGF19,法人代表是高学勇,注册资本为100万人民币,企业的经营范围为:一般项目:广告制作;广告设

计、代理；广告发布；会议及展览服务；礼仪服务；项目策划与公关服务；图文设计制作；专业设计服务；企业形象策划市场营销策划；平面设计；租赁服务（不含许可类租赁服务）；音响设备销售；幻灯及投影设备销售；文化用品设备出租；数字文化创意技术装备销售；照相机及器材销售；婚庆礼仪服务；办公用品销售；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）厂房租赁情况

嘉兴酆顺文化传媒有限公司于2023年12月17日与嘉兴市丽彩佳五金股份有限公司签订了厂房租赁合同书，嘉兴市丽彩佳五金股份有限公司将位于余新镇镇北路北、镇东路西的现有部分厂房约3400平方米和南面与西边棚子共400平方米租借给嘉兴酆顺文化传媒有限公司作为仓库使用。

（三）事故设备情况

发生事故设备为升降作业平台，制造商为：泰兴市海舫机电设备厂；许可证号：J3124004298201；规格型号：SJD-0.45；出厂日期：2023.5.24；生产编号：5-114；额定载荷：450KG；升降行程：11900mm；电压：380V；电机功率：4KW。经测量平台尺寸：2500mm×3000mm。

二、事故经过及救援情况

2024年1月19日凌晨1时许，嘉兴酆顺文化传媒有限公

司员工王亚坤、王亚飞、韩峰、张德松、王俊涛、刘伟、王广胜、尚欣源等8人将公司的一批航空箱（内装LED等器材）通过升降作业平台（图1）从一楼搬运至二楼，其中王亚坤等5人负责在一楼将航空箱搬入升降作业平台的内部平台上，刘伟和王广胜2人负责在二楼从平台上卸下航空箱。

王亚坤等5人将最后一批17只航空箱全部搬入内部平台后，张德松按了二楼按钮，同时告知二楼人员“往上升了”。在内部平台上升到离地面30cm高度时，尚欣源从办公楼方向跑过来，跳到内部平台右外侧航空箱前面，当时张德松进行了劝阻，但尚欣源回复“不碍事的”。在内部平台快要上升到二楼的时候，内部平台右侧靠里面的第三层航空箱与二楼突出的铁踏板发生了挤压，推动内部平台上一层、二层带滚轮的航空箱向尚欣源方向运动，导致尚欣源在航空箱与一楼卷帘门上部加强方钢等之间产生挤压（图2、图3）。

当张德松发现尚欣源被航空箱和一楼卷帘门上部加强方钢等发生挤压后，立即大喊“人挤牢了，快点”。随后，王俊涛按了一楼的急停按钮，张德松、王亚坤、王亚飞、韩峰、王俊涛立即到二楼进行施救，并安排人员拨打“120”急救电话。

在施救的过程中，现场人员发现挤压尚欣源的航空箱因受力无法移动，于是王亚坤使用切割机对挤压尚欣源的一楼卷帘门上部加强方钢左侧进行了切断，随后现场人员将尚欣源抬出升降作业平台，整个救援过程大约花费10分钟。

尚欣源被抬到一楼后，“120”救护车已到达，随后将伤者送到医院进行抢救。1月26日，医院宣布尚欣源死亡。



图1事故现场情况


航空箱被挤压
突出的铁踏板
突出的铁踏板

图 2 事故现场情况

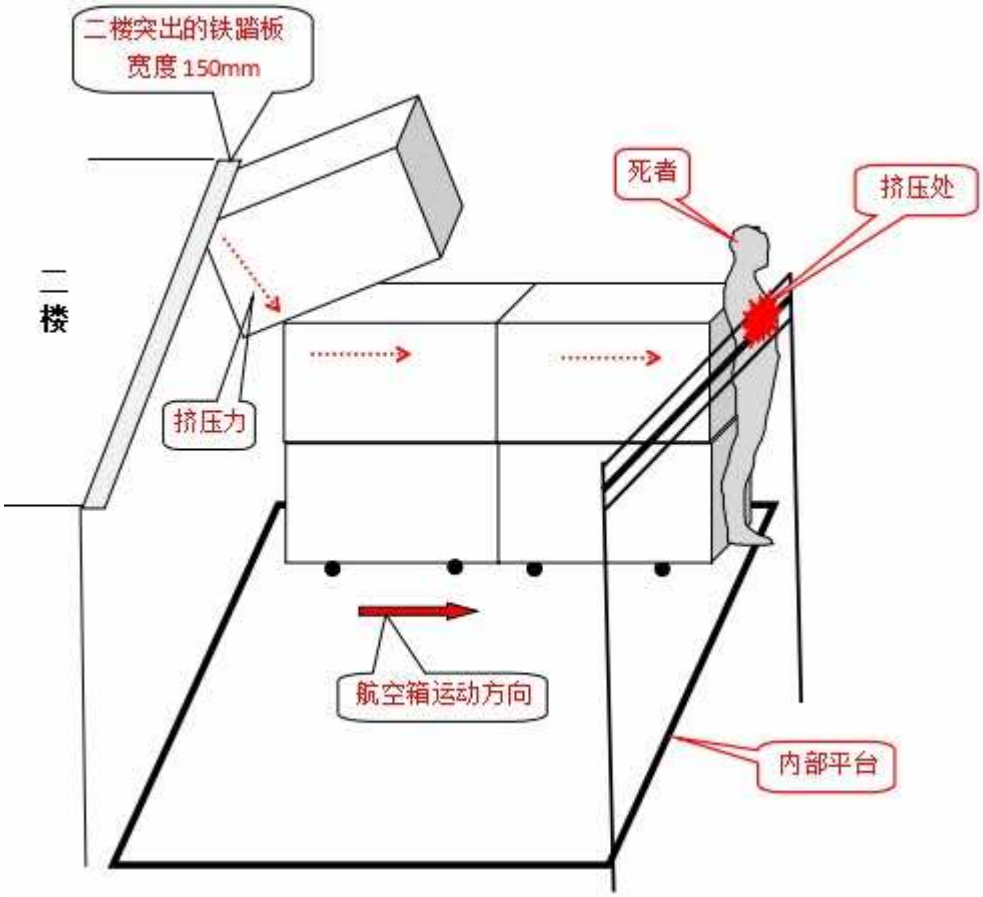

二楼突出的铁踏板
宽度 150mm
死者
挤压处
二楼
挤压力
航空箱运动方向
内部平台

图 3 事故示意图

三、事故伤亡情况和直接经济损失情况

1、该事故造成 1 人死亡，死者尚欣源，男，身份证号：**********；系河南省泌阳县人；工作岗位：LED 大屏技术人员。

2、本次事故造成直接经济损失共计 110 万元，事故善后在余新镇人民调解委员会的调解下已得到妥善处理，双方签订了《和解协议书》。

四、事故类型及等级

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》和《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86），该起事故是一起机械伤害类一般生产安全责任事故。

五、事故原因

调查组经现场勘察、询问相关人员、查阅有关资料、聘请有关专家提供专业分析意见，认定本次事故的原因有：

（一）直接原因

1.尚欣源安全意识淡薄，作业过程中盲目蛮干，违规进入正在上升的升降平台，将自身置于危险区域。

2.升降平台严重超载，现场调查发现平台上共计 17 只航空箱，每只大约 50KG，总重 850KG，远超过升降工作平台额定载荷 450KG。

（二）间接原因

1、嘉兴酆顺文化传媒有限公司安全管理不到位，未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度

和安全操作规程；安全生产教育培训严重缺失；未制定升降作业平台操作规程；未在升降作业平台等有较大危险因素的设施上设置明显的安全警示标志。

2、嘉兴酆顺文化传媒有限公司法定代表人兼总经理高学勇，安全生产职责履行不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时发现和消除生产安全事故隐患。

六、事故责任认定和处理建议

1、尚欣源，安全意识淡薄，作业过程中盲目蛮干，违规进入正在上升的升降平台，将自身置于危险区域，导致事故发生，其对本起事故发生负有主要责任，鉴于其在本起事故中已死亡，其责任不再予以追究。

2、嘉兴酆顺文化传媒有限公司，安全管理不到位，未有效教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；安全生产教育培训严重缺失；未制定升降作业平台操作规程；未在升降作业平台等有较大危险因素的设施上设置明显的安全警示标志，建议南湖区应急管理局按照安全生产法相关规定作出行政处罚。

3、高学勇，嘉兴酆顺文化传媒有限公司法定代表人兼总经理，安全生产职责履行不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时发现和消除生产安全事故隐患，建议南湖区应急管理局按照安全生产法相关规定作出行政处罚。

七、事故防范和整改措施

1、嘉兴酆顺文化传媒有限公司要深刻吸取本次事故教训，认真地开展安全生产整顿，制定隐患整改计划和方案，落实安全管理责任；要进一步加强安全风险辨识，落实日常

隐患排查制度，督促和教育员工认真执行本单位的安全生产规章制度和操作规程，杜绝违规违章作业，防止事故的再次发生。

2、余新镇人民政府要按照职责对本行政区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，举一反三，在全镇范围内对同类行业企业迅速开展一次安全隐患大排查工作，督促企业落实安全隐患排查治理的主体责任，切实吸取事故教训。

嘉兴酆顺文化传媒有限公司

“1·19”事故调查组

2024年3月18日