浦江仙华浦江县隆丰农业专业合作社“4·8”一般高处坠落事故调查报告

浦江县人民政府事故调查组

2026 年 9 月

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故项目基本情况.....1

（二）事故涉事主体及相关人员情况.....2

二、事故发生经过及救援情况.....4

（一）项目施工前期情况.....4

（二）事故发生经过.....5

（三）伤势情况.....6

三、事故原因.....7

（一）直接原因.....7

（二）间接原因.....7

（三） 事故性质.....8

四、对有关责任单位及责任人员的处理建议.....9

五、事故整改和防范措施.....9

2026年4月8日13时许，位于浙江省金华市浦江县仙华街道浦北村下花园自然村的浦江县隆丰农业专业合作社车间发生一起一般高处坠落事故，造成两人重伤，直接经济损失约150万元。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（省政府令第310号）等有关法律法规规定，经报请浦江县人民政府批准，成立了由浦江县应急管理局牵头，县公安局、县人力社保局、县建设局、县农业农村局、县卫健局、县总工会、仙华街道办事处等部门组成的浦江仙华浦江县隆丰农业专业合作社“4·8”一般高处坠落事故调查组（以下称事故调查组），并邀请县纪委监委、县检察院派员参加。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过调查取证、查阅资料、综合分析等工作，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现将有关情况报告如下:

事故调查组认定，浦江仙华浦江县隆丰农业专业合作社“4·8”一般高处坠落事故，是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目基本情况

事故发生地位于浦江县仙华街道浦北村下花园自然村一处大棚，该大棚为浦江县隆丰农业专业合作社所有，整体均为钢结构，总长 52m，总宽 22m，高 8 米。因要在大棚内安装粮油烘干设备，需将靠近大棚大门一侧长 30 米区域的大棚顶部改造升高至 13 米，遂于 2026 年 3 月 5 日与无锡谷穗科技有限公司（法定代表人孙险）签订总价 31.8 万元的产品销售安装合同，合同约定由该公司负责粮油烘干配套辅助设备供应安装及大棚钢结构升高改造项目。孙险又将大棚钢结构升高改造项目全部交由自然人李*实施。李*安排李*堂、郑胜发组织刘*松、黄*喜、张*俊等工人进行施工。

（二）事故涉事主体及相关人员情况

（1）浦江县隆丰农业专业合作社

浦江县隆丰农业专业合作社成立于 2021 年，统一信用代码：93330726MA7E9TKQ0G。公司注册地址：浙江省浦江县浦南街道横塘村 409 号；法定代表人：张根连；注册资本：壹佰万元整；企业类型：农民专业合作社。经营范围有许可项目：农作物种子经营；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；豆类种植；谷物销售；蔬菜种植；谷物种植；农业机械销售；化肥销售；农业机械服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（2）无锡谷穗科技有限公司

无锡谷穗科技有限公司成立于 2025 年，统一信用代码：91320213MAK0E75T8W。公司注册地址：无锡市梁溪区解放

东路888号471室；法定代表人：孙险；注册资本：壹佰万元整；企业类型：有限责任公司（自然人独资）。经营范围：许可项目有建设工程施工；一般项目有技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属结构销售；农业机械销售；市政设施管理；园林绿化工程施工；住宅水电安装维护服务；机械电气设备销售；工业工程设计服务；普通机械设备安装服务；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；卫生洁具销售；家具销售；食品销售（仅销售预包装食品）；化妆品销售；文化用品设备出租；文具用品销售；五金产品销售；机械零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；经济贸易咨询。

（3）黄*喜

黄*喜，男，汉族，身份证号码：520201********2817，户籍地：贵州省六盘水市水城区新桥街道新业社区星火组82号。无固定工作单位，平时以干钢结构散工为职业，此次事故重伤人员。

（4）刘*松


刘*松，男，穿青人，身份证号码：520221********4777，户籍地：贵州省六盘水市水城区比德镇布拱村高原组。无固定工作单位，平时以干钢结构散工为职业，此次事故重伤人员。

二、事故发生经过及救援情况


（一）项目施工前期情况

2026年4月7日起，李*堂与郑*发组织黄*喜、刘*松、张*俊等三名工人开展大棚钢结构升高改造项目，作业内容为拆除原有大棚顶部，作业高度8米。工作前，李*、李*堂、郑*发等未对施工工人开展岗前安全教育培训、三级教育培训，未签订安全责任书，未购买工人保险，未配备安全绳、安全带等高空作业必备防护用品，未落实高空作业安全管控措施。除郑*发在施工现场外，李*堂、张根连每日仅短暂到场查看施工情况。

事故发生时，大棚需改造的30米长区域的棚顶板已拆除，下一步需拆除棱条。

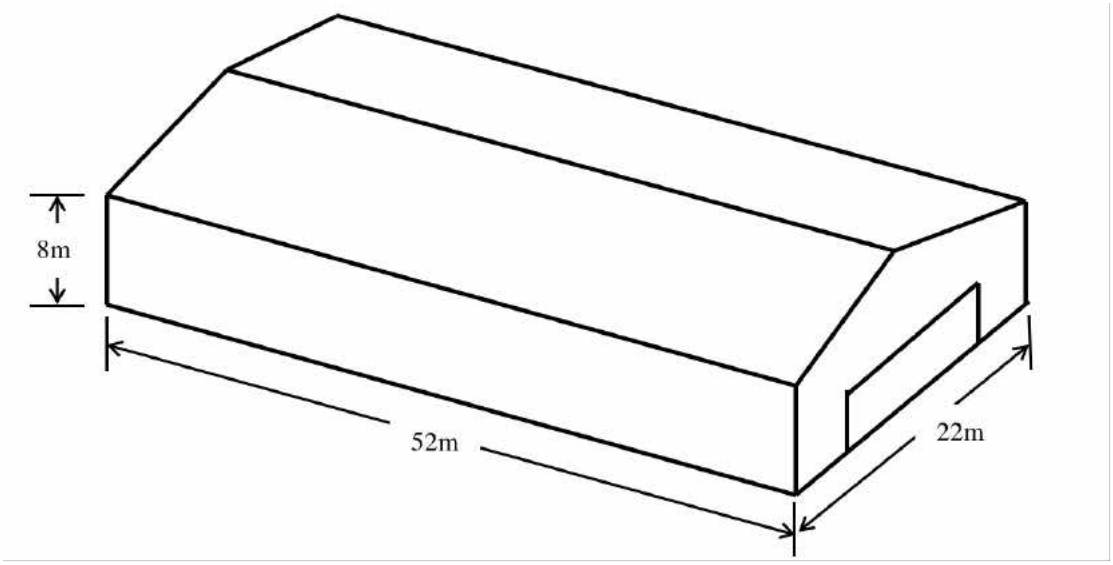


（大棚简易图）

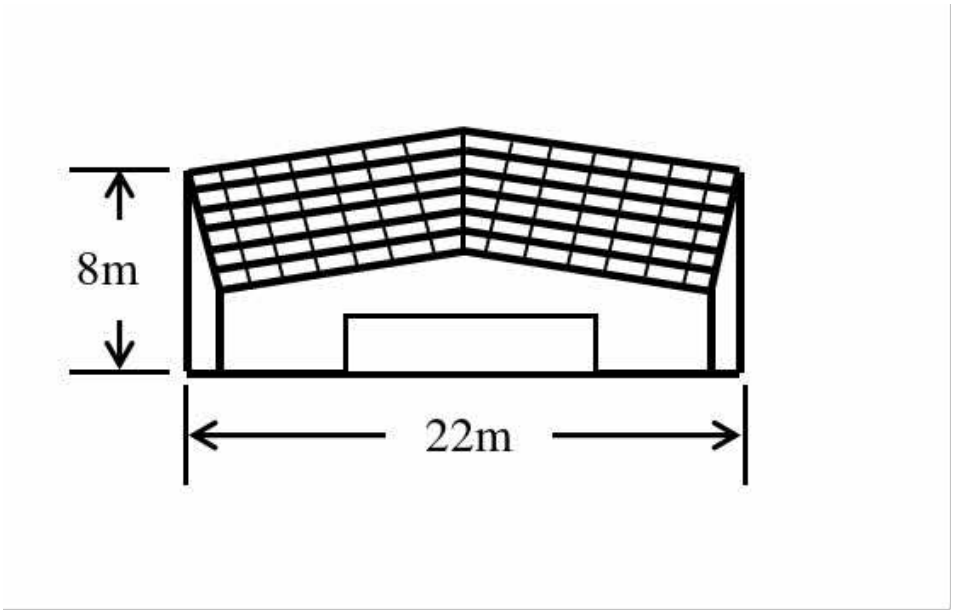

（大棚主视图）

（二）事故发生经过

2026年4月8日12时许，黄*喜、刘*松二人在离地8米狭窄横梁上手动拆除大棚棱条；13时20分左右，二人合力抬运拆下的棱条，因脚下所踩的横梁发生晃动，二人重心失衡且无任何高空防坠落防护措施，从8米高大棚顶部坠落至地面受伤。在场工人张*俊第一时间发现坠落事故，立即拨打120急救电话，将黄*喜、刘*松两人送至浦江县中医院接受治疗。

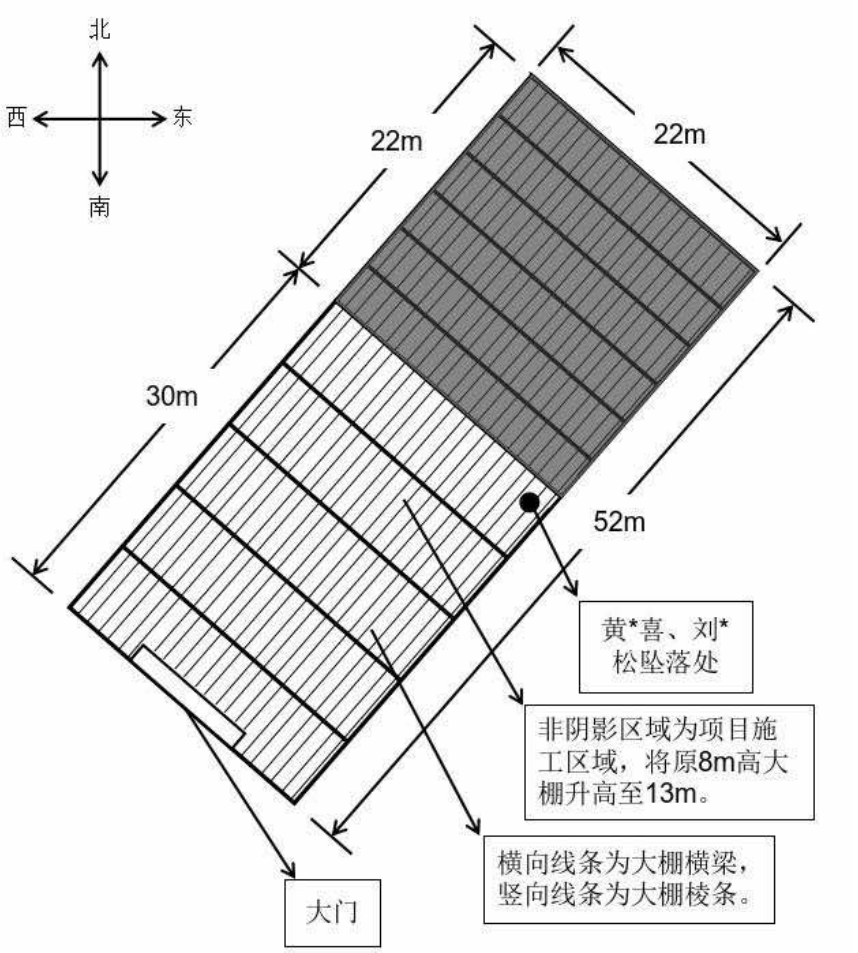

（大棚俯视图）

（三）伤势情况

黄*喜伤情诊断：1.胸椎骨折、胸 1、胸 3-7 椎体多发骨折、胸 3-9 椎体左侧横突、胸 1-5 椎体棘突骨折；2.胸部脊髓损伤伴截瘫；3.两侧多发肋骨骨折；4.肩胛骨骨折；5.颈椎骨折；6.眶骨骨折；7.左股骨下段骨折；8.左胫骨平台骨折。黄*喜伤势程度达到重伤，目前在贵州省六盘水市人民医院接受治疗。

刘*松伤情诊断：腰椎骨折、跟骨骨折、腰骶横突骨折、楔状骨骨折（足），伤势程度达到重伤，目前在贵州六盘水家中修养。

三、事故原因

（一）直接原因

1、人的不安全因素

施工工人黄*喜、刘*松工作岗位存在的危险因素认识不足，自身安全意识淡薄，未尽到安全注意义务，在未取得高出作业特种作业操作证[1]，且未佩戴足够的防护用品的情况下冒险进行高空作业，是事故发生的直接原因。

2、物的无安全因素

施工现场的劳动防护用品配备不到位，无安全绳、放坠器等关键防护用品，是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、浦江县隆丰农业专业合作社

将大棚钢结构升高改造项目发包给不具备钢结构改造资质的无锡谷穗科技有限公司；未落实发包方安全管控责任，每日巡查发现工人未佩戴安全帽、无安全绳等重大安全隐患后，仅口头提醒，未下达停工整改通知、未强制要求补齐防护用品，放任重大安全隐患持续存在[2]，未对施工单位的施工情况进行统一协调管理[3]。

2、张根连

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

3[?]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

张根连作为浦江县隆丰农业专业合作社法定代表人，未认真履行安全生产工作法定职责[4]，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查施工项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

3、无锡谷穗科技有限公司

无锡谷穗科技有限公司自身不具备钢结构改造资质的情况下，与浦江县隆丰农业专业合作社签订采购设备及钢结构改造的合同，聘用未持有高空作业特种作业操作证的工人进行高空作业，在施工前未对工人进行岗前安全教育培训；施工现场未配备足够的安全防护用品，未对施工项目开展隐患排查治理工作；施工现场未配备高空作业监护人员。

4、孙险

作为无锡谷穗科技有限公司法定代表人，未认真履行安全生产工作法定职责，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[5]，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(三)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

排查治理双重预防工作机制，未督促、检查施工项目的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。

（三）事故性质

经调查认定，浦江仙华浦江县隆丰农业专业合作社“4·8”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任单位及责任人员的处理建议

1、作业人员黄*喜、刘*松，未取得高处作业特种作业操作证，安全意识淡薄，在离地8米的横梁上拆除棱条时没有绑安全绳等保护措施，导致两人没站稳从横梁上坠落，应对本起事故负直接责任。鉴于二人在事故中受伤，自行承担相应过错对应的民事损害责任比例，不予行政处罚。

2、建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定对浦江县隆丰农业专业合作社进行行政处罚。

3、建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定对浦江县隆丰农业专业合作社法定代表人张根连进行行政处罚。

4、建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定对无锡谷穗科技有限公司进行行政处罚。

5、建议由县应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定对无锡谷穗科技有限公司法定代表人孙险进行行政处罚。

五、事故整改和防范措施

1.浦江县隆丰农业专业合作社必须深刻吸取“4·8”事故教训，严格落实企业主体责任，把握承包单位的资质审查

关，建立健全本单位安全生产规章制度，认真开展隐患排查治理工作，加大对作业现场管理力度，及时消除各类隐患。

2.无锡谷穗科技有限公司要深刻吸取本次事故教训，坚决不签订超出自己企业经营范围业务的合同，更不能将相关项目分包给不具备相应资质的企业或个人，需健全安全生产责任制、隐患排查、教育培训制度。

3..全县各行业领域要深刻吸取浦江仙华浦江县隆丰农业专业合作社“4·8”一般高处坠落事故经验教训，健全完善各项安全生产规章制度和操作规程，把责任落实到每一岗位、每个从业人员；要加强对施工现场的安全管理，及时发现和消除安全事故隐患，严防类似事故的再次发生。

浦江仙华浦江县隆丰农业专业合作社

“4·8”一般高处坠落事故调查组

2026年9月1日