雨城大兴四川程翔建设工程有限公司
“8·3”一般坍塌事故调查报告

雅安市雨城区人民政府事故调查组

2025 年 9 月

目录

一、事故基本情况.....2

（一）事故项目情况.....2

（二）事故发生单位及相关单位概况.....2

1.建设单位情况.....2

2.施工单位情况.....2

3.监理单位情况.....3

（三）业务承接情况.....4

（四）事故相关人员情况.....5

（五）事故发生单位安全管理情况.....5

（六）事故发生经过.....7

（七）事故现场情况.....7

（八）人员伤亡和经济损失情况.....7

1.人员伤亡情况 8

2.直接经济损失情况.....8

二、事故应急处置及评估情况..... 8

（一）事故信息接报及响应情况..... 8

（二）事故现场应急处置情况.....8

（三）善后情况..... - 10 -

（四）事故应急处置评估.....- 10 -
三、事故原因..... - 10 -
（一）直接原因..... - 10 -
（二）间接原因及有关单位存在的主要问题.....- 10 -
1.四川程翔建设工程有限公司..... - 10 -
2.中佳建安工程项目管理有限公司雅安分公司.....- 11 -
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议..... - 11 -
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员..... - 11 -
（二） 对事故有关责任人员行政处罚建议.....- 12 -
（三）对事故责任单位行政处罚建议.....- 13 -
五、事故主要教训和整改防范措施建议..... - 13 -

雨城大兴四川程翔建设工程有限公司“8·3”一般坍塌事故调查报告

2025年8月3日13时50分许，四川程翔建设工程有限公司在四川省雅安市2024年陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目（装修改造）施工现场发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约 75万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第225号）等有关法律法规和雅安市雨城区人民政府的授权，2025年8月5日，雅安市雨城区应急管理局牵头成立了由区住建局、区公安分局、区总工会有关人员为成员的雨城大兴四川程翔建设工程有限公司“8·3”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区检察院派员参加，同步邀请区纪委监委机关成立追责问责审查调查组开展审查调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证等方式，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

调查认定，雨城大兴四川程翔建设工程有限公司“8·3”一般坍塌事故是一起因施工人员违章作业，施工单位、监理单位安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故项目情况

该项目为四川省雅安市2024年陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目（装修改造）（以下简称监测中心装修改造项目），位于雨城区大兴街道农业科技园区内，工程内容：实验室改造装修部分，包括二层、三层实验室装修改造，四层屋顶改造，监测中心装修改造项目工程投资金额：701841.75元，按照《四川省住房和城乡建设厅关于转发〈住房和城乡建设部办公厅关于四川省调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额意见的函〉的通知》（川建建函〔2021〕271号）文规定，可以不申请办理施工许可证[1]。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位情况

雅安市农业农村局，统一社会信用代码：11511600008871548R，地址:雅安市雨城区正和路1号。

2.施工单位情况

1[] 《四川省住房和城乡建设厅关于转发〈住房和城乡建设部办公厅关于四川省调整房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证办理限额意见的函〉的通知》川建建函〔2021〕271号文件 一、自2021年4月1日起，全省行政区域内工程投资额在100万元以下（含100万元）或者建筑面积在500平方米以下（含500平方米）的房屋建筑和市政基础设施工程（以下称限额以下小型工程），可以不申请办理施工许可证。

四川程翔建设工程有限公司（以下简称程翔公司），成立于2018年11月2日。营业期限：2018年11月2日至长期。统一社会信用代码：91510105MA65Q67PXA。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：成都市青羊区日月大道一段978号2栋1单元6楼601号。注册资本：伍仟万元整。法定代表人：陈**。经营范围：包括建筑工程、建筑装修装饰工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司取得了《安全生产许可证》（编号：川JZ安许证字〔2019〕002723，有效期2024年12月27日至2027年12月27日），《建筑业企业资质证书》（证书编号：D251D33384，有效期至2025年10月25日），资质类别及等级：建筑工程施工总承包二级等。

3.监理单位情况

中佳建安工程项目管理有限公司雅安分公司（以下简称中佳监理分公司），系中佳建安工程项目管理有限公司（以下简称中佳监理总公司，资质类别及等级：房屋建筑工程监理甲级等）的分公司。中佳监理分公司成立时间：2025年7月14日；统一社会信用代码：91511803MAEQRLF73R。企业类型：其他有限责任公司分公司。注册地址：四川省雅安市名山区蒙阳街道陵园路235号。企业负责人：刘*。监理员：罗*（由中佳监理总公司下派到中佳监理分公司）。经营范围：建设工程监理等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。2025年7月17日，中佳监理总公司与中佳监理分公司签订了《授权书》，载明“授权中佳建安工程项目管理有限公司雅安分公司代表总公司全权负责监测中心装修改造项目的监理工作及相关事宜。”

（三）业务承接情况

2025年7月18日，发包人雅安市农业农村局与承包人四川程翔建设工程有限公司，签订《四川省雅安市2024年陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目（装修改造）施工合同》。工程承包范围：实验室改造装修部分，包括二层、三层实验室装修改造、四层屋顶改造。合同金额701841.75元。合同工期：合同签订生效后90日历天。

2025年7月18日，委托人雅安市农业农村局与监理人中佳建安工程项目管理有限公司雅安分公司签订《建设工程监理合同（四川省雅安市2024年陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目（装修改造）》。合同签约酬金（大写）人民币：贰万元整。监理期限：3个月（自签订合同当日算起）。

2025年7月26日，（监理公司向施工公司下达开工令）程翔公司取得工程开工令，2025年8月2日正式进场施工。

（四）事故相关人员情况

1.陈**，男，34岁，雅安市雨城区对岩镇陇阳村人，四川程翔建设工程有限公司法定代表人。

2.李*，男，33岁，雅安市雨城区凤鸣乡大元村人，监测中心装修改造项目施工现场负责人。

3.刘*，男，40岁，雅安市名山区人，中佳建安工程项目管理有限公司雅安分公司负责人。

4.邓**，男，60岁，雅安市雨城区碧峰峡镇陇西村人，监测中心装修改造项目工人。

（五）事故发生单位安全管理情况

程翔公司设置了安全生产管理机构，配备了安全生产管理人员，建立了全员安全生产责任制、事故隐患排查治理制度等安全

生产管理制度。监测中心装修改造项目配备项目经理王**，安全员胡**，但未督促、安排到岗履职。实际施工现场负责人为李*。


（六）事故发生经过

事故调查组通过事后现场勘查和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过。

2025年8月3日8时许，拆墙工人邓**、何**与搭建彩钢棚工人代**、杨*抵达监测中心装修改造项目工地，其中邓**、何**前往监测区域中心三楼楼梯左侧开展拆墙作业，代**、杨*前往楼顶进行彩钢棚搭建作业；12时许，邓**、何**外出就餐，12时40分许返回工地后与代**、杨*共同在事故点斜对面空调房间休息。

13 时 50 分许，何**、邓**先后离开休息房间，邓**继续进行拆墙作业；13 时 55 分许，作业墙体倒塌，邓**被倒塌的墙体砸中、压住，何**发现后立即呼叫代**、杨*协助，三人共同将倒塌墙体垫高，等待 120 急救人员救援（见图一）。

图一　事故楼层平面图

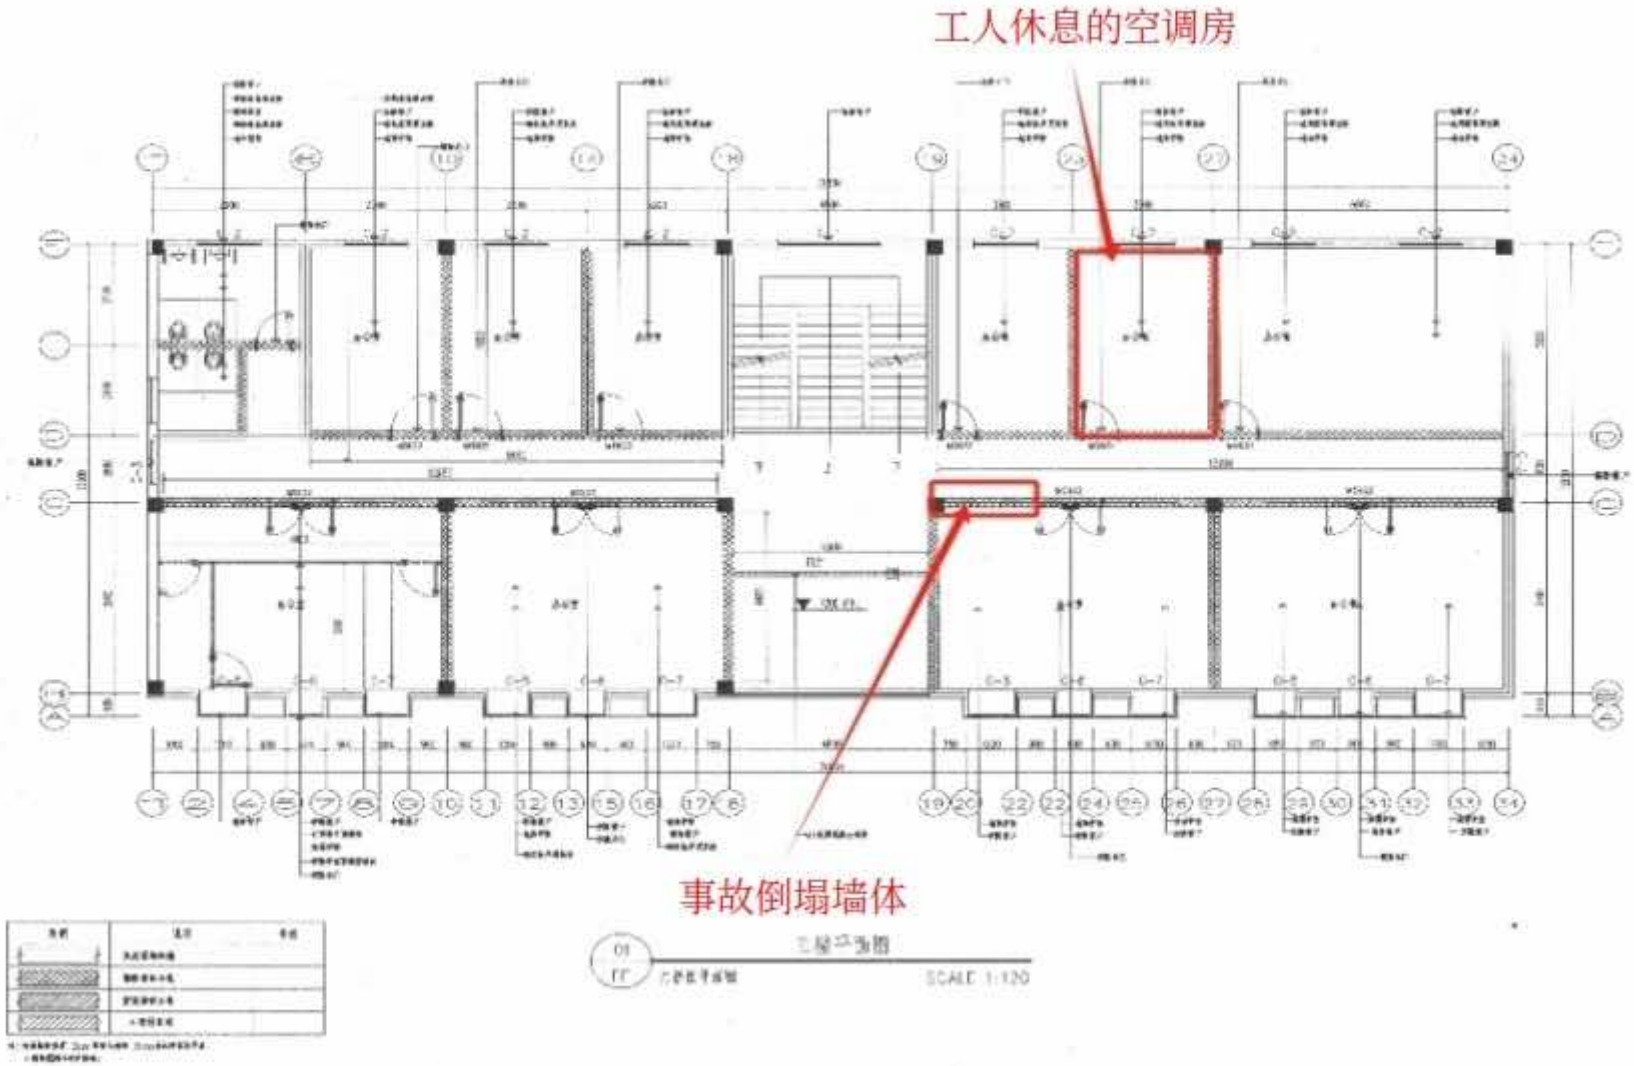

（七）事故现场情况

现场勘验发现，工人在拆除墙体时采用先切断、掏掘后推倒的方式进行拆除。拆除工人先切断拆除墙体水平梁、竖向构造，然后掏掘墙体底部。未按《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》[2]采用从上至下逐层拆除、分段作业，造成施工墙体失稳倒塌。倒塌墙体尺寸为：长 232cm 高 160cm 厚 32cm，质量约 2 吨，该墙体外形完整、未开裂、未碎块化（见图二）。

图二　事故发生点局部图



[2] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022　3.5.14 条第 1 款 拆除作业应从上至下逐层拆除，并应分段进行，不得垂直交叉作业。

（八）人员伤亡和经济损失情况

1.人员伤亡情况

邓**，男，1965年6月1日生，雅安市雨城区碧峰峡镇陇西村人，四川程翔建设工程有限公司工人。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）计算，本次事故共造成直接经济损失约75万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

雨城区应急管理局接到事故报告后，向区委、区政府报告。雨城区相关部门及大兴街道办事处有关负责同志迅速赶到事故现场处置，成立了事故应急处置工作领导小组，统筹开展应急处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

在空调房内休息的彩钢棚作业人员代**、杨*二人听到何**叫声后迅速赶到事故点。13时57分，代**先后拨打120急救电话及程翔公司监测中心装修改造项目现场负责人李*的电话。作业人员何**、**使用钢管撬起倒塌墙体，代**则以砖块垫撑于撬起的墙体下方，形成支撑空间，避免倒塌墙体持续压迫伤者邓**。随后，现场负责人员李*抵达现场参与处置。14时05分许，120救护车到达，医护人员将伤者邓**送往雅安市人民医

院进行抢救，经抢救无效死亡（见图三）。

图三 事故发生点近景图



（三）善后情况

事故发生后，涉事相关方积极开展善后处理，达成赔偿协议并赔偿到位。截至目前，本起事故的善后处理工作已经结束，未造成不良社会影响。

（四）事故应急处置评估

从现场救援处置过程和事故上报时间分析：事故报告及时，程序规范，现场救援处置及时、措施得当；雨城区政府及相关部门、大兴街道办事处反应迅速，舆情引导得当，未发生舆情事件。

三、事故原因

（一）直接原因

作业人员邓**安全意识淡薄，在拆除墙体时现场采用从墙体上部、侧面切断拆除，然后掏掘墙体底部使其倒塌的方式施工，导致剩余墙体结构失稳[3]突然倒塌，邓**躲避不及，被倒塌的墙体砸中，身体多处受伤，经抢救无效死亡。

（二）间接原因及有关单位存在的主要问题

1.四川程翔建设工程有限公司

（1）安全生产责任制不落实。程翔公司虽设有项目经理及安全员岗位，但程翔公司均未安排并督促到岗履职[4]。

---

[3][] 《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB 55034-2022 3.5.14条第4款 上部结构拆除过程中应保证剩余结构的稳定。

[4][] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条第二款 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

（2）教育培训不到位。未实施本单位安全生产教育和培训计划，从业人员三级培训教育流于形式，未对邓**进行安全生产教育培训[5]和安全技术交底，导致从业人员在现场施工过程中安全意识淡薄、违章作业。

（3）安全管理不到位。未对拆除作业存在的风险辨识到位，对作业现场安全检查不到位，未及时发现并纠正作业人员的违规违章作业行为[6]。

2.中佳建安工程项目管理有限公司雅安分公司

（1）现场管理不到位。未及时发现作业现场未按照规范顺序拆除墙体导致的安全隐患，对作业人员违章作业的行为没有及时发现并纠正。

（2）履行监理职责不到位。对施工单位安全生产教育和培训情况不到位等问题失察，对已查出并签发整改通知的问题未监督施工单位整改到位[7]。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

依据调查事实，对事故责任作出如下划分并提出相应的处理

---

[5][]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6][]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款 生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

[7][]《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。在实施监理过程中，一旦发现存在安全事故隐患，监理单位有责任立即要求施工单位整改；倘若情况严重，必须要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。若施工单位拒不整改或者不停止施工，工程监理单位则应当迅速及时向有关主管部门报告。

建议:

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员

邓**，四川程翔建设工程有限公司工人，安全意识淡薄，违反《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》3.5.14条第1款的规定，违规从墙体侧面切断、底部掏掘施工，被倒塌的墙体砸中压住，经抢救无效死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二） 对事故有关责任人员行政处罚建议

1.陈**，四川程翔建设工程有限公司法定代表人，全面负责公司安全生产工作，未有效落实全员安全生产责任制、未严格实施安全生产教育和培训计划，未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定予以行政处罚。

2.李*，四川程翔建设工程有限公司监测中心装修改造项目施工现场的实际负责人，未组织或者参与安全生产教育和培训；检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止和纠正作业人员违章作业，对事故发生负有管理责任，建议由四川程翔建设工程有限公司依据企业规章制度进行处理。

3.刘*，中佳建安工程项目管理有限公司雅安分公司负责人，未督促检查、及时发现并纠正施工单位作业人员违章作业

的事故隐患，对事故发生负有重要管理责任，建议由住建部门依据相关法律法规进行处理。

（三）对事故责任单位行政处罚建议

1.四川程翔建设工程有限公司。未依法落实安全生产主体责任，对事故发生负有主要责任，建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定予以行政处罚。

2.中佳建安工程项目管理有限公司雅安分公司。未依法履行安全生产管理职责，未及时发现施工单位违章作业的安全隐患，其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》等相关规定，建议由住建部门依据相关法律法规进行处理。

3.雅安市农业农村局。监测中心改造项目通过公开招投标确定了四川程翔建设工程有限公司作为施工单位并签订合同；经询价比选确定了中佳建安工程项目管理有限公司雅安分公司为监理单位并签订监理服务合同。2025年7月17日，雅安市农业农村局组织施工单位、监理单位及设计单位召开项目协调会，明确了安全职责，强调了项目安全工作的相关要求，并落实人员定期到现场开展安全检查和相关协调工作。经调查，雅安市农业农村局履行安全生产监督管理工作职责到位，建议免于追究责任。

五、事故主要教训和整改防范措施建议

为深刻汲取本次事故教训，预防和避免类似事故再次发生，

针对本次事故的特点，特提出以下防范措施:

1.四川程翔建设工程有限公司，要深刻汲取事故教训，强化安全生产责任制的落实。加强对从业人员的安全生产教育和岗位培训，提高从业人员法律意识、安全意识和作业技能；严格执行安全生产各项规章制度，扎实开展风险辨识和隐患排查治理工作，及时发现消除事故隐患，确保施工安全。

2.中佳建安工程项目管理有限公司雅安分公司，要深刻汲取事故教训，切实承担起建设工程安全监理责任。加强施工项目安全生产巡查检查，及时发现安全事故隐患，采取有力措施进行监督管理，切实为安全施工把好关。

3.雨城区住房和城乡建设局，要加强对建筑装饰装修领域的安全巡查、检查，强化安全生产警示教育，督促企业落实安全生产主体责任，从源头防范化解安全生产重大风险。

4.大兴街道办事处，要加强对辖区企业的安全检查，发现问题及时协助相关部门进行处理。针对本次事故特点，开展辖区内企业的警示教育和安全宣传教育活动，督促企业落实安全生产主体责任，切实保障人民生命和财产安全。