阳江高新区湖南中电物流有限公司“6·13”车辆伤害一般事故调查报告

阳江高新区“6·13”一般事故调查组
2021 年 8 月 10 日

目　录

一、事故相关单位概况..- 2 -
　（一）湖南中电物流有限公司..- 2 -
　（二）广东阳江港港务有限公司..- 2 -
　（三）车辆信息及相关单位合作关系..- 3 -
　（四）行业部门监管情况..- 5 -
　（五）事故现场勘查情况..- 5 -
二、事故发生经过和事故救援情况..- 9 -
　（一）事故发生经过和事故救援及处置情况..- 9 -
　（二）事故信息接报情况..- 10 -
三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况..- 11 -
　（一）人员伤亡情况..- 11 -
　（二）直接经济损失情况..- 11 -
四、事故发生的原因和事故性质..- 11 -
　（一）事故发生的原因..- 11 -
　（二）事故性质..- 14 -
五、事故的责任认定及事故责任者处理意见..- 14 -
　（一）建议免予追究责任人员（1 人）..- 14 -
　（二）建议给予行政处罚单位（1 个）..- 14 -
　（三）建议给予行政处罚人员（2 人）..- 15 -
　（四）建议由企业内部处理人员（3 人）..- 16 -
　（五）其他处理建议..- 17 -
六、事故整改及防范措施..- 17 -
　（一）增强红线意识，严格落实企业安全生产主体责任..- 17 -
　（二）完善协同监管机制，推进系统防范化解道路交通安全风险工作..- 18 -
七、事故调查组成员意见及签名表..错误！未定义书签。

阳江高新区湖南中电物流有限公司“6·13”车辆伤害一般事故调查报告

2021 年 6 月 13 日 0 时许，湖南中电物流有限公司发生一起 1 名工人在阳江港务码头液压挂车作业操作失误，造成受伤后经阳江高新区人民医院抢救无效于 2021 年 6 月 13 日 0 时 30 左右死亡，直接经济损失约 130 万元。

依据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）、《广东省生产安全事故报告和调查处理办法》（粤府办〔2015〕55 号）和有关规定，阳江高新区管委会受阳江市政府委托依法成立了由区党政办、区安全监管局、区城管综合执法局、阳江市公安局高新分局、区监察委、区总工会等部门组成的阳江高新区湖南中电物流有限公“6·13”车辆伤害一般事故调查组，依法对事故展开调查。调查组同时邀请江城区检察院驻高新区平冈检察室派员参加。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问和综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故相关单位概况

（一）湖南中电物流有限公司

湖南中电物流有限公司成立于 2007 年 08 月 09 日，注册地址：衡阳市雁峰区白沙洲工业园白沙大道恒大物流园；统一社会信用代码：914304006639915117；法定代表人：周波；注册资本：叁仟伍佰万元整；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；营业期限：2007 年 08 月 09 日至 2057 年 08 月 08 日；经营范围：普通货物运输，大件物件运输（第四类），仓储及相关信息咨询服务；货物搬运与装卸服务；汽车维修服务；汽车配件加工、销售；包装箱加工，提供出口监管货物及保税货物仓储服务（不含危险化学品）；货物进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的除外）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展的经营活动）

《道路运输经营许可证》，证号：湘交运管许可衡字 430406000149 号；经营范围：道路普通货物运输、大型物件运输；证件有效期：2021 年 04 月 29 日至 2025 年 04 月 28 日。

湖南中电物流有限公司于 2019 年到阳江高新区开展业务，主要业务是从事大件货物运输。在阳江高新区港口工业园帮广东金凤科技有限公司、明阳智慧能源集团股份公司运输海上风电设备至阳江港港务公司码头。

（二）广东阳江港港务有限公司

广东阳江港港务有限公司成立于 2005 年 5 月 19 日，注册地址：阳江市阳江港海陵湾吉树作业区；统一社会信用代码：914417077622217XC；法定代表人：马广平；注册资本：人民币叁亿零肆佰柒拾陆万元；类型：其他股份有限公司（非上市）；经营范围：在阳江港海陵湾吉树作业区 6#、7#、8#泊位，为船舶提供码头，在港区提供货物装卸、仓储、港口设施、设备和港口机械的租赁业务经营；新能源开发、投资、建设与运营；风力发电设备设施运行维护及维修改造；投资工业、商业、服务业；不动产租赁；道路普通货物运输；代收缴水电费。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）车辆信息及相关单位合作关系

1.车辆信息。

涉事牵引车：车牌号：湘 D15796：车辆类型：重型半挂牵引车；车辆所有人：湖南中电物流有限公司；使用性质：货运；品牌型号：阿克托斯 15928CC 牵引车；车辆识别代号：WD3MHDAB88L412754，发动机号码：54294300659865；注册日期：2009 年 12 月 4 日。准备质量：11288kg；外廓尺寸：7117×2483×3714mm；准牵引总质量：37582kg；强制报废期止：2024 年 12 月 4 日；最后登记年检有效期至 2020 年 6 月。

涉事液压挂车（未挂车牌）：机动车所有人：湖南中电物流有限公司；车辆品牌：神骏牌；五轴线全液压挂车；车辆型

号：JA81750Y；车辆识别代号/车架号：LA969VRT5II0AJA013；外廓尺寸：8000×3600×1260mm；额定载质量 175000kg；车辆制造日期：2017 年 2 月 22 日。2021 年 4 月 6 日在湖南省衡阳市公安局交通警察支队办理《临时行驶车号牌》，有效期至 2021 年 7 月 5 日。限定在湖南经湖北、河南至广东区域内行驶。

2.相关单位合作关系。

(1)广东阳江港港务有限公司于 2020 年 4 月 23 日将位于**港区内 7#泊位，以沉箱内侧分界线后方到港内运输通道边线所对应的后方堆场及港内 4#堆场**出租给湖南中电物流有限公司，湖南中电物流有限公司用于海上风电设备等大件产品的临时存放及中转使用。双方签订《风电设备场地租赁合同》合同编号：YJG/JYB-YW-2020-055-01，合同有效期五年。内附双方签订的《安全生产管理协议书》、购货单位为湖南中电物流有限公司、销货单位为广东阳江港港务有限公司的 2021 年 5 月 28 日“物流辅助服务堆存费”增值税专用发票三张(发票号码：04677035、04677034、04677036)。

(2)2020 年 7 月 28 日，湖南中电物流有限公司与明阳智慧能源集团股份公司签订运输合同（合同编号：MYWL:-20200728GTL），湖南中电物流有限公司在规定的时间内为明阳智慧能源集团股份公司提供运输服务，把主机、轮毂、叶片、弯头等设备从明阳阳江基地运送到广泰隆码头。

(3)2021 年 3 月 3 日，湖南中电物流有限公司与新疆金风科技股份有限公司、广东金风科技有限公司（统称为金风科技公司）签订中转仓储服务及设备装卸协议（协议号：GOLDWIND-ZZK-OS-2021-007）。湖南中电物流有限公司负责为金风科技公司设立风电储存场地（中转库），并负责中转库内货物的保管、装卸。其中包含粤电码头外中转库和粤电码头港口（同为广东阳江港港务公司码头）装卸业务。

（四）行业部门监管情况

阳江高新区规划建设和交通局。根据阳机编发〔2015〕10 号《阳江市机构编制委员会关于印发阳江高新技术产业开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》的规定，规划建设和交通局（挂交通运输局牌子）协调区内交通等工作。区规划建设和交通局按照区的统一部署，制定安全生产专项整治三年行动道路交通专项行动方案及系统防范化解道路交通安全风险工作方案，同步推进道路交通安全整治工作。

（五）事故现场勘查情况

事故现场位于阳江港港务有限公司 7#码头后方货场，准备装运的货物为金风科技公司的风力发电机定子，重约 50000kg，直径约 8000mm，货物底座横梁离地面高 1050mm，底座内宽度 4100mm；牵引车加液压挂车共长度约 23000mm，宽度 3600mm，

液压挂车高度可根据需要调节，液压挂车液压操纵系统在右后方；货物底部横梁左方地面有血迹。

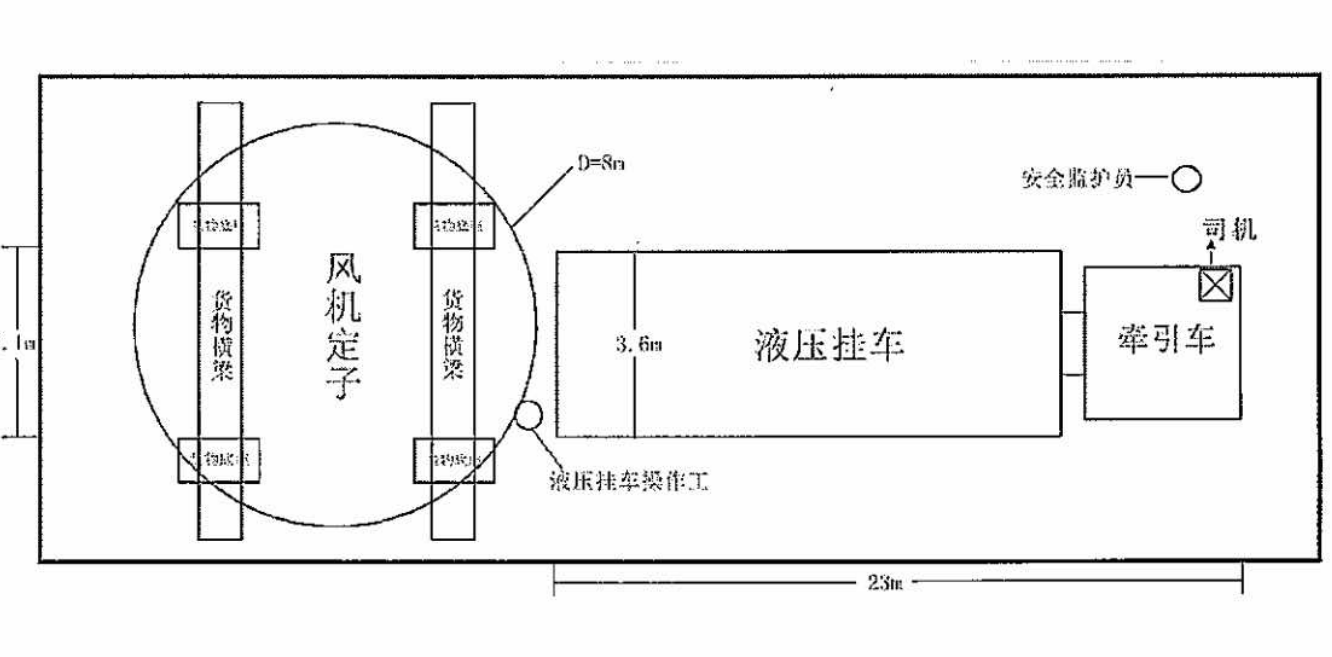

事故现场示意图

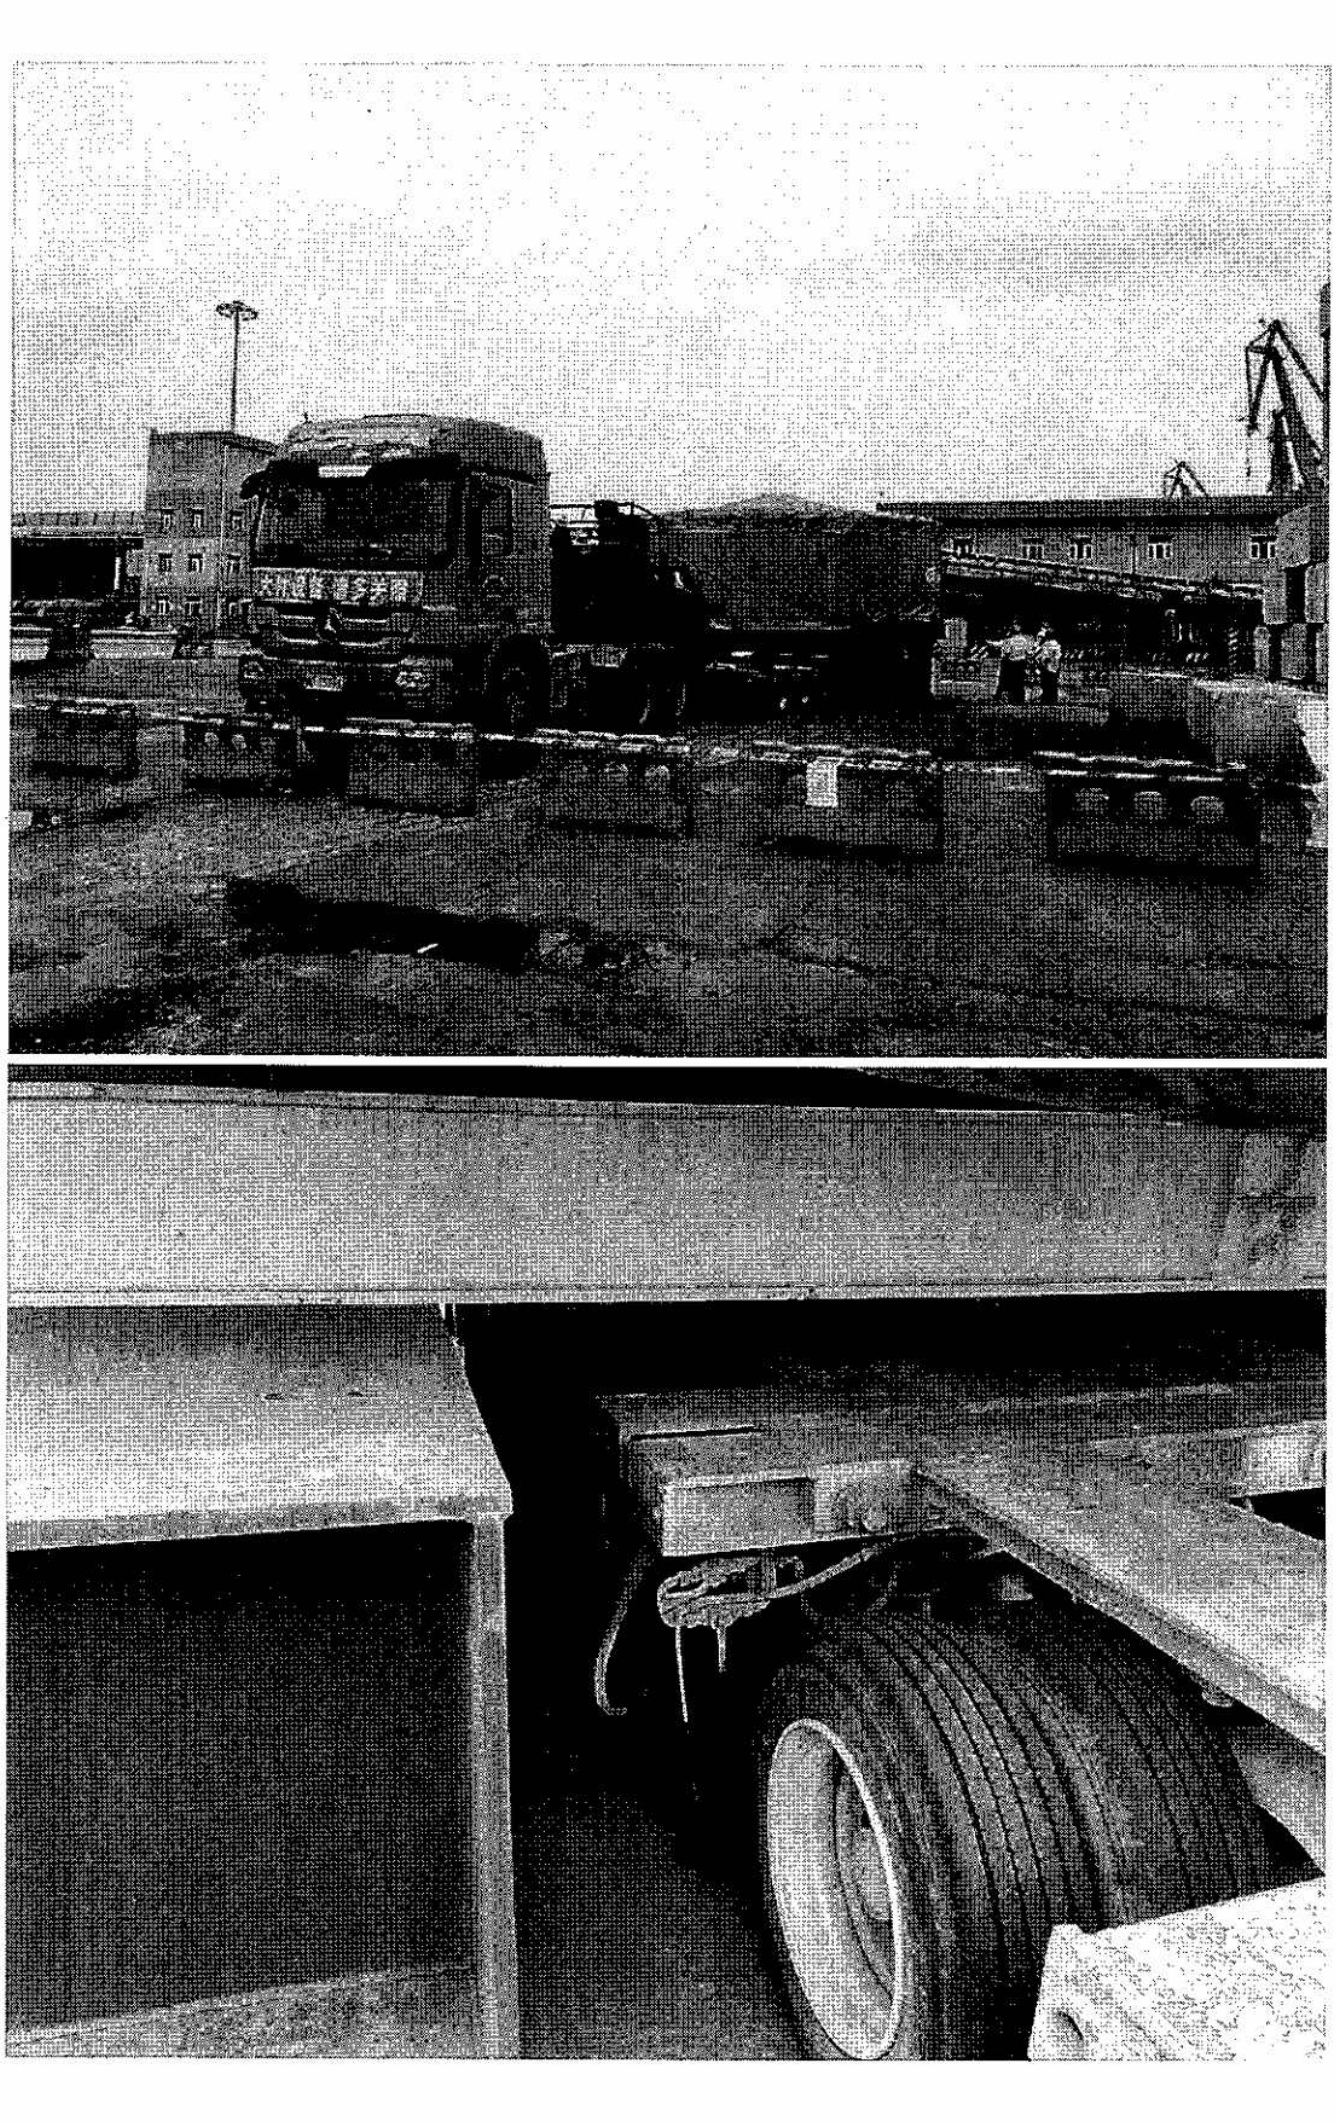

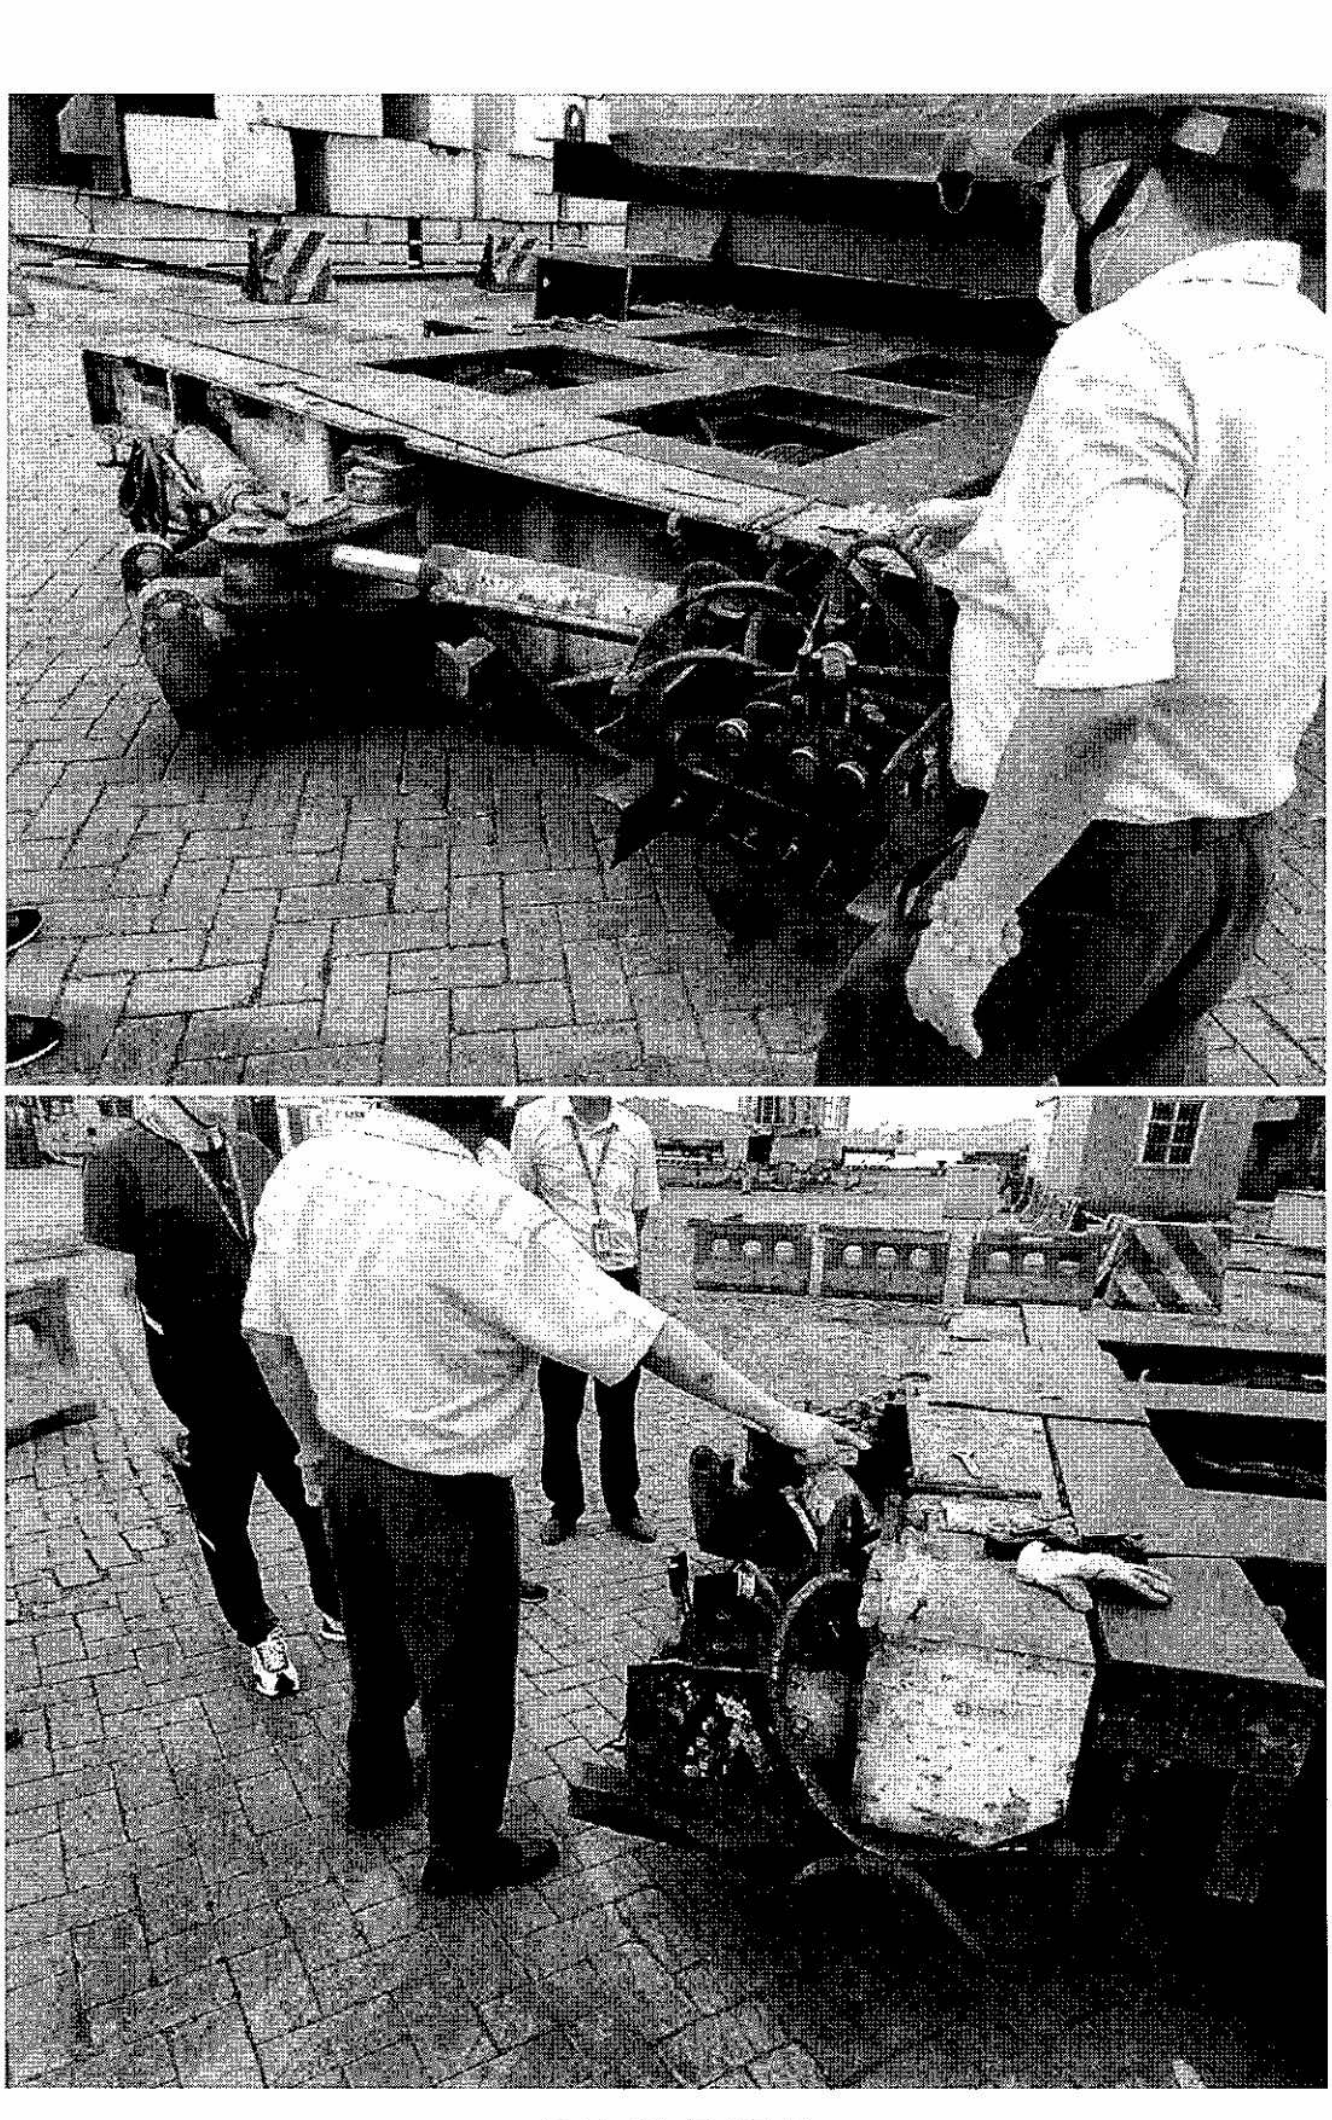

事故现场图片

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过和事故救援及处置情况

2021 年 6 月 13 日 0 时许，湖南中电物流有限公司在位于广东阳江港港务有限公司港区内 7#泊位后方堆场作业，雷绍军驾驶液压挂车（牵引车车牌号：湘 D15796）进行装载金风科技公司风力发电机定子作业，液压挂车操作工路志永负责操作液压挂车(液压操作系统设在挂车车尾部右方)，安全监管人员何三丰站在司机驾驶位左边地面指挥，边操作液压系统边倒车，以便调整液压挂车达到最佳位置，进入货物底部承载，期间三人通过对讲机沟通。路志永指挥驾驶员雷绍军驾驶液压挂车倒车，在车辆即将倒入货物底端横梁时，雷绍军在视线不够清晰的情况下，未能准确把握车辆倒车距离，继续倒车，当听到路志永说停后停止倒车，等待约半分钟后，在对讲机中问路志永要不要继续倒车，没听到路志永回答，何三丰走近看，发现路志永被液压挂车尾部与货物底端横梁挤压，立即告诉雷绍军路志永被夹住了，雷绍军马上把车往前开了 2-3 米，车开出后，何三丰看到路志永倒在地面，头部受伤在流血。

事故发生后，何三丰于 6 月 13 日 0 时 5 分报 120 急救，同时将事故情况报告公司总经理周波，后考虑到 120 过来时间较长，雷绍军和何三丰立即开车将路志永送到高新区人民医院抢救，2021 年 6 月 13 日 0 时 30 分许，医生宣布路志永抢救无效

死亡。接到事故报告后，阳江高新区安全监管局主要领导、分管领导及相关人员立即赶赴事故现场处置，区安全监管局下发（阳高）安监现决〔2021〕2号现场处理措施决定书，作出“从事故发生区域撤离作业人员、设置警戒标志禁止无关人员进入事故发生区域、停止使用事故发生单位的牵引车和挂车”处置，事故未造成次生灾害。

事故发生后，湖南中电物流有限公司积极与死者家属联系，并做好家属安抚、赔偿等善后工作。2021年6月23日，湖南中电物流有限公司与路志永家属签署赔偿协议，并于6月23日支付了全部补偿金人民币×××万元，此补偿作为湖南中电物流有限公司关于路志永因工死亡给予路志永家属的全部和最终补偿金。由于事故善后工作处置妥当，死者家属情绪稳定，没有因事故造成社会不稳定因素。

（二）事故信息接报情况

2021年6月13日0时许发生事故，6月13日0时30分伤者经抢救无效死亡，6月13日9时许，湖南中电物流有限公司通过110平台上报事故信息。2021年6月13日9时32分，阳江高新区应急值班室接到阳江市应急指挥中心关于事故情况的通报。区安全监管局主要领导带领分管领导及相关人员于6月13日10时15分到达湖南中电物流有限公司位于港口的办事点了解事故相关情况，于6月13日10时30分将事故情况电话报阳江市应急指挥中心。于6月13日12时19分形成事故报送信息在广东省应急值班值守系统上报。

经核查，湖南中电物流有限公司总经理周波存在事故迟报行为。2021年6月13日0时许发生事故，6月13日0时30分伤者经抢救无效死亡，6月13日9时许，湖南中电物流有限公司才通过110平台上报事故信息，期间，未通过任何方式报告阳江高新区管委会及管委会相关部门。湖南中电物流有限公司总经理周波未按照相关规定[1]，在事故发生后1小时内将事故情况报送到安全监管部门或行业主管部门。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

路志永，男，汉族，34岁，河南淮阳县人，公民身份证号码：412727××××××××××××××，湖南中电物流有限公司员工，家庭住址：河南省淮阳县冯塘乡路营村111号。

（二）直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，直接经济损失约130万元人民币，主要用于事故赔偿及善后处理。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故发生的原因

1.直接原因

---

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第九条 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

湖南中电物流有限公司液压挂车操作工路志永与液压挂车司机沟通协调不当，司机雷绍军在未明确液压挂车与货物之间的距离是否属于安全状况的情况下倒车，将液压挂车操作工路志永挤压在液压挂车车尾与货物底部横梁之间，导致路志永受伤经抢救无效死亡。

2.间接原因

（1）湖南中电物流有限公司安全生产主体责任不落实。

一是装运作业现场安全管理不到位，未能督促作业人员严格遵守操作规程和落实安全防范措施[2]。现场安全监管人员未落实安全监督责任，严重违反安全操作规程，冒险作业[3、4]。

二是未对从业人员进行安全生产教育和培训[5]；未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况[6]。经查，湖南中电物流有限公司安全教育和培训弄虚作假（如2021年5月19日的安全生产教育培训记录表签名为同一人笔迹），路志永等不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未能掌握本岗位的安全操作技能。

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十条 生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院安全生产监督管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下来职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

三是未在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志[7]。经查，大件物品装运存在物体打击、起重伤害、高处坠落和车辆伤害等较大危险因素，但现场没有设置相关安全警示标志。

四是安全管理人员不足[8]。经查，该公司聘任李会生为公司安全负责人，同时担任运输部长，但该公司有阳江、汕尾等不少于两个项目地点。李会生今年三月才来1次阳江港这边，对员工进行培训，李会生日常基本在汕尾市负责该公司的项目管理，阳江港这边未能设置专职人员管理安全工作。作为道路运输行业，未配备专职安全管理人员。

五是涉事车辆未在规定的期限进行安全技术检验[9、10]。经查，牵引车湘D15796最后登记年检有效期至2020年6月。

（2）阳江港港务有限公司经营部现场安全把关不到位。阳江港港务有限公司经营部代表阳江港港务有限公司与湖南中电物流有限公司签订《风电设备场地租赁合同》和《安全生产管理协议书》，根据《安全生产管理协议书》的要求，阳江港港务有限公司经营部对湖南中电物流有限公司进驻租赁的场地设备设施进行安全资质审查，符合安全要求才能进入场地作业。湖南中电物流有限公司牵引车湘D15796于2020年4月审查符合安全资质要求，允许在阳江港港务有限公司区域内作业，但未能对车辆等设备的安全资质进行动态审查，湖南中电物流有限公司牵引车湘D15796在2020年6月年检到期至2021年6月13日事故发生时未送交警部门年检。2021年6月13日事发时，牵引车湘D15796依然在阳江港港务有限公司租赁给湖南中电物流有限公司7#码头后方货场进行装运作业。

---

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第三十二条 生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条“矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第三十三条“生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。

[10] 《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第十六条“机动车应当从注册登记之日起，按照下列期限进行安全技术检验：（二）载货汽车和大型、中型非营运载客汽车10年以内每年检验1次；超过10年的，每6个月检验1次。

（二）事故性质

事故调查组分析认为：阳江高新区湖南中电物流有限公司“6·13”车辆伤害一般事故是一起一般生产安全责任事故。。

五、事故的责任认定及事故责任者处理意见

（一）建议免予追究责任人员（1人）

路志永，湖南中电物流有限公司员工。经查，死者路志永安全意识淡薄，未了解其所在作业场所存在的安全风险，冒险作业，路志永对事故发生负有直接责任，鉴于路志永已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚单位（1个）

湖南中电物流有限公司，安全生产主体责任落实不到位。经查，该公司装运作业现场安全管理不到位，未能督促作业人员严格遵守操作规程和落实安全防范措施；安全培训教育不到位，未对从业人员进行安全生产教育和培训；未如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；未在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；安全管理人员不足；车辆未在规定的期限进行安全技术检验。综上，湖南中电物流有限公司违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、二十二条、二十五条、三十二条、三十三条、四十一条等规定，对事故发生负有管理责任，建议由阳江市应急管理局按照相关规定[11]，对湖南中电物流有限公司予以行政处罚。

（三）建议给予行政处罚人员（2人）

1.周波，湖南中电物流有限公司法人、总经理，安全责任落实不到位。经查，周波作为公司法人、总经理，未建立、健全本公司安全生产责任制，未组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作，未及时报告生产安全事故。分别违反《中华人民共和国安全生产法》第十八条和《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，建议由阳江市应急管理局按照相关规定[12、13]，对湖南中电物流有限公司总经理周波予以行政处罚。

2.李会生，湖南中电物流有限公司安全负责人、运输部部长，履职不到位。经查，李会生作为公司安全负责人、运输部部长未尽责组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，未制止和纠正违反操作规程的行为，对公司车辆的设备设施安全管理不到位。违反《安全生产法》第二十二条第（二）、（五）、（六）项的规定，建议由阳江市应急管理局按照规定[14]对湖南中电物流有限公司安全负责人、运输部部长李会生予以行政处罚。

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第九十二条 第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

[13] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三十五条 事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或者漏报事故的。

（四）建议由企业内部处理人员（3人）

1.雷绍军，湖南中电物流有限公司牵引车司机，安全意识淡薄，对现场作业危险性认识不够，对湖南中电物流有限公司液压操作工路志永违反作业制度未及时提出警告，同时违反公司车辆作业安全管理制度，未保持作业车辆之间足够的安全距离，对事故的发生负有责任，建议由湖南中电物流有限公司按照公司有关管理制度及规定进行处理。

2.何三丰，湖南中电物流有限公司现场作业安全监护人员，现场安全监护不到位。何三丰作为现场安全监护人员，未能及时制止液压挂车操作工路志永的冒险作业，未能有效判断车辆与货物的安全距离，未能及时提醒司机停止倒车，对事故的发生负有责任，建议由湖南中电物流有限公司按照公司有关管理制度及规定进行处理。

3.陈智杰，中共党员，阳江港港务有限公司经营部部长，现场安全把关不到位。经查，陈智杰作为公司经营部部长，负责外包、外租单位的设备设施进入阳江港港务公司作业场所的资质审查，审查符合规定方允许进入阳江港港务公司场所作业。湖南中电物流有限公司牵引车湘D15796于2020年4月第一次进场审核符合要求。牵引车湘D15796在2020年6月年检到期至2021年6月13日事故发生时未送交警部门年检，该车超期一年未审，依然在阳江港港务有限公司场地内作业，公司经营部未及时发现并按规定停止该车在公司内作业。违反《广东阳江港港务股份有限公司安全生产职责规定》有关规定，建议由阳江港港务有限公司内部给予批评教育，依照有关规章制度给予处理；并由陈智杰所在党支部对其进行诫勉谈话。

---

[14] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条 生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款。

（五）其他处理建议

建议阳江市公安交警部门、交通管理部门依法对湖南中电物流有限公司部分车辆未在规定的期限进行安全技术检验行为进行相应的处罚。

六、事故整改及防范措施

湖南中电物流有限公司“6·13”车辆伤害一般事故教训十分深刻，充分暴露了湖南中电物流有限公司落实安全生产主体责任不到位，安全管理混乱，安全管理制度和操作规程制定不规范，安全培训教育落实不到位等问题。湖南中电物流有限公司、阳江港港务有限公司要深刻吸取本次事故教训，举一反三，认真查找管理上的薄弱环节及安全隐患，进一步强化管理，落实企业安全生产主体责任，避免此类事故再次发生，现提出如下措施建议：

（一）增强红线意识，严格落实企业安全生产主体责任

湖南中电物流有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，切实提高政治站位和安全意识，将安全理念渗透到安全管理的每一个环节，形成安全理念、安全制度和安全行为的有机统一。要切实落实安全生产主体责任，配足配强安全管理人员，建立健全本企业安全生产工作档案，加强对违规作业的管理，对违规操作的员工要有警示性的处罚。同时，全面开展隐患排查治理，强化日常安全巡查，加强生产现场安全管理，要求员工认真遵守各项操作规程，杜绝各类违章作业行为。

阳江港港务有限公司要进一步健全安全生产“一岗双责”责任体系建设，健全覆盖公司所有管理和操作岗位的安全生产责任制，强化外租单位安全监督管理，确保所辖范围作业安全。

（二）完善协同监管机制，推进系统防范化解道路交通安全风险工作

阳江高新区规划建设和交通局要按照阳机编发〔2015〕10号《阳江市机构编制委员会关于印发阳江高新技术产业开发区管理委员会主要职责内设机构何人员编制规定的通知》的规定，积极主动与阳江市交通运输局协调，全面强化我区道路交通行业安全管理，落实属地监管责任，深入推进系统防范化解道路交通安全风险工作，对存在违法违规行为的道路货物运输市场主体强化事后监管，防止出现监管真空。

湖南中电物流有限公司、阳江港港务有限公司要在2021年8月15日前把事故发生后采取的整改措施和落实情况，以书面的形式报送至各自行业主管部门，并抄送阳江高新区安全生产监管管理局。

七、事故调查组成员意见及签名表

（此页无正文）

阳江高新区“6·13”一般事故调查组（代章）

2021年8月10日