娄底湘中府•央玺项目“10•24”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2024-02-20 11:34　浏览量：65　【字体： 大 中 小】

2023年10月24日11时25分许，娄底湘中府·央玺项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失99.1万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，经娄底市人民政府批准，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市住房和城乡建设局、市总工会、娄星区人民政府参加的娄底市人民政府事故调查组，同时邀请市纪委监委派员参加，并聘请技术专家组参与，对该起事故开展了调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证和技术分析论证，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对相关责任者、责任单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，娄底湘中府·央玺项目“10·24”一般高处坠落事故是一起作业人员违章作业，施工现场安全管理不到位，教育培训不到位而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 长沙市联城建筑有限公司

长沙市联城建筑有限公司（以下简称联城建筑公司）是娄底湘中府·央玺项目施工总承包单位，是一家从事房屋建筑工程施工业务的公司，资质有效，法定代表人陈某。2022年1月1日，该公司与娄底市凯越房地产开发有限公司签订了《湘中府·央玺安装工程施工合同》，承包该项目建设的土建、安装、装饰、室外等全部工程，《合同》还明确工程实行包工、包料、包机械、包质量、包安全、包工期、包税费、包地方关系处理。项目负责人为刘某征（自2022年9月起担任），技术负责人为龙某，施工员陈某炫，安全员彭某忠、陈某维、周某其，质量员颜某。

2. 湖南飞山奇新材料有限公司

湖南飞山奇新材料有限公司（以下简称飞山奇材料公司）是娄底湘中府·央玺项目ALC隔板分项工程分包单位，是一家从事轻质建筑材料制造，轻质建筑材料销售，建筑劳务分包等业务的公司，资质有效，法定代表人李某辉。2023年8月，该公司与联城建筑公司签订了《娄底湘中府·央玺项目【ALC】板材购销安装合同》，承揽娄底湘中府·央玺项目1#、2#、5#、7#栋ALC墙板供货和安装业务，计价方式：材料包安装综合单价×面积。该公司未在娄底湘中府·央玺项目成立施工项目部，但委派胡某新负责现场安全管理，并聘请吴某奇（飞山奇材料公司非正式员工）带班施工，胡某新、吴某奇又另外召集20余名工人施工。

3. 智埔国际建设集团有限公司

智埔国际建设集团有限公司（智埔监理公司）是娄底湘中府·央玺项目的监理单位，是一家从事建设工程监理，水利工程建设监理，公路工程监理等业务的公司，资质有效，法定代表人颜某进。2022年2月15日，该公司与娄底市凯越房地产开发有限公司签订了《建设工程委托监理合同》，2022年3月15日委派总监理工程师周某欣，总监理工程师代表刘某良，专业监理工程师罗某，监理员刘某章、姜某平组成湘中府·央玺项目监理部。

4. 娄底市凯越房地产开发有限公司

娄底市凯越房地产开发有限公司（以下简称为凯越房地产公司）是娄底湘中府·央玺项目的建设单位，是一家从事房地产开发的民营企业，资质有效，法定代表人陈某。2022年5月9日，该公司取得湘中府·央玺项目施工许可。2022年3月25日，该公司成立了湘中府·央玺项目部，刘某为项目负责人，陈某能为土建负责人，黄某强为安装负责人，邵某升为资料员。

（二）事故发生项目安全管理情况

1. 事故发生项目基本情况

娄底湘中府·央玺项目位于娄星区新星南路与早元街交叉口东南角，用地面积26673.83平方米，共建6栋25层商住楼和1栋4层幼儿园，总建筑面积102695平方米，桩基框架剪力墙结构，一类住宅民用建筑，项目总投资金额52000万元。事发时，1#、2#、3#、4#、5#、7#栋已完成主体施工，进入装饰和室内隔墙安装阶段，6#栋、幼儿园还在桩基础施工。事故发生在7#栋，7#栋按4户两梯“工”字形对称布置，坐北朝南，东西走向，为方便施工管理，4户自东向西，自北向南，称为东一户、东二户、西一户、西二户，7#栋2022年10月开始桩基础施工，2023年6月进入主体施工。

2. 事故发生工艺基本情况

事故发生在7#栋的ALC墙板安装施工过程中，墙板采取预制板材现切现装方式，具体由吴某奇组织。事发前已完成了1#、2#栋、5#栋的安装，10月16日开始安装7#栋。

7#栋安装分3个班组，每组分层平行展开作业，完成一层自行换一层。吴某秋（死者）和吴某飞共为一组，该组事发前已完成5层、8层东侧的安装，22日开始19层安装，24日事发前已基本完成了19层的室内安装。

3. 事故发生现场安全管理情况

（1）安全防护。7#栋主体施工采取爬架临边防护施工作业，事发时，爬架处于23 - 26层。爬架下楼层临边防护采取先临时防护后永久防护的方式，事发时，楼东侧3 - 20层和西侧3层临边已安装永久栏杆防护，其他楼层临边采取钢管临时防护（栏高1.2m，管径50mm，螺杆张紧固定，见图1），空中花园、北卧室处防护临边，北生活阳台防护未临边，防护栏安在餐厅与阳台间门洞（见图2）。



图1



图2

（2）安全要求。2022年4月，《湘中府·央玺施工组织设计》明确：“分部分项工作操作前，工长应向操作班组进行安全交底，新操作班组作业时项目负责人应对班组职工进行安全技术交底教育”；《湘中府·央玺项目蒸压加气混凝土板（ALC）工程施工方案》明确：“施工人员必须进行入场安全教育，经考试合格后方可进场，进入施工现场必须戴合格安全帽，系好下额带，锁好带扣；外立面操作时，不允许私拆临边防护，如因临边防护影响施工需上报项目部安排专人改造临边防护；高处作业无防护时必须系好安全带”。

（3）安全协议。2023年3月，联城建筑公司与飞山奇材料公司通过签订的《娄底湘中府·央玺项目【ALC】板材购销安装合同》《乙方入场安全管理协议》对双方的安全责任进行了明确细化；《合同》明确：“甲方（联城建筑公司）负责现场的协调沟通，对乙方（飞山奇材料公司）的安全、质量、进度进行监督”，“乙方必须对自身出入甲方现场的人员进行安全交底，并应自带安全防护用品”；《协议》明确：“在乙方进场前，必须自行组织进场施工的所有人员进行‘三级’安

全教育，并将安全教育、安全交底资料交一份至项目部存档”，“50名以下施工人员的乙方，必须配备一名兼职安全员对施工现场进行安全管理”。

（4）教育培训。2023年4月，飞山奇材料公司对ALC装配班组进行了“三级”安全教育，2023年8月，联城建筑公司也对飞山奇材料等公司ALC班组进行安全技术交底，但吴某奇、吴某秋、吴某飞等人未参加。

（三）事故发生经过

10月24日7时30分许，吴某飞、吴某秋两人进入湘中府·央玺项目7#栋19楼西一户安装ALC墙板。先安装了19楼西一户室内区域的墙板。

11时10分许，吴某飞、吴某秋拆除19楼西一户阳台与餐厅之间的安全防护栏，进入阳台，安装西一户厨房与阳台之间墙板。



图3

11时20分许，吴某飞、吴某秋基本完成了厨房与阳台之间的隔墙的安装。吴某飞离开安装现场，取运墙板，吴某秋站在施工马凳上打木尖固定墙板（未佩戴安全绳），身体失稳，不慎滑落施工马凳，继而从19楼坠落地面。

至此，事故已发生。

（四）事故现场情况

事故现场在7#栋19楼西侧生活阳台，距地61.8m。阳台朝北，东西走向，南临餐厅、厨房、卫生间北门（窗），北临边，悬空，长6.4m，宽1.0m。阳台上放置一条木制施工马凳，高0.7m，长1.1m，宽0.4m，距阳台临空边缘200mm（见图4）。

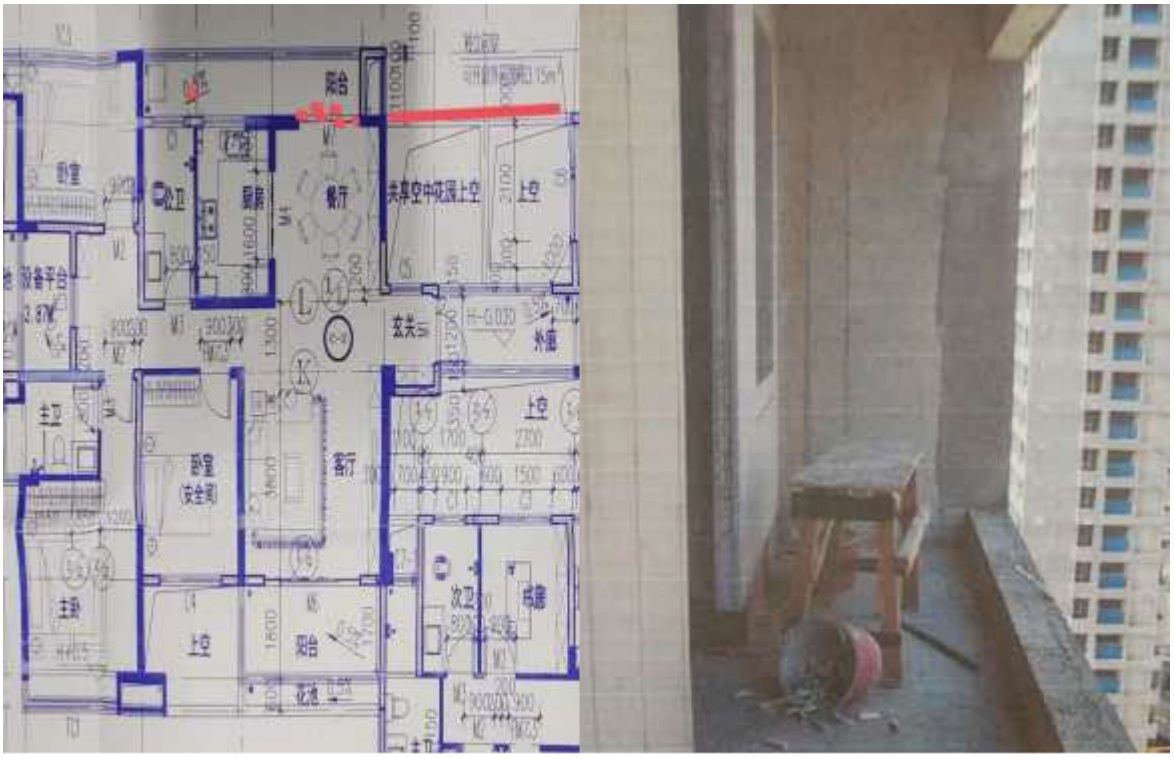


图4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故共造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，核定事故造成的直接经济损失为99.1万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

11时25分许，工地工人见吴某秋坠落在地，立即呼救，项目工地门卫听到呼救后，立即报告安全员周某其，周某其现场核实后，立即报告项目经理刘某征，并报“120”。

11时50分，“120”救护车赶到现场，检查后，宣布死亡。

（二）事故信息报告情况

12时30分，项目经理刘某征报告联城建筑公司总经理龙波，龙波要求刘某征迅速报告当地政府、相关部门；

12时50分，刘某征报告娄星区大科街道办事处、娄底市建设工程质量安全监督站等单位；

14时30分，娄星区大科街道办事处报告娄星区区委政府两办、娄星区应急管理局等；

15时00分，娄星区委办、区政府办将事故信息报告市委办、市政府办；

15时15分，市委办、市政府办将事故信息转至娄底市应急管理局应急指挥中心。

（三）事故善后情况

10月24日晚，在娄星区大科街道办事处的协调下，善后处理完毕，未发生矛盾纠纷，未产生不良后果。

三、事故原因分析

事故的直接原因是：吴某秋、吴某飞违章拆除7#栋西一户阳台与餐厅之间的安全防护栏，进入无防护的临边危险区域，安装西一户厨房与阳台之间的墙板，吴某秋在未采取系安全绳等任何个人防护措施的情况下站在施工马凳上打尖固定墙板，作业过程中，身体失稳，不慎滑落施工马凳，继而从19楼坠落地面，导致死亡。

四、有关责任单位（部门）存在的主要问题

（一）联城建筑公司

该公司对娄底湘中府·央玺项目施工现场安全管理不到位：对飞山奇公司ALC墙板安装施工存在的安全管理、教育培训不到位等问题，未及时发现并监督整改；安全教育培训（安全技术交底）不到位：该公司组织的1、2、5、7#栋ALC分项工程安全技术交底，接受人只有9人，不足施工人员的一半，且吴某奇等主要班组长未参加，交底时风险识别不足，未提及生活阳台安装隔墙板等主要安全风险；安全检查不到位：该公司事发前两个月内的《安全日记》从未提及ALC墙板安装安全隐患和问题。

（二）飞山奇材料公司

该公司在组织娄底湘中府·央玺项目ALC墙板安装施工时，安全管理不到位：任由安装班组选择安全风险高的区域作业，且未及时开展安全风险识别、安全检查等工作，事发当日，无管理人员或安全员在项目现场组织或监督施工；安全教育培训不到位：未对吴某奇、吴某秋、吴某飞等进行安全教育培训、安全技术交底。

（三）智埔监理公司

该公司在娄底湘中府·央玺项目对ALC墙板安装的监理检查不到位，事发前两个月内的《安全监理日记》从未提及ALC墙板安装的安全隐患和问题，未提及相关的教育培训、安全交底、风险识别等问题，未开展墙板安装相关工作的监理检查。

（四）娄底市建设工程质量安全监督站

娄底市建设工程质量安全监督站负责事发工地的安全监管工作，邹某谦为站长，宁某为分管副站长，该站的安全监管部具体承担此项工作，罗某湖为安全监管部部长，唐某登自2022年4月以来，具体负责事发项目的质量和安全监管工作。该站对湘中府·央玺项目ALC墙板安装方面的安全监管不到位，未就ALC墙板安装方面的安全管理、教育培训（安全交底）、安全检查开展过督查检查，致使湘中府·央玺项目ALC墙板安装方面的安全管理存在盲区漏洞。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

对3家责任单位，4名责任人员分别给予行政处罚或惩处；对相关3名责任人员要求企业依据内部规章制度进行处理；娄底市纪委监委在报告批复前已对娄底市建筑施工安全监督站相关人员进行了立案审查调查并给予了党纪政务处分。

六、防范措施和整改建议

（一）强化企业安全生产主体责任。一是联城建筑公司要强化施工总承包安全负总责的安全管理意识，加强对项目各分包单位的安全监督管理，加大安全检查力度，加大安全教育培训力度，提高企业安全管理水平。二是飞山奇材料公司要深刻汲取事故教训，牢固树立企业安全生产主体责任意识，建立健全安全生产管理机构，加强安全生产管理人员配置，健全完善各岗位安全作业规程，加强ALC墙板安装项目安全管理，加强安全教育培训和安全技术交底，提高企业安全管理水平。三是智埔监理公司要强化监理必须管安全意识，完善公司内部管理制度，采取有效措施，切实提升监理能力和水平。

（二）强化建设施工现场管理。联城建筑公司要加强安全巡查检查，加强安全监督管理，强化高处作业、文明施工、临时用电等重难点工作，加强临边、临洞作业管理。飞山奇材料公司要加强现场施工管理，扎实开展工地班前安全教育会，提高工作人员的安全意识、遵章守纪意识和安全风险识别能力。

（三）进一步加强对建设项目的安全监管。娄底市住房和城乡建设局要认真分析研判我市建设领域面临的安全形势和问题，进一步强化行业管理责任，进一步加强打非治违工作力度，提高住建领域安全生产管理和监管能力；进一步健全安全生产监管体系，细化内部安全监管责任，积极开展安全生产标准化建设；进一步加强对建设项目的安全监管，加大执法力度，确保盯紧看牢重点风险、重点隐患、重点人员，坚决守牢安全底线。

娄底市人民政府事故调查组

2024年1月31日

信息来源：娄底市人民政府事故调查组

【 关闭窗口 】



扫码浏览