和顺县天凯煤业有限公司“6·3”高处坠落一般事故调查报告

“6·3”高处坠落一般事故综合组

2024年12月

和顺天凯煤业有限公司“6·3”高处坠落一般事故调查报告

2024年6月3日15时许，和顺天凯煤业有限公司储货大棚建设施工过程中发生一起高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失80万元。

事故发生后，天凯煤业有限公司上报了县政府有关部门。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的相关规定，县人民政府于6月7日成立了由县政府常务副县长任组长，县政府办、县纪委监委、县应急局、县公安局、县住建局、县交通局、县总工会、义兴镇政府相关人员为成员的事故调查组。

事故调查组按照“四不放过”的原则，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、提取资料和召开事故分析会等调查活动，现已查明事故发生经过及救援报告情况、事故发生原因、人员伤亡情况、有关单位的情况，认定了事故性质，划分了事故责任，提出了对相关单位和有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了防范措施建议。

调查组认定：和顺天凯煤业有限公司“6.3”高处坠落事故是一起生产安全责任事故，现将事故相关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事单位

和顺天凯煤业有限公司“6.3”高处坠落事故涉事单位共有3家，建设单位：和顺天凯煤业有限公司；施工总承包单

位：和顺方圆安装有限公司；分包单位：和顺县慧鑫施工队

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位

和顺天凯煤业有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91140723788521986C(1-1)；注册类型：其他有限责任公司；登记住所：山西省晋中市和顺县义兴镇会里村东；法定代表人：陈志东；注册资本：贰仟万元整；成立日期：2006 年 5 月 15 日，营业期限为长期有效；经营范围：煤炭信息咨询服务，场地租赁，以下项目只限分公司使用：道路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；所属行业：道路运输。

2.施工单位

和顺方圆安装有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91140723554128595G；注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）；登记住所：山西省晋中市和顺县义兴镇会里村村南；法人代表：田良； 注册资本：贰仟万圆整；成立日期：2010 年 4 月 29 日，有效期限至 2032 年 5 月 3 日；经营范围：管道线路的安装、金属制品加工等。建筑业企业资质类别：钢结构工程专业承包贰级环保工程专业承包贰级；有效期至 2026 年 4 月 26 日；企业安全生产许可证：编号（晋）JZ 安许证字[2023]070002；有效期至 2026 年 4 月 26 日。 本项目项目负责人：田良（一级建造师注册证书编号：晋、安考证号：晋建安 B（2022）0000407）；现场施工负责人：张勇（安考证号：晋建安 C（2022）0006634）。

3.分包单位

和顺县慧鑫施工队，《营业执照》统一社会信用代码:92140723MACTHEU07E;注册类型：个体工商户；经营范围：一般项目：土石方工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；组成形式：个人经营；成立日期：2023 年 8 月 30 日，营业期限为无固定期限；经营场所：山西省晋中市和顺县幸福路西 5 排 8 号。

（三）项目基本情况

1.项目概况。

该项目名称为：50m+25m 储货大棚（共分为一期和二期工程），工程地点：天凯煤业有限公司发运站内，建设单位：和顺天凯煤业有限公司，施工单位：和顺方圆安装有限公司；承建范围：一期工程（自储煤场地最西面至东 700m）；二期工程(一期工程完工处至东 140m)；建筑面积：一期工程(52500㎡）；二期工程（10500 ㎡）；工程造价：一期工程（1181.25 万元）；二期工程（236.25 万元）；承包方式：钢结构专业承包（维护结构部分采用劳务分包于和顺县慧鑫施工队）；建筑结构：主结构采用桁架架构，围护结构采用彩钢板维护建筑物层数及层高：建筑物为单层，层高为 12m。工期：一期工程（2023 年 6 月 7 日—2023 年 12 月 20 日）；二期工程（2024 年 3 月 4 日—2024 年 7 月 30 日）。

2.项目发包情况

该项目（50m+25m 储货大棚工程）一期和二期工程由和顺天凯煤业有限公司发包给和顺方圆安装有限公司，分别于

2023年6月7日和2024年3月4日签订了《合同协议书》。和顺方圆安装有限公司将大棚焊接条彩板安装工程第一期分包给昔阳县平欣钢结构安装工程队（签订书面合同时未明确时间）；和顺方圆安装有限公司将大棚焊接条彩板安装工程第二期工程分包给和顺县慧鑫施工队赵新建（未签订书面分包合同）。

（二）相关责任单位履职情况

该企业的行业主管部门是和顺县交通运输局，该局交通运输服务中心负责对全县交通运输企业履行安全检查职责。2024年以来，县交通运输局交通运输服务中心对该企业履行日常安全监查工作，对发现问题及时要求企业进行整改，实现了闭环管理。

二、事故经过和抢险救援情况

（一）事故经过

2024年6月3日下午14时左右，和顺县慧鑫施工队赵新建安装队在天凯煤业发运站储货棚东侧山墙安装彩钢板作业，安装工张三会在最顶端安装彩钢板，安装工李贵民、崔光星、张家鹏依次在下面进行安装作业，大约15时50分左右，在最顶端作业张三会因安全带断裂发生坠落，事故发生后，现场工人崔庆波立即拨打了120电话，同时张卫喜等工人立即用现场面包车送往医院，半路遇见120救护车后，立即将张三会转到救护车，送往医院，经抢救无效死亡。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场工人崔庆波立即拨打了120电话，同

时张卫喜等工人立即用现场面包车送往医院，半路遇见120救护车后，立即将张三会转到救护车，送往医院，经抢救无效死亡。县住建、公安等部门接到事故上报后立即启动有关应急预案，赶往事故现场进行救援。

（三）善后情况

事故发生后，和顺方圆安装有限公司韩海宏和刘叶波迅速到死者家，安抚死者家属情绪，并协商赔偿事宜，经协商和顺方圆安装有限公司田良与死者家属于6月17日签订赔偿协议，6月18日给付死者家属80万元，在当天将死者拉往河南省新乡市延津县东屯镇崔源庄村。

（四）事故上报情况

事故发生后，现场人员于6月3日16时23分向天凯煤业有限公司负责人冯杰报告了事故，同时向县住建局作了汇报，冯杰于20时40分向县应急管理局报告了事故情况。

（五）事故应急处置评估


事故发生后，公司迅速按照规定相继上报了事故，上报事故及时，但上报的事故内容不全。现场人员李贵民、崔光星、张家鹏对张三会进行了积极的抢险救援，并拨打了120急救电话，现场没有进行急救，但将伤者送往医院，基本没耽误救援时间。县有关部门接到报告后，也能及时启动相关预案，赶赴事故现场了解情况，进行救援，有效地防止次生灾害的发生。

三、事故勘察、鉴定情况

2024年7月25日，事故调查组成员对“6.3”高处坠落事

故部位进行了勘察，事故现场勘察情况如下：

事故现场位于天凯煤业有限公司发运站内东侧，东侧墙体高约12米，作业地点距地面约11米，作业人员坠落地点距墙体约50公分，作业人员安全带断裂。如下图：

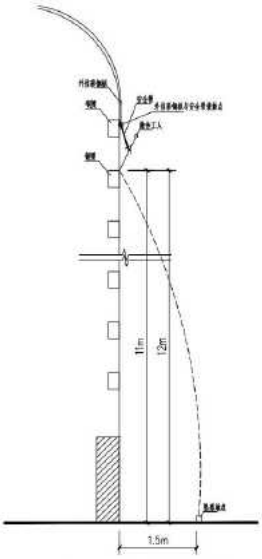

和顺县6.3高处坠落事故示意图

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）伤亡人员情况

本起事故死亡1人，死者张三会，男，身份证号410726199109135435，出生于1991年9月13日，籍贯：河南省延津县东屯镇崔源庄村118号，和顺慧鑫施工队临时用工人员。

（二）直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T6721)测算，和顺天凯煤业有限公司“6.3”高处坠落一般事故造成直接经济损失80万元。

五、事故发生的原因、事故类别及性质

（一）直接原因

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。具体原因分析如下：

1.人的不安全行为。死者张三会违章将安全带系挂于有尖锐棱角铁皮的棚架横梁上，安全带与铁皮棱角发生磨损后，在重力的作用下发生断裂，致使作业人员发生高处坠落。

2.物的不安全状态。该公司在悬空作业时未建立牢固的立足点，也没有设置防坠落的任何安全设施。

（二）事故的间接原因

1.和顺天凯煤业有限公司

(1)和顺天凯煤业有限公司未与施工单位签订安全生产管理协议，未明确各相关参建方的安全管理职责。

(2)和顺天凯煤业有限公司对施工作业安全检查不到位。

2.和顺方圆安装有限公司

和顺方圆安装有限公司作为施工总承包单位，安全生产主体责任落实不到位，安全管理制度落实不到位，对施工现场缺乏严密的组织和有效的安全管理。

(1) 违法分包。该公司将分项工程分包给不具备高空资质的单位。

(2) 安全管理不到位。该公司总承包单位未及时制止分包单位的违章作业。

(3) 安全管理制度不落实。该公司对分包单位作业持证情况未按要求进行审核，对入场员工未进行技术交底，未进行风险告知。

(4) 该公司未编制专项施工方案。

3.和顺县慧鑫施工队，无高处作业资质，安全主体责任不落实。

（1）违法承包工程。在不具备资质的情况承揽高空作业工程。

（2）该公司未建立安全生产的规章制度、操作规程和相关应急预案。

（3）安全管理机构不健全。该公司没有配备安全管理人员。

（4）该公司对新入场员工，未进行安全教育培训。

（5）该公司安全风险辨识不足，现场管理不到位。

（6）该公司所雇作业人员，安全意识淡薄，缺乏基本的安全常识和安全素养。

4.和顺县交通运输局。作为该企业的行业主管部门，对所监管企业安全监管指导不力。

（三）事故类别

依据中华人民共和国国家标准《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）的规定，本起事故的事故类型为：高处坠落事故。

（四）事故性质

经调查认定，该起事故属一般生产安全责任事故。

六、对事故有关单位处理建议

（一）和顺天凯煤业有限公司

和顺天凯煤业有限公司，作为建设单位，未与施工单位签订安全生产协议书，对其建设项目安全检查不到位，对事

故的发生有一定的责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定[1]，建议县应急管理部门给予其30万元罚款的行政处罚。

（二）和顺方圆安装有限公司

和顺方圆安装有限公司安全生产主体职责履行不到位，各级管理层安全意识淡薄，安全制度不落实，对施工现场安全管理不到位，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款之规定，建议县应急管理部门给予其40万元罚款的行政处罚。

（三）和顺县慧鑫施工队

和顺县慧鑫施工队属个体工商户，不具备高空作业资质，违法承揽工程，安全主体责任不落实，对事故的发生负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条[2]第二款之规定，建议县应急管理部门给予其2万元罚款的行政处罚。

（四）和顺县交通运输局

对所监管企业安全监管指导不力，建议县交通运输局向县政府做出检讨。

七、对事故单位人员的处理建议

1.张三会，男，临时用工人员，安全意识淡薄，在作业过程中违章将安全带系挂于有尖锐棱角铁皮的棚架横梁上，

[1]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的， 依照刑法有关规定追究刑事责任。

在本起事故中应负直接责任。鉴于在事故中已死亡，建议免于追究相关责任。

2.赵新建，男，和顺县慧鑫施工队负责人，无安全生产相关资质。安全意识淡薄，非法承揽工程，安全管理制度和相关的操作规程缺失，未对新入场员工安全培训教育，对施工现场安全管理不力，在本起事故应负主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[3]，建议县应急管理部门给予其上一年年收入百分之四十的罚款。

3.韩海宏，男，和顺方圆安装有限公司分管安全经理，负责本项目施工的安全管理工作。对现场安全管理不到位，对分包单位进场工作人员把关不严，未及时制止分包单位违章作业，本起事故中负重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]之规定，县应急管理部门给予其上一年年收入的百分之二十的罚款。

4.田　良，男，和顺方圆安装有限公司总经理，法人代表，负责公司安全生产全面工作，安全生产第一责任人。安全意识淡薄，将本项目分项工程违法分包给无相关资质的单位，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议县应急管理部门给予处上一年年收入百分之四十的罚款。

5.冯　杰，男，项目发包人代表，负责监督检查施工现

[3]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

场的安全生产和文明施工工作。对本项目安全管理不到位，对事故的发生负有重要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议县应急管理部门给予其上一年年收入的百分之二十的罚款。

6.陈志东，男，山西天凯集团煤业有限公司法人代表，负责公司全面工作。对本项目安全督促不够，在本起事故应负领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，建议县应急管理部门给予处上一年年收入百分之四十的罚款。

7.刘　栋，男，县交通运输局交通运输服务中心干事，负责交通运输企业安全生产日常检查工作，在这起事故中，作为主管部门安全工作人员，安全监管检查不到位，建议其向县交通运输局党组作出深刻检讨。

八、防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为了深刻汲取“6·3”高处坠落事故教训，引以为戒、举一反三，本着严格落实“四不放过”的原则,切实加强施工安全生产管理，为促进我县建筑施工行业安全发展，提出以下整改措施：

（一）要切实依法规范主体工程分项分包行为。

总承包单位要依法将本项目的分项工程发包给有资质的单位，禁止非法分包；加强对分包单位的审核，未经安全资质审核或审核不合格的分包单位严禁入场，并将分包单位纳入本单位的安全管理体系当中，强化对施工现场的安全管控，严禁以包代管，确保安全生产。

（二）要进一步落实企业安全生产的主体责任

和顺方圆安装有限公司和和顺县慧鑫施工队要认真汲取事故教训，举一反三，认真查找和解决安全生产管理工作中的漏洞，严禁转包或者违法分包工程。要进一步建立和完善以安全生产责任制为重点的安全管理制度，规范用工管理，加强对作业工人的安全生产教育培训和安全生产技术交底工作，及时全面排查治理事故隐患，落实安全防范措施，严格作业现场安全管理，把各岗位安全生产责任落到实处。

（三）要切实加强对安全生产的组织协调工作

和顺天凯煤业有限公司作为建设单位要加强对生产经营项目组织协调和管理，要与承包单位签订专门的安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责；要定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时督促整改。

“6·3”高处坠落一般事故综合组

2024 年 12 月 17 日