荷塘茨姑塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目“3·7”一般高处坠落事故调查报告

来源：区应急管理局

作者：区应急管理局

发布时间：2024-04-30

访问量：70次

株洲市荷塘区人民政府

株荷政函〔2024〕9号

株洲市荷塘区人民政府
关于《荷塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目"3·7"一般高处坠落事故调查报告的批复

株洲市荷塘区人民政府"3·7"事故调查组：

2024年3月7日上午10时40分许，株洲市渌口区隆鑫建材加工厂在株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖现场，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约82.79万元。

事故发生后，市委、市政府、市安委会高度重视。2024年3月8日，株洲市安全生产委员会办公室下发挂牌督办通知书（株安办函〔2024〕11号）。同日，株洲市荷塘区人民政府依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）的规定，成立荷塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目"3·7"一般高处坠落事故调查组，决定对本起事故依法依规开展全面调查。事故调查组通过现场勘查，询问有关证人，调取相关证据，查明了事故发生的经过、原因，人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，形成了全面、详实、客观、准确的事故调查报告。

2024年4月25日，区安委会向市安委办书面提交了《株洲市荷塘区安全生产委员会关于审核<荷塘区茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目"3·7"一般高处坠落事故调查报告（送审稿）>的请示》（株荷安委〔2024〕4号）。2024年4月28日，市安委办批复了《株洲市安全生产委员会办公室关于审核荷塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目"3·7"一般高处坠落事故调查报告的审核意见》（株安办函〔2024〕31号），原则同意对事故原因和性质的认定。

2024年4月30日，事故调查组申请株洲市荷塘区人民政府审核《荷塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目"3·7"一般高处坠落事故调查报告（送审稿）》。经研究，现批复如下：

一、同意事故调查组对该起事故原因的分析和事故性质的认定，该起事故是一起因施工人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

二、同意事故调查组提出的安全防范和整改措施建议。

株洲市荷塘区人民政府

2024年4月30日

株洲市荷塘区人民政府“3·7”事故调查组关于审核《荷塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目“3·7”一般高处坠落事故调查报告（送审稿）》的请示

株洲市荷塘区人民政府：

2024年3月7日10时40分许，株洲市渌口区隆鑫建材加工厂在株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖施工现场，发生1起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约82.79万元。

2024年3月8日，株洲市荷塘区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律、法规规定，成立了由区应急局局长郭维为组长、区应急局副局长罗宁为副组长，区应急局、区总工会、区住建局、公安荷塘分局为成员单位并邀请区纪委监委参加的事故调查组，依法依规开展全面调查。事故调查组通过现场勘查、调查取证，现已查明事故经过、原因，认定了事故性质。2024年4月24日，事故调查组全体成员审核并原则通过了事故调查报告，根据《关于挂牌督办查处生产安全事故的通知书》（株安办函〔2024〕11号）的要求，2024年4月25日，区安委会向市安委办书面提交了《株洲市荷塘区安全生产委员会关于审核<荷塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目“3·7”一般高处坠落事故调查报告（送审稿）>》（株荷安委〔2024〕4号）。2024年4月28日，市安委办批复了《株洲市安全生产委员会办公室关于审核荷塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目“3·7”一般高处坠落事故调查报告的审核意见》（株安办函〔2024〕31号），原则同意对事故原因和性质的认定。2024年4月30日，事故调查组全体成员审核并一致通过了事故调查报告（送审稿）。现将《荷塘塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目“3·7”一般高处坠落事故调查报告（送审稿）》呈上，请予审核。

附件：荷塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目“3·7”一般高处坠落事故调查报告（送审稿）

株洲市荷塘区人民政府“3·7”事故调查组

（株洲市荷塘区应急管理局代章）

2024年4月30日

荷塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目“3·7”一般高处坠落事故调查报告

编制单位：株洲市荷塘区人民政府事故调查组

编制日期：2024 年 4 月 25 日

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位和相关单位概况 2
（二）合同概况 3
（三）事故发生单位安全管理概况 3
（四）事故发生经过 3
（五）事故现场情况 4
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 6
二、事故应急处置情况 6
（一）医疗救治和善后情况 6
（二）事故信息接报和回应情况 7
三、事故原因分析 8
（一）直接原因 8
（二）间接原因 8
四、有关责任单位存在的主要问题 8
（一）事故单位 8
（二）发包单位 9
五、属地管理单位安全管理及履职情况 9
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议 10
（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 10
（二）对有关责任人员的行政处罚建议 10
（三）对有关单位的处理建议 11
七、事故主要教训 11

八、事故整改和防范措施 12
（一）履行安全生产主体责任。 12
（二）加强教育培训。 12
（三）加强宣传教育和针对性执法。 12

荷塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目“3·7”一般高处坠落事故调查报告

2024年3月7日10时40分许，株洲市渌口区隆鑫建材加工厂在荷塘区茨菇塘街道黄家塘社区株洲市塑料五厂单车棚加盖蓝色树脂瓦施工现场，发生一起高处坠落事故，造成施工人员1人死亡，直接经济损失约82.79万元。

2024年3月8日，株洲市荷塘区人民政府依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），株洲市安全生产委员会办公室对荷塘区人民政府下发的《关于挂牌督办查处生产安全事故的通知书》〔株安办函〔2024〕11号〕等有关法律法规规定，成立了由区应急局、区总工会，区住建局、公安荷塘分局为成员单位并邀请区纪委监委参加的事故调查组，依法对事故开展全面调查。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查，询问相关当事人，调取书证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质。

经调查认定：荷塘茨菇塘街道株洲市塑料五厂单车棚树脂瓦加盖项目“3·7”高处坠落事故是一起因施工人员违章作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位和相关单位概况

1.事故发生单位概况

株洲市渌口区隆鑫建材加工厂系此次事故发生单位。工商登记注册情况：地址位于株洲市渌口区渌口镇渌口村大石围组，统一社会信用代码：92430221[redacted]1X。经营者：胥园，类型：个体工商户，组成形式：个人经营，注册日期：2015年3月17日，变更日期：2022年4月7日，变更事项：（1）名称变更：变更前内容：株洲县渌口镇隆鑫彩钢经营部，变更后内容：株洲市渌口区隆鑫建材加工厂。（2）经营范围变更。变更前内容：彩钢材料销售，雨棚制作（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。变更后内容，一般项目：建筑材料销售；合成材料销售；建筑用钢筋产品销售；轻质建筑材料销售；金属结构制造；劳务服务（不含劳务派遣）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。现场施工情况，现场施工负责人：胥园，现场施工人员：刘志国、何见得，

两人均无特种作业（高处作业）操作证。

2.事故发生地单位概况

株洲市塑料五厂系此次事故发生地单位。工商登记注册情况，工厂位于纺织路2号（现株洲市荷塘区茨菇塘街道黄家塘社区），注册号：4302[redacted]94，法定代表人：贺永林，企业类型：集体所有制，企业状态：吊销未注销，成立日期：1986年5

月15日，核准日期：2001年7月18日，经营范围：塑料纺织袋制定，印制商标（不含烟草制品和人用药品商标）、汽车货运。1995年停产至今，系我市首批特困企业之一。现有退休职工236人，在职职工25人，留守人员3人，现主要靠厂房出租维持运转和下岗人员的生活费。

2020年10月28日，根据株办电〔2019〕53号文件的相关规定，企业维持现状，暂不改制。现留守人员中，龙湘平任厂长，主管全面工作，梁松华任工会主席，负责对外对接、工会、劳资等工作。

（二）合同概况

2024年3月5日，胥园（株洲市渌口区隆鑫建材加工厂经营者）与株洲市塑料五厂签订了单车棚树脂瓦加盖施工合同。合同概况：面积：160㎡，总价：约捌仟元，预付款：捌佰元。备注：树脂瓦直接铺盖于原有水泥瓦上，自攻钉固定原有木头檩条之上。

（三）事故发生单位安全管理概况

1.制度制定情况。株洲市渌口区隆鑫建材加工厂没有制定安全生产管理制度、安全施工操作规程、安全文明施工方案、高处作业施工方案。

2.员工教育培训情况。施工人员在进场施工前没有进行过正规的员工三级教育和培训，没有接受技术交底。

（四）事故发生经过

2024年3月7日8时许，胥园租了一台货车，将树脂瓦送到株洲市塑料五厂施工工地，电话联系了工会主席梁松华。梁松华到现场后，胥园将合同书交给梁松华，梁松华接过合同书后，回办公室盖章。在双方协商合同期间，施工人员刘志国、何见得来到了施工现场。9时00分，3人开始对单车棚屋面进行树脂瓦加盖施工。胥园在地面递瓦，刘志国、何见得在屋面盖瓦。数十分钟后，龙湘平（株洲市塑料五厂厂长）、梁松华等人来到施工现场，查看了施工情况并要求胥园等人注意安全施工，龙湘平要求盖树脂瓦前，要将石棉瓦上的树叶和垃圾清理干净。随后龙湘平等人离开，胥园等人继续施工。10时40分许，在屋面清扫树叶和垃圾的刘志国脚踩在屋面檩条之间的石棉瓦上，石棉瓦发生碎裂，刘志国从屋面坠落至单车棚内的地面上，造成刘志国受伤不幸死亡。

（五）事故现场情况


1.现场勘验情况

（1）现场位于株洲市塑料五厂单车棚内，该建筑物为单层砖木结构，屋面为石棉瓦。

（2）单车棚内地面为水泥砂浆硬化，地面遗留石棉瓦碎片和少量血迹。屋顶石棉瓦有一处长方形的洞口。

（3）屋顶石棉瓦洞口离地面高度为3.36米。

2.事故现场图

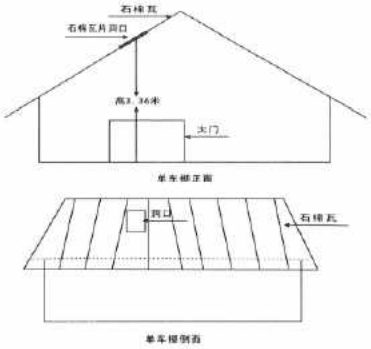

3.事故现场照片



图 1　事发单车棚



图 2　石棉瓦碎片及血迹



图 3　单车棚内部



图 4　石棉瓦洞口

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。信息如下：刘志国，男，57 岁，身份证号码 43022[redacted]2，户籍住址：株洲市渌口区南洲镇早禾冲村，零工。

2.直接经济损失：根据株洲市塑料五厂（代表梁松华）、株洲市渌口区隆鑫建材加工厂（经营者胥园）、刘海波（刘志国之子）三方达成的《人民调解协议书》记载，本次事故造成直接经济损失 82.7986 万元。（见附件 1）

二、事故应急处置情况

（一）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2024 年 3 月 7 日 10 时 40 分许，正在株洲市塑料五厂单车棚做事的胥园突然听到单车棚内发生“嘣”的一声响，立即冲进单车棚内，看见刘志国侧卧在地，口鼻流血没有反应，马上对其采取急救措施，不见好转，立即拨打了 120 急救电话，随后打电话给

梁松华报告事故情况，几分钟后，梁松华赶到现场帮助施救。10时55分许，120急救车赶到现场，对刘志国采取紧急救治措施后，将伤者送往湖南省直中医医院进行救治。胥园、梁松华也一同前往。16时00分许，刘志国抢救无效不幸死亡。

2.善后处置情况

2024年3月7日晚，株洲市塑料五厂（代表梁松华）、株洲市渌口区隆鑫建材加工厂（经营者胥园）、刘海波（刘志国之子）三方达成赔偿协议，并签订了《人民调解协议书》。茨菇塘街道办事处等部门工作人员对死者家属进行安抚。

（二）事故信息接报和回应情况

2024年3月7日12时00分，株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处黄家塘社区党总支书记庞丽峰从外界得知发生了事故后，前往株洲市塑料五厂了解相关情况，此时刘志国正在医院接受治疗。13时00分许，胥园从医院医生处得知，刘志国生命垂危，拨打了110报警电话。14时23分，庞丽峰将塑料五厂有人受伤在医院治疗情况电话报告茨菇塘街道办事处武装部长刘子尧。15时05分刘子尧将情况电话报告区应急管理局党委副书记、副局长欧阳鲲。接报后区应急管理局副局长罗宁，第一时间向区委、区政府，株洲市应急指挥中心报告事故情况，区委书记方靖、区长罗鹏程等同志指示：要不惜一切代价全力抢救受伤人员。15时36分许，区应急局工作人员赶到株洲市塑料五厂进行现场勘查及封闭现场工作，避免现场造成二次伤害。16时00分许，刘志国抢救无效不幸死亡。16时17分许，荷塘区应急管理局向株洲市应

急指挥中心报告了刘志国不幸死亡及事故相关善后情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因

死者刘志国高处作业未系安全带，未挂安全绳，未戴安全帽，违规作业。

（二）间接原因

1.死者刘志国未按照国家有关规定在未经专门的安全作业培训取得特种作业操作证（高处作业）的条件下，违规上岗。

2.经营者胥园没有组织员工事前培训教育，没有组织制定并实施本厂安全生产规章制度和操作规程，没有及时消除安全隐患。

3.株洲市塑五料厂将项目发包后，没有签订专门的安全生产管理协议，在合同中没有约定各自的安全生产管理职责，没有对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，没有及时发现承包单位的安全生产问题。

4.株洲市塑料五厂厂长龙湘平没有及时消除生产事故隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

株洲市渌口区隆鑫建材加工厂是树脂瓦安装施工单位，也是此次事故发生单位。该单位经营者没有依照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、第五项[1]规定，没有组织制定并实

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

施本单位安全生产规章制度和操作规程。没有及时消除生产安全事故隐患。死者刘志国没有依据《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[2]规定按国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相关资格，上岗作业。高处作业没有按照《高处施工安全技术规范》JGJ80-2016TX 3.0.5[3]的规定违章操作。

（二）发包单位

株洲市塑料五厂是项目发包单位，没有依据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[4]，第四十九条第二款[5]规定，单位主要负责人没有及时消除生产安全事故隐患，没有与承包单位签订专门的安全生产管理协议，在合同中没有约定各自的安全生产管理职责，没有对承包单位的安全生产工作统一协调管理。

五、属地管理单位安全管理及履职情况

2024 年 1 月 3 日上午，茨菇塘街道应急办聘请第三方安全专家对塑料五厂租赁户进行安全生产检查。专家组提出了 3 条整改意见。2024 年 1 月 25 日。黄家塘社区联点领导茨菇塘街道办事处副主任张俊带队对塑料五厂租赁户进行整改意见复查工作。

2024 年 2 月，茨菇塘街道组织辖区各企业安全生产负责人到街道开展“开工第一课讲安全”培训，进一步提高辖区各企业安全负责人安全生产意识。株洲市塑料五厂袁荣义参加了此次培训，

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[3] 《高处施工安全技术规范》第 3.0.5 项规定：高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品，用具，并应经专人检查。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

并将安全生产的要求报告了负责人。株洲市荷塘区茨菇塘街道办事处已履行了安全生产监管职责。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

刘志国，男，株洲市渌口区隆鑫建材加工厂零工，违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[6]规定，在没有按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证（高处作业）的条件下违规上岗。违反《高处施工安全技术规范》JGJ180-2016 第 3.0.5[7]项规定，高处作业不系安全带，违章作业。在此次事故中，应负直接责任。鉴于在事故中死亡，建议不予追究。

（二）对有关责任人员的行政处罚建议

1.胥国，男，株洲市渌口区隆鑫建材加工厂经营者，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、第五项[8]规定，没有组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，没有及时消除生产安全事故隐患。在此次事故中，胥国应负领导责任，建议荷塘区应急管理部门作出行政处罚。

2.龙湘平，男，株洲市塑料五厂厂长，负责本厂全面工作，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项规定，没有及时消除生产安全事故隐患。在此次事故中，龙湘平应负有领

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。
[7] 《高处施工安全技术规范》第3.0.5项规定：高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查。
[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

导责任，建议荷塘区应急管理部门作出行政处罚。

3.梁松华，男，株洲市塑料五厂工会主席，负责本次事故合同签订工作，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[9]规定，在合同中没有与承包单位签订专门的安全生产管理协议，没有约定各自的安全生产管理职责。没有对承包单位的安全生产工作统一协调管理，在此事故中，应负监督管理责任，建议由公司内部作出处罚。

（三）对有关单位的处理建议

株洲市塑料五厂违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[10]规定，将单车棚树脂瓦加盖项目发包给株洲市渌口区隆鑫建材加工厂，没有签订专门的安全生产管理协议，在合同中没有约定各自的安全生产管理职责，没有对承包单位的安全生产工作统一协调、管理。建议荷塘区应急管理部门作出行政处罚。

七、事故主要教训

荷塘茨菇塘株洲市渌口区隆鑫建材加工厂"3·7"一般高处坠落事故，是一起安全生产意识淡薄，违规作业，安全生产监管不到位导致的事故。

通过此次事故一是反映出承包单位未组织并实施安全生产规章制度和操作规程，未及时消除生产安全事故隐患。没有制止

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。
[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

施工人员违反操作规程行为。二是施工人员安全意识淡薄，刘志国违反《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款[11]规定，在没有按照国家有关规定经专门的安全作业培训取得特种作业操作证（高处作业）的条件下违规上岗，违反《高处施工安全技术规范》JGJ180—2016 第 3.0.5 项[12]规定，高处作业未系安全带，未戴安全帽，违章作业。三是发包单位安全生产检查，督促不力，没有及时制止，纠正违章作业行为，导致事故发生，代价沉重，教训惨痛。

八、事故整改和防范措施

（一）履行安全生产主体责任。荷塘区各企业要开展自查自纠，落实安全生产责任，建立健全生产安全事故隐患排查制度，加强施工现场安全防护措施，严禁无证上岗作业，违章作业，杜绝一切安全漏洞，严防安全生产事故再次发生。

（二）加强教育培训。事故发生单位和相关单位要根据各自企业特点，有针对性地开展个性化的安全生产教育培训，特别是特种作业人员的培训工作，提升施工人员素质水平及安全技能。

（三）加强宣传教育和针对性执法。应急、住建、工信、市监等负有安全生产监督管理的部门应加大宣传力度，加强企业对高处作业风险认知和防范意识，在日常的执法检查中，加强对企业劳动者劳动用品佩戴情况，特种作业人员持证上岗情况的执法检查力度。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[12]《高处施工安全技术规范》第3.0.5项规定：高处作业人员应按规定正确佩戴和使用劳动保护用品、用具，并应经专人检查。

附件：1.荷塘茨菇塘株洲市渌口区隆鑫建材加工厂“3·7”一般高处坠落事故直接经济损失统计估算表

2.荷塘茨菇塘株洲市渌口区隆鑫建材加工厂“3·7”一般高处坠落事故调查报告审核签名表

株洲市荷塘区人民政府事故调查组

2024年4月25日

附件1

事故直接经济损失统计估算表

事故发生单位	株洲市渌口区隆鑫建材加工厂			
事故单位地址	株洲市塑料五厂			
事故发生时间	2024年3月7日		事故发生地点	株洲市塑料五厂单车棚
经营者	胥国		联系电话	157[redacted]60
事故等级	一般		事故特征	违章作业
事故伤亡	死：1人　伤：			
损失估计	人身伤亡后所支出费用	医疗费用（含护理费用）		0.7986万元
		丧葬及抚恤费用		82万元
		补助及救济费用		万元
		歇工工资		万元
		处理事故的事务性费用		万元

直接经济损失	善后处理费用	事故赔偿费用	万元
		现场抢救费用	万元
		清理现场费用	万元
	财产损失价值	固定资产损失价值	万元
		流动资产损失价值	万元
	总计（大写）捌拾贰万柒仟玖佰捌拾陆元（暂） （小写）：82.7986 万元		

分享到：

(http://tool.bshare.cn/share/qzone/index.html?url=http%3A%2F%2Fwww.hetang.gov.cn%2Fc21351%2F2024%2F12%2F25%2F251225171218.html&title=%E8%8D%B7%E5%A1%98%E5%8C%BA%E4%BA%BA%E6%B0%91%E6%94%BF%E5%BA%9C%E5%85%B3%E4%BA%8E%E5%8D%B0%E5%8F%91%E6%A0%AA%E6%B4%B2%E5%B8%82%E8%8D%B7%E5%A1%98%E5%8C%BA%E5%9F%8E%E5%B8%82%E6%9B%B4%E6%96%B0%E8%A1%8C%E5%8A%A8%E6%96%B9%E6%A1%88%EF%BC%882025-2027%E5%B9%B4%EF%BC%89%E7%9A%84%E9%80%9A%E7%9F%A5)

省级政府网站 (/c21930/) 省直单位网站 (/c21931/) 省内市州政务网站 (/c21932/)

市直部门网站 (/c21933/)

(https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=532788FA54CD0972E053012819AC6A64)

“我的荷塘”APP

“我的荷塘”微信公众号

株洲市互联网违法和不良信息举报

主办单位：株洲市荷塘区人民政府

承办单位：株洲市荷塘区人民政府办公室、株洲市荷塘区数据局

网站工作联系电话：0731-28428820

政务大厅联系电话：0731-28428800

湘公网安备：43020202000073 (http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=43020202000073) 湘ICP备14009879号-1

(https://beian.miit.gov.cn/#/Integrated/index)