深汕特别合作区鹅埠街道深汕汽车零部件工业园综合楼四“1·13”一般高处坠落事故调查报告

深圳市深汕特别合作区

管委会事故调查组

2025 年 3 月 27 日

目 录

一、事故基本情况 1

（一）事故发生单位及相关单位概况 1

（二）事故发生单位安全管理情况 4

（三）涉事工程竣工验收后终止监督情况 5

（四）事故发生经过 5

（五）事故现场情况 6

（六）人员伤亡和直接经济损失情况 7

二、事故应急处置及评估情况 7

（一）事故现场应急处置情况 7

（二）政府及相关部门应急处置情况 8

（三）事故善后情况 8

（四）事故应急处置评估 8

三、事故原因分析 8

（一）直接原因分析 8

（二）间接原因分析 9

四、有关责任单位存在的主要问题 9

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 10

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员（1 人） 10

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（5 人） 10

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（2 家） 12

（四）其他处理建议.....12
六、事故主要教训.....13
（一）安全生产管理不严，责任落实不到位.....13
（二）作业人员安全意识淡薄，违规作业问题突出.....13
七、事故防范和整改措施.....13

2025 年 1 月 13 日 18 时许，深圳市深汕特别合作区鹅埠街道深汕汽车零部件工业园综合楼四发生一起高处坠落事故，造成 1 人死亡，直接经济损失为 167 万元人民币。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）有关规定，区管委会授权区应急管理局牵头，成立由鹅埠办事处、区住建水务局、深汕公安分局、区总工会为成员单位的深汕特别合作区鹅埠街道深汕汽车零部件工业园项目“1·13”高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，深汕特别合作区鹅埠街道深汕汽车零部件工业园综合楼四“1·13”高处坠落事故是一起因作业人员未佩戴安全带、违规使用金属人字梯进行高处作业，相关企业对作业现场安全管理缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

（1）施工单位：深圳市金世纪工程实业有限公司（以下简称金世纪有限公司），成立于 1994 年 10 月 6 日，法定代表人：吴某森，统一社会信用代码：91440300192285847 7，类型：有限责任公司，地址：深圳市罗湖区宝安南路 3083 号蔡屋围发展大厦 2101，经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级等。

金世纪有限公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：D144045849，资质类别：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、机场场道工程专业承包贰级，有效期至 2028 年 3 月 22 日；持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2022]021628 延，许可范围：建筑施工，有效期至 2025 年 12 月 5 日。

（2）劳务分包单位：深圳市润业建筑劳务分包有限公司（以下简称润业建筑公司），成立于 2008 年 10 月 22 日，法定代表人：吴某东，统一社会信用代码：91440300680387068A，类型：有限责任公司，地址：深圳市福田区香蜜湖街道深南路联泰大厦 1003，经营范围：建筑劳务分包（须取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）、信息咨询等。

润业建筑公司持有《建筑业企业资质证书》，证书编号：DL 34408688，资质等级：施工劳务不分等级，有效期至 2027 年 4 月 24 日；持有《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ安许证字[2023]003266，许可范围：建筑施工，有效期至 2026 年 2 月 9 日。

2.事故相关单位概况

（1）建设单位：深圳比亚迪汽车实业有限公司（以下简称比亚迪有限公司），成立于2021年9月9日，法定代表人：罗红斌，统一社会信用代码：91440300MA5H00H93F，类型：有限责任公司（法人独资），地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇创元路中安视金融科技广场2栋3楼306室，经营范围：汽车零部件及配件制造、汽车零部件研发、汽车零配件批发零售等。

（2）监理单位：深圳市佳安特工程建设管理有限公司（以下简称佳安特公司），成立于2018年12月21日，法定代表人：张华，统一社会信用代码：91440300MA5FEP629R，类型：有限责任公司，地址：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区鸿鹏大厦2栋一单元601，经营范围：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、工程招标代理机构等。

深圳市佳安特工程建设管理有限公司持有《工程监理资质证书》，证书编号：E144064765，资质类别：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级，有效期至2029年6月25日。

3.事故工程概况

（1）事发工程为深汕汽车零部件工业园（E2022-001宗地二期）综合楼四（以下简称涉事工程），属于深汕汽车零部件工业园工程内容之一，建设地址位于深汕特别合作区鹅埠镇鹅埠片区深东大道与创智路交叉口南侧，建设规模9603.06㎡。

（2）合同签订情况

2023 年 9 月 10 日，比亚迪有限公司与金世纪有限公司签订《建设工程施工合同》，附属《工程质量保修书》，保修书中约定金世纪有限公司在质量保修期内承担工程质量保修责任，其中给排水管道的质量保修年限为 2 年。

2023 年 9 月 20 日，金世纪有限公司与润业建筑公司签订《建筑施工劳务分包合同》。

2023 年 10 月 25 日，比亚迪有限公司与佳安特公司签订《建设工程监理合同》，其中约定监理期至所有工程竣工验收合格、备案、最终验收合格及工程质保期满后 3 个月止。

（3）涉事工程竣工验收情况

2024 年 12 月 15 日，金世纪有限公司提交涉事工程的竣工总结报告；12 月 16 日，比亚迪有限公司组织各参建单位和区建设工程质量安全监督站参加涉事工程的验收会议，会议一致同意涉事工程竣工验收通过，工程质量评定为“合格”等级。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 金世纪有限公司编制了《高处坠落预防管理制度》《防止高空坠落安全技术措施》等制度，在涉事工程竣工验收后，金世纪有限公司退出主体工程管理，对涉事工程进行了日常巡查检查，但对劳务分包单位的安全管理不到位，未发现劳务班组作业人员违规进行高处作业的事故隐患。

2. 润业建筑公司未向金世纪有限公司上报维修作业安排，擅

自进行维修作业，未按金世纪有限公司制定的《高处坠落预防管理制度》办理高处作业审批[1]手续，高处作业现场未安排专人监护[2]，安排的作业人员不具备高处作业相关的安全操作知识与技能。

（三）涉事工程竣工验收后终止监督情况

区建设工程质量安全监督站收到比亚迪有限公司提交的《终止施工安全监督申请书》后，向比亚迪有限公司发放《终止施工安全监督告知书》，同时终止对涉事工程的施工安全监督。

2025 年 1 月 16 日，区住建水务局向鹅埠办事处发送《关于项目终止监督的函》，请办事处将涉事工程纳入网格化巡查范围，做好后续保修、整改等施工内容巡查监管工作。

（四）事故发生经过

2025 年 1 月初，金世纪有限公司水电施工员姚某江在对综合楼四巡查时，发现室内排水管道存在渗水、破损、不牢固等问题，便口头通知润业建筑公司水电班组组长黄某伟，让其组织人员找时间对综合楼四和其他已竣工项目的排水管工程进行排查，并根据实际情况进行维修、加固。当天，黄某伟把工作任务告知水电班组工人郑某坤和陈某稿。

1 月 13 日 13 时 30 分许，郑某坤独自一人前往深汕汽车零部件工业园综合楼四，对其室内排水管道开展排查，发现部分排水

---

[1]《高处坠落预防管理制度》第五条：作业前准备需进行风险评估，制定针对性安全措施，填写高处作业审批表。……

[2]《广东省安全生产委员会办公室 广东省应急管理厅关于实施高处作业“五个必须”的通知》（粤安办〔2020〕84 号）：五、必须安排专人监护。高处作业现场必须安排监护人员，负责作业现场的安全确认、监护、通信联络等工作，作业期间不得离开现场。

管存在不牢固的问题，便加装吊架进行固定。16 时许，郑某坤完成四楼排水管加固工作后，前往二楼继续作业。由于二楼作业面较高，郑某坤便向在 21 号厂房作业的工友陈某稿借用电动三轮车，前往仓库拉取金属人字梯用于作业。18 时 15 分许，陈某稿下班后联系不到郑某坤，于是前往综合楼四寻找。在综合楼四二楼，陈某稿发现郑某坤躺在金属人字梯旁地面上，面部朝上，耳朵出血，安全帽掉落在一旁，身上未佩戴安全带，呼喊其无反应。

（五）事故现场情况

经现场勘查，事故地点位于鹅埠街道深汕汽车零部件工业园综合楼四二楼，事发时深汕汽车零部件工业园综合楼四二楼正在进行排水管加固作业，二楼排水管安装位置距离坠落点高为 5.29m。现场有金属人字梯（展开后梯高约 3.76m）一副、安全帽一顶（生产日期为 2017 年，已超使用有效期），事发位置地面有血迹（见图 1）。

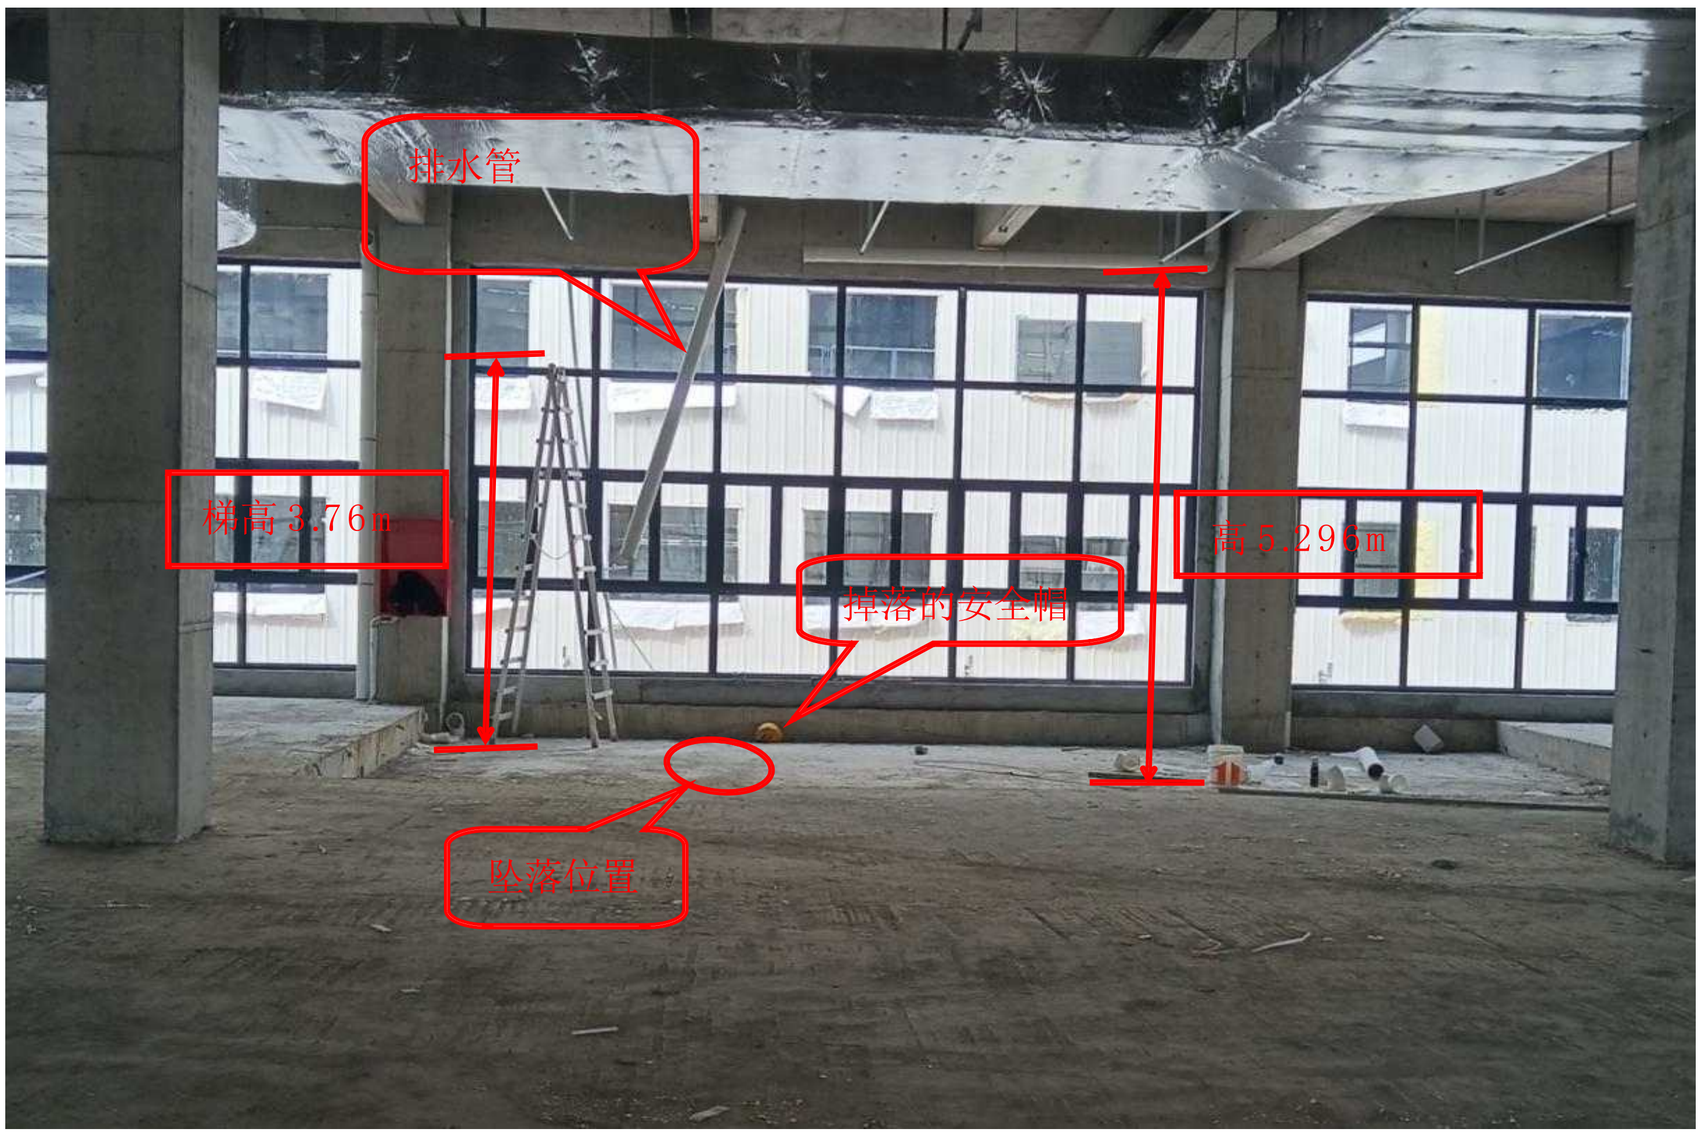


图 1 事发现场图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

郑某坤，死者，男，37 岁，广东省汕头人，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）等，事故造成的直接经济损失约为人民币 167 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

1 月 13 日 18 时 30 分许，金世纪有限公司相关人员到达事发现场，随后开车将郑某坤送往惠东县第二人民医院。19 时 23 分许，郑某坤被送至惠东县第二人民医院进行抢救。经医院诊断：郑某坤为急性开放性特重型颅脑损伤、左侧胸廓多发肋骨骨折、双侧广泛性创伤性湿肺等。

1 月 15 日上午，郑某坤家属与润业建筑公司签署《意外受伤处理协议》（赔偿协议）。当天 15 时，郑某坤仍在 ICU 接受治疗，家属为其办理出院。出院当天，郑某坤死亡。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，公安、应急等部门第一时间派员赶赴事故现场，对事发现场周围布置警戒，封锁、保护事发现场，固定有关证据，并开展前期调查工作。

（三）事故善后情况

润业建筑公司与死者家属就善后赔偿达成一致意见并签订调解协议，善后工作得到妥善处置，最大限度地降低此次事故造成的影响，未出现影响社会稳定的情况。

（四）事故应急处置评估

接报事故信息后，公安、应急等部门立即到达现场并采取了应急处置措施，响应迅速，处置及时得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

郑某坤对高处作业岗位风险认识不足，违规使用金属人字梯[3]进行高处作业，作业时未佩戴安全带[4]，且佩戴的安全帽已超使用有效期，从梯子上坠落导致事故发生。

---

[3]《建设工程安全文明施工标准（SJG 46-2023）》第 4.1.6 条第二款第一项：施工现场使用的人字梯高度不应超过 3000mm；……

[4]《建筑施工高处作业安全技术规范（JGJ80-2016）》 第 3.0.5 条：高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

（二）间接原因分析

1.金世纪有限公司未严格落实安全生产主体责任，对润业建筑公司的维修工作疏于管理，未及时发现并消除作业人员违规进行高处作业的事故隐患，且提供的安全帽已超过使用有效期。

2.润业建筑公司在进行维修作业前，未向金世纪有限公司上报作业安排；未按金世纪有限公司规定办理高处作业审批手续，高处作业现场无人监护;未对作业人员进行安全生产教育和培训，未确保作业人员具备高处作业必要的安全生产知识和掌握相关安全操作技能，未监督作业人员按规定佩戴安全带。

四、有关责任单位存在的主要问题

1.金世纪有限公司，作为事故项目的施工单位，对润业建筑公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，对维修作业漏察失管；未能及时发现作业人员违规进行高处作业的事故隐患；未为作业人员提供符合相关标准的劳动防护用品,其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[5]、第四十一条第二款[6]和第四十五条[7]的规定。

2.润业建筑公司，作为施工项目的劳务分包单位，未对作业人员进行安全生产教育和培训，未确保作业人员具备高处作业必

---

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：……生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为作业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用。

要的安全生产知识和掌握相关安全操作技能；高处作业现场无人监护，未监督作业人员按规定佩戴安全带，未督促工人落实防高坠措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[8]和第四十五条的规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，提出以下处理建议：

（一）因在事故中死亡免于追究责任人员（1 人）

郑某坤，男，润业建筑公司水电班组工人，负责排水管加固工作，其对高处作业岗位风险认识不足，违规使用金属人字梯进行高处作业，作业时未佩戴安全带，从梯子上坠落导致事故发生，对本起事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（5 人）

1. 吴某森，男，群众，金世纪有限公司法定代表人兼总经理，全面负责公司经营管理工作，履行主要负责人职责不到位，督促、检查本单位安全生产工作不力。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[9]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十

---

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对作业人员进行安全生产教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的作业人员，不得上岗作业。……

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……

五条第（一）项[10]的规定对其进行处理。

2.匡某，男，群众，金世纪有限公司项目经理，负责深汕汽车零部件工业园项目管理工作，其履行安全生产职责不到位，对维修作业期间的安全生产状况检查不力。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项[11]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[12]的规定对其进行处理。

3.史某雄，男，群众，金世纪有限公司项目安全主任，负责深汕汽车零部件工业园项目安全管理工作，未及时排查出劳务班组违规进行高处作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定对其进行处理。

4.吴某东，男，群众，润业建筑公司法定代表人，全面负责润业建筑公司在深汕汽车零部件工业园项目的管理工作，其履行安全生产管理职责不到位，未能督促消除作业人员违规进行高处作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

---

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：……（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；……

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

第二十一条第（五）项的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其处以行政处罚。

5.黄某伟，男，群众，润业建筑公司项目水电班组班组长，负责深汕汽车零部件工业园项目水电班组现场安全管理工作，其安排排查、维修作业任务后，未对维修作业现场进行安全检查，未监督作业人员使用安全防护用品。其行为违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项[13]的规定，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条对其处以行政处罚。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议（2家）

1.金世纪有限公司。对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[14]的规定对该公司处以行政处罚。

2.润业建筑公司。对事故发生负有责任，建议由深圳市深汕特别合作区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对该公司处以行政处罚。

（四）其他处理建议

1.易某忆，男，群众，佳安特公司总监理工程师，未严格履

---

[13]《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项：生产经营单位及其主要负责人或者其他人员有下列行为之一的，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1千元以上1万元以下的罚款；（一）违反操作规程或者安全管理规定作业的；……

[14]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

行岗位职责，未督促监理人员对施工保修阶段的工程进行现场巡查，建议由佳安特公司依据公司相关规章制度进行处理。

2.曾某，男，群众，比亚迪有限公司项目负责人，对事发工程的安全生产工作督促不力，建议由比亚迪有限公司依据公司相关规章制度进行处理。

六、事故主要教训

（一）安全生产管理不严，责任落实不到位

金世纪有限公司安全生产主体责任落实不到位，对竣工验收后的项目安全生产管理存在漏洞，对润业建筑公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，未及时发现并消除施工现场存在的事故隐患；润业建筑公司安全生产主体责任落实不到位，维修作业前未向施工单位上报工作安排，未保证作业人员知悉所在岗位存在的风险以及应对措施等内容，未督促作业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，作业人员对岗位风险认知不足。

（二）作业人员安全意识淡薄，违规作业问题突出

此次事故中，作业人员安全意识淡薄、自我保护意识差，为了工作效率而忽视安全，违规使用金属人字梯进行高处作业，作业时未按规定佩戴安全带，导致事故发生。

七、事故防范和整改措施

（一）金世纪有限公司要深刻吸取事故教训，进一步落实企业安全生产主体责任，健全本单位安全生产规章制度，加强对承

包单位的安全管理，认真开展安全隐患排查治理工作，制止并纠正违规作业行为，对查出的事故隐患及时整改；加强对作业人员的安全生产教育培训，为作业人员提供符合相关标准的劳动防护用品，全面提高安全生产意识，确保作业人员掌握并严格执行相关的安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）润业建筑公司要认真吸取事故教训，加强公司安全生产管理，加强对施工现场的安全管理，提升作业班组安全隐患自查自纠能力，教育及督促作业人员做好安全防护措施，佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品，督促作业人员严格遵守安全生产规章制度、操作规程，杜绝违规作业的行为。

（三）比亚迪有限公司要加强对监理单位和施工单位的安全监督，确保其履行相应职责，严格按照安全规定进行施工；佳安特公司要切实履行工程安全监管职责，严格落实公司各项管理规定，对检查中发现的各类安全隐患和风险，要及时采取有效措施督促施工单位落实整改。

（四）建议区住建水务局对已竣工验收项目建立信息共享机制，对已竣工验收并终止安全监督的项目，第一时间通报相关行业监管部门和属地部门。针对竣工后保修期间的小散工程和零星作业问题，属地部门要加强宣传指引，督促施工单位及时报备，切实填补竣工验收后小散工程和零星作业的监管空白，确保监管无死角、无遗漏。