里水金华西路商铺“3·9”一般坍塌事故调查报告

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二六年五月六日

目 录

一、事故概述 1
二、事故基本情况 2
（一）涉事商铺情况 2
（二）事故相关单位（人）基本情况 2
（二）现场勘查情况 3
（三）死者基本情况 6
（四）涉事商铺施工相关情况 6
（五）安全生产管理情况 8
三、事故发生经过及原因 9
（一）事故发生经过 9
（二）事故直接原因 9
（三）事故间接原因 10
（四）企业主要负责人履职情况 10
四、监管部门履职情况 10
五、事故应急情况及善后处理 12
（一）事故应急救援及信息上报情况 12
（二）医疗救治和善后情况 12
（三）事故应急处置评估 12
六、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 12
七、其他处理意见 14
八、事故教训和防范措施 15

2026年3月9日16时30分许，里水镇和顺金华西路一临街商铺发生一起倒塌事故，造成一人受伤。工人杨某生（男，35岁，贵州人）在切割砖墙过程中，因混凝土挑檐及其悬挑支座（相连的墙体和过梁）侧倾整体坍塌，导致被压受伤，由消防救援人员到场救出后送至南方医科大学第七附属医院进行救治，经抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了里水金华西路商铺“3·9”一般坍塌事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、区住建水务局、区城管局、里水镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故名称：里水金华西路商铺“3·9”一般坍塌事故。

（二）事故发生时间：2026年3月9日16时30分许。

（三）事故发生地点：佛山市南海区里水镇和顺金华西路24号旧临街商铺。

（四）事故相关单位（个人）：钱某远、程某启、广东越良

建筑工程有限公司、佛山市龙佑建筑有限责任公司、杨某平。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定，直接经济损失约110万元。

经调查认定，里水金华西路商铺“3·9”一般坍塌事故是一起因现场安全管理不到位，盲目施工造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）涉事商铺情况

涉事商铺为佛山市南海区里水镇和顺金华西路24、26、28、30、32、34、36号商铺，建筑面积为209平方米（无房产证），土地面积约206平方米（共证：南府国用字（91）第000623号中部分地块，详见系列号0615000366号宗地平面图）。2005年，钱某远、胡某通过拍卖竞价获得涉事商铺的土地使用权。

（二）事故相关单位（人）基本情况

1.钱某远，男，汉族，1984年1月1日出生，住址：广东省佛山市南海区******。钱某远系涉事商铺实际使用人，亦系商铺修缮施工活动的发包人。

2.程某启，男，汉族，1983年1月23日出生，住址：广东省佛山市南海区******。程某启系涉事商铺对外出租事务的合伙人之一。

3.广东越良建筑工程有限公司（以下简称“越良公司”），

《营业执照》统一社会信用代码：91440902MA55HFB8XR；住所：茂名市沿江南路3号大院5号1001房（住所信息自主申报）；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：陈某熙；注册资本：人民币叁仟捌佰万元；成立日期：2020年11月6日；经营范围：房屋建筑工程等，持有广东省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》。


4.佛山市龙佑建筑有限责任公司（以下简称“龙佑公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MABMG9L028；住所：佛山市南海区里水镇桂和路南大冲社区明星村土名“大窝地”自编5号（住所申报）；类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：吴某红；注册资本：壹拾万元人民币；成立日期：2022年5月7日；经营范围：许可项目：建设工程施工等。

5.杨某平，男，汉族，1993年10月22日出生，住址：四川省南部县＊＊＊＊＊＊。杨某平系龙佑公司的实际控制人。

（二）现场勘查情况

经事故调查组组织调查人员前往事发现场进行勘验，勘验情况具体如下：

涉事的连排商铺位于里水镇和顺金华西路，沿金华西路呈西南至东北方向建设，门牌号为36、34、32、30、28、26、24号，为砖混结构的单层建筑，建筑主体以砖墙为主，墙体顶部有钢筋混凝土梁，商铺通过砖墙分割为8个隔间，因修缮施工，事发前现场外围已用铁皮进行围蔽。

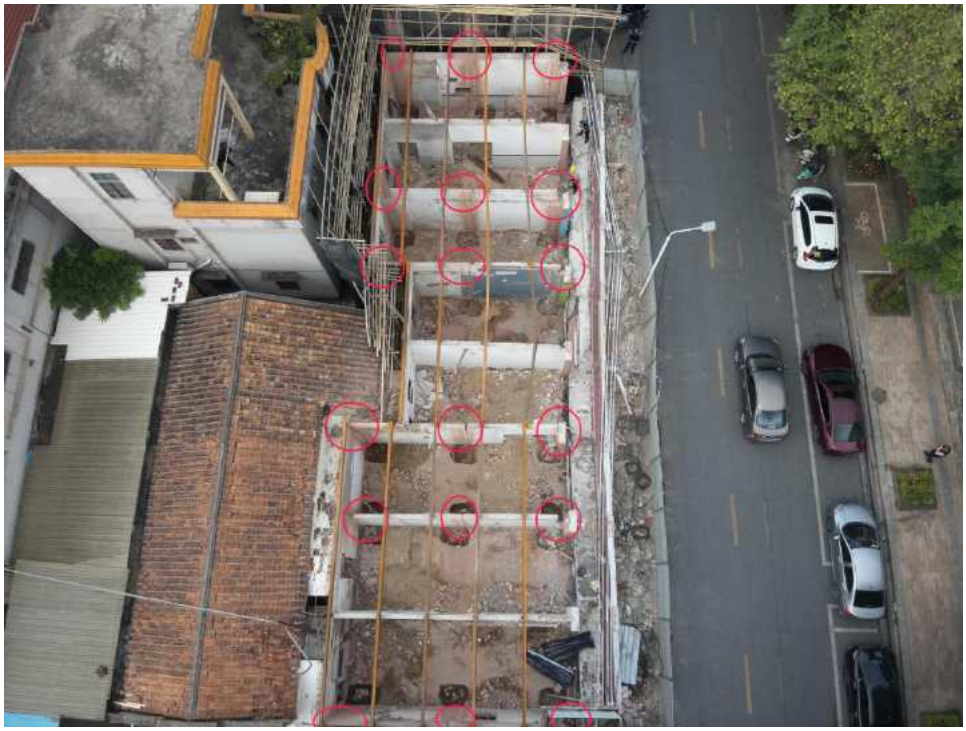

图为涉事商铺现场航拍图，沿金华西路呈西南至东北方向排列，图中红圈标记为切割墙体点位。

坍塌部位为连排商铺临街混凝土挑檐，挑檐呈整体倒塌，经勘验人现场测量，倒塌的混凝土挑檐总长约 27 米，外挑距离为 90cm，挑檐支座墙体宽 28cm，檐板厚度为 10cm，挑檐支座墙体（含过梁）约 73cm。事故发生部位位于连排商铺 24 号门面挑檐下方，现场有一顶破损安全帽、水鞋及血迹。商铺内有门式操作架、切割机等工具及烧焊设备、钢筋材料若干。事发时商铺原有顶瓦及木梁已全部拆除，墙体上架设工字钢横梁，自西南至东北方向建有墙体 9 面，其中第 1、3、4、6、7、9 堵墙体均有切割痕迹，共有 18 处切割点位，勘察切割墙体外露面，可见混凝土、钢筋均已被切断，切割面平滑；第 2、8 堵墙体未见切割痕迹，

顶部钢筋混凝土梁有扯断倒塌痕迹。



图为坍塌的混凝土挑檐



图为事故现场 事发现场钢筋混凝土梁被切断痕迹

（三）死者基本情况

死者杨某生，男，侗族，1991年9月12日出生，住址：贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县＊＊＊＊＊＊。

经查，杨某生系涉事商铺切割墙体的工人，未与龙佑公司或杨某平签订劳动合同或者劳务合同。

（四）涉事商铺施工相关情况

1.合作初衷与初步约定

2025年11月，因涉事商铺屋顶渗水，钱某远与程某启达成口头约定：双方按一人一半的比例承担商铺施工费用，施工完成后将商铺出租，两人平分出租收益。

2.施工合作洽谈与合同签订情况

2025年12月12日，钱某远、程某启与杨某平就涉事商铺施工事宜商谈，并达成合作意向。随后钱某远与龙佑公司签订《钢结构承建合同》，明确工程内容包括阁楼地面施工、砌砖、砸墙、铁棚天面搭建、外墙真石漆涂刷、厕所装修、铝卷闸安装、地板铺贴、楼梯及扶手制作安装、铝窗安装，合同造价为302800元。

2025年12月25日，因部分工程不符合施工要求、不允许施工，钱某远与龙佑公司重新签订《铺位翻新工程合同》，合同总价调整为186250元，约定工期为2026年1月15日至4月15日。

3.资质备案与施工审批流程

因龙佑公司不具备建筑施工资质，杨某平找到越良公司，提出借用越良公司相关资料用于施工备案，双方约定合同总价为

33210元，越良公司随即提供盖好公章的《换顶工程合同》、《装修委托授权书》以及公司的营业执照、《建筑业企业资质证书》和《安全生产许可证》电子扫描件给杨某平，并约定挂靠费用按照合同工程款的15%计算。钱某远签署了扫描件打印版的《换顶工程合同》，并将该合同及越良公司的相关资质材料一并提交至里水镇综合行政执法委员会办公室送审。经里水镇综合行政执法委员会办公室开会讨论，同意涉事商铺进行施工。

4.墙体切割相关约定

因切割墙体需要，杨某平委托陈某寻找切割墙体的工人。杨某平与吴某、杨某生、韦某能、韦某军四人达成约定：墙体切割费用按150元/个槽位计算，共切割18个槽位，总费用2700元。同时吴某、杨某生、韦某能、韦某军四人另行约定，扣除施工期间产生的餐费、油费以及工具损耗费用后，剩余的切割费用由四人平均分配。

5.涉事商铺施工情况

1月28日，杨某平和陈某对涉事商铺进行拆除瓦顶、搭建钢结构等施工作业。3月5日，杨某平安排了挖机对商铺立柱点位进行开挖，期间委托陈某寻找切割墙体的工人。3月8日，吴某和杨某生两人进场开始墙体切割作业，因现场施工环境受限，当天切割作业中止。3月9日上午9时许，吴某、杨某生、韦某军和韦某能四人再次携带环锯、盘踞、电线、水管、红外线仪和墨斗托等工具进场，按照两人一组的分工开展墙体切割作业。

经查，墙体切割作业流程如下：作业依据业主提供绘制的首层平面图实施，该图标注墙体切割点位共18处，涉及6面分隔墙体，每面墙各设置3个切割槽位，其中位于挑檐下方的槽位为6个。杨某平安排陈某按照首层平面图所示点位，在墙体上完成竖向标线作业，并由陈某安排切割作业工人作业内容；切割作业工人依据竖向标线，以32公分的宽度标准，使用墨斗弹设垂直切割线，随后采用环锯等机具沿切割线实施切割，切割范围从墙体顶部贯通至地面。截至事发当日16时许，吴某等4名作业人员已完成17个槽位切割施工，韦某军正在24号商铺门口处最后1个槽位实施切割作业，在切割过程中挑檐整体垮塌。



图为金华西街24号商铺，墙面切割痕迹为事发时韦某军切割最后一处槽位。

（五）安全生产管理情况

经查，钱某远未安排有资质的施工单位进行施工，统一协调管理不到位，未与施工单位签订安全生产管理协议。

龙佑公司施工现场安全管理不到位，未编制施工方案，未对杨某生等工人开展安全教育培训以及技术交底，未对作业现场开展隐患排查工作，未对挑檐进行支护。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

根据事发现场相关影像资料及现在工人询问笔录，经过综合分析，梳理本事故经过如下：

2026 年 3 月 9 日上午，吴某、杨某生、韦某军、韦某能进入金华西街商铺施工现场进行切割墙体作业。16 时许，韦某军在对金华西街 24 号商铺切割墙体时，商铺上方的挑檐突然发生坍塌，砸中了正处于下方收拾工具的杨某生，现场工人立即拨打 120 急救电话，救护人员到达现场后将杨某生送往南方医科大学第七附属医院救治，22 时许，杨某生经抢救无效死亡。

根据南方医科大学第七附属医院出具的《居民死亡医学证明（推断）书》，显示杨某生因失血性休克死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

根据现场视频、图片及询问笔录综合分析，推断挑檐坍塌原因如下：现场工人在进行切割墙体作业过程中，将商铺挑檐的后锚结构（位于商铺隔墙上的钢筋混凝土梁）切断；加之又对商铺

的部分隔墙进行切割，削弱了隔墙与竖向支撑挑檐的墙体横向连接力。在上述不利因素叠加之下，挑檐及其悬挑支座（相连的墙体和过梁）失稳，发生整体侧倾坍塌。坍塌的挑檐将下方作业人员压埋，致其受伤死亡。

（三）事故间接原因

1.钱某远作为涉事商铺的发包方，未与施工单位签订安全管理协议，未对施工现场进行有效管理，安全生产管理工作落实不到位。

2.龙佑公司作为涉事商铺的施工单位，施工现场安全管理不到位，未编制施工方案，未对杨某生等工人开展安全教育培训以及技术交底，未对挑檐进行支护，隐患排查不到位，未及时发现并消除挑檐失稳的安全隐患。

（四）企业主要负责人履职情况

杨某平作为龙佑公司的实际控制人，负责组织施工作业和施工现场安全管理，是龙佑公司的主要负责人，其未能组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未能组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未能督促、检查本企业的安全生产情况，未及时消除生产安全事故隐患。

四、监管部门履职情况

（一）里水镇人民政府

2025年2月5日，里水镇综合行政执法委员会组织了相关单位召开了“两违”联席会议，经会议谈论，原则上同意里水镇和顺

金华西路24、26、28、30、32、34、36号的换顶业务申请。

里水镇综合行政执法队在履行日常巡查时，未发现该建筑物存在新增违建行为，并自收到换顶申请之日起至联席会议召开前，持续开展巡查，亦未发现该建筑物出现新增违建行为。在事故发生时，钱某远聘请的施工单位、施工人员对原建筑物进行拆除，并未实施建设行为，未发现违规修建夹层和其他违法搭建情况。

事发后，里水镇城建和水务办公室调阅资料，发现该项目向社区备案资料不齐全，没有购买施工安责险，存在备案手续不齐全问题，截止事发前未收到该项目的备案资料。

（二）金溪社区

涉事商铺所属社区为金溪社区，社区网格员及镇安监站派驻工作人员，对辖区内的施工项目开展常态化安全巡查，履行“早发现、早报告、早处置的”属地监管职责。2026年2月5日会议后，网格员巡查中发现涉事商铺工程项目只购买了意外伤害团体保险，经社区网格员多次电话通知及现场告知，至事发时仍未见购买安全生产责任保险的相关资料。3月9日上午10时，社区安监工作人员巡查发现，该工地存在违规擅自施工行为。工作人员当场予以制止，重申未购买安责险、未办齐相关手续前不得施工，并要求立即停止作业。

根据《里水镇限额以下工程及零星作业施工安全管理办法（暂行）》的规定，金溪社区发现涉事工程未办理安全备案手续擅自动工的情况下，未采取有效措施及时制止、责令整改或者移交行业主

管部门依法查处。

五、事故应急情况及善后处理

（一）事故应急救援及信息上报情况

事故发生后，现场人员拨打120，由120救护车将杨某生送往南方医科大学第七附属医院救治，随后公安、应急管理部门工作人员到场处置。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇人民政府启动应急预案，积极做好善后协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。经评估，本次事故应急处置及时有效。

六、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）现场工人进行切割墙体作业过程中，将墙体上的钢筋梁切断，致使处于商铺上方的挑檐失稳坍塌，将正处于挑檐下方作业的工人压埋，导致事故发生，建议由施工单位龙佑公司给予

吴某、韦某能、韦某军批评教育。

（二）钱某远作为涉事商铺的发包方，将商铺换顶工程发包给无相应施工资质的单位进行施工，未签订安全管理协议，未对施工现场进行有效管理，安全生产管理工作落实不到位。以上行为违反了《建设工程质量管理条例》第七条[1]等规定，建议南海区住建和水务局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（三）龙佑公司施工现场安全管理不到位，未编制施工方案，未对杨某生等工人开展安全教育培训以及技术交底，未对挑檐进行支护，隐患排查不到位，未及时发现并消除挑檐失稳的安全隐患，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[2]、第四十一条第二款[3]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

（四）杨某平作为龙佑公司的实际控制人，负责组织施工作业和施工现场安全管理，是龙佑公司的主要负责人，其未能组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未能组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未能督促、检查本企业的安全生产情况，未及时消除生产安全事故隐患。对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条

---

[1]《建设工程质量管理条例》第七条：建设单位应当将工程发包给具有相应资质等级的单位。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

第（二）项、第（三）项、第（五）项[4]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

七、其他处理意见

（一）在事故调查过程中，发现越良公司存在将其建筑施工资质出借予龙佑公司使用的行为，该行为涉嫌出借建筑施工资质违法行为，反映出越良公司和龙佑公司法治意识淡薄，越良公司违规出借资质，漠视建筑市场管理规定和施工安全责任，龙佑公司借用他人资质承包相关业务，规避资质审核监管，均存在明显违法违规情形，严重扰乱建筑市场秩序，且易引发工程质量和施工安全隐患。建议由南海区住建部门对龙佑公司和越良公司的涉嫌违法违规行为进行查处，严肃追究两家公司相关责任，形成有力震慑，规范建筑市场秩序。

（二）在事故调查中，发现涉事商铺实际施工内容与备案内容不一致，反映钱某远未严格履行备案承诺，擅自变更建设内容的违法违规行为，涉嫌规避监管、违法建设。建议交由里水镇人民政府对以上涉嫌违法违规行为进行调查查处，严禁擅自变更施工内容，同时强化施工全过程监管。

（三）金溪社区发现涉事工程未办理安全备案手续擅自动工的情况下，未采取有效措施及时制止、责令整改或者移交行业主管部门依法查处。建议由里水镇人民政府对金溪社区进行严肃约

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

谈，责令社区严格履行安全生产属地管理责任，全面强化辖区限额以下工程及零星作业全链条日常管控。

八、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分建设单位未严格按照备案内容组织施工，选用无资质的施工单位进行施工，未及时发现并消除工人危险作业的事故隐患，部分从业人员安全意识淡薄，在未佩戴安全防护用品的情况下从事高处作业。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）钱某远要切实吸取本起事故的深刻教训，进一步落实建设单位安全生产主体责任，严格遵守相关法律规定，重新发包给具备安全生产条件或者相应资质的单位或个人，通知应当与承包者签订专门的安全生产管理协议，并对承包者的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的额，应当及时督促整改，消除安全隐患或问题。

（二）事故责任单位要严格督促事故单位迅速落实“三个必须”工作要求，深刻吸取事故教训，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；事故发生后，要求事故企业迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；事故企业事后要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到里水镇人民政府进行汇报，切实提

高作业场所的安全管理力度。

（三）住建部门应加大建筑资质挂靠行为、无资质施工的执法检查力度，严格依据相关法规开展排查整治，对挂靠、出借资质等违法行为依法从严处罚、实名曝光，纳入信用监管并标注资质异常，形成强力震慑，切实规范建筑市场秩序，保障工程质量和施工安全。

（四）城管部门要加强对辖区内违反《建设工程规划许可》或未按照《建设工程规划许可》内容进行建设行为的查处力度，重点整治新增违法建设行为，强化违法建设相关法律法规和典型案例的宣传曝光力度，提高群众守法意识。

（五）里水镇应强化属地建筑施工安全属地管理责任，加大辖区特别是限额以下工程及零星作业项目的常态化巡查，举一反三，完善申请、审核、备案、监管、验收等流程和制度，做到早发现、早制止、早处置，加大宣传引导力度，通过多种渠道普及限额以下及零星作业相关管理规定，提升业主、施工单位合规意识，规范作业行为，防范安全隐患。