岚山区虎山镇北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司“11·13”一般坠落事故调查报告

岚山区政府事故调查组

2025 年 3 月 17 日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故相关单位情况.....2
（二）事故发生地点情况.....3
（三）事故现场勘查情况.....3
（四）业务合同及安全管理协议签订情况.....4
（五）项目工程施工关系.....5
（六）事故人员有关情况.....6
（七） 劳动合同签订以及教育培训情况.....6
二、事故发生经过及应急救援情况.....6
（一）事故发生经过.....6
（二）应急救援情况.....7
三、人员伤亡、善后处理情况及事故上报情况.....8
（一）人员伤亡情况.....8
（二）善后处置情况.....8
（三）事故报告情况.....8
四、事故原因分析.....9
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....9
（三）事故性质.....10
五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议.....10

（一）免予追究责任人员 10
（二）对事故有关责任单位的处理建议 10
（三）对事故有关责任人员的处理建议 11
六、事故暴露出的问题 12
（一）企业安全管理责任落实不到位。 12
（二） 风险辨识和隐患排查治理不力。 13
（三） 安全教育和培训不足。 13
（四） 用工管理不规范。 13
（五） 现场安全监管不到位。 13
七、事故整改和防范措施 13

2024年11月13日上午11时20分许，北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司一名临时聘用人员在对山钢码头有限公司食堂楼顶防水找补作业完成后，下室内钢筋爬梯过程中由于木质直梯滑动致脚下踩空，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，2024年11月18日经岚山区人民政府批准，成立了由区应急局牵头，区交通运输局、区总工会、区公安分局、区住建局、虎山镇人民政府等部门单位组成的北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司“11·13”一般坠落事故调查组（以下简称事故调查组），日照市安委办对该起事故进行挂牌督办，同时邀请市交通运输局、北京市门头沟区、区纪委监委、区检察院派员参与事故调查工作。事故调查组依法对该起事故进行调查，并聘请了有关安全生产专家参与技术调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司“11·13”一般坠落事故是一起因对钢筋爬梯风险辨识缺失，日常隐

患排查不到位以及从业人员未按规定正确佩戴和使用劳动防护用品造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位情况

1.日照港山钢码头有限公司

日照港山钢码头有限公司（以下简称山钢码头公司）成立于2014年3月20日，注册地位于山东省日照市上海路南海滨五路东，法定代表人为张某磊。经营范围包括码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、煤炭、焦炭等装卸、仓储及物流服务。

2.山东蓝象建筑工程有限公司

山东蓝象建筑工程有限公司（以下简称山东蓝象公司）成立于2016年11月21日，注册地位于山东省日照市经济开发区北京路街道上海路500号，法定代表人为何某。经营范围包括房屋建筑工程、市政工程、建筑装饰装修工程等。具备建筑工程施工总承包贰级企业资质及建筑施工企业安全生产许可证。

3.北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司

北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司（以下简称北京中瑞日照分公司）成立于2021年9月3日，注册地位于山东省日照市东港区日照街道沙墩生活1区西门沿街390号，负责人为李某。经营范围包括一般项目：凭总公司授权开展经营活动。北京中瑞鑫达建设有限公司授权同意其使用总公司建筑业企业资质证书及建筑施工安全生产许可证从事经营活动。

4.北京中瑞鑫达建设有限公司（分包施工单位总公司）

北京中瑞鑫达建设有限公司（以下简称北京中瑞公司）成立于2020年1月16日，注册地位于北京市门头沟区斋堂大街45号科技楼ZT943室，法定代表人为张某辉。经营范围包括施工总承包；专业承包；工程勘查；工程设计；劳务分包。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；施工总承包、专业承包、工程勘查、工程设计依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）北京中瑞鑫达建设有限公司对外投资4家公司，设有689处分支机构。

（二）事故发生地点情况

事故发生地点位于山钢码头公司食堂三楼屋面上人孔下方，现场设有通往屋面上人孔的钢筋爬梯，钢筋爬梯上搭设木质直梯，北侧设有防火门，南侧设有楼梯及楼梯防护栏。

（三）事故现场勘查情况

事故调查组于2024年11月16日至11月19日对事故发生现场进行勘查，勘查结果如下：室内钢筋爬梯设有7根踏棍，最下方踏棍离地间距约1.5m、相邻踏棍垂直间距约0.33m、踏棍宽度约0.5m、踏棍插入墙体深度约0.2m、脱落的踏棍孔洞离地间距约2.8m（见图1）。现场另有一备用木质直梯，所用木质直梯是事发前已经搭设的，经了解问询无任何人安排此事宜，当时由于墙壁钢筋爬梯距离地面有点高，作业人员无法进行攀附才从外边

找来木质直梯做登高攀爬辅助，所搭设的木质直梯未进行加固、未做防护，也没有明确监护人进行监护。事发现场坠落人员的身体呈西北和东南形态，安全帽掉落一边，该人员未穿戴安全带或安全绳。

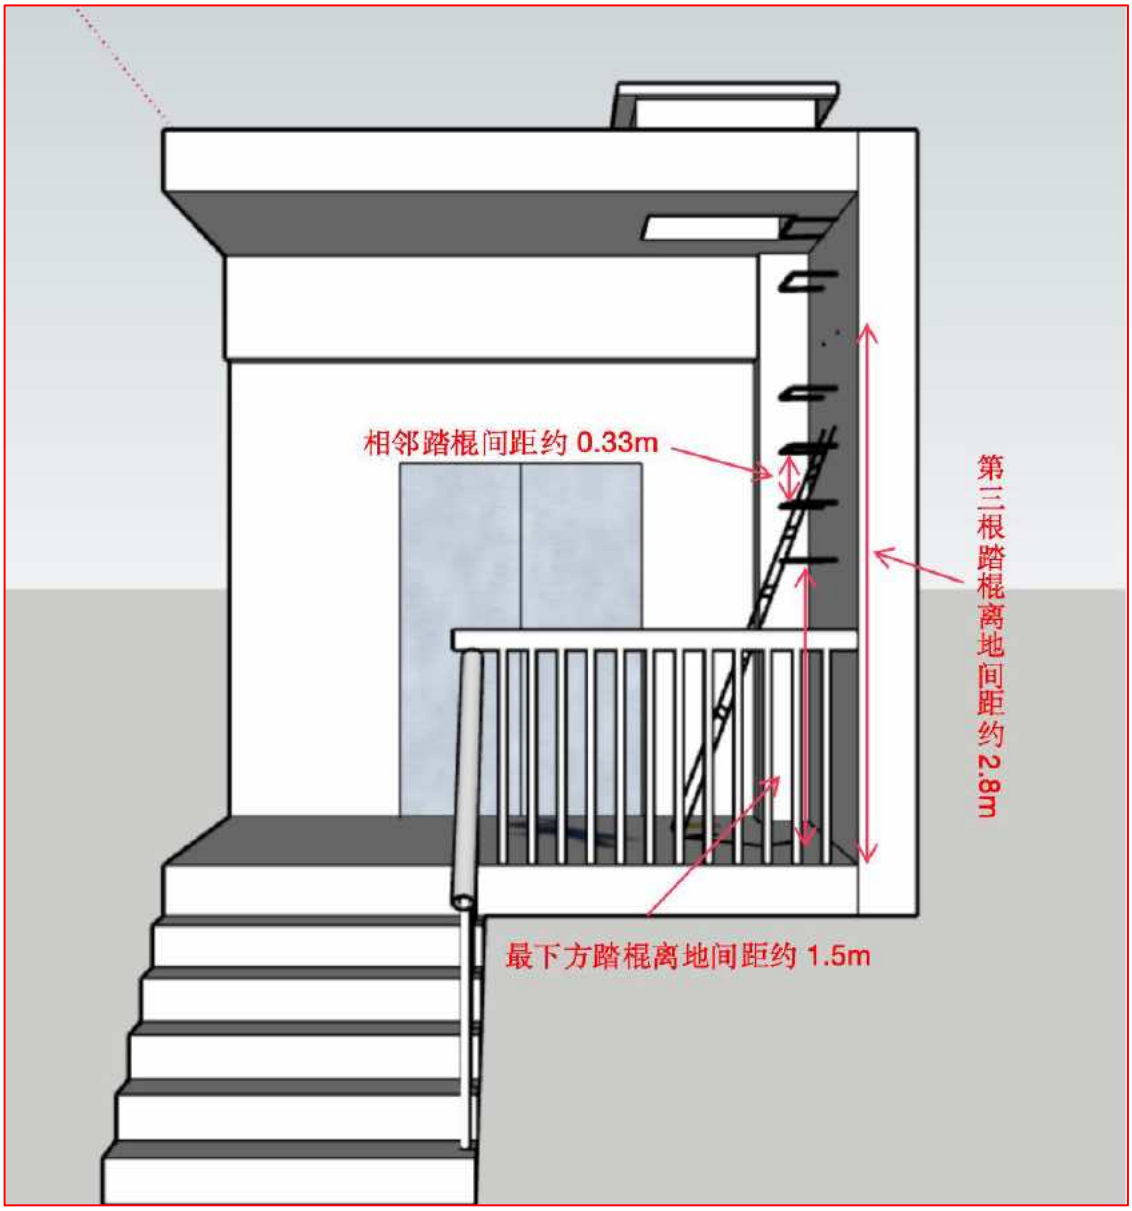


图 1 事故发生地点示意图

（四）业务合同及安全管理协议签订情况

1.山钢码头公司（甲方）与山东蓝象公司（乙方）于2024年1月1日签订《小型零星工程安全管理协议》，就建设项目安全管理事项协商一致，明确了各自的安全职责。建设项目为山东蓝象公司承包山钢码头公司的小型零星工程。甲方承诺对乙方的施工资质资料进行入场前审查，对乙方现场作业提供必要的安全生产条件。乙方承诺对进入甲方区域进行的作业负有安全生产主体责任，在施工前认真勘察现场，组织对作业人员进行安全生产教育培训等。同时对风险管控与安全作业条件、安全教育与培训、作业现场控制等方面作出了约定。

2.山东蓝象公司（甲方）与北京中瑞日照分公司（乙方）于2024年1月26日签订《分包合同》和《分包工程安全管理协议》，明确了各自的安全职责。其中在《分包合同》第10、劳务分包人义务中的10.11明确了对所使用人员的要求。第13、事故处理中的13.2明确事故上报主体和规定“发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方”等以及承担相关费用的规定。分包范围为对山钢码头公司直接委托的各类零星项目进行施工作业。协议内容主要包括：甲方应对其施工现场的工作人员进行安全教育，乙方必须具备施工相应的施工资质证书和安全生产许可证，证书必须在有效期内，乙方应当按照有关规定，配备专职安全管理人员。

（五）项目工程施工关系

山钢码头公司将食堂楼顶防水找补工程发包给山东蓝象公司，

山东蓝象公司又将该工程分包给北京中瑞日照分公司，北京中瑞日照分公司具体负责安排施工,临时聘用施工人员具体进行作业。2024 年 6 月 3 日，山东蓝象公司针对“山港码头公司食堂楼餐厅窗户漏雨打胶维修，食堂楼顶漏雨点防水处理等施工作业内容”对北京中瑞日照分公司进行安全技术交底。

（六）事故人员有关情况

于某好，男，汉族，68 岁，身份证号 372802********3537，家庭住址：山东省日照市岚山区安东卫街道办事处***村，系北京中瑞日照分公司临时聘用人员。经对该人员的既往病历进行调阅发现该作业人员存有肢体麻木、高血压、急性脑血管病、糖尿病、肝功能不全、高脂血症以及脑梗死等并发症。2011 年因脑挫伤伴硬膜下血肿在日照市人民医院住院 37 天。

（七）劳动合同签订以及教育培训情况

北京中瑞日照分公司未与临时聘用人员于某好签订劳动合同，未按规定对临时聘用人员于某好开展专门的安全生产教育培训。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2024 年 10 月 29 日，北京中瑞日照分公司负责人李某组织施工人员对食堂楼顶进行防水施工处理，因防水效果不佳致使食堂楼顶继续有渗漏水出现。11 月 4 日，李某找来临时施工人员隋某华到食堂楼顶查看漏水情况,并安排其从 11 日开始进行防水找补作业。11 月 11 日至 13 日隋某华与其他 5 名临时聘用施工人员到

食堂楼顶进行防水找补作业。11 月 13 日上午 8 时 20 分，根据施工进度和当天的工作安排，上午的主要工作是对楼顶渗漏处进行找补，11 时 20 分许，现场负责人隋某华和于某好等 6 人在防水找补作业完工后准备离场。按照顺序于某好第一个由楼顶上人孔入室内钢筋爬梯开始下行，在下行第一根和第二根踏棍时未见任何反响（弯腰下行且速度很慢），当下行接近第三根踏棍时，由于临时搭设在钢爬梯上的木质直梯滑动，致使于某好右脚踩空、左脚下滑、身体竖向重心失稳后倾，在后倾下落的过程中于某好随手抓住墙壁的第三根踏棍，随着身体后倾和重心下坠墙体内的第三根踏棍被于某好顺势拽出，导致其身体倾斜坠落头部着地。

（二）应急救援情况

事故发生后，在顶部上人孔处的现场负责人隋某华迅速沿室内钢筋爬梯下至地面，发现于某好头朝西北方向，仰面朝上躺在地上，右脚卡在木质直梯最底层横杆上，安全帽掉落在旁边，额头有被踏棍砸伤的痕迹，掉落的踏棍在于某好的脖子上，面部有灰尘，嘴角有白沫。现场负责人隋某华把于某好脖子上的踏棍拿掉并对他面部进行擦拭，后使用旁边的保温材料垫在于某好的头部下方并呼唤于某好“问他怎么样”，当时于某好有意识但说不出话来，对隋某华摆手示意。随后隋某华打电话给北京中瑞日照分公司负责人李某告知现场情况，后从楼顶下来的田某春于 11 时 27 分拨打 120 急救电话，救护车到达现场后，现场有关人员将于某好抬上救护车送往岚山区人民医院救治，11 月 18 日 2 时 17 分，

于某好经医院抢救无效死亡。

三、人员伤亡、善后处理情况及事故上报情况

（一）人员伤亡情况

于某好，男，汉族，68岁，身份证号372802********3537，系北京中瑞日照分公司临时聘用人员，山东省日照市岚山区人，经日照市岚山区人民医院抢救无效死亡。

（二）善后处置情况

事故发生后，事故相关单位积极与死者家属协商处理善后事宜，于2024年11月20日达成并签署赔偿协议，善后处理工作完成。

（三）事故报告情况

1.日照港山钢码头有限公司、山东蓝象建筑工程有限公司依据集团事故上报管理规定，在接报后已按规定上报集团公司，同时要求建设施工方有关人员按照规定上报当地县级以上人民政府负有安全生产管理职责的有关部门。

2.北京中瑞鑫达建设有限公司法人代表张某辉，作为公司的主要负责人未按规定的时限将事故上报属地政府应急管理部门和负有安全监督管理职责的部门。

3.北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司负责人李某，作为分公司的主要负责人未按规定的时限将事故上报属地政府应急管理部门和负有安全监督管理职责的部门。

2024年11月15日，北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分

公司负责人李某电话向岚山区应急管理局上报该起事故，事故涉嫌迟报。

四、事故原因分析

（一）直接原因

1.临时搭设木梯固定不牢固。木质直梯受力后滑动，攀爬人员竖向重心失稳后倾，致使钢爬梯第三级踏棍横向受力被拔出，随作业人员一同坠地。

2.作业人员未按规定正确使用和佩戴劳动防护用品。安全带未佩戴，踏空重心失稳坠落时失去安全带的防护。安全帽帽带未系紧导致坠地时头部缺少防护。

（二）间接原因

1.北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司

北京中瑞日照分公司安全管理体系建立不完善，安全管理职责未能有效制定和履行，对施工作业中的风险隐患未能进行有效管控。未对临时聘用人员进行审查，未能确保作业人员具备符合作业要求的条件和作业能力。安全教育和培训流于形式，致使作业人员缺乏基本的安全防范意识，作业人员未正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.北京中瑞鑫达建设有限公司

北京中瑞公司落实安全生产主体责任不到位，未建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，未制定全员生产责任制致使职

责岗位不明确，未按规定对下设分公司和单位开展隐患排查，无日常管理和隐患排查记录。

3.山东蓝象建筑工程有限公司

山东蓝象公司对分包单位的安全生产条件审查不严格、不细致，对其安全资质、人员培训等情况审核把关不严。对分包单位的施工安全监管存在漏管，日常安全生产管理缺失。虽然签订了安全协议，未能真正落实到动态安全管理，缺乏监督和检查。

（三）事故性质

经事故调查组初步调查认定，北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司“11·13”一般坠落事故是一起因对钢筋爬梯风险辨识缺失，日常隐患排查不到位以及从业人员未按规定正确佩戴和使用劳动防护用品造成的一般生产安全责任事故，且事故迟报。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

于某好，男，北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司临时聘用人员。安全生产意识淡薄，未按规定正确佩戴和使用劳动防护用品盲目下梯，对事故的发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条

第（一）项[1]之规定对其进行处罚。

2.山东蓝象建筑工程有限公司，落实企业安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定对其进行处罚。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.隋某华，北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司施工作业现场负责人，未认真履行安全生产管理职责，对作业现场监督检查不到位，未发现作业现场周边存在的安全隐患，对事故的发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（二）项[2]之规定对其处上一年年收入20%的罚款。

2.李某，北京中瑞鑫达建设有限公司日照鲁东分公司负责人，作为负责人未依法履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[3]之规定，对其处上一年年收入40%的罚款。因迟报事故，建议由岚山区应急管理局依据《生产安全事故报告

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

和调查处理条例》第三十五条第（二）项[4]之规定，对其处上一年年收入60%的罚款。建议合并对其处上一年年收入100%的罚款。

3.唐某波，中共党员，山东蓝象建筑工程有限公司项目二部负责人，作为该区域施工项目部第一责任人，未认真履行项目部安全管理职责，对发包单位的人员管理、教育不到位，对作业人员的三违行为监督不力，对事故发生负有责任。建议由岚山区应管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（二）项之规定对其处上一年年收入20%的罚款。

4.王某国，山东蓝象建筑工程有限公司项目二部技术负责人，作为该区域施工项目部技术责任人，履行区域安全管理职责不到位，对区域施工作业现场的安全管理监督检查不到位，未及时发现存在的事故隐患，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（二）项之规定对其处上一年年收入20%的罚款。

5.建议山钢码头有限公司按照内部有关规定，对负有管理责任的有关人员进行处理,将处理结果上报岚山区应急局进行备案。

六、事故暴露出的问题

（一）企业安全管理责任落实不到位。

1.山东蓝象公司作为总承包单位，对分包单位的安全生产管理职责未跟踪落实，对分包单位的日常安全监管不到位，未能有

[4]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的，处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（二）迟报或漏报事故的。

效识别和排查存在的安全风险。

2.北京中瑞日照分公司作为实际施工单位，未严格履行施工现场管理职责，安全生产管理混乱，未建立有效的安全防护措施。

（二）风险辨识和隐患排查治理不力。

对涉及作业现场的有关设施、设备未开展隐患排查和安全风险评估，致使安全隐患存在。

（三）安全教育和培训不足。

未对作业人员开展足够的安全教育和培训，作业人员对作业环境缺乏安全风险意识别能力，对安全隐患的应对措施不熟悉。

（四）用工管理不规范。

北京中瑞日照分公司在招临时聘用人员时，未按规定对其年龄、身体状况及安全作业能力进行审核。临时聘用人员缺乏保障，用工用人机制不合规致使安全无法得到有效落实。

（五）现场安全监管不到位。

山东蓝象公司和北京中瑞日照分公司未规定指派专人负责，导致现场安全监管出现漏洞。

七、事故整改和防范措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任，举一反三，严防此类事故再次发生，提出以下防范措施和建议:

（一）汲取事故教训。事故相关单位要深刻汲取本次事故教训，召开事故专题会议，通报事故情况，举一反三，深刻汲取事

故教训，认真分析事故原因，针对事故中暴露出的问题，制定整改防范措施，杜绝事故再次发生。

（二）加大风险隐患排查力度。事故相关单位要进一步加强对施工作业现场的风险辨识管控力度，组织内部有关职能部门对所有外包施工作业项目存在的风险进行重新辨识，制定相应的安全管控和预防措施。要重点检查施工作业现场设施设备的安全性，特别是辅助设施的设计、安装及稳固情况。要明确到责任部门和人员。

（三）落实安全生产主体责任。事故相关单位应切实履行安全生产主体责任，认真梳理细化各项管理制度，明确职责，强化制度落实和监督检查，加强对现场安全施工的指导与检查，及时消除现场安全事故隐患。事故相关单位要强化现场安全监管，对作业现场的安全管理要配备专职人员进行负责，强化巡查和监督力度，确保规范操作，杜绝安全“盲区”。

（四）强化对临时聘用人员及分包单位的安全管理。事故单位要进一步审核用工管理，确保用工合法化。山东蓝象公司要进一步强化对分包单位施工作业现场的检查力度，确保各项安全措施落实到位，严防事故发生。

（五）强化属地安全生产管理责任。事发相关企业的上级管理单位，要及时对所属子公司存在的问题进行认真分析，制定实施有效的监管方式、方法。