山东博兴县冠宇包装有限公司
“2·7”一般机械伤害事故调查报告

2021年2月7日18时30分许，山东博兴县冠宇包装有限公司员工在日照宝华新材料有限公司精整工场冷轧产品包装6号线进行冷轧薄钢卷套装作业中，发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失110万元。

根据群众举报，经山东省人民政府安委会办公室先期进行了解核实后，将该起事故移交岚山区人民政府依法依规进行调查。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等有关规定，2022年7月8日，岚山区人民政府成立了由区应急局牵头、区总工会、区公安分局、区工信局、虎山镇政府等部门单位人员组成的山东博兴县冠宇包装有限公司“2·7”机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行调查。对事故责任单位和人员的有关情况及时与区纪委、监委进行汇报，区纪委、监委原则同意该起事故报告。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、综合分析、查阅相关资料以及专家论证，查明了事故发生经过、直接原因和间接原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，对有关责任单位和责任人员提出了处理建议，并针对事故原因及暴露

出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故有关单位基本情况

1.山东博兴县冠宇包装有限公司（以下简称“冠宇包装公司”），成立于2014年03月06日，注册资本为1088万人民币，法定代表人为杨士忠，统一社会信用代码91371625093186878M，注册地址为滨州市博兴县兴福兴三村，经营范围包括一般项目：包装材料及制品销售；包装服务；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.日照宝华新材料有限公司（以下简称“日照宝华公司”），成立于2014年5月26日，注册资本为23000万美元，法定代表人为徐伟，统一社会信用代码913711004942123361，注册地址为山东省日照市岚山区虎山镇厦门路以西、玉泉二路以东、钢城大道以南、化工大道以北，经营范围包括：酸洗板、镀锌板、彩涂板、汽车用钢板、建材用钢板、液体包装材料（不含食品包装材料）的加工和销售；冷轧制品销售；普通货物进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故单位业务承包合同情况

1.日照宝华公司与冠宇包装公司于2021年2月1日签订了《日照宝华新材料有限公司冷轧产品包装（材料及劳务）整体外包承揽合同》，承包范围：冠宇包装公司负责冷轧薄板制造部产品的包装业务，包括按生产计划倒运、接收需包装的成品

钢卷、钢板、钢带以及高速台车、包装机组、叉车等设备操作;产品的包装、称重、贴标签、更换标签、信息整理及系统录入;负责配合电平车(含有轨、无轨)、子母车倒运;负责设备点检、区域内安全隐患排查及整改、现场工生清理、环保、6S 综合治理、合理的创新技改等工作;负责包装作业所需用到的所有包装材料、工器具等;负责包装材料的卸车、准备及包装材料计划提报、采购、库存盘点等。

2.2021 年 2 月 1 日，日照宝华公司与冠宇包装公司签订了《冷轧产品包装（材料及劳务）整理外包协力厂商职业健康与安全管理协议》，协议中明确了双方安全职责和权利。

（三）事故单位现场基本情况

经对事发现场多次勘查以及对相关资料调阅得知，事故发生地点位于日照宝华公司精整工场 6 号包装线提升机，提升机机架高度为 2940mm、机架宽度为 2320mm、挑臂与钢卷间距离为 370mm、钢卷直径为 1480mm、钢卷重量为 9405kg，提升机西侧操作按钮距离面的高度为 1350mm、操作按钮具体钢卷卷芯距离为 860mm、吊臂伸出长度最大为 1315mm、横移速度为 0.25m/s（详见图 1）。

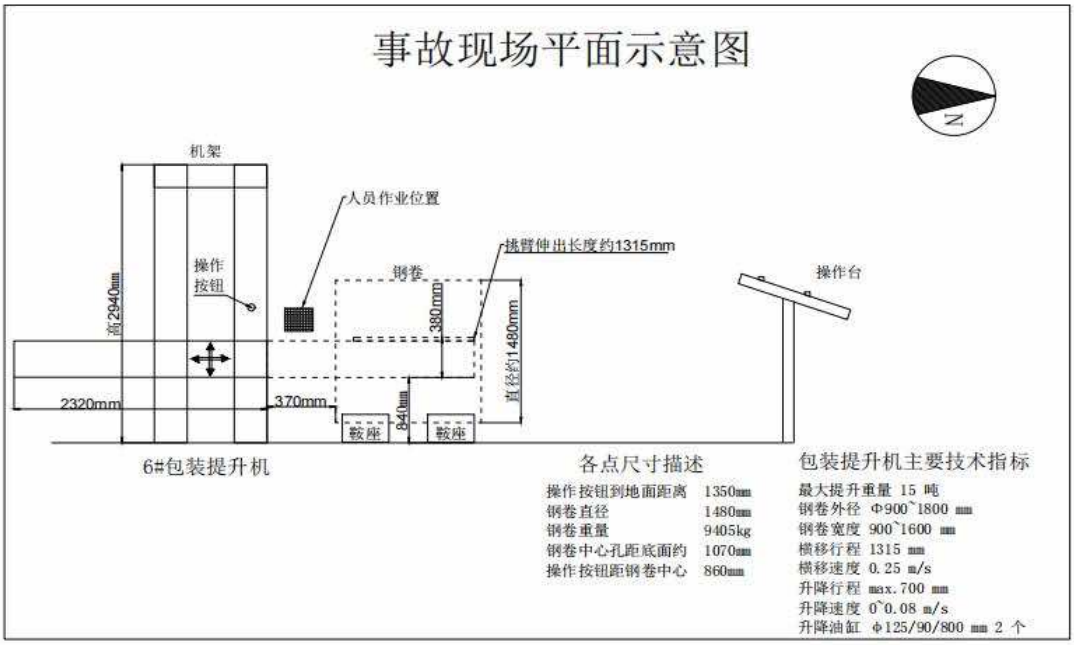


图 1 事故现场平面示意图

（四）其他相关调查情况

日照宝华公司对冠宇包装公司资质、从业人员资格进行了审查，与冠宇包装公司签订了《冷轧产品整体外包承揽合同》与《协力厂商职业健康与安全管理协议》，明确了发包方、承包方各自安全职责，并将冠宇包装公司纳入日照宝华公司进行等同安全管理。日照宝华公司对冠宇包装公司作业人员进行入厂前安全交底、考试并制定了日常检查、定期检查等方式对相关方单位作业活动、作业行为等进行监督管理，并对检查所存在情况进行通报、考核。

二、事故发生经过、应急救援及事故瞒报情况

（一）事故发生经过

2021 年 2 月 7 日 18 时 25 分许，冠宇包装公司包装作业人员于富在精整工场 6 号包装线北侧操作台操作提升机将钢卷起后进行套塑作业，套塑作业完成后，于富操作提升机将挑臂收

回，准备进入下一工位进行塑料膜密封与甲纸护角作业。此时，于富发现钢卷卷芯内塑料膜套装不平整，随后由提升机西侧机架处探身进入卷芯内进行整理，右手误碰提升机西侧操作按钮，挑臂突然伸出后将于富头部挤在钢卷卷芯处。

（二）事故救援情况

2021 年 2 月 7 日 18 时 30 分许，当班大班长闫家新发现于富蹲在提升机西侧场地上，两手摁住右后耳朵轮廓，当时耳部流溢出大量血液，闫家新立即电话通知项目部专职安全员葛秀涛并安排人员拨打 120 急救电话，葛秀涛接到电话后立即从 14 号生产线赶到事故现场，并拨打电话向项目经理秦建卫、公司副总经理纪友元进行汇报。救护车辆达到后，于富被送往日照市岚山区人民医院进行救治，19 时 30 分左右，公司副总经理纪友元到达医院。20 时 29 分，伤者于富经日照市岚山区人民医院抢救无效、宣布死亡。

（三）事故瞒报情况

事故发生后，冠宇包装公司负责人及其他有关人员未向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的部门进行报告，事故构成瞒报。

三、事故人员伤亡及善后处理情况

（一）人员伤亡情况

事故造成一人死亡，死者：于富，男，35 岁，为冠宇包装公司包装工。

（二）善后处理情况

2021 年 2 月 9 日，冠宇包装公司与死者家属签订赔偿协议，善后工作处理完毕。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1.作业人员于富安全风险防范意识淡薄，违反了冠宇公司《提升机及套塑作业生产作业标准》第二条：“从提升机对面的操作侧内芯将剩余塑料薄膜挂到安全环上，禁止进入提升机一侧整理材料”的规定，冒险进入提升机危险区域内进行作业，误碰操作开关导致头部被挤伤。。

（二）间接原因

1.冠宇包装公司未定期组织全员安全生产教育培训，从业人员未掌握必要的安全生产知识以及有关的安全生产规章制度和操作规程，对本岗位的安全操作技能不熟知、不熟练，作业现场安全生产条件未从技术上、管理上制定相应的防范措施，对作业现场存在的安全隐患、违章作业行为未能及时发现并消除。

2.冠宇包装公司副总经理、现场负责人纪友元，督促落实本单位安全生产教育和培训计划不力，对公司的安全生产工作督促、检查不到位，对作业现场存在的安全隐患和违章行为未及时发现消除。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，冠宇包装公司“2·7”机械伤害事故是一起因违规操作、违章作业造成的一般生产安全责任事故，且存在瞒报行为。

五、有关部门、政府监管情况

岚山区工信局、虎山镇人民政府、岚山区应急局作为行业主管、属地监管以及综合监管职能部门，对所辖企业事故瞒报行为失察。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

1.于富，安全生产意识淡薄，未按照安全生产操作规程和作业标准进行作业，冒险进入危险区提升机内进行操作，致使事故发生，对事故的发生负有直接责任。鉴于已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位的处理建议

1.山东博兴县冠宇包装有限公司，作为该区域包装作业的总包方，落实承包单位的安全生产主体责任不到位，对事故的发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《安全生产法》（2014版）第一百零九条第（一）项[①]规定处以40万元的行政处罚。

因瞒报事故，建议由岚山区应急管理局依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三十六条第（一）项[②]的规定处以100万元的罚款。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.闫家新，男，山东博兴县冠宇包装有限公司项目部六号包

①《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第一百零九条，发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款。

②《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）第三十六条，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款；对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款；属于国家工作人员的，并依法给予处分；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）谎报或者瞒报事故的。

装线班长，作为死者所在班组班长，未充分履行安全管理职责，对当班人员管理、教育不到位，对作业人员的违规、违章行为监督不力，对事故发生负有责任。建议由山东博兴县冠宇包装有限公司依据内部规定对其作出处理。

2.葛秀涛，男，山东博兴县冠宇包装有限公司项目部专职安全管理员，负责项目部的安全培训教育和安全巡查，未有效履行安全管理职责，日常巡查、检查不到位，未能及时排除事故隐患，对事故的发生负有管理责任。建议由山东博兴县冠宇包装有限公司依据内部规定对其作出处理。

3.秦建卫，男，山东博兴县冠宇包装有限公司项目部经理，履行项目部的安全管理职责不到位，对项目部的安全生产现场监督管理工作不力，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《山东省安全生产条例》（2017版）第四十五条第二款③的规定，对其处以3万元的罚款。

4.纪友元，冠宇包装公司常务副总经理、作业现场负责人，作为冠宇包装有限公司的实际控制人，未依法履行安全管理职责，对事故发生负有责任。建议由岚山区应急管理局依据《安全生产法》（2014版）第九十二条第（一）项④的规定，对其处上一年年收入30%的罚款。

因瞒报事故，建议由岚山区应急管理局依据《生产安全事

③《山东省安全生产条例》（2017版）第四十五条第二款，生产经营单位有前款规定的行为发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门对其直接负责的主管人员或者其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。

④《中华人民共和国安全生产法》（2014版）第九十二条，生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款。

故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第三十六条第（一）项②的规定，对其处上一年年收入100%的罚款。

（四）问责单位建议

建议岚山区工信局、岚山区虎山镇政府、岚山区应急管理局向岚山区安委会作出检查。

七、事故暴露出的问题

（一）冠宇包装公司未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，未定期组织全员安全生产教育培训、未保证从业人员具备必要的安全生产知识、未保证从业人员熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，未保证从业人员掌握本岗位的安全操作技能，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未采取技术、管理措施落实隐患排查治理工作，未能及时发现并消除作业现场存在的安全隐患、违章作业行为。

（二）日照宝华公司虽将冠宇包装公司纳入日照宝华公司进行等同安全管理，对作业人员进行入厂前安全交底、考试并采用日常检查、定期检查等方式对相关方单位作业活动、作业行为等进行监督管理，对作业现场存在的违章、违规行为未能及时发现、消除。

八、事故防范和整改措施

针对本次事故暴露出的问题，为认真吸取事故教训，严格落实企业安全管理主体责任，举一反三，严防此类事故再次发生，提出以下防范措施和建议：

（一）冠宇包装公司要严格落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，完善安全生产各项规章制度和岗位操作规程，加大对安全生产资金的投入力度，改善作业现场安全生产条件。

（二）冠宇包装公司要强化对从业人员进行安全生产教育和培训，定期组织开展生产安全事故应急演练。保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。

（三）日照宝华公司要加强对承包方单位安全生产工作的统一协调、管理，督促承包方单位落实各项安全管理制度、操作规程，加强对相关方作业人员安全培训教育，持续强化作业现场安全监管、隐患排查力度，进一步堵塞承包方作业过程中的安全监管漏洞。

（四）事故单位要深刻吸取事故教训，强化安全意识、法律意识、责任意识，切实践行生命至上、安全发展理念，有效防范和坚决遏制类似事故的发生，建立健全事故报告和上报制度，杜绝事故瞒报、迟报、隐瞒不报。

山东博兴县冠宇包装有限公司

“2·7”一般机械伤害事故调查组

（岚山区应急管理局代章）

2022 年 9 月 9 日