鹿邑县中医院“11·2”锅炉超压爆炸一般事故调查报告

2024年11月2日16时30分许，鹿邑县中医院发生一起锅炉超压爆炸一般事故，造成1人死亡，直接经济损失600万元。

事故发生后，市县领导高度重视，要求全力做好善后处置工作，认真查找事故原因，深刻吸取事故教训。县长领导分别第一时间到达事故现场指挥救援工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)相关规定，鹿邑县人民政府成立了由县政府办公室、县公安局、县应急管理局、县总工会、县消防救援局、县卫生健康委员会、县市场监督管理局组成的鹿邑县中医院“11.2”锅炉超压爆炸一般事故调查组(以下称事故调查组),并邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组坚持科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，经过现场勘察、查阅资料、调查取证、专家研判等方式，查明了事故发生的原因、经过，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出了防范和整改措施。

经调查组认定，该起事故是一起因锅炉产品质量不合格[1]，

[1]依据委托的司法鉴定机构安徽省清析检测有限公司对涉事锅炉产品质量鉴定结论。

未设计安装安全防爆附件，未设置安全联锁保护装置，锅炉设备带病运行，日常管理缺失，有关部门履职不到位造成的一起一般安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况


鹿邑县中医院，注册资金：310.2 万元；主管单位：鹿邑县卫生健康委员会；法定代表人：李某强；单位类型：国有事业单位；经营范围：中医教学、门诊住院治疗、养老服务等。

（二）涉事锅炉制造单位基本情况


河南省太锅锅炉制造有限公司，注册资本：11160 万元；公司地址：太康县张集乡；法定代表人：李某；经营范围：生产、销售、安装 A 级锅炉、D1、D2 级压力容器。

涉事锅炉是由该公司制造、销售，工艺技术由该企业依据《锅炉安全技术规程（TSG11-2020）》自行设计、研发。锅炉本体是本企业自行生产，其他配套附件分别向不同企业采购，然后组装完成。涉事锅炉型号为：ZWNS1.4-70/50-Q；产品编号：TGC115；额定热功率：1.4MW；额定工作压力：0MPa；制造许可证级别：A 级；制造许可证编号：TS2110689-2024；进/出水温度：70/50℃；制造日期：2023 年 07 月；锅炉试验压力：0.2MPa，热水器试验压力：0.8MPa（图一）。该锅炉的制造技术原理是由天然气加热炉内热媒水，在锅炉内部负压蒸汽室内加热升温 70℃，转换成蒸汽或热水，向外输送热水热气，该锅炉是一种环保型的新型真

空相变锅炉，不在国家特种设备目录内（图二）。

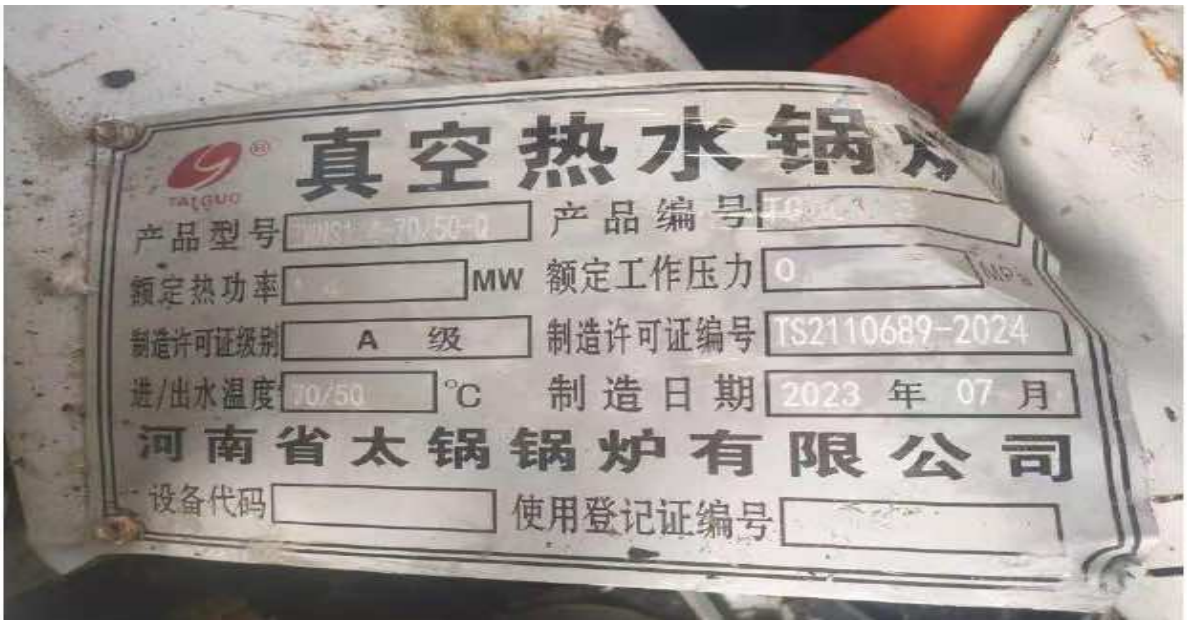

（图一：涉事锅炉铭牌）

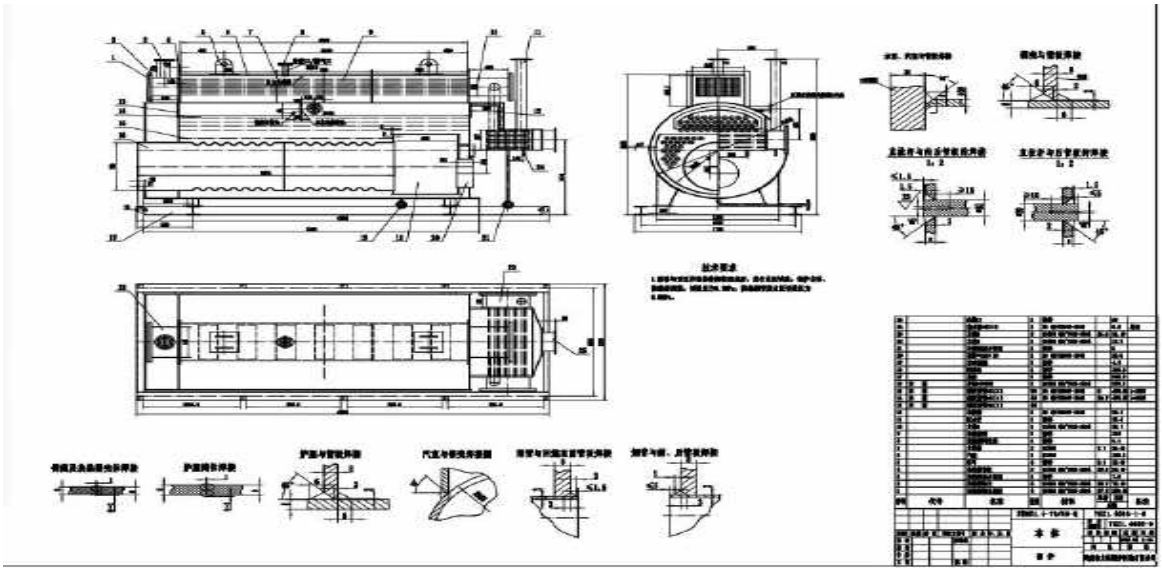

（图二：涉事锅炉结构图）

（三）涉事锅炉房建设项目招投标及施工方中标情况

爆炸锅炉房属于鹿邑县中医院2023年12月通过招投标建设的病房楼增加项目，主要为鹿邑县中医院供热供暖制冷，资金来源政府财政拨款，项目中标方为河南省典磊建筑工程有限公司[2]。

河南省典磊建筑工程有限公司于2023年12月13日通过鹿邑县公共资源交易中心平台中标鹿邑县中医院病房综合楼增加项目，其中包含锅炉房建设。2024年2月20日完成该项目建设，2024年2月25日通过竣工验收，验收结论为合格。

事发锅炉由河南省典磊建筑工程有限公司向河南省太锅锅炉制造有限公司采购，采购锅炉数量2台，型号ZKS1.4-85/60/YQ。

经查，河南省典磊建筑工程有限公司实际采购的锅炉与涉事锅炉型号不符，原因是按合同采购的型号为ZKS1.4-85/60/YQ的锅炉，在2023年11月锅炉因水循环系统故障发生火灾损毁，河南省太锅锅炉制造有限公司重新更换一台型号ZWNS1.4-70/50-Q的锅炉。

（四）锅炉爆炸情况

爆炸发生在鹿邑县中医院东侧锅炉房内，该锅炉房为钢筋混凝土框架结构，单体一层，南北长13米，东西宽2米，高4米，共计260平方米。内有供热、供暖、制冷锅炉四台。经现场勘查及视频显示判定，该起爆炸是一次性物理爆炸，未发生次生爆炸，其他设备和建筑物受初始爆炸冲击波影响而损坏。爆炸发生在锅

[2]河南省典磊建筑工程有限公司，法定代表人徐文彪，成立日期2020年5月11日，注册资金5080万元人民币，企业机构代码91411600MA9F3EA80W，注册地址河南省安阳市北关区灯塔路办事处北楼426室。

炉房北侧一号锅炉，该锅炉内部负压蒸汽室内，水循环系统出现故障，内部热蒸汽无法循环排出，造成负压蒸汽室内严重超压，压力无法释放，锅炉内部压力达到0.8MPa临界值时，内部热蒸汽撕裂锅炉上部炉体，之后热蒸汽呈开放式向四周冲击，造成爆炸，锅炉炉体呈向上开放式炸裂。爆炸冲击波辐射达到多30米，周围楼梯、门窗受损，爆炸锅炉呈现整体爆炸状态，临近锅炉整体移位、受损严重，部分构件撕裂、扭断，周边30米范围有爆炸产生的抛射物散落，附近部分车辆受损。（图三）



（图三：涉事锅炉爆炸现场）

（五）事故发生时天气情况

天气晴，多云，温度10-23℃，风力东南风1级，湿度91%，紫外线强，空气质量104。

（六）死亡人员基本情况

王某献，男，现年64岁，汉族，户籍地：河南省鹿邑县任集乡，系鹿邑县中医院返聘医生。

（七）事故发生经过

2024 年 11 月 2 日 14 时许，鹿邑县中医院停电，10 分钟后，医院恢复供电。期间，因停电造成燃气锅炉房供水中断、天然气供应中断。14 点 30 分许，该院负责锅炉房维护的职工拨打天然气公司电话，要求天然气公司为其恢复供气。15 时许，天然气公司两名员工打开锅炉房自闭阀、恢复天然气供应后，该院负责锅炉房维护的职工就立即启动锅炉加热系统，锅炉供热系统正常运转 20 分钟后人员离开现场。16 时许监控视频显示，该锅炉房故障报警系统发出声光报警提示，故障报警持续 30 分钟。16 时 30 分许，锅炉超压爆炸，爆炸时该医院返聘医生王某献恰好经过锅炉房门口，因爆炸冲击造成意外受伤，后经抢救无效死亡。

二、事故应急处置情况

2024 年 11 月 2 日 16 时 40 分，鹿邑县消防救援大队 119 指挥中心接警，16 时 45 分救援力量到达现场，16 时 48 分从现场营救出伤者王某献并及时送往鹿邑县中医院急救中心进行抢救，17 时 20 分伤者死亡。

事故发生后，鹿邑县政府立即启动《突发事件应急预案》，分别成立由处级干部牵头的现场救援、善后处置、事故调查等工作专班，开展应急处置相关工作。县领导和县应急、公安、城管、市场监管等部门负责同志第一时间赶赴现场指导参与应急处置工作，现场处置组织有序，事故现场及周边社会秩序的管理稳定。

三、事故直接原因及分析

事故调查专家组通过深入调查和分析，综合认定：锅炉水循环系统故障引起超温、超压，未设置安全联锁保护装置，产品质量不合格是造成锅炉超压爆炸的直接原因。锅炉房维护操作人员离岗严重失职失责是造成此次事故发生的重要原因。

原因分析：

1.锅炉热媒水超温、超压及蒸汽能量变大。发生事故后，现场遗留的温度表指示温度为120℃，大于额定温度70℃。该锅炉设定正常运转温度为79℃，属于严重超温。根据《饱和蒸汽温度与压力对照表》，120℃对应压力为0.2MPa，而发生爆炸锅炉标明的工作压力为0MPa。属于超温、超压运行。爆炸现场遗留的压力表显示为0.8MPa，属于锅炉超压爆炸临界值。根据《水的焓值表》60℃水的焓值251kj/kg;120℃水的焓值943kj/kg;蒸汽能量增加3.75倍，爆炸能量增加许多。事发锅炉存在没有设置防爆安全附件及泄压阀的产品缺陷，也未设置其他安全联锁保护装置，锅炉产品质量严重不合格造成事故发生。

河南省太锅锅炉制造有限公司于2023年11月22日，在鹿邑县中医院锅炉安装调试时，就已经发生过一次因未设置锅炉超温安全联锁保护装置导致的锅炉罐体失火，但该公司并没有引起高度重视，而是隐瞒了锅炉产品质量严重不合格问题，对该类型锅炉安全保护装置未进行及时检修完善，而是告知鹿邑县中医院可以继续使用，致使存在产品质量不合格的锅炉带病运行，直至此次事故爆炸发生。

2.锅炉岗位维护操作人员严重失职失责。在鹿邑县中医院停电后来电、天然气供应中断恢复后，锅炉房维护操作人员于15时立即启动锅炉加热系统，在锅炉供热系统正常运转20分钟后离开现场；16时该锅炉房故障报警系统发出声光报警提示，出现超温超压现象。16时30分左右，锅炉房爆炸事故发生。锅炉房因为无人值守，故障报警近30分钟后未采取措施排除故障，未采取紧急停炉等应急措施，最终造成事故发生。

四、存在的主要问题

（一）鹿邑县中医院日常安全管理缺失

经查，鹿邑县中医院未建立全员安全生产责任制，未专门设立安全管理机构；未建立安全风险管理、隐患排查治理、设备设施管理等制度；没有应急预案、应急演练计划和演练记录等；未针对锅炉作业具体岗位开展有针对性的培训教育。事发锅炉房现场区域狭小、作业环境复杂，锅炉房内外未制定设备安全操作规程要求和应急处置卡，未设置安全风险告知牌、相关安全警告、提示标识标语等，事发前作业现场无指挥、操作、监控等人员。

（二）河南省太锅锅炉制造有限公司落实企业安全质量主体责任不力

经查，一是涉事锅炉存在设计严重缺陷。该公司生产的锅炉，未设置安全保护的爆破片或泄压阀，存在锅炉联锁保护装置设置造假问题，致使产品质量存在严重的安全隐患。二是涉事锅炉的产品质量严重不合格。该公司生产的锅炉炉筒钢板厚度不达标，锅炉罐体钢材存在偷工减料，同时焊接时存在脱焊等现象，涉事

锅炉也未设置自动控制联锁保护装置，锅炉产品质量检测造假等问题。三是该公司生产环节产品质量监管环节存在漏洞，致使不合格的产品流入市场运行使用。

（三）锅炉房日常维护操作人员安全意识淡薄

鹿邑县中医院锅炉操作维护人员没有经过专业的培训，也没有持证上岗；锅炉操作人员擅离职守，事发锅炉故障报警30分钟直至事故发生期间，无人员值守处置突发情况。

（四）行业管理和对常压锅炉日常监管存在漏洞

鹿邑县卫生健康委员会行业安全生产管理不到位，市场监督管理部门在生产、使用运行环节日常监管存在漏洞。涉事锅炉虽然不属于特种设备，但仍存在有爆炸风险。按照《周口市安全生产委员会关于印发周口市新兴行业领域安全生产职责清单的通知》（周安委〔2022〕9号）第三条业务相近原则：“对新行业新业态等领域的安全生产监督管理职责不明确的，按照监管职能相同或相近以及具有专业人员与技术仪器设备的要求，明确各有关部门和单位的安全生产责任”等有关行业安全管理的要求，鹿邑县市场监督管理局没有对该常压锅炉的有效监管指导，致使同类型锅炉在安全生产日常监管环节存在漏洞。

（五）锅炉产品生产、采购环节产品质量把关不严

河南省太锅锅炉制造有限公司设计制造的型号为ZWN1.4-70/50-Q的锅炉，存在严重的产品质量不合格问题，但太康县市场监督管理部门没有履行产品质量监管职责，产品质量源头把关存在漏洞。河南省典磊建筑工程有限公司作为项目中标

方购买锅炉时没有把好产品质量关口。

（六）相关部门善后处置工作不及时，舆情管控不力

事故发生后，鹿邑县人民政府虽成立了善后处置和舆情监测专班，但相关部门善后处置工作不及时、不到位，舆情管控不力，致使舆情发酵，造成较大社会负面影响。

五、事故涉及有关方面的责任

（一）河南省太锅锅炉制造有限公司。该公司法律和安全意识淡薄，未履行企业产品质量安全和企业安全生产的主体责任，存在“锅炉设计、生产、制造严重缺陷[3]，锅炉罐体钢材偷工减料，锅炉产品质量严重不合格[4]，锅炉联锁保护装置设置造假[5]；锅炉产品质量检测造假[6]，没有履行产品使用技术交底和安全培训职责，故意隐瞒所生产销售锅炉存在爆炸风险行为[7]”等违法

[3]根据《中华人民共和国国家标准》（GB/T21434-2022）第六条规定，真空相变锅炉应设置压力安全保护装置（如：爆破片或重力泄压装置），但河南省太锅锅炉制造有限公司无视国家法律规定，从爆炸现场锅炉残体及生产厂家提供的锅炉构造图证实，该公司生产的锅炉未设置安全保护的爆破片或泄压阀，致使产品质量存在严重的安全隐患。

[4]河南省太锅锅炉制造有限公司提供的锅炉生产图纸上表明炉筒钢板厚度应为 6mm，经实际测量涉事锅炉的钢板厚度为 4.791mm，锅炉罐体存在偷工减料，同时焊接时存在脱焊等不达标现象，锅炉炉筒钢板厚度及焊接严重不合格，极易引发锅炉罐体因超压炸裂。[5]锅炉爆炸前出现故障声光报警，但此时该锅炉超温超压联锁保护装置失效，三十分钟后锅炉爆炸发生。依据《中华人民共和国国家标准》（GB/T21434-2022）第六条明确规定，真空相变锅炉应设置可靠的热媒水超温超压联锁保护装置，并与燃烧控制系统联锁，该公司提供的锅炉生产图纸中详细标明了锅炉超温、超压联锁保护装置，但从涉事锅炉残体现场及自动控制联锁柜查明该公司并未设置超温、超压联锁保护装置，存在明显的欺诈行为，给此次事故发生埋下了重大安全隐患。

[6]对于产品质量明显严重不合格的锅炉，该公司并未向市场监管部门申请检验、检测，而是由本公司两名质检人员私自核发产品合格证，属于严重的产品质量造假行为。这不仅违反了国家产品质量相关法律法规，更是对人的生命和财产安全的漠视。2023 年 11 月该公司为鹿邑县中医院安装锅炉后未按照锅炉管理的规范要求，对鹿邑县中医院锅炉操作维护人员未进行系统全面的安全知识和操作规程培训。河南省太锅锅炉制造有限公司提供的产品说明书中只要求配备专业司炉工，而没有明确鹿邑县中医院锅炉和操作人员 24 小时值班值守。

[7]2023 年河南省太锅锅炉制造有限公司向鹿邑县中医院提供的锅炉产品说明书中明确告知:该锅炉产品不存在爆炸风险。但事实上河南省太锅锅炉制造有限公司生产的锅炉，虽然是负压锅炉不属于特种设备，但这台爆炸的锅炉内部负压蒸汽炉热交换管道却是额定压力 0.5MPa,热功率 1.4MW 的承压管道，存在明显爆炸风险，该公司却隐瞒了这些事实，而且误导和降低了鹿邑县中医院的安全风险意识和安全警惕性。

违规行为，对此次爆炸事故发生承担主要责任。

（二）河南省典磊建筑工程有限公司。该公司作为项目中标方未履行产品购买质量安全和交付使用主体责任，存在“承担着施工过程中的安全生产责任落实不力，安全生产制度不健全，安全生产事故隐患排查不到位，产品质量把关不严，没有认真履行与业主方所签订的相关合同协议、项目竣工验收程序不规范”等违法违规行为；安全意识不强，2023 年 11 月，所购买交付的锅炉因水循环系统故障发生火灾时没有对该类型锅炉产品质量安全引起高度重视，并及时叫停同类型锅炉投入使用。对此次锅炉爆炸事故的发生承担重要责任。

（三）鹿邑县中医院。该单位安全意识淡薄，未履行安全生产主体责任。存在“安全管理严重不到位，安全检查流于形式，安全生产值班值守制度及安全生产教育培训严重缺失，安全生产责任制和规章制度形同虚设，事故隐患漏管失控”等违法违规行为，对此次爆炸事故发生负有主要责任。

（四）鹿邑县卫生健康委员会。该单位作为鹿邑县中医院行业主管部门，行业安全监管不到位，存在“行业安全生产管理不到位，安全生产责任制落实不细致，安全生产“三管三必须”没有认真落实”等问题，对此次事故发生负有责任。

六、对有关责任人员与责任单位的处理建议

（一）建议移送司法机关依法处理人员

1. 李某，男，现年 62 岁，河南省太锅锅炉制造有限公司法

定代表人、总经理。户籍地：河南省周口市太康县。李某身为河南省太锅锅炉制造有限公司主要负责人，法律意识淡薄，没有履行企业产品质量安全的主体责任，安全意识淡薄，未履行企业安全生产主体责任，企业安全生产责任制严重不落实，对产品质量安全，事故隐患漏管失控，对此次事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十六条及《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》应急〔2019〕54号第二十条之规定，建议移交鹿邑县公安局依法追究其法律责任。

2.李某光，男，现年38岁，河南省太锅锅炉制造有限公司销售负责人。户籍地：河南省周口市太康县。李某光主要负责对鹿邑县中医院锅炉销售、安装，法律意识淡薄，安全意识淡薄，故意隐瞒产品设备的安全隐患及产品设备的安全隐患，故意隐瞒设备存在的爆炸风险，对鹿邑县中医院锅炉操作员工的安全知识和操作规程培训严重不到位，对此次事故发生负有直接责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十六条及《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》应急〔2019〕54号第二十条之规定，建议移交鹿邑县公安局依法追究其法律责任。

3.张某超，男，现年42岁，河南省太锅锅炉制造有限公司质量保证工程师，户籍地：河南省开封市顺河回族区，张某超主要负责河南省太锅锅炉制造有限公司锅炉的生产、设计、质量保证、检测，法律意识淡薄安全意识淡薄，故意隐瞒锅炉产品设备的安全隐患，生产制造不合格产品，锅炉产品质量检测造假，对此次

事故负有直接责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十六条及《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》应急〔2019〕54号第二十条之规定，《中华人民共和国产品质量法》第五十条之规定，建议移交鹿邑县公安局依法追究其法律责任。

4.翟某港，男，现年39岁，河南省太锅锅炉制造有限公司检测责任工程师，户籍地：河南省周口市太康县，翟某港主要负责河南省太锅锅炉制造有限公司锅炉的检测，法律意识淡薄，安全意识淡薄，故意隐瞒锅炉产品设备的安全隐患，涉嫌产品质量检测造假，对此次事故负有直接责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百四十六条及《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》应急〔2019〕54号第二十条之规定，《中华人民共和国产品质量法》第五十条之规定，建议移交鹿邑县公安局依法追究其法律责任。

5.代某辉，男，现年36岁，鹿邑县中医院总务科长，户籍地：河南省周口市鹿邑县生铁冢乡。代某辉身为鹿邑县中医院总务科科长，负责锅炉房的日常安全监管和设备维护，安全意识淡薄，对员工没有进行安全培训，没有制订安全警示标识和安全操作规程，没有要求员工对锅炉房24小时值班值守，事故发生前擅离职守，造成设备故障报警时无人员排除，严重失职失责，对此次事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条及《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》应急〔2019〕54号第二十条之规定，建议移交鹿邑县公安局依法

追究其法律责任。

6.张某辉，男，现年34岁，鹿邑县中医院水电工，户籍地：河南省周口市鹿邑县卫真办事处。张某辉作为鹿邑县中医院锅炉操作及维护人员未经培训合格后上岗作业，安全意识淡薄，擅离职守，致使锅炉发生故障时无人排除，对此次事故发生负有主要责任。依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条及《安全生产行政执法与刑事司法衔接工作办法》应急〔2019〕54号第二十条之规定，建议移交鹿邑县公安局依法追究其法律责任。

（二）对有关公职人员的处理建议

1.王某，女，现年46岁，鹿邑县中医院分管总务副院长，户籍地：河南省周口市鹿邑县卫真办事处。王某身为鹿邑县中医院副院长分管总务及后勤工作，负有鹿邑县中医院锅炉房的安全监管领导责任，日常安全生产工作抓得不严不细，没有督促指导分管部门建立全员安全责任制和相关安全管理制度，没有认真落实业主方监管职责，按照合同约定购买合格的锅炉产品，依法依规履行竣工验收手续，没有消除锅炉购买使用环节暴露出来的问题和存在的安全隐患，对此次事故发生负有直接领导责任。建议：依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》之规定，根据干部管理权限，建议鹿邑县纪委监委对其予以立案调查。

2.李某强，原鹿邑县中医院院长、法定代表人，因其他违法问题被审查调查，建议：此次事故的责任问题另案处理。

3.李某仲，男，中共党员，现年52岁，鹿邑县卫生健康委

员会党组成员、副主任，户籍地：河南省周口市鹿邑县谷阳办事处。李某仲身为鹿邑县卫生健康委员会副主任，事发前分管鹿邑县中医院全面工作，安全生产工作抓得不严不实，没有督促指导中医院建立全员安全责任制和相关安全管理制度，没有消除锅炉使用环节暴露出来的问题和存在的安全隐患，对此次事故发生负有重要领导责任。建议：依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》之规定，根据干部管理权限，由鹿邑县纪委监委对其予以立案调查。

（三）对责任单位的行政处罚建议

1.河南省太锅锅炉制造有限公司，对此次爆炸事故发生承担主要责任。因对此次爆炸事故负有直接责任，建议：一是依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条规定，由鹿邑县应急管理局对其立案处罚。二是由鹿邑县市场监管局上报至周口市市场监督管理部门，由周口市市场监督管理局对其产品质量和安全管理问题立案调查。

2.河南省典磊建筑工程有限公司，对此次锅炉爆炸事故的发生承担重要责任，建议：依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，由鹿邑县应急管理局对其立案处罚。

（四）其他建议

1.责令鹿邑县卫生健康委员会向鹿邑县人民政府作出书面检讨。

2.太康县市场监督管理局负有对锅炉行业生产和使用环节

的质量和安全监管职责，建议太康县市场监督管理局以案为鉴、举一反三；同时，建议鹿邑县政府对不在国家特种设备目录内的锅炉产品在使用环节明确行业监管部门，并加强安全管理，确保类似事故不再发生。

七、事故整改和防范措施建议

（一）全面开展各类锅炉设备的风险隐患大排查

在全县范围内迅速开展特种设备安全大检查，包括对于非承压锅炉要聘请技术专家进行风险辨识，要建档立卡按照特种设备纳入监管范围，按照设备运行状况、作业场所进行风险评估，实行安全风险分级管控与隐患排查治理，严格落实“双重预防”机制，确保风险受控。事故隐患闭环管理，同时对于不合格的锅炉压力容器，该关停必须关停，确保不发生事故。对于我县的外地新型锅炉，特种设备，市场监管部门要把质量关，提高设施设备的本质安全。同时，鹿邑县市场监督管理部门应及时提请周口市市场监督管理局依法对全市所有锅炉生产企业开展产品质量安全大检查，对周口市太康县锅炉制造企业生产的真空锅炉责令停止生产、销售。对已经销售投入使用的要依法召回，检测完善。

（二）重点落实安全管理制度和安全生产责任

当前是针对安全生产事故的高发期，安全生产管理制度和安全生产责任制能否真正落实，事关安全生产工作的关键。同时企业和行业部门安全生产主体责任落实，重点是全县各行业领域要迅速开展安全大检查，做到责任分工明确、制度健全完善，突出

抓好安全风险管控和值班值守工作，重点落实安全生产“三管三必须”，始终把安全生产责任制度放在首位，努力提高全领域全行业的安全防范意识。

（三）突出抓好安全教育和培训

为切实加强安全生产教育培训工作，增强全县各行业领域安全意识和安全技能，利用专题讲座、集中学习、观看警示教育片等多种形式开展培训教育，提升从业人员的安全管理水平。开展安全生产教育培训专项执法检查，倒逼主体责任落实，加大对各行业领域内的企业安全生产教育培训及持证上岗的执法检查力度，促进企业从“要我培训”向“我要培训”转变，增强全县各行业领域安全意识和安全技能，防范各类生产安全事故发生。

（四）加强宣传，全面夯实安全治理基础

重点加强常态化安全教育培训，全覆盖应急救援演练，切实提高从业人员的安全意识、操作技能和应急处置能力，推动生产经营单位采取有效的安全管理措施，提升安全防范水平，要利用新闻媒体、短视频、宣传单等多种方式广泛普及特种设备及新型锅炉的安全操作知识，形成“人人讲安全、个个会应急”的良好氛围。

鹿邑县中医院“11.2”锅炉超压爆炸一般事故调查组

2025 年 1 月