关于燕罗街道深圳市三诺电子有限公司载货电梯更换工程“8·4”高处坠落死亡事故的调查报告

发布时间：2022-10-28　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2022年8月4日，燕罗街道深圳市三诺电子有限公司载货电梯更换工程发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、宝安市场监管局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位、相关单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳市京都电梯有限公司（以下简称京都公司），成立日期：2015年03月18日，法定代表人：钟伟龙，统一社会信用代码：914403003266996406，类型：有限责任公司，住所：深圳市龙岗区南湾街道平吉大道9号华熠大厦B座1303室，经营范围：电梯销售、安装及维修保养等。资质类别：特种设备生产许可证，其许可项目为电梯安装（含修理）。

（二）事故相关单位概况

深圳市三诺电子有限公司（以下简称三诺公司），成立日期：1996年7月3日，法定代表人：刘志坚，统一社会信用代码：91440300279250743C，类型：有限责任公司（外国法人独资），住所：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区洋涌路74号二楼，经营范围：电子产品生产组装等。

（三）事故相关概况

三诺公司厂区内的3台载货电梯因使用时间年份较长且故障频率高，于是三诺公司向京都公司购买了3台新的载货电梯进行更换，双方签订了《载货电梯采购合同》《载货电梯更换工程施工合同》，并在合同内明确各自安全管理要求，根据合同约定由京都公司负责电梯运输、安装、维修保养等工作。

2022年6月16日，3台新的载货电梯运达三诺公司，6月20日京都公司开始进行载货电梯安装作业。事发时，京都公司正在安装厂区内6号新载货电梯。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年8月4日8时20分许，京都公司电梯安装工人骆春汉、王志新（死者）来到三诺公司厂区三楼的6号载货电梯安装位置进行电梯导轨支架安装作业。开始作业后，骆春汉负责使用电钻钻孔及安装电梯导轨支架，王志新负责递送工具、材料等协助安装工作。10时35分许，骆春汉在电梯井内用电钻将电梯井右侧墙壁（四楼位置）钻穿了三个安装孔，接着需要王志新将三根螺丝从墙外的钻孔穿进电梯井内方可进行下一步安装工作。于是王志新将电梯轿厢从位于电梯井三楼中间位置向下开至距离到三楼楼面还差约50厘米才齐平（同一水平面）的位置时便将轿厢停下，接着拿着螺丝从轿厢内出到三楼电梯口，随后步行到四楼将螺丝穿进钻孔内。10时44分许，王志新从四楼回到三楼6号电梯口位置，下一步工作是回到电梯轿厢内切割角铁等工作，其在回轿厢时不慎从三楼楼面与轿厢之间的间隙（水平方向约22厘米，垂直方向约50厘米）坠落至一楼电梯井地面（坠落高度约12米）。



图1 现场工人指认的事故现场照片

经查：

1. 工人骆春汉、王志新均为京都公司员工，骆春汉负责电梯安装工作，王志新负责搬运、递送工具与材料等协助方面的电梯安装工作。骆春汉已取得特种设备从业人员电梯安装维修证；王志新于2022年4月份入职，已取得京都公司对其安装施工现场作业能力培训合格的《课程结业证书》。

2. 事发前，涉事电梯轿厢为王志新在操作，其未将轿厢停至与三楼楼面处在同一水平面上，导致三楼楼面与轿厢之间形成间隙，测得该间隙水平方向约为22厘米，垂直方向约为50厘米。



图2 三楼楼面与轿厢之间形成的缝隙照片

3. 通过事发前监控视频可见：涉事三楼6号电梯口位置设置有封堵挡板防护，王志新从四楼回到三楼6号电梯口位置后，先将封堵电梯口的防护挡板移开，接着在电梯口位置停留了约17秒后要回到电梯轿厢内切割角铁等工作时，不慎从三楼楼面与轿厢之间的间隙坠落。

4. 京都公司制定有《电梯安装与维修保养作业安全操作规程》《电梯无脚手架安装施工组织方案》，王志新作业过程中未严格按照该操作规程进出涉事电梯轿厢，违反了公司《电梯安装与维修保养作业安全操作规程》第十二条“进出轿厢看清轿厢位置，以防踏空坠落发生意外”及《电梯无脚手架安装施工组织方案》第十九条（安装其它导轨）的工艺流程将移动轿厢平台开至对应层门地坎齐平处进行作业（详见图3）的规定。

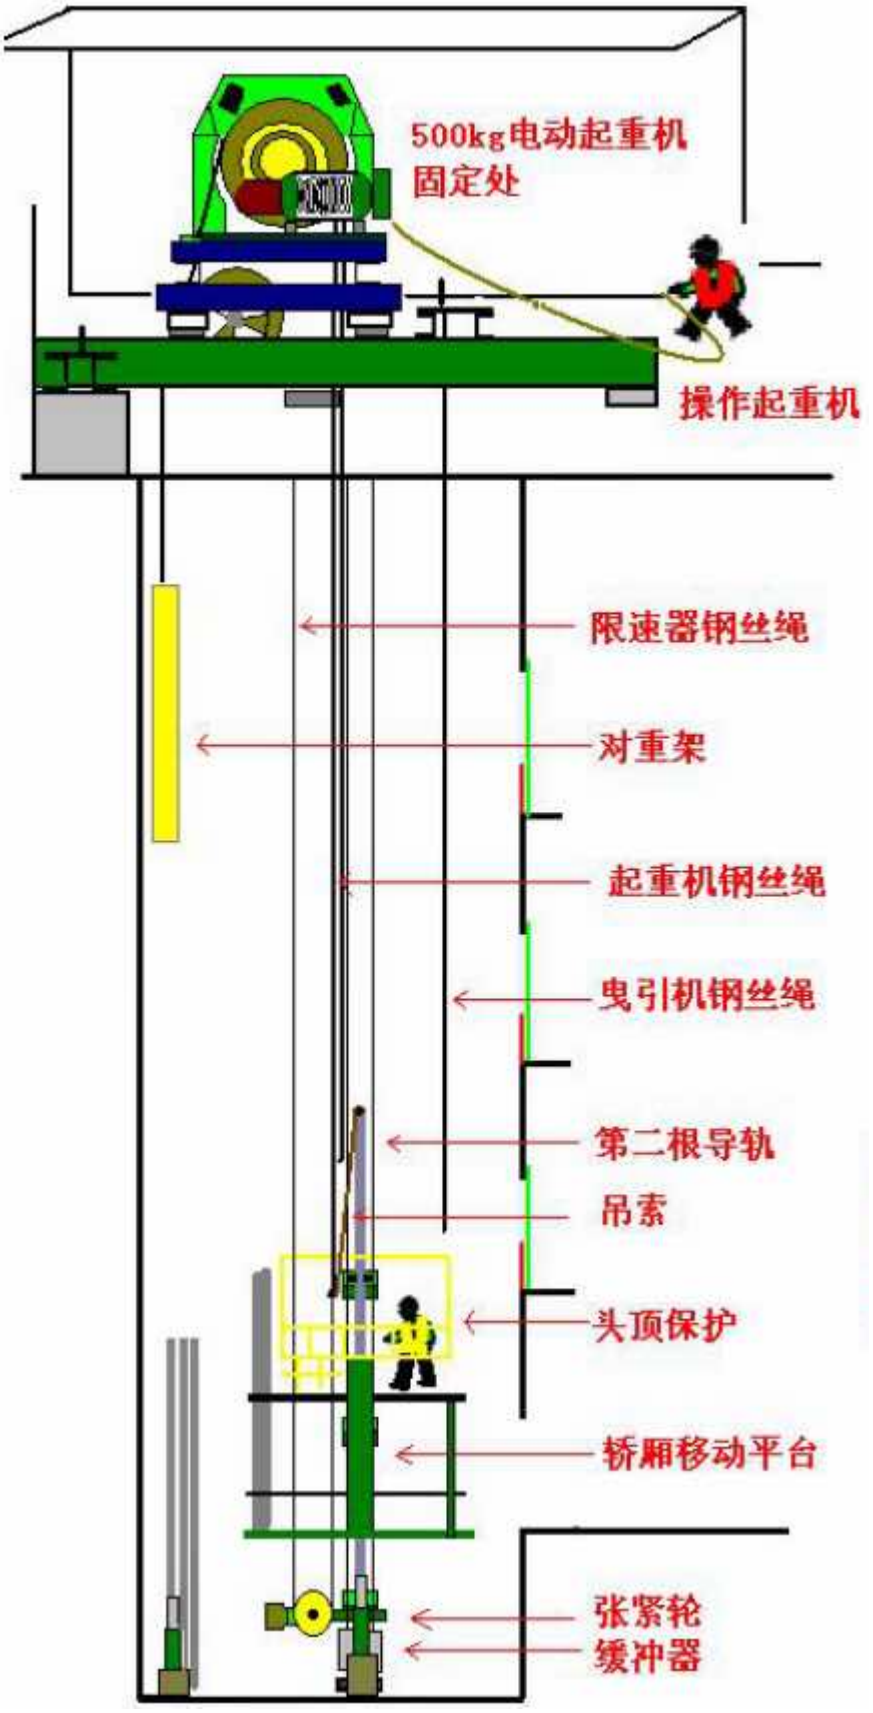


图3 《电梯无脚手架安装施工组织方案》工艺流程示意图

5. 京都公司虽对王志新进行过安装施工现场作业能力培训，但对其在安全教育培训上仅进行过口头安全教育，除提供有一份员工签名的《特种设备安全会议记

录》《维保部例行会议签到表》与相关照片外，无其他培训记录和考核记录。

6. 京都公司安全管理不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，未采取技术、管理措施及时发现并消除移动电梯轿厢平台与楼面未齐平存在踏空风险的事故隐患。

7. 京都公司主要负责人钟伟龙未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除电梯安装工人在作业过程中存在的生产安全事故隐患。

8. 三诺公司与京都公司在合同内明确了双方安全管理要求，三诺公司对京都公司入场作业人员进行了申报登记及外来作业风险告知，要求作业人员做好教育培训及佩戴安全防护用品上岗；在电梯安装过程中，三诺公司安排了安全员及保安员进行安全巡查；提供了《安全协议书》《企业外来作业内部申报表》《外来作业告知卡》《外来施工安全巡查表》等材料。

（二）事故救援情况

事故发生后，工人骆春汉赶到一楼电梯井内时看到王志新躺在地面不断喘气并说手受伤，随后骆春汉立即联系其他工友将王志新抬出电梯井并用车将其送往医院抢救，后其经抢救无效死亡。广东中一司法鉴定中心出具的司法鉴定意见书（粤中一鉴[2022]病鉴字第0158号）证明王志新的死亡原因为:系因触碰较大面积之钝性物体（如高坠）致肺、肝脏挫伤致失血性休克死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者王志新，男，33岁，广东省和平县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约为人民币108万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

工人王志新安全意识不足，操作涉事电梯轿厢移动时未将轿厢平台开至与楼面齐平，导致三楼楼面与轿厢存在踏空风险的间隙，当其要从三楼电梯口处回到轿厢内时，不慎踏空从该间隙坠落至电梯井一楼地面，造成本起事故。

（二）间接原因

1. 京都公司对员工安全教育培训不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；采取技术、管理措施及时发现并消除移动电梯轿厢

平台与楼面未齐平存在踏空风险的事故隐患。

2. 京都公司主要负责人钟伟龙履行安全生产管理职责不到位，未认真落实单位安全生产教育和培训计划，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除电梯安装工人在作业过程中存在的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，燕罗街道深圳市三诺电子有限公司载货电梯更换工程“8·4”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

京都公司对员工安全教育培训不到位，未教育和督促作业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程；采取技术、管理措施及时发现并消除移动电梯轿厢平台与楼面未齐平存在踏空风险的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十四条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。同时，建议由宝安市场监管局将事故情况通报给龙岗市场监管局，加强对京都公司安全检查。

（二）事故责任人员

1. 工人王志新安全意识不足，操作涉事电梯轿厢下降时未将轿厢停至与三楼楼面位于同一水平面上的位置，导致本人不慎从三楼楼面与轿厢之间形成的缝隙发生高坠事故，致使本人受伤后死亡。王志新应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2. 京都公司主要负责人钟伟龙履行安全生产管理职责不到位，未认真落实单位安全生产教育和培训计划，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除电梯安装工人在作业过程中存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

六、政府部门监督管理情况

有关政府部门和属地街道安全监督管理情况如下：

（一）宝安市场监管局安全监督管理情况

根据《中共深圳市委机构编制委员会关于印发〈深圳市党政部门及中央和省驻深有关单位安全生产工作职责〉的通知》（深编〔2022〕14 号）第二十八条（市市场监管局）第5项：“依法定职责负责电梯安装、维修、检测、保养和电梯安全的监督管理，并承担监管责任”。

2022年6月16日，京都公司向宝安市场监管局提交了三诺公司电梯《深圳市特种设备安装改造大修告知书》后，宝安市场监管局受理了该电梯施工的告知材料。宝安市场监管局在三诺公司载货电梯更换安装施工环节审查了施工单位《中华人民共和国特种设备生产许可证》，核实了京都公司的特种设备安装许可证资质；审查了涉事电梯《康力电梯产品合格证书》，审核了电梯质量是否符合特种设备相关规定和技术规范。

宝安市场监管局制定了《宝安市场监管局关于印发2021年度特种设备使用单位日常监督检查计划的通知》《宝安市场监管局关于印发宝安区2022年度特种设备使用单位日常监督检查计划的通知》，按照全年辖区使用单位监督检查比例不少于5%原则，依托“市场监管系统/双随机抽查”软件系统，宝安市场监管局开展特种设备使用环节的安全监察和节能监管，截至事故发生，对三诺公司进行了3次特种设备使用单位现场安全监督检查，提供了3份《特种设备现场安全监督检查记录》。

（二）燕罗街道办事处安全监督管理情况

燕罗街道办事处于2021年7月14日下发了《关于做好工业企业、工业园区涉外来作业安全生产工作的通知》（深宝燕安办通〔2021〕66号），要求街道工业企业、工业园区落实外来作业安全管理措施，安排安格员督促企业做好外来作业的报备和监管。

今年以来，燕罗街道办事处共计对三诺公司巡查检查4次，发现隐患11条。按照《关于调整一岗双责系统企业安全生产现状分级的通知》文件，该企业在“一岗双责”管理系统中企业风险评级为“橙色”，对企业要求监管巡查频次为一季度巡查一次。燕罗街道应急办（安监）巡查人员已按照一季一巡的要求开展了相应的巡查工作。第二季度该企业所属安格的巡查人员于5月16日开展了巡查。

调查中发现，电梯安装、改造作业过程的安全监管部门未明确，建议区安委办会同有关部门研究明确。

七、防范和整改措施

（一）京都公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件；告知作业人员施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措

施。

2. 加强对员工的安全教育和培训，召开事故警示教育会，增强员工安全防范意识和安全操作技能；尤其是特种作业人员必须持证上岗，未经教育培训或者培训考核不合格的人员禁止上岗作业。

3. 加强对员工的管理，督促员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、强令冒险作业及违反操作规程的行为。

4. 公司主要负责人应认真督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中安全管理措施落实。

（二）区安委办要会同区有关部门认真研究电梯安装改造的行业分类，明确电梯安装改造行业安全监管职责划分，消除监管真空，推动电梯安装改造行业安全生产工作有序开展，防范此类事故的再次发生。

关于我们 · 版权保护 · 网站地图 · 执法监督

咨询热线：0755-12345（政务服务）、0755-29998100（信访举报）、0755-29998309（行政复议）

机构地址：深圳市宝安区创业一路1号

执法监督邮箱：sfj@baoan.gov.cn

主办单位：深圳市宝安区人民政府办公室

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务