石洞街道四川乾图经典建筑装饰工程有限公司
“6·24”一般摔跌事故调查报告

石洞街道四川乾图经典建筑装饰工程有限公司

“6·24”一般高处坠落事故调查组

2025 年 9 月

目 录

一、事故基本情况 2
（一）事故发生单位及相关单位概况 2
（二）项目基本情况 3
（三）装饰工程作业管理情况 5
（四）事故发生经过 6
（五）事故现场情况 7
（六）人员伤亡和直接经济损失情况 11
（七）部门履职情况 11
二、事故应急处置及评估情况 12
（一）事故信息接报及应急处置情况 12
（二）善后处理情况 13
（三）事故应急处置评估 13
三、事故原因分析及性质认定 13
（一）死者尸表司法鉴定情况 13
（二）石洞派出所执法记录仪影像资料情况 14
（三）区公安分局刑事科学技术室现场勘验情况 14
（四）专家组分析论证情况 15
（五）直接原因分析 15

（六）事故性质分析 16
四、调查中发现的问题及处理建议 16
（一）调查中发现的问题 16
（二）相关单位及人员处理建议 20
五、主要教训 22
（一）违法施工屡禁不止，法治观念缺位 22
（二）安全管理机制失效，制度形同虚设 23
（三）人员资质审核不严，安全意识淡薄 23
（四）项目分包管理混乱，职责落实缺失 23
六、事故防范及整改措施建议 23
（一）坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念 23
（二）强化建设施工项目安全监管 24
（三）严格落实企业安全生产主体责任 24
（四）加大属地安全生产监管力度 25

石洞街道四川乾图经典建筑装饰工程有限公司“6·24”一般摔跌事故调查报告

2025年6月24日10时25分，四川乾图经典建筑装饰工程有限公司在石洞街道龙马酒庄酒店地下室装饰工程项目中发生一起摔跌事故，造成1人死亡，直接经济损失***万元。

事故发生后，市委书记刘筱柳作出重要批示，要求要引起警醒，查明事故原因，依法依规严肃追责，举一反三加强高温暑热时段生产安全工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）有关法律法规规定，龙马潭区人民政府成立了由区政府办公室、区纪委监委机关、区应急管理局、区住房城乡建设局、区综合行政执法局、区总工会、区公安分局、成都市锦江区应急管理局和石洞街道办事处组成的石洞街道四川乾图经典建筑装饰工程有限公司“6·24”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查，并邀请区检察院派员参加。区纪委监委同步开展事故调查追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经

济损失等情况，认定了事故性质，提出了对有关人员和单位的处理建议和事故防范措施。

经调查认定，石洞街道四川乾图经典建筑装饰工程有限公司“6·24”一般摔跌事故是一起生产安全非责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.四川乾图经典建筑装饰工程有限公司（以下简称乾图装饰公司），龙马酒庄酒店地下室后勤空间装饰工程项目（以下简称酒店地下室装饰工程项目）施工单位，法定代表人：万某某，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：***万元，地址：成都市锦江区，经营范围：建筑装修装饰工程等。取得四川省住房和城乡建设厅颁发的《建筑企业资质证书》（编号 D***），资质类别及等级包含建筑装修装饰工程专业承包一级，有效期至 2029 月 11 月。取得四川省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（川）JZ 安许证字〔2014〕000***，有效期至 2026 年 4 月。

2.泸州郎酒龙马酒庄管理有限公司（以下简称龙马酒庄管理公司），酒店地下室装饰工程项目建设单位，法定代表人：刘某，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：***万元，成立于 2021 年 8 月，地址：泸州市龙马潭区石洞街道，经营范围：酒店管理等。

3.四川万峰建设工程项目管理有限公司（以下简称万峰项目管理公司），酒店地下室装饰工程项目监理单位，法定代表人：李某，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：***万元，地址：成都高新区，经营范围：工程项目管理等。取得《工程监理资质证书》，编号：E***，资质等级：工程监理综合资质，有效期至2029年9月。

4.四川龙虎建筑安装劳务有限责任公司（以下简称龙虎建筑安装公司），酒店地下室装饰工程项目钢管脚手架搭设安装分包单位，法定代表人：张某某，统一社会信用代码：915***，类型：有限责任公司（自然人独资），注册资本：***万元，地址：成都市武侯区，经营范围：模板脚手架工程等。取得《建筑业企业资质证书》，编号：川劳备510***，资质类别及等级：施工劳务不分等级，有效期至2028年11月；取得《安全生产许可证》，编号：（川）JZ安许证字〔2006〕***，有效期至2027年3月。

（二）项目基本情况

1.龙马酒庄项目一期项目基本情况

项目建设地点为泸州市龙马潭区石洞街道，为地下两层、地上五层公共建筑，建筑总面积***㎡，项目总投资***万元。2023年7月开工建设，施工单位为中国建筑第八工程局有限公司，监理单位为万峰项目管理公司。2024年5月，建设单位取得《建设工程施工许可证》。截至事故发生时，土建主体工程已基本完

工，仍在开展梯步修补等零星收尾工程，项目整体未完工验收。

2.酒店地下室装饰工程项目基本情况

截至事故发生时，龙马酒庄管理公司已将龙马酒庄项目一期建筑物的地下室、客房及走廊等分为三个标段进行装饰工程招标，大堂等区域尚未进行招标，乾图装饰公司全部中标，中标总金额***万元，均已进场施工。

发生事故的标段为酒店地下室装饰工程项目[1]。该工程项目施工内容为负一层和负二层后勤区及车库等的楼地面装饰工程，墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程，天棚工程等，未取得《建设工程施工许可证》[2]。

3.装饰工程施工组织情况

（1）乾图装饰公司

2024 年 9 月，乾图装饰公司授权巫某某担任酒店地下室装饰工程项目施工执行经理，对该工程项目的实施工作实施组织管理，授权王某某担任项目施工生产经理，对该工程项目的施工工作实施协助组织管理，授权梅某担任项目施工安全管理负责人，对该工程项目的施工安全管理工作实施组织管理。该工程项目管理人员尚未在属地住建部门备案。

（2）万峰项目管理公司

1.该项目约定的合同工期为**年**月**日至**年**月**日，合同暂定价***余万元，项目经理为李某某。

2.《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。

2024 年 6 月，万峰项目管理公司任命粟某担任该项目总监理工程师，授权委托陈某担任该项目内装专业监理工程师、段某某担任外装专业监理工程师，唐某、何某某、刘某某担任监理员。

（3）龙虎建筑安装公司

2025 年 5 月，龙虎建筑安装公司与乾图装饰公司签订《泸州郎酒龙马酒庄酒店客房及走廊空间装饰工程（含地下室）脚手架搭设双包合同施工合同》，以“劳务+主材+辅料”的方式承包脚手架搭设，并指派李某为专职管理人员，负责本项目技术协调和工人施工安排等。

（三）装饰工程作业管理情况

1.脚手架搭设作业管理情况

（1）脚手架搭设施工方案制定与审批。

2025 年 6 月，王某某编制《龙马酒庄项目酒店一期项目-内装工程钢管脚手架操作平台专项施工方案》（以下简称《脚手架专项施工方案》），项目部资料员李某在技术负责人审核处和项目负责人审批处代为签字。2025 年 6 月 12 日，该方案提交监理万峰项目管理公司报审，陈某未签署意见，粟某审查意见为“不同意”。

（2）18#楼梯间脚手架搭设情况

2025 年 6 月 15 日，王某某带龙虎建筑安装公司刘某某对脚手架搭设位置（包括 18#楼梯间）进行确认。2025 年 6 月 21 日

早上，龙虎建筑安装公司刘某某和唐某某2名架子工对18#楼梯间搭设脚手架。当日下午，梅某进行安全巡场时发现脚手架正在搭设，遂以脚手架专项施工方案未审批为由，口头制止了18#楼梯间脚手架继续搭设。

2.漆工班组作业管理情况

2024年10月，由肖某、朱某某、何某某组成的漆工班进场，肖某为班长，2025年1月何某某离开，2025年6月新进田某和王某。近期由肖某和朱某某一组，负责几处楼梯间的涂刷，王某和田某一组，负责车库样板间涂刷。

（四）事故发生经过

2025年6月24日7时02分，朱某某、肖某等4人陆续在酒店地下室装饰工程项目部办公室指纹打卡签到上班。

7时30分许，朱某某与肖某在项目部临时办公室旁的漆工仓库准备好涂刷工具后，用平板车推到18#楼梯间负一层，准备开始作业。王某和田某拿取工具后，前往负一楼项目部临时办公室入口的样板间作业。

8时许，朱某某开始在18#楼梯间脚手架第三步上涂刮墙面腻子，肖某在18#楼梯间脚手架第二步上对墙面反复刷草酸。涂刷期间，朱某某一桶腻子涂刷完后，又打了第二桶腻子继续涂刷。

10时20分许，朱某某涂刷完三面墙的工作面，从脚手架上下到负一层左侧平台。

10时24分许，肖某完成草酸涂刷作业面后，提着草酸桶从

负二层往负一层走的过程中，碰见朱某某已经从脚手架上下到负一层平台，正准备往负二层走。

10 时 25 分许，肖某走到负一层消防井（距离 18#楼梯间负一层门口 7m）放草酸桶途中听到朱某某叫喊了一声，放完草酸桶后返回作业地点查看，发现朱某某仰面躺在负二层楼梯口地面。

（五）事故现场情况

事故现场位于泸州市龙马潭区石洞街道酒店地下室装饰工程项目 18#楼梯间。该楼梯连接负一层与负二层，为双跑楼梯，一跑、二跑各 16 步，踏面宽 0.3m、高 0.15m，每跑楼梯水平投影长度 4.6m，楼梯宽 2m，高 2.5m。楼梯间内负二层地面到负一层顶部高 9.8m。（见图 1）

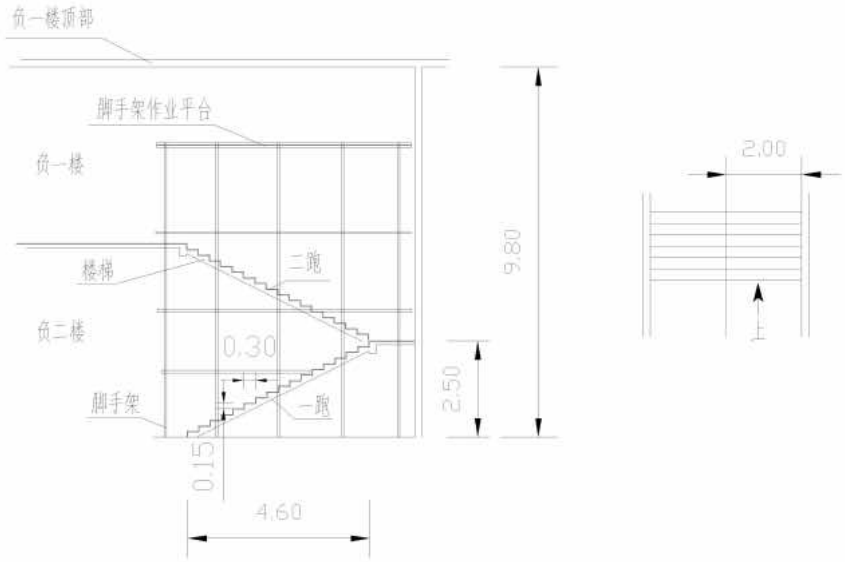


图 1 18#楼梯间楼梯及脚手架搭设平面图

负二层至负一层脚手架为两跨四步，总高 8.1m，跨距为 1.6m，脚手架第一步至第四步步距分别为 2.7m、2m、1.8m、1.6m。一跑脚手架第三步铺有木跳板和钢跳板各一块，第四步铺有钢跳板一块；二跑脚手架第三步铺有木跳板一块，第四步铺有木跳板和钢跳板各一块，木跳板宽约 0.3m，钢跳板宽约 0.5m。跳板均未固定，其余位置未铺设跳板，脚手架整体未挂设安全网。

楼梯间负二层顶面已刷石膏和腻子各一遍，墙面已刷两遍石膏；一跑楼梯右侧墙面大部分面积已刷石膏和腻子各一遍；转角平台墙面大部分面积已刷腻子一遍；二跑楼梯右侧墙面大部分面积已刷腻子一遍；负一层平台顶面已刷腻子一遍，墙面已刷腻子一遍。墙面中间深色部分未涂刷石膏和腻子，已涂刷草酸。（见图 2~图 4）



图 2 18#楼梯间脚手架搭设和墙面涂刷情况（负二层视角）



图 3 18#楼梯间脚手架搭设和墙面涂刷情况（转角平台视角）



图 4 18#楼梯间脚手架搭设和墙面涂刷情况（负一层视角）

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

死者朱某某，男，汉族，51岁，身份证号：510***，四川射洪人，住址：四川省射洪县青堤乡，漆工工人。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，人身伤亡赔付***万元，善后处理费用***万元，直接经济损失共计***万元。

（七）部门履职情况

1.区住房城乡建设局

今年以来，区住房城乡建设局组织全区所有在建项目建设、监理和施工单位负责人召开安全工作部署会1次，培训《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》；组织重点项目质量安全培训1次；党组会专题研究安全生产2次，学习习近平总书记安全生产重要指示精神3次；印发风险告知书明确赶工、消防、汛期及高温施工安全要点；移送区综合行政执法局查处涉嫌违法项目4个；约谈在建项目8次，约谈人员36人次；对事故项目开展2次检查，发现隐患6处，分别下发限期整改和停工整改通知各1份。

2.石洞街道办事处

事故项目开工以来，石洞街道党工委、办事处组织召开安全会议6次，其中组织辖区内企业参加的安全生产会议3次，街道应急办对该项目的在建工地开展了安全（消防）、环保巡查3次；街道建设服务中心对该项目在建工地开展检查4次。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

1.事故信息报送情况

事故发生后，生产经理王某某在项目车库出入口巡场，听到有人说18#楼梯间有工人摔倒，便向肖某电话了解情况后赶往现场，途中电话向梅某和巫某某报告。

10时34分，肖某拨打120急救电话。

10时53分，120指挥中心向石洞派出所报告了事故情况，11时02分，石洞派出所向石洞街道办事处通报事故情况。

11时25分，石洞街道办事处电话向区总值班室报告事故情况，12时08分，石洞街道办事处书面向区总值班室报告事故情况。

12时40分，区政府书面向市委市政府报告事故情况。同时区应急管理局书面向市应急管理局报告事故情况。

2.应急响应及现场处置情况

10时34分，120急救中心接警后，指派龙马潭区人民医院出诊。10时47分，医务人员到达现场，在负二楼楼梯入口处对伤者进行抢救。

11时02分，石洞派出所民警到达现场维护秩序。

11时10分，石洞街道办事处人员先后赶到现场维护秩序和开展现场处置。

11时17分，经抢救后医务人员确认朱某某死亡，遗体送往

泸州市殡仪馆。

11 时 40 分，区应急管理局、区住房城乡建设局相关人员陆续赶到现场进行处置。

（二）善后处理情况

乾图装饰公司成立善后工作组，开展死者家属安抚、并及时进行了赔付，死者遗体已于 2025 年 6 月 25 日运回户籍地安葬，善后处理终结。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关部门第一时间赶到事故现场进行处置。事故信息报送及时准确，应急响应及时、处置有序得当，未发生次生事故，目前无不良社会影响，各项工作有序开展。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定，事故信息报送符合规定。

三、事故原因分析及性质认定

（一）死者尸表司法鉴定情况

四川菲斯特司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（川菲司鉴所〔2025〕病鉴字第 44 号）：头部：枕部有 2.0×1.7cm 头皮擦伤；左侧眉弓外侧端有 0.2cm 浅表挫裂创；胸廓：左上胸乳头上方有 3.0cm 散在点状擦伤，左胸乳头平面横向安全绳压痕，双侧胸腔穿刺见大量不凝血；四肢：左上臂中段内侧有 4.0×3.0cm 梳状擦伤及泥迹擦拭，左肘后侧点状擦伤，右上臂及前臂后侧分别有 4.0×1.0cm、4.7×1.6cm 擦伤；左下肢短缩畸形，左大腿中段假

关节形成；背部：右侧腰部脊柱旁有4.5×3.0cm梳状擦伤。其余部位未见明显异常。

死亡原因分析：死者朱某某头颅无畸形，头皮未见损伤、出血，未扪及颅骨骨折，颌面骨未扪及骨折，双侧瞳孔等大形圆，说明无颅脑损伤表现；左上胸散在点状擦伤，双侧胸腔穿刺抽出大量不凝血，说明朱某某胸部损伤并形成大量血胸；朱某某有口唇及十指紫绀等缺氧表现；尸表检验未见其它致命性损伤及其他致死因素。鉴定意见为：朱某某系胸部损伤，血胸形成，呼吸循环衰竭死亡。

（二）石洞派出所执法记录仪影像资料情况

11时02分，民警到达龙马酒庄项目一期项目；11时04分58秒，民警到达18#楼梯间负一楼入口处，入口外转角处放置着朱某某的水壶；11时05分02秒，拍摄到楼梯间负一层平台左侧靠梯步处地面立放着一个灰桶，桶内有作业工具，楼梯转角处斜放着救护担架，楼梯一二跑及转角平台未见其它作业工具；11时05分35秒，拍摄到医护人员正在对朱某某进行抢救。

（三）区公安分局刑事科学技术室现场勘验情况

2025年6月24日11时50分，区公安分局刑事科学技术室对现场进行了勘验，勘验情况为：朱某某被发现位置地面无明显痕迹；经对现场搭设的脚手架钢管勘验未见明显异常痕迹；现场查见一双朱某某所穿的黑色布鞋，经对负一层平台架空临边处地面勘验，未见朱某某所穿黑色布鞋同类脚印；楼梯间其他部位经

勘验未见血迹等异常情况。

通过现场勘验得出的分析论证：负一层平台有很多清晰脚印，但无死者脚印；现场脚手架搭设较为密集，如从脚手架上跌落，会有如灰尘分布不均匀的痕迹，但现场并未发现；朱某某尸表有多处小的擦戳伤，摔跌导致扭力造成的左腿股骨骨折可能性较大。

（四）专家组分析论证情况

事故调查组邀请司法鉴定、刑事科学技术、医疗、建筑施工专家结合民警执法记录仪影像资料、相关人员询问笔录、事故现场勘验、现场抢救、尸表检验等情况进行分析论证，结论意见：事故经过应为朱某某从负一层至负二层转角平台处摔跌滚落至负二层地面。

（五）直接原因分析

事故现场无视频监控设备，事故发生时无直接目击者。朱某某家属拒绝尸体解剖检验，无法准确查明死因。

根据死者尸表司法鉴定情况、石洞派出所执法记录仪影像资料情况、区公安分局刑事科学技术室现场勘验情况和专家组分析论证情况，能够说明事故发生前朱某某进行了施工作业，事故发生时可能因故暂时停止了作业，且朱某某尸表损伤特征符合摔跌特征。

综上，事故直接原因为朱某某从负一层至负二层转角平台处摔跌滚落至负二层地面受伤，经抢救无效死亡。

（六）事故性质分析

事故发生前，朱某某在进行涂刷施工作业，事故发生时虽然暂时停止了施工作业，但仍属于在工作时间、工作地点发生的人员伤亡事故，符合生产安全事故判定情形。

调查取得的证据不能证明朱某某是从脚手架上坠落。

根据事故直接原因分析，摔跌原因是在楼梯行走时，朱某某疏于观察或注意力不集中，失足或绊倒从而导致摔跌，行走过程并不属于违规作业，并且与其作业行为和相关经营单位的安全管理行为未构成直接因果关系。

综上认定，石洞街道四川乾图经典建筑装饰工程有限公司“6·24”一般摔跌事故是一起生产安全非责任事故。

四、调查中发现的问题及处理建议

（一）调查中发现的问题

1.乾图装饰公司

（1）违法组织施工，拒不执行停工指令。在建设单位未取得酒店地下室装饰工程项目《建设工程施工许可证》情况下，违规组织施工作业[3]。在住建部门书面下达停工指令，要求全面停工后，未执行停工指令，持续违规施工[4]。作为装饰装修专业承包单位，违规将脚手架搭设以“劳务+主材+辅料”的模式发包给龙

3.《中华人民共和国建筑法》六十四条 违反本法规定，未取得施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的，责令改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款。

4.《中华人民共和国安全生产法》第七十条 负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。通知应当采用书面形式，有关单位应当予以配合。

虎建筑安装公司[5]。

（2）项目人员不符合要求，违规设置临时办公场所。项目经理“人证分离”，实际常驻其它项目[6]，实际担任项目经理[7]和技术负责人[8]的人员不具备相应资质，安全管理人员配备不足[9]。将项目部临时办公室违规设置在未经验收的土建工程主体建筑内[10]。

（3）脚手架专项施工方案编审实施不符合相关要求。《脚手架专项施工方案》未经技术负责人审核和项目经理审批[11]，擅自安排搭设施工，未安排人员专人监护[12]，且资料员在技术负责人审核处和项目负责人审批处代为签字。安排朱某某和肖某在尚未搭设安全网，不具备安全条件[13]的脚手架上进行涂刷作业。

（4）安全生产管理流于形式。对已发现的脚手架违规施工

5.《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款 施工单位不得转包或者违法分包工程。

6.《建设工程安全生产管理条例》第二十一条第二款 施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

7.《注册建造师管理规定》第三条第二款 未取得注册证书和执业印章的，不得担任大中型建设工程项目的施工单位项目负责人，不得以注册建造师的名义从事相关活动。《注册建造师执业工程规模标准》：装饰装修工程规模大于1000万元属于大型建设项目。

8.《四川省房屋建筑与市政基础设施工程现场施工和监理从业人员配备标准》（DBJ51/T085－2017）3．1．2项目技术负责人应满足下列任职条件：1 取得本专业建造师注册证书；2 Ⅰ类工程应担任过相同结构类型的工程项目技术负责人，并具有与工程项目相适应专业的高级工程师职称；Ⅱ、Ⅲ类工程应具有与工程项目相适应专业的工程师职称；Ⅳ、Ⅴ类工程应具有与工程项目相适应专业的助理工程师职称。

9.《四川省房屋建筑与市政基础设施工程现场施工和监理从业人员配备标准》（DBJ51/T085－2017）表 3.3.3专业承包工程施工管理人员数量配备标准：专业承包工程为Ⅰ类规模，项目负责人要求1人，技术负责人要求1人，安全员要求≥3人。表 F 专业承包工程规模划分标准：建筑装修装饰工程施工合同价款≥5000万元，为Ⅰ类规模。

10.《建设工程安全生产管理条例》第二十九条 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区分开设置，并保持安全距离；办公、生活区的选址应当符合安全性要求。职工的膳食、饮水、休息场所等应当符合卫生标准。施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。

11.《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）3.1.1 在脚手架搭设和拆除作业前，应根据工程特点编制专项施工方案，并应经审批后组织实施。

12.《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）11.2.9 在搭设和拆除脚手架作业时，应设置安全警戒线、警戒标识，并应派专人监护，严禁非作业人员入内。

13.《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）11.2.4 作业脚手架外侧和支撑脚手架作业层栏杆应采用密目式安全网或其他措施全封闭防护。密目式安全网应为阻燃产品。

作业，安全管理员仅口头制止，未采取有效措施消除隐患，也未将事故隐患排查情况如实记录，并向从业人员通报[14]。对漆工班组作业人员不具备高处作业证情况失察，致使不具备相应资质的人员从事高处作业[15]。安全技术交底内容为油漆喷涂作业非涂刷作业，且未涉及高处作业等的安全内容，技术负责人未对人员进行书面技术交底[16]。

（5）安全管理制度建立不完善[17]。未健全安全生产规章制度，无安全生产资金投入、劳动防护用品配备和管理、风险分级管控、安全设施和设备管理、作业安全管理、安全生产档案管理、发包管理等方面的安全管理制度，未健全全员安全生产责任制，未编制安全操作规程。

2.龙马酒庄管理公司

（1）未取得施工许可擅自开工建设。龙马酒庄管理公司作为建设单位，未取得《建设工程施工许可证》[18]擅自开工建设。

（2）未有效督促施工单位执行停工指令。2025 年 5 月 28 日，区住房城乡建设局向龙马酒庄管理公司、乾图装饰公司下达

14.《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

15.《建设工程安全生产管理条例》第二十五条 垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

16.《建设工程安全生产管理条例》第二十七条 建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

17.《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

18.《中华人民共和国建筑法》第七条 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

了全面停工指令。收到停工指令后，龙马酒庄管理公司仅电话通知施工单位停工，安排监理单位督促整改，实际未全面停工整改。

（3）未落实安全基础管理[19]。公司成立至今，未建立全员安全生产责任制，未建立安全生产规章制度和操作规程，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未对从业人员进行安全生产教育和培训，未制定生产安全事故应急救援预案，未落实应急管理措施。

3.万峰项目管理公司

（1）放任项目无证施工。明知酒店地下室装饰工程项目未取得《建设工程施工许可证》，不具备开工条件，未签发《工程开工令》[20]，但放任施工单位进场施工。

（2）默许施工单位不执行停工指令。在住建部门下达《停工整改通知书》后，万峰项目管理公司未督促施工单位停工整改，默许施工单位边施工边整改，且未向住建部门报告未执行停工指令的情况[21]。

（3）未有效开展监理工作[22]。未发现施工单位未按规定配

19.《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

20.《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）5.1.8 总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位报送的开工报审表及相关资料；同时具备下列条件时，应由总监理工程师签署审查意见，并应报建设单位批准后，总监理工程师签发工程开工令：1.设计交底和图纸会审已完成；2.施工组织设计已由总监理工程师签认；3.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实；4.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。

21.《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款 工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。

22.《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）5.5.2 项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

备项目管理人员、违法分包、违规搭建脚手架、违规开展涂刷作业、特种作业人员无证上岗、技术交底不规范、违规设置临时办公场所等问题。

4.龙虎建筑安装公司。

（1）不具备资质承揽工程项目。公司仅有施工劳务资质，不具备资质承揽脚手架搭设工程[23]。

（2）专职管理人员未在现场开展管理工作。李某为脚手架搭设合同指定专职管理人员[24]，未在脚手架搭设现场开展管理工作[25]。

（二）相关单位及人员处理建议

1.乾图装饰公司，在项目施工管理中的违法问题，建议由区住房城乡建设局依法处理，对于公司级安全基础管理违法问题，建议移交成都市锦江区住房建设和交通运输局依法处理。

2.龙马酒庄管理公司，在项目建设过程中的违法问题，建议由区住房城乡建设局依法处理，对于公司级安全基础管理问题，建议由区商务局依法处理。

3.万峰项目管理公司，在项目建设过程中的违法问题，建议由区住房城乡建设局依法处理。

23.《建设工程质量管理条例》第二十五条第一款 施工单位应当依法取得相应等级的资质证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程。

24.《泸州郎酒龙马酒庄酒店客房及走廊空间装饰工程（含地下室）脚手架搭设双包合同施工合同》六、双方职责（二）乙方职责 6.本工程乙方指派李某作为专职管理人员，负责本项目的所有技术协调和工人施工安排，在项目未全部完工或完工后未完成验收合格期间，该人员不得离岗，有事情必须经过甲方项目经理的批准后方可离开。

25.《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）11.2.9 在搭设和拆除脚手架作业时，应设置安全警戒线、警戒标识，并应派专人监护，严禁非作业人员入内。

4.龙虎建筑安装公司，在项目建设过程中的违法问题，建议由区住房城乡建设局依法处理。

5.万某某，乾图装饰公司法定代表人，未依法履行主要负责人安全管理职责，未健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未组织制定本单位安全生产操作规程，建议移交成都市锦江区住房建设和交通运输局依法处理。

6.段某某，乾图装饰公司安全管理机构负责人，未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，建议移交成都市锦江区住房建设和交通运输局依法处理。

7.吴某某，乾图装饰公司工程总监，安排不具备资格人员实际担任项目经理，未按规定配置项目管理人员，未督促项目落实相关安全生产措施，建议移交成都市锦江区住房建设和交通运输局依法处理。

8.巫某某，未取得项目经理资质，实际以执行经理名义开展项目经理工作，未有效履行项目主要负责人的安全生产工作职责，建议由区住房城乡建设局依法处理。

9.李某某，未依法履行项目负责人职责，建议由区住房城乡建设局依法处理。

10.王某某，未有效协助项目经理落实安全生产工作，违规组织脚手架搭设，安排漆工班组在不具备安全条件的脚手架上作业，建议由区住房城乡建设局依法处理。

11.梅某，未将脚手架搭设隐患情况如实记录并向有关人员

汇报，未有效进行全面安全巡查，未及时发现并消除漆工班组作业安全隐患，对漆工班组未持证上岗情况失察，建议由区住房城乡建设局依法处理。

12.李某，在《脚手架专项施工方案》中的技术负责人审核处和项目负责人审批处代为签字，建议由区住房城乡建设局依法处理。

13.粟某，未有效组织检查施工单位现场安全生产管理体系的建立和运行情况，未按规范编制监理实施细则，建议由区住房城乡建设局依法处理。

14.陈某，未发现并处置脚手架搭设，以及漆工在不具备安全条件的脚手架上作业的安全事故隐患，建议由区住房城乡建设局依法处理。

15.李某，未按合同规定在脚手架搭设现场进行专职管理，建议由区住房城乡建设局依法处理。

五、主要教训

（一）违法施工屡禁不止，法治观念缺位

该项目未取得《建设工程施工许可证》便擅自组织施工作业，甚至在住建部门书面下达停工指令后，仍持续违规施工，无视监管要求，视法律若空谈。暴露出相关单位法治观念缺位，对建筑行业安全生产的底线缺乏敬畏。企业决策层没有将合法施工作为项目开展的前提，反而将违法施工视为降低成本、加快进度的手段，这种错误的认知直接导致了违法施工行为的屡禁不止。

（二）安全管理机制失效，制度形同虚设

该项目《脚手架专项施工方案》未审批擅自实施，搭设过程中未安排专人监护，不具备安全条件安排高处作业，对事故隐患未采取措施消除，也未如实记录和通报。将安全管理制度视为“纸上空文”，现场安全管理流于形式，导致安全风险层层叠加。暴露出相关单位安全管理机制失效，安全制度形同虚设，本质是安全管理责任体系的系统性崩塌。

（三）人员资质审核不严，安全意识淡薄

项目经理长期缺位，项目实际管理人员均不具备法定资质，漆工无高处作业证仍被安排进行高空涂刷。项目各方在人员资质审核环节监管全面失守，将人员资质视为可有可无的形式，对资质不符问题视而不见，放任不管。暴露出从管理层到作业者均存在安全意识淡薄问题，漠视安全风险，将生命安全寄托于侥幸。

（四）项目分包管理混乱，职责落实缺失

施工单位将本应自行开展的脚手架工程违法分包，且分包后未对施工搭设、现场监护履行监管责任。分包管理双重失控，既违反资质准入红线，让劳务公司承揽专业工程，又实施“以包代管”，放任风险。本质是通过违法分包转嫁责任，导致施工现场安全责任链条断裂，最终形成“无人负责”的危险境地。

六、事故防范及整改措施建议

（一）坚持人民至上、生命至上，树牢安全发展理念

各相关单位要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的

重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展理念，深刻吸取事故教训，增强抓好安全生产工作的责任感、紧迫感和使命感，切实统筹好发展和安全。充分认识抓好在建项目安全的重要性，进一步落实在建项目行业监管责任和属地管理责任，深入分析建筑施工各流程、各环节存在的安全风险，采取切实有效的措施，从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题。

（二）强化建设施工项目安全监管

行业主管部门要扎实开展安全生产治本攻坚三年行动、2025年三季度安全生产排险除患攻坚行动，加强建筑施工安全监管，强化问题隐患跟踪督促和闭环管理；督促企业严格履行建设单位安全生产主体责任，建立健全并落实全员安全生产责任制、各类规章制度和操作规程。加强对施工现场的安全风险研判，及时进行风险预警，并督促企业落实管控措施；督促企业严格落实危险性较大的分部分项工程安全管理规定，按照标准规范建立健全并落实脚手架搭设的相关管理制度；严格查处在房屋市政工程领域的无证作业等重大事故隐患以及未培训上岗、未交底上岗和安全管理人员配备不足等违法违规问题；督促企业按照建筑行业检查标准开展隐患排查治理工作，及时发现并整改各类安全管理漏洞和现场事故隐患。

（三）严格落实企业安全生产主体责任

相关单位加强对施工现场的安全风险研判。严格落实危险性较大的分部分项工程安全管理规定，确保安全措施有效落实。切

实加强人员管理，及时培训并报备新进人员；施工单位强化人员登记建档和验证，并严格落实教育培训和技术交底，确保从业人员具备相应安全意识和技术能力；监理单位要监督督促施工单位人员管控措施的落实。施工单位要加强特种作业管理，确保特种作业人员持证上岗，强化危险岗位人员的教育培训，监理单位要加强对特种作业的监督。按照建筑行业检查标准开展隐患排查治理，及时发现并整改安全管理漏洞和现场事故隐患，杜绝事故的再次发生。

（四）加大属地安全生产监管力度

石洞街道办事处要吸取事故教训，举一反三，按照“属地管理”的原则，结合行政执法职权下放要求，加强对辖区内在建项目的监督检查；要针对此起事故暴露出来的问题，制定专项事故整改方案，落实整改措施，确保辖区在建项目进一步强化主体责任落实；加强对辖区在建项目生产安全的宣传教育工作，进一步提升辖区在建项目的安全管理水平。