浏阳花炮连锁烟花制造有限公司“7·16”一般机械伤害事故调查报告

浏阳市人民政府事故调查组

2025 年 1 月

目　录

一、事故基本情况.....7
（一）涉事工程项目相关情况.....7
（二）事故相关人员情况.....9
（三）涉事工程安全管理情况.....10
（四）事故发生经过.....10
（五）事故现场情况.....11
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....12
二、事故应急处置及评估情况.....13
（一）事故信息接报及响应情况.....13
（二）事故现场应急处置情况.....13
（三）医疗救治和善后情况.....13
（四）事故应急处置评估.....14
三、事故原因分析.....14
（一）直接原因分析.....14
（二）间接原因分析.....14
四、有关责任单位存在的主要问题.....15
（一）花炮连锁公司.....15
（二）金刚镇人民政府.....17
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....17

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员 17
（二）建议移送公安机关处理的人员 17
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议 18
（四）其他处理建议 19
六、事故主要教训 19
七、事故整改和防范措施 20
（一）全面压实主体责任 20
（二）切实加强监管联动 21
（三）严格落实信息报告 21

浏阳花炮连锁烟花制造有限公司“7·16”一般机械伤害事故调查报告

2024年7月16日16时30分许，位于浏阳市金刚镇平湾村的浏阳花炮连锁烟花制造有限公司包装/组盆车间外围护坡工程施工工地，发生一起机械（挖掘机）伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失152.8万元。

8月2日，长沙市应急和安全生产委员会办公室根据群众举报投诉，组织长沙市应急管理局有关处室会同浏阳市应急管理局进行了调查核实。8月6日，长沙市应急和安全生产委员会办公室按规定对该起事故的调查处理进行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定和长沙市挂牌督办要求，9月10日，浏阳市人民政府成立浏阳花炮连锁烟花制造有限公司“7·16”一般机械伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急管理局党委副书记、局长杨海任组长，市应急管理局分管负责人任副组长，市应急管理局、市住建局、市公安局、市卫健局、市总工会、金刚镇为成员单位，并邀请市纪委监委派员参加，同时聘请专家组参与调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、资料审核、专家论证和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人

员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对有关责任单位和人员提出了处理建议，并针对事故原因及调查发现的有关问题，提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，浏阳花炮连锁烟花制造有限公司“7·16”一般机械伤害事故是一起因作业人员安全意识淡薄，违章进入挖掘机施工作业活动区域；挖掘机操作员在未确定挖掘机回转半径内有无人员的情况下，操作挖掘机进行回转作业；事故单位安全生产主体责任未落实，违规将工程项目发包给不具备资质的个人，未认真履行其对承包人的统一协调、管理职责；承包人现场管理缺失、教育培训和隐患排查不到位等造成的一般生产安全责任事故。同时，事故发生后，事故单位因过失对应当上报的事故未上报，存在漏报[1]行为。

一、事故基本情况

（一）涉事工程项目相关情况

1. 工程项目总体概况。项目名称：浏阳花炮连锁烟花制造有限公司包装/组盆车间外围护坡工程施工项目（图 1）。工程内容：基础开挖及回填、石砌护坡挡土墙施工等项目，护坡高度 15 米、长度 50 米，共计工程量约 750 立方米。项目工期：总工期 3 个月。投资总额：25 万元。

[1] 《生产安全事故罚款处罚规定》 第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，属于漏报；（三）故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报；（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。



图 1　项目总平面图

2. 事故发生单位（工程项目发包方）概况。浏阳花炮连锁烟花制造有限公司（以下简称“花炮连锁公司”），类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：刘*科，注册资本：伍佰万元整，统一社会信用代码：9143018170724040 39，经营范围：烟花爆竹生产，烟花爆竹批发，烟花爆竹零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准），成立日期：2005 年 7 月 18 日，登记住所：浏阳市金刚镇平湾村。《安全生产许可证》编号：（湘）YH 安许证字〔2024〕030138 号，主要负责人：刘*科，许可范围：组合烟花类（单筒药量＜25g，C 级），爆竹类（C 级），有效期至 2027 年 12 月 16 日。

3．工程项目承包方概况。陈*密，男，33岁，浏阳市金刚镇人，身份证号码：430181********735X，以包工不包料（820挖掘机245元/小时，60-80挖掘机150元/小时）的方式承包基础开挖及回填等项目，组织挖掘机进行施工作业；黄*星，男，62岁，浏阳市金刚镇人，身份证号码：430123********7398，以包工包料（268元/立方米）的方式承包石砌护坡挡土墙等项目，组织民工进行施工作业。两人均为自然人，未注册过相关企业，未取得相关建筑工程资质。

（二）事故相关人员情况

1．刘*科，男，49岁，浏阳市金刚镇人，身份证号码：430123********7377，花炮连锁公司法定代表人、主要负责人、基建安全生产管理小组组长，取得了烟花爆竹生产单位主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证（有效期至2025年3月6日），负责花炮连锁公司生产、安全等全面工作。

2．何*林，男，43岁，浏阳市金刚镇人，身份证号码：430181********7398，花炮连锁公司专职安全员、基建安全生产管理小组副组长，取得了烟花爆竹生产单位管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证（有效期至2026年8月27日），主管全厂的安全生产工作，负责基建项目的现场安全管理等。

3．黄*标，男，41岁，浏阳市金刚镇人，身份证号码：430181********7391，花炮连锁公司基建员、基建安全生产管理小组副组长，负责基建项目的组织安排和技术质量管理等。

4．唐*，男，28岁，浏阳市金刚镇人，身份证号码：430181********7351，陈*密雇请的挖掘机操作员，事发前已在涉事工地工作10日，持有北京鉴机职业技能鉴定中心颁发的《挖掘机操作证》，技能等级：高级，证书编号：BJ2022062430，有效期限：2023年8月19日—2029年8月18日。

5．李*华（死者），男，48岁，浏阳市金刚镇石霜村人，身份证号码：430123********7371，黄*星雇请的民工（工种：小工），由黄*星安排在涉事工程现场进行辅助性施工作业。

（三）涉事工程安全管理情况

2024年6月，花炮连锁公司因扩建包装/组盆车间，需在其外围修建石砌护坡挡土墙，将该工程的施工分项目发包给陈*密、黄*星组织实施。花炮连锁公司与陈*密、黄*星分别签订了工程承包合同，但未签订专门的安全生产管理协议，现场安全管理主要由陈*密、黄*星各自负责。花炮连锁公司成立了以刘*科任组长，何*林、黄*标任副组长的基建安全生产管理小组，负责全面领导公司基建项目安全生产工作，平时主要通过现场巡查进行安全管理，没有对发包的基建项目进行全面、系统、有效的统一协调、管理。

（四）事故发生经过

事故调查组经现场勘查和调查询问，基于现有证据，还原了事发经过：

2024年7月16日下午，根据施工安排，唐*驾驶挖掘机在工

地负责开挖护坡的基础（俗称：毛脚）、吊放水泥管、土方平整及回填等，李*华协助唐*吊放水泥管（在水泥管中间安放铁索并将其挂在挖掘机的挖斗上）等现场辅助性工作。

16 时 30 分许，李*华将一根水泥管上的铁索挂在挖掘机的挖斗上，唐*操作挖掘机顺时针旋转后将其吊放在相应的位置，整理平整后挖掘机逆时针回转准备吊装第二根水泥管，在回转的过程中突然听到挖掘机尾部有人叫了一声（图 2），唐*立即将挖掘机熄火并下去查看，发现李*华瘫坐在挖掘机尾部旁边的石头上，其大腿至膝盖部位有大量出血。唐*立即拨打 120 急救电话，并呼叫在施工现场的其他工友。

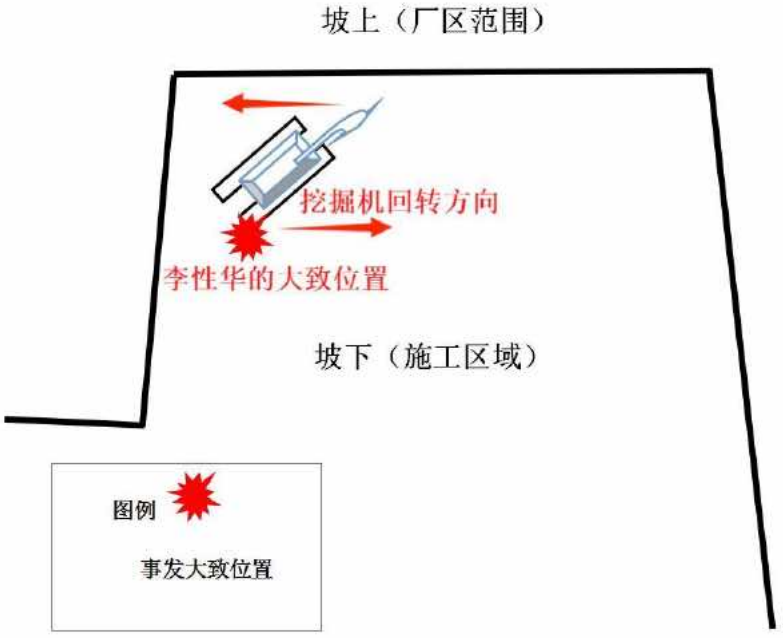


图 2　事发经过示意图

（五）事故现场情况

经调查询问并根据现场图片及现场勘查，事故发生在花炮连

锁公司包装/组盆车间外围护坡工程施工工地（图 3），现场有零乱堆放的石头，有一根已经安放好的水泥管，另有一根尚未安放的水泥管；现场有一段已开挖整理好的石砌护坡基础；涉事挖掘机已从事发位置移开（图 4）。



图 3 事故现场



图 4 涉事挖掘机

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成李*华 1 人死亡。事故造成的直接经济损失

152.8 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

16 时 30 分许，事故发生后，唐*立即拨打了 120 急救电话，并先后向陈*密、黄*星电话报告。

16 时 33 分许，陈*密、黄*星先后向黄*标电话报告，黄*标随即向刘*科报告事故情况。

刘*科接到事故报告后，立即启动应急预案，组织进行现场应急救援和处置。同时，鉴于当时李*华受伤部位为腹部及下肢，花炮连锁公司相关负责人认为其不应是致命伤。但李*华在事发第二天经抢救无效死亡，花炮连锁公司质疑是医疗机构处置不当而导致其死亡，并向浏阳市人民法院提起诉讼，法院已受理（受理号〔2024〕浏 0181 民初 12637 号）。故未依法向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门、属地政府报告事故发生情况。

（二）事故现场应急处置情况

16 时 35 分许，相关管理人员及工友到达事故现场，在对李*华伤势进行初步判断后，及时采取止血、包扎、固定等必要的急救措施;

16 时 47 分许，120 急救车到达事故现场，伤者李*华被送往浏阳市中医医院救治。

（三）医疗救治和善后情况

7月16日17时33分许，伤者李*华送达浏阳市中医医院。经抢救治疗后，7月17日12时02分许，浏阳市中医医院宣布其抢救无效死亡。浏阳市中医医院出具的李*华的《死亡记录》显示，死亡原因：创伤至失血性休克导致循环衰竭死亡。

李*华经抢救无效死亡后，花炮连锁公司、陈*密、黄*星等三方立即协商处理善后事宜，第一时间与死者家属沟通协调，并对家属进行安抚。7月23日，与死者家属达成调解协议。7月24日，死者遗体火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，花炮连锁公司立即启动应急预案，组织现场应急处置，有序开展救援行动，应急处置和救援过程未发生次生不安全事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

李*华安全意识淡薄，在人机配合协助吊放水泥管的过程中，违章进入挖掘机施工作业活动区域，未与挖掘机回转半径保持足够的安全距离；唐*作为挖掘机操作员，未严格执行挖掘机安全操作规程，未确定挖掘机回转半径内有无人员的情况下，操作挖掘机进行回转作业，挖掘机尾部将李*华挤压至旁边堆放的石头处受伤，经抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

企业安全生产主体责任落实不到位，违规将工程项目发包给

不具备资质的个人；未认真履行其对承包人的安全生产统一协调、管理职责，存在“以包代管”“一包了之”等问题；未认真落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度；用挖掘机违规进行吊装作业，且未安排人员进行现场管理，未采取技术和管理措施并及时发现、消除事故隐患；未对挖掘机操作员和民工进行有效的安全教育及安全技术交底；未认真督促作业人员严格执行安全操作规程。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）花炮连锁公司

1. 主体责任悬空未实。在基建项目的安全生产管理上存在“以包代管”“一包了之”的问题；将包装/组盆车间外围护坡工程施工项目违规发包给不具备资质的个人，在承包合同中没有约定各自的安全生产管理职责，也未签订专门的安全管理协议，未认真履行其对承包人的统一协调、管理职责[2]。

2. 安全教育流于形式。未对挖掘机操作人员和民工进行有效的安全教育及安全技术交底，未能保证作业人员具备必要的安全生产知识[3]；未认真督促作业人员严格执行安全操作规程[4]，施工作业

---

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款和第二款 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责;生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款 生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

人员不熟知作业场所和工作岗位存在的危险因素，作业人员违章进入挖掘机回转半径内作业。

3．现场管理严重缺失。施工作业随意性大，两个施工队伍在同一区域作业区域进行交叉施工作业，未督促其明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施[5]；未认真落实安全风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理制度[6]，作业现场未设置安全警示标志，未采取技术和管理措施并及时发现、消除事故隐患；主要负责人[7]及相关管理人员[8]未认真履行安全生产管理职责，违规使用挖掘机进行水泥管吊装作业，且未安排人员进行现场管理[9]。

4．事故信息辨识不清。事故发生后，唐*先后向陈*密、黄*星电话报告事故情况，陈*密、黄*星接到报告后向黄*标电话报告，黄*标接到报告向刘*科报告了事故情况，刘*科获知事故情况后迅速组织进行应急救援和处置。但由于质疑是医疗机构处置

---

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十八条 《中华人民共和国安全生产法》两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公开栏等方式向从业人员通报。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全并落实本单全员位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条 生产经营单位进行爆破、吊装以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

不当而导致伤者死亡，自认为是医疗事故，并向法院提起诉讼，而未认真进行事故信息辨识，未依法向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门、属地政府报告[10][11]。

（二）金刚镇人民政府

经查，金刚镇人民政府督促企业落实安全生产主体责任不到位，对花炮连锁公司的安全监督检查不深入、不细致，未及时发现并纠正花炮连锁公司基建项目存在的违规发包、安全教育流于形式、现场管理严重缺失等问题。同时，对花炮连锁公司漏报事故的行为失察。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

李*华，安全意识淡薄，在人机配合协助吊放水泥管的过程中，违章进入挖掘机施工作业盲区，未与挖掘机回转半径保持足够的安全距离，对事故发生负有直接责任。鉴于李*华在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议移送公安机关处理的人员

唐*，涉事挖掘机操作员，未严格执行挖掘机安全操作规程，在未确定挖掘机回转半径内有无人员的情况下，操作挖掘机进行回转作业，导致李*华被挖掘机尾部挤压至旁边堆放的石头处受伤，经抢救无效死亡。唐*对事故发生负有直接责任，涉嫌重大

[10] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款 事故报告应当及时、准确、完整，任何单位和个人对事故不得迟报、漏报、谎报或者瞒报。

[11] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条第一款 事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

责任事故罪，建议移送公安机关对其调查处理。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1．花炮连锁公司，安全生产主体责任悬空未实，违规将工程项目发包给不具备资质的个人，未认真履行其对承包人的统一协调、管理职责，安全教育培训流于形式，施工现场管理无序，导致发生1人死亡的一般生产安全事故，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第一款和第二款、第四十三条、第四十四条第一款、第四十八条、第四十九条第一款和第二款的相关规定，对事故发生负有责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[12]的规定予以行政处罚。

2．刘*科，花炮连锁公司法定代表人、主要负责人、基建安全生产管理小组组长，负责花炮连锁公司生产、安全等全面工作，未认真组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未严格督促、检查本单位安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项的规定，对事故发生负有管理责任；同时，事故发生后，因过失对应当上报的事故，未依法向安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门、属地政府报告，违反《生产安全事故报告和调查处理条例》第四条第一款和第九条第一款的

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

规定，存在漏报行为。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[13]和《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项[14]的规定对其予以行政处罚。

3. 何*林，花炮连锁公司专职安全员、基建安全生产管理小组副组长，主管全厂的安全生产工作，负责基建项目的现场安全管理等，未认真组织督促开展安全生产教育培训，未认真检查基建项目安全状况并及时排查生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项的规定，对事故发生负有管理责任。建议由市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[15]规定予以行政处罚。

（四）其他处理建议

金刚镇人民政府督促企业落实安全生产主体责任不到位。同时，对花炮连锁公司漏报事故的行为失察。建议责成金刚镇人民政府向市人民政府作出深刻检查；并将金刚镇相关单位和人员监管履职情况的问题线索移送市纪委监委调查处理。

六、事故主要教训

该起事故的发生，暴露出散小工程建设领域安全生产方面存在一些突出问题和薄弱环节：一是安全责任悬空。散小工程违规

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;

[14] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第二项：事故发生单位主要负责人有下列行为之一的,处上一年年收入40%至80%的罚款；属于国家工作人员的,并依法给予处分；构成犯罪的,依法追究刑事责任：（一）不立即组织事故抢救的；（二）迟报或者漏报事故的；（三）在事故调查处理期间擅离职守的。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条:生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

发包、承包的情况大量存在，安全职责模糊不清、主体责任意识淡薄、安全管理浮于表面、“以包代管”“一包了之”及“甩手脱管”等问题突出，导致安全生产防线失守、事故隐患没有及时根除。二是现场管理混乱。事故还暴露出作业现场管理严重缺失，无施工组织设计与施工技术方案，安全教育与交底工作形同虚设，作业人员安全意识淡薄，作业行为随心所欲，施工队伍缺乏统一协调与管理，为事故发生埋下隐患。三是监管存在漏洞。事故也暴露出烟花爆竹企业新改扩建等散小工程项目安全监管存在明显漏洞，安全监管部门和属地政府虽然对其生产环节的安全监管力度很大，但基于业务局限等原因对企业基建项目的安全监督力不从心。同时，部分烟花爆竹企业基建项目因规模较小或未报建，游离于建设部门监管之外，形成监管盲区。

七、事故整改和防范措施

针对该起事故暴露出来的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的发生，提出如下事故整改和防范措施建议:

（一）全面压实主体责任。花炮连锁公司及相关单位要严格按照《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国安全生产法》等法律法规，严格落实自身安全生产主体责任，依法依规进行工程发包、承包，签订专门的安全生产管理协议，明确各方的安全生产管理责任；建设单位要加强对施工现场的统一协调管理，及时制止违规施工、野蛮施工等行为；施工单位要重视施工现场一线作业工人的安全教育工作，施工作业人员必须按规定进行三级

安全教育，严格按照技术标准、施工方案、操作规程施工作业。

（二）切实加强监管联动。住建、应急等部门及各乡镇（街道）要根据自身职责，切实加强组织领导，狠抓重点，堵塞漏洞，加强建筑施工行业领域特别是烟花爆竹企业工程建设项目的事故防范工作，各部门要加强协作联动，积极落实各项应对措施，督促各生产经营单位落实主体责任，对企业在新建、改建、扩建及装修建筑等方面进行隐患排查，从严从实开展安全生产执法检查工作，严厉查处违法违规行为。

（三）严格落实信息报告。各企业和乡镇（街道）要深刻吸取事故教训，切实加强对突发事件信息报告工作的组织领导，认真组织学习生产安全事故信息报告等法律法规和工作要求，建立健全生产安全事故信息报送和处置制度，强化突发事件信息报告部门联动，切实提高信息报送及时性、准确性和逻辑性，确保严格按照法律法规要求及时、准确、完整报送各类突发事件（事故）信息，坚决杜绝迟报、漏报、谎报或者瞒报生产安全事故行为发生。

浏阳市人民政府事故调查组

2025 年 1 月 13 日