晋中市太谷区山西中通新材料产业园建设项目“12·3”一般高处坠落事故调查报告

2024年12月3日10时20分左右，晋中市太谷区山西中通新材料产业园建设项目发生一起高处坠落一般事故，造成一人死亡，直接经济损失约150余万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山西省安全生产条例》《山西省建筑工程质量和建筑安全生产管理条例》《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》(GB55034-2022)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016)等相关规定，2024年12月5日经区政府批准，成立由区住建局、区应急管理局、晋中市公安局太谷分局、区人社局、区卫健体局、区民政局、区总工会、水秀镇、经开区等单位参加的事故调查组。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证等，查清了事故经过、发生原因、人员伤亡、直接经济损失和有关单位情况，查明了地方党委政府、有关部门和单位存在的问题和责任，总结分析了事故主要教训，提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，晋中市太谷区山西中通新材料产业园建设项目“12·3”一般高处坠落事故是一起因钢结构施工人员

在屋顶高处工作时违章作业，未将身上的安全带系挂在设置好的安全绳上，失足踩在采光板上，采光板固定点破坏后，从屋面坠落地面致其死亡的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生项目情况

山西中通新材料产业园建设项目位于太谷区水秀镇水秀村、新范白线北。总建筑面积 26476.33 ㎡，其中地上 24812.11 ㎡，地下 1664.22 ㎡。包含综合楼（一期）、消防泵房（一期）、门房（一期）、2#车间配电间（一期）、2#车间（一期）和 1#车间（一期）。该项目施工许可证于 2024 年 4 月 15 日取得，施工许可证编号 1407**********0101，计划于 2026 年 4 月 10 日交付。

该项目建设单位为山西中通高技术有限责任公司，山西省太谷县建筑工程公司施工总承包，山西鸿程泰建筑工程有限公司专业分包了钢结构工程的施工，山西庚震建安工程有限公司负责监理工作。

事发楼座为该项目的 1#车间(一期)，建筑面积 15772.8 ㎡，地上 1 层，结构类型为钢结构。事发部位位于该车间 C-D 轴交 2-3 轴中间屋顶采光带处，建筑高度 14.3m，事发时，该车间正处于屋顶彩钢板安装施工阶段。

（二）事故发生单位及相关单位情况

晋中市太谷区山西中通新材料产业园建设项目“12·3”一般高处坠落事故涉事单位共有 4 家，分别为：

建设单位：山西中通高技术有限责任公司；

施工总承包单位：山西省太谷县建筑工程公司；

钢结构专业分包单位：山西鸿程泰建筑工程有限公司；

监理单位：山西庚震建安工程有限公司。

1.山西中通高技术有限责任公司概况

单位名称：山西中通高技术有限责任公司；

统一社会信用代码：9114**********841G；

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

成立日期：1993 年 07 月 27 日；

法定代表人：王××；

登记住所：山西省晋中市太谷县 108 国道 66 号；

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务，设计、制造、销售：机电设备、焊接钢管、金属容器、矿用支护器材、水处理设备及配件、臭氧净化消毒设备，货物进出口，房屋租赁。道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；

营业执照登记机关：晋中市太谷区市场监督管理局；

营业执照核准日期：2024 年 04 月 29 日；

营业期限：1993-07-27 至无固定期限；

本项目负责人：安×。

2.山西省太谷县建筑工程公司概况

单位名称：山西省太谷县建筑工程公司；

统一社会信用代码：9114**********7009；

注册类型：集体所有制；

登记住所：山西省晋中市太谷县东寺园 2 号；

法人代表：韩××（安考证号：晋建安A（2019）10***90）；

注册资本：2100万(元)；

成立日期：1980年12月20日；

营业期限：1980-12-20至无固定期限；

经营范围：建设工程施工等；

建筑业企业资质类别：建筑工程施工总承包贰级等（资质证书号：D214***617，发证有效期至2029年07月01日，发证单位为山西省住房和城乡建设厅）；

企业安全生产许可证：（晋）JZ安许证字〔2013〕00***8（有效期2023年01月12日至2026年01月12日，发证单位为山西省住房和城乡建设厅；

本项目项目经理：白××（二级建造师注册证书编号：晋2142*********622，安考证号：晋建安B（2011）20***43）；

负责事发区域安全管理的专职安全员：吴×（安考证号：晋建安C3（2015）30***90）。

3.山西鸿程泰建筑工程有限公司概况

单位名称：山西鸿程泰建筑工程有限公司；

统一社会信用代码：9114**********LP27；

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；

登记住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街529号清控创新基地D座17层1703室；

法人代表：周××（安考证号：晋建安A（2022）10***98）；

注册资本：800万(元)；

成立日期：2020年09月08日；

营业期限：2020-09-08 至无固定期限；

经营范围：钢结构工程等；

建筑业企业资质类别：钢结构工程专业承包贰级等（资质证书号：D214***024，发证单位为山西省住房和城乡建设厅）；

企业安全生产许可证：（晋）JZ 安许证字〔2024〕01***1（有效期至 2027 年 11 月 14 日，发证单位为山西省住房和城乡建设厅）；

本项目项目经理：韩××（二级建造师注册证书编号：晋 2142*********580，安考证号：晋建安 B（2024）00***84）；

专职安全员:要××(安考证号:晋建安 C(2021)30***96)。

4.山西庚震建安工程有限公司概况

单位名称：山西庚震建安工程有限公司；

统一社会信用代码：9114**********916U；

注册类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；

登记场所：山西转型综合改革示范区学府产业园发展路 5 号鼎晨时代广场 11 层 1101 室山西致诚众创空间第 005 号房间；

法定代表人：张××；

成立日期：2002 年 05 月 09 日；

营业期限：2002-05-09 至无固定期限；

经营范围：建设工程监理等；

登记核准日期：2024 年 02 月 04 日；

登记机关：山西转型综合改革示范区市场监督管理局；

建筑业企业资质类别：房屋建筑工程监理甲级（资质证书号：E114***766，发证有效期至2028年12月22日，发证单位为住房和城乡建设部）；

本项目总监理工程师：梁××（监理工程师注册证书编号：140***43）；

负责事发区域的专业监理工程师：郑××（证号：晋专监240***65）。

（三）事故发生单位安全管理情况

事发时太谷区山西中通新材料产业园建设项目1#车间（一期）工程正处于屋面彩钢板安装施工阶段。施工总承包单位山西省太谷县建筑工程公司与钢结构工程专业分包单位山西鸿程泰建筑工程有限公司签订有安全协议书，山西省太谷县建筑工程公司、山西鸿程泰建筑工程有限公司（以下简称鸿程泰公司）成立了安全生产管理机构，制定了各项安全生产管理制度，针对项目施工的特点，制定了各级安全生产责任制，层层签订了安全生产责任书，对进场作业的人员进行了安全教育，作业前对作业人员进行了安全技术交底。

（四）事故发生经过

2024年12月3日8时，屋面板施工班组长李××安排付××（死者）、杜××、何×、程××、孟××、申××六人在1#车间干活，由于1#车间屋顶有霜，六人未上屋顶。9时30分左右，何×先后安排付××、杜××去屋顶看霜是否退去，能否上人，杜××反馈能上人后，六人随即上屋顶，铺设A-B轴交17-18轴未完成的屋面板。屋面板铺设完成后，孟××、申××

打钉及扣盖帽，付××、杜××、何×和程××四人去 C-D 轴交 1-3 轴（事发部位）准备安装采光板处的彩钢板。何×安排付××在此处裁板，杜××测量洞口尺寸并画线，何×和程××去别处准备吊装包边材料。10 时 23 分左右，杜××突然听见绞磨机转动，回头一看，未见付××，杜××随即去往付××工作的部位查看，发现付××坠落地面，杜××随即给何×打电话告知了付××掉落情况。鸿程泰公司总经理周××恰在此车间内巡视检查，亲眼目睹付××坠落情况。

（五）事故现场情况

2024 年 12 月 9 日、10 日，事故调查组成员对事故现场进行了勘查。勘查事故现场照片如下:



图 1　屋面施工情况

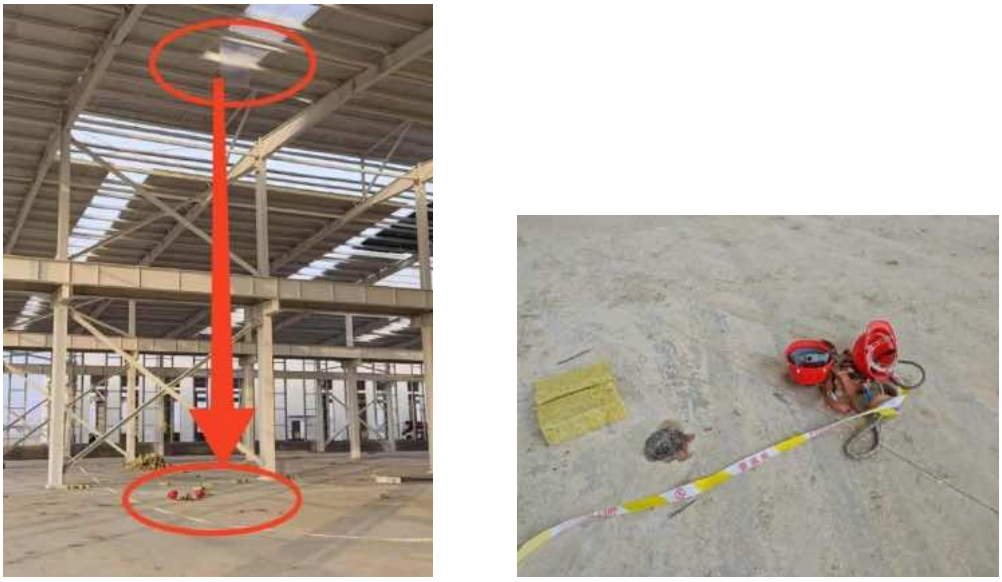


图 2　坠落区域情况



图 3　屋面 FRP 采光板



图 4　坠落点

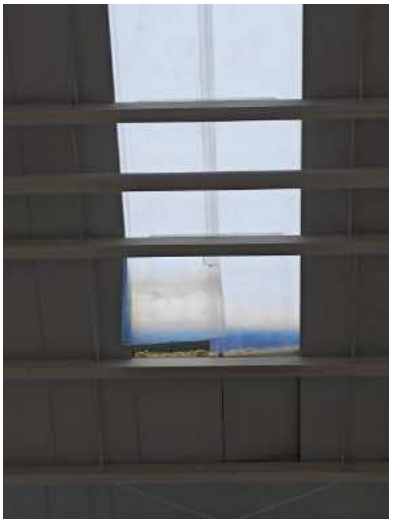


图 5　坠落点图

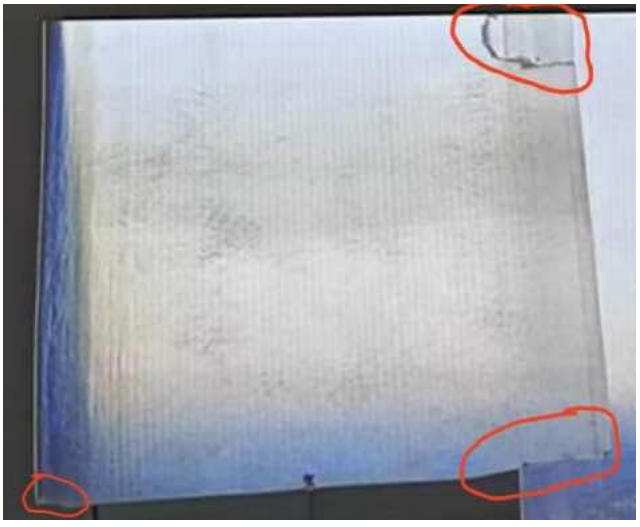


图 6　FRP 采光板脱落部位

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，其基本情况如下:

付××，男，汉族，51岁，身份证号1424**********417，现住址为山西省晋中市榆次区东阳镇圣许村2-90。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721）计算，此次事故造成直接经济损失150余万元。

（七）其他情况

1.气象、暴力伤害情况

综合事发当天气象观测资料、晋中市公安局太谷分局等部门出具的相关资料分析，可以排除气象、环境、暴力伤害以及其他因素导致此事故发生。

2.社会舆论关注热点

事故发生后，鸿程泰公司积极与死者家属接触，通报事故情况，取得死者家属谅解，因而此次事故未引起舆论关注热点。

3.证明报告

（1）晋中市第二人民医院出具的《院前病历记录》；

（2）晋中市太谷区人民医院出具的《门诊病历》《居民死亡医学证明（推断）书》《诊断治疗建议书》《居民死亡殡葬证》；

（3)太谷区气象局出具的《太谷区12月3日天气情况》;

（4）太谷区人社局出具的《关于付××死亡问题的核查情况说明》；

（5）晋中市公安局太谷分局刑事技术大队出具的《现

场勘验检查笔录》《付××死亡尸表检验情况》《询问笔录（何×）》《询问笔录（杜××）》；

（6）水秀派出所出具的《付××户籍信息证明》；

（7）山西鸿程泰建筑工程有限公司提供的与付××家属签订的《赔偿协议》。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故单位报告情况

10时23分左右，山西中通新材料产业园建设项目1#车间发生一起高处坠落事故，事故发生时专业分包单位山西鸿程泰建筑工程有限公司总经理周××在施工现场巡查中；

10时25分，周××在施工现场口头向施工总承包单位山西省太谷县建筑工程公司现场项目管理人员贾××汇报了事故发生情况；

10时27分，同在施工现场的专业监理工程师郑××电话汇报给项目总监梁××；

10时29分，总承包单位安全员吴×去项目办公室报告了总包单位项目经理白××；

10时30分，梁××向监理单位领导史××电话汇报了事故发生情况；

11时9分，贾××向总包单位安全副总白×电话汇报了事故发生情况，正在公司办公室的白×立即向公司总经理汇报了事故发生情况；

11时30分左右，史××向水秀镇政府张××汇报了事故发

生情况。

2.主管部门报送情况

事故发生后，区住建局、区应急管理局、晋中市公安局太谷分局、水秀镇等部门工作人员及时到现场配合处置，要求保护事发现场，立即抢救伤员。同时，施工现场立即停工，全面排查施工现场安全隐患。

（二）事故现场应急处置情况

10 时 23 分，杜××发现付××坠落，随即给何×打电话告知付××坠落的情况。何×、杜××、程××紧急下楼查看。此时，正在施工现场巡视的山西鸿程泰建筑有限公司总经理周××也看见有人从 1#车间屋面 C-D 轴交 2-3 轴处采光带坠落，周××随即去坠落区域查看情况。周××指挥现场技术员韩××拨打 120 救援电话，同时安排韩××疏通现场救援道路并去项目大门口等待 120 救护车。同时，周××安排李××将事发周围拉好警戒线。此时，到达事发位置的何×查看伤者情况，呼喊付××名字，发现付××无意识、呼吸微弱。见状，何×开车将付××送往医院，杜××陪同。李××、蒋××另外开车跟随。10 时 45 分，李××与 120 救护人员取得联系，确定在大唐房车对面汇合。

（三）医疗救治和善后情况

10 时 50 分，李××与 120 救护人员在大唐房车对面汇合。随即救护人员对付××进行紧急抢救，救护人员发现付××无脉搏、瞳孔扩散。10 时 53 分，杜××和付××配偶任××联系，任××要求将付××送往太谷区人民医院继续抢救。11 时 14 分，

李××送付××到太谷区人民医院急救中心进行抢救，抢救约33分钟，抢救无效，医院宣布死亡。

12时5分，付××家属任××、母亲王××、妹妹付××、妹妹付××到达太谷区人民医院。任××要求报警，调查付××死因。12时20分，李××拨打110报警，向公安人员说明死者具体情况，请公安部门进行调查。

12月3日下午至12月6日，山西鸿程泰建筑工程有限公司王×、周××同付××家属任××、付××、付××、王××、张××协商赔偿事宜。12月6日，双方就赔偿事宜协商达成一致，并已赔偿到位，未引发此事故和社会负面舆情。

（四）事故应急处置评估

政府相关部门在接到事故报告后立即派人赶赴事发现场，采取措施，协同联动，避免了次生事故的发生。

涉事单位鸿程泰公司第一时间拨打120急救电话，并积极组织抢救，主动联系家属，积极处理善后事宜，处置较为迅速、程序基本规范、方法基本可行。

三、事故原因分析

本次事故直接原因是：死者付××在钢结构屋面作业时，违章作业，未将身上的安全带系挂在设置好的安全钢丝绳上，不慎踩到未施工完成的屋面采光带处的FRP采光板（厚度1.5mm），采光板固定点在瞬时荷载的作用下破坏，从约13.3米高的屋面坠落至地面，触发急性闭合性胸部损伤致其死亡。

（一）直接原因分析

人的不安全行为，死者付××安全意识淡薄，事发部位设

置有牢固的安全钢丝绳，施工时，未将身上所戴的安全带系挂在设置牢固的安全钢丝绳上，是导致事故发生的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场资料分析，排除人为故意破坏、刑事、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析

1.安全警示标识张挂及防护措施不到位。在屋面 FRP 采光板未完成施工（未完全固定到位）的情况下，明知此处存在安全隐患，施工单位却未在现场张挂安全警示标识提醒及采取安全防护措施，安全员检查不到位，相关责任人员未能落实安全防护措施。

2.对作业人员班前安全教育不到位。作业人员每日上岗前，项目相关人员和班组长应对作业人员进行班前安全教育。针对当日施工作业特点、本工种安全技术操作规程，就正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品知识、本岗位易发生事故的不安全因素及防范对策、本岗位作业环境及使用的机械设备工具的安全要求等内容进行针对性的班前安全教育。本项目安全员和班组长对作业人员的教育针对性不强，未能告知作业人员作业环境及周围环境存在的危险隐患。

3.对施工周围环境的隐患识别不到位。作业人员安全意识不强，在施工现场作业时未能将自己的生命安全放在第一位，只专注于自己的施工任务，当施工现场及周围环境存在潜在的危险隐患时未能及时进行识别。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

山西鸿程泰建筑工程有限公司

1.未在作业人员每日上岗前，针对当日施工作业特点、本工种安全技术操作规程，就正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品知识、本岗位易发生事故的不安全因素及防范对策、本岗位作业环境及使用的机械设备工具的安全要求等内容进行针对性的班前安全教育，未能告知作业人员作业环境及周围环境存在的危险隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条[1]、第四十四条[2]的规定;

2.在较大危险因素的区域未设置安全警示标识，对高处作业人员未正确使用个人防护用品的违章行为检查不力。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第三十五条[3]、第四十六条[4]的规定。

（二）有关监管部门

1.太谷区住房和城乡建设管理局

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十六条：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查;对检查中发现的安全问题，应当立即处理;不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部门报告，接到报告的部门应当依法及时处理。

作为涉事项目行业主管部门，对事发项目进行了多次检查，未及时发现施工单位作业人员违章行为，履行安全生产监管职责不力，就此次高处作业负监管责任。

2.太谷区经济技术开发区

作为涉事项目行政审批部门，履行安全生产监管职责不力，就此次高处作业负监管责任。

（三）地方党委政府

水秀镇政府

作为涉事项目所在区域的属地政府，未及时发现辖区内建筑工地施工单位人员违章行为，对事故发生负有属地管理责任。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.不予追究责任人员

付××，男，汉族，51岁，钢结构专业分包单位山西鸿程泰建筑工程有限公司雇佣的屋面板施工作业人员，其违章作业，施工中未正确使用个人劳动保护用品，致使其不慎高处坠落死亡，对事故的发生负有直接责任。因其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

2.对有关公职人员的处理建议

（1）太谷区住房和城乡建设管理局安监站监督员，作为涉事项目行业主管安全监督部门的监督人员，未及时发现施工单位高处作业的违规行为，对事故发生负有监管责任，建议相关人员向区住建局作出深刻检查。

（2）太谷区经开区规划建设部安全监督部门在涉事项目的安全监督人员，未及时发现施工单位高处作业的违规行为，对事故发生负有监管责任，建议相关人员向太谷经开区作出深刻检查。

（3）太谷区水秀镇建设办或分管建设的安全监督人员，作为涉事项目属地管理安全分管，未及时发现施工单位高处作业的违规行为，对事故发生负有监管责任，建议相关人员向水秀镇政府作出深刻检查。

3.有关责任人员行政处罚建议

（1）周××，男，群众，山西鸿程泰建筑工程有限公司法定代表人，负责公司全面管理工作，是企业安全生产第一责任人，依法履行安全生产管理职责不到位，未及时消除生产安全事故隐患，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[5]的规定，对事故的发生负有主要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[6]之规定，建议由区应急管理局给予其行政处罚。

（2）韩××，男，群众，山西鸿程泰建筑工程有限公司在该项目的项目经理，作为施工现场安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责不到位，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[7]的规定，对本次事故的发生

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
(五)组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
[6]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：
(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

负有重要领导责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]之规定，建议由区住建局给予其行政处罚。

（3）要××，男，群众，山西鸿程泰建筑工程有限公司在该项目的安全员，对作业人员违章行为管理不力，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[7]的规定，对事故的发生负有重要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]之规定，建议由区住建局给予其行政处罚。

（4）吴×，男，群众，山西省太谷县建筑工程公司在该项目的安全员，对专业分包单位人员违章行为管理不力，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[7]的规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]之规定，建议由区住建局给予其行政处罚。

（5）郑××，男，群众，山西庚震建安工程有限公司在该项目负责事发区域的专业监理工程师，对专业分包单位人员违章行为管理不力，此行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[7]的规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[8]之规定，建

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：
(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
(七)督促落实本单位安全生产整改措施。
生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。
[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款;导致发生生产安全事故的，暂停或者撤销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

议由区住建局给予其行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的行政处罚建议

山西鸿程泰建筑工程有限公司

作为该项目1#车间钢结构工程的专业承包单位，因管理、培训、现场监督不到位，导致发生一起高处坠落生产安全责任事故，对此起事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[9]之规定：建议由区应急管理局给予其行政处罚。

（三）其他建议

建议区住建局、水秀镇政府、太谷经开区向区委、区政府作出深刻书面检查，同时要认真总结经验和汲取事故教训，深入开展“全区高处作业‘百日’安全专项整治行动”。对各工地高处作业人员安全培训教育及取证情况开展全覆盖检查，不留死角、盲区，进一步加强高处作业安全生产监督管理工作。

六、事故主要教训

（一）学习领会习近平总书记关于防范化解重大风险的重要论述不认真不深刻，风险意识薄弱。党的十八大以来，习近平总书记高度重视防范化解重大风险，几乎逢会必讲，要求各级党委政府把自己职责范围内的风险防控好，不让小风险演化成大风险，不让局部风险演化成区域性风险或系统性风险。面对建筑施工高处作业存在高空坠落的风险，该起

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理应急管理部门依照下列规定处以罚款：
(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

事故的属地党委和政府及其有关部门对高空作业人员的安全教育不到位，教训惨痛。

（二）企业主体责任落实不到位。生产经营单位未将安全生产主体责任落实到位，安全生产意识树得不牢，安全生产基础能力弱，对员工的培训教育落实不到位，对现场人员作业管理有漏洞。

七、事故整改和防范措施

为汲取此次事故的教训，防止类似事故再次发生，针对这次事故所反映出在安全生产方面存在的问题和薄弱环节，提出以下事故整改和防范措施:

（一）进一步厘清列入太谷经济技术开发区范围内建设工程的监管职责。目前，列入太谷经济技术开发区建设工程项目，其施工许可证的发证部门为太谷经济技术开发区管理委员会行政审批局，工程项目的质量、安全监督管理为太谷区住房和城乡建设管理局，存在发证部门与监督部门不一致的问题，需进一步明确此类建设工程项目的相关安全监督管理机制，厘清太谷经开区与区住建局针对类似工程项目各自安全监管的职责。

（二）增强安全生产红线意识。各建筑业企业要进一步牢固树立新发展理念，坚持安全发展，坚守发展决不能以牺牲安全为代价这条不可逾越的红线，充分认识到建筑行业的高风险性，杜绝麻痹大意和侥幸心理，始终将安全生产置于一切工作的首位。

（三）切实增强各级领导干部风险意识和安全发展能力。

属地党委和政府及其有关部门要认真学习习近平总书记关于安全生产、城市安全发展等重要论述，促进党员、干部胸怀“两个大局”、牢记“国之大者”，坚决捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，切实增强忧患意识，坚持底线思维、极限思维，提高统筹发展和安全的意识和能力。加强案例教学，促进领导干部更好掌握新时代安全发展的方法和本领。进一步加强对新发展理念的研究宣传，教育引导广大党员、干部特别是领导干部牢固树立正确政绩观，真正把安全发展理念贯穿到经济社会发展各领域和全过程。

（四）施工单位要依法落实安全主体责任。施工单位要加强施工现场隐患排查治理力度，不违章指挥，不冒险作业，高处作业人员必须正确使用个人防护用品，做好安全防护工作。加强对务工人员的管理，做好班前安全教育及培训工作，要在施工现场设置监控监测系统，构建智能监控和防范体系。

（五）工程建设主管部门要深刻汲取事故教训，举一反三，切实履行好行业主管部门安全监管职责。太谷区住房和城乡建设局、太谷经开区要进一步加大检查力度和提高检查质量，形成良好互动工作格局，扎实推进治本攻坚三年行动工作，推动企业落实主体责任，坚决杜绝类似事故再次发生。要统筹抓好安全监管工作，切实担负管行业管安全的工作职责。要科学制定监管计划，进一步规范监管活动。