新化高铁新城智慧物流园及配套基础设施建设项目“8•21”一般高处坠落事故调查报告

发布时间： 2026-10-08 11:37
信息来源：新化县应急管理局(防汛抗旱指挥部办公室)
作者：
【字体： 小 中 大 】
浏览量 :221

2026年8月21日上午09时59分，湖南锦桥建筑有限公司在新化县高铁新城智慧物流园及配套基础设施建设项目（一期）进行玻璃安装作业过程中发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失136.3万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《湖南省生产安全事故调查处理办法》（湘政发〔2022〕9号）等有关法律法规规定，2026年9月8日，新化县人民政府成立了由县应急管理局牵头，县公安局、县总工会、县住建局和洋溪镇人民政府为成员单位，并邀请县纪委监委参加的新化高铁新城智慧物流园及配套基础设施建设项目“8·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、询问谈话、调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，

认定了事故性质，明确了事故责任，提出了对责任人员、责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，新化高铁新城智慧物流园及配套基础设施建设项目“8·21”一般高处坠落事故是一起因作业人员违规操作，未按照规定佩戴、使用劳动防护用品，事故发生单位安全生产管理不到位，未落实从业人员岗前安全教育培训制度，未采取有效风险防范措施而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.事故发生单位：湖南锦桥建筑有限公司，2020年3月19日成立，位于长沙市雨花区同升街道环保中路210号乐沃居1栋、2栋、3栋厂房第1#栋、2#栋、3#幢803房，注册资本为1000万元，统一社会信用代码为91430104MA4R63CD22，所属行业为房屋建筑业。经营范围（包含许可项目）：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；施工专业作业；文物保护工程施工；特种设备安装改造修理；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑智能化系统设计；水运工程监

理。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；工程管理服务；市政设施管理；消防技术服务；专业设计服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；大气污染治理；水环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司同时持有建筑业企业资质证书，证书编号：D243151566，证书有效期至2030年12月31日，资质类别及等级：建筑装修装饰工程专业承包壹级，防水防腐保温工程专业承包贰级，建筑幕墙工程专业承包贰级。持有安全生产许可证，证书编号（湘）JZ安许证字〔2020〕002603，许可范围：建筑施工，证书有效期至2026年9月3日。该公司法定代表人为伍*花，吴*担任公司总经理，具体负责公司全面工作，主要负责公司的安全生产管理，现场施工管理，公司商务洽谈，公司材料采购等工作。

（二）事故相关单位概况

1.建设单位：新化高铁新城建设投资有限公司，成立于2016年3月14日，位于湖南省娄底市新化县洋溪镇高铁新城文印总部经济产业园4号栋2楼，法定代表人为陈*星，统一社会信用代码为91431322MA4L36UL9E，注册资本8000万元。经营范围包括许可项目：高铁新城基础设施及市政公用项目的投资、融资、运营、管理；承担高铁新城辖区内土地一级市场经营及国有资产管理部门授权范围内的国有资产经营、管理；房地产开发；建材、文印产业经营；通过招商引资、融资方式筹措建设资金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2.施工总承包单位：湖南新康建设集团有限公司，成立于2004年1月12日，位于新化县梅苑开发区梅苑北路，法定代表人是康*炼，统一社会信用代码为914313227580092953，注册资本为52060万元，经营范围包含：经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目：土石方工程施工；住房租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司持有住房和城乡建设部下发的《建筑企业资质证书》有效期至2028年12月11日。资质类别及等级：建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级。还持有住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，编号：（湘）JZ安许证字〔2005〕000915，有效期：2025年4月15日至2028年4月14日。

2024年12月1日，该公司成立了“新化县高铁新城智慧物流园及配套基础设施建设项目”项目部，任命邹*新担任项目经理，负责项目部全面工作，李*艺担任技术负责人，朱*平担任施工员，孙*斌担任质量员，何*雄、谢*香、谢*松担任安全员。

3.监理单位：和天（湖南）国际工程管理有限公司，成立于1992年11月23日，位于长沙高新技术产业开发区麓松路480号，公司法定代表人刘*先，统一社会信用代码91430000183866340W，注册资本为300万元人民币，经营范围：综合资质工程，公路工程、桥梁工程、隧道工程项目、特殊独

立大桥项目、水利工程施工、水土保持工程施工的监理：市政公用工程（道路）及建筑工程咨询：工程试验检测服务：防雷检测：政府采购：施工劳务：工程招标代理：筑墙工程、特种工程（建筑物纠偏和平移），消防设施工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、环保工程的专业承包：建筑工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工的总承包：工程造价咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该公司持有住房和城乡建设部颁发的工程监理资质，可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务，可以开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务，证书编号：E143002132-8/1，有效期至2029年6月25日。

该公司任命吴*军担任总监理工程师，负责监理部全面工作，另设置一名专监，两名监理员。

二、项目基本情况及合同约定情况

（一）项目基本情况

新化县高铁新城智慧物流园及配套基础设施建设项目（一期）位于新化县高铁新城，建设用地79.3亩，建筑面积约79909.23㎡，包括建设研发总部办公楼1栋、孵化办公楼1栋，各11层，建筑面积33139.62㎡；文印交易区共11栋，建设面积34570.9㎡；地下室一层，建设总面积12198.71㎡。该项目建设单位：

新化高铁新城建设投资有限公司；总承包单位：湖南新康建设集团有限公司；监理单位：和天（湖南）国际工程管理有限公司；玻璃幕墙专业分包单位：湖南锦桥建筑有限公司。

（二）事故工程基本情况

1.事故工程概况

事故工程为1-2#栋孵化办公楼外墙玻璃（铝板）幕墙等装饰工程，施工面积约为9000㎡，其中玻璃幕墙面积约为4800㎡，铝板幕墙面积约为4200㎡，工程施工范围为1-2＃栋孵化办公楼玻璃（铝板）幕墙、玻璃（铝板）雨棚、玻璃采光顶、铝板吊顶、玻璃栏杆等外墙装饰。

2.专业分包合同约定情况

2026年2月28日，总承包单位湖南新康建设集团有限公司将玻璃幕墙装饰工程专业分包给湖南锦桥建筑有限公司，并签订了《新化县高铁新城智慧物流园及配套基础设施项目（一期）1-2#栋外墙玻璃（铝板）幕墙装饰工程专业分包合同》，合同约定本工程采用包工包料、包工期、包机械设备工具、吊篮或脚手架、包质量、包进度、包绿色安全文明生产、包检测检验、包保修、包矛盾调处、包自负盈亏、包竣工验收备案等大包干形式。合同工程总价暂定为人民币649.8825万元，总工期为100日历天。

合同中明确“分包单位的人员对所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，立即停止施工，并由分包单位完成落实整改后方准施工。分包单位使用的施工场所、作业环境、设施设备、工具用具、人的不安全行为等应符合安全要求和处于安全状态。施工过程中由于上述因素不良而导致的事故，由分包单位承担全部责任，应按国家和省、市有关安全生产法律法规及规章制度进行处理。”

3.玻璃幕墙装饰工程实施情况

2026年2月，湖南锦桥建筑有限公司主要负责新化县高铁新城智慧物流园及配套基础设施项目（一期）1-2#栋外墙玻璃（铝板）幕墙装饰工程，2026年4月底，公司开始进场施工，该公司安排总经理吴*为项目负责人，负责项目部全面工作，任命何*担任项目经理，文*江担任技术负责人，任命刘*宁担任安全员，张*校担任施工员，刘*成担任质量员，刘*担任班组长。

三、事故经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2026年8月21日早上7时，湖南锦桥建筑有限公司幕墙施工班组召开班前会，会上对班组共15人施工作业进行了安排，由班组长刘*负责现场施工管理，其中孵化办公楼南面安排2人安装玻璃、2人打玻璃胶；孵化办公楼北面安排1人打玻璃胶、2人焊接T型钢、1人清理卫生、2人转运材料；安排武*东、阳*开、邹*甲、彭*元4人负责西面中庭采光井玻璃安装作业，武*东负责搬运玻璃，阳*开、邹*甲、彭*元负责玻璃安装。

会后，刘*带着武*东、阳*开等4人来到孵化办公楼开始作业，首先，武*东在孵化办公楼4楼外侧走廊往中庭采光井搬运玻璃，递给采光井上方阳*开等3人。玻璃搬运完毕后，武*东系上安全带爬上采光井，辅助阳*开等3人安装玻璃。（见图1）





图1事发作业现场

9时59分，武*东抚着胸跟现场带班的刘*说“胸闷”，刘*还未来得及答话，在采光井作业的武*东已自行解开了身上安全绳卡扣往孵化办公楼4楼外侧行走，随后从采光井一处未安装玻璃的钢结构处踏空坠落至中庭地面（采光井距地面14米）。（见图2）

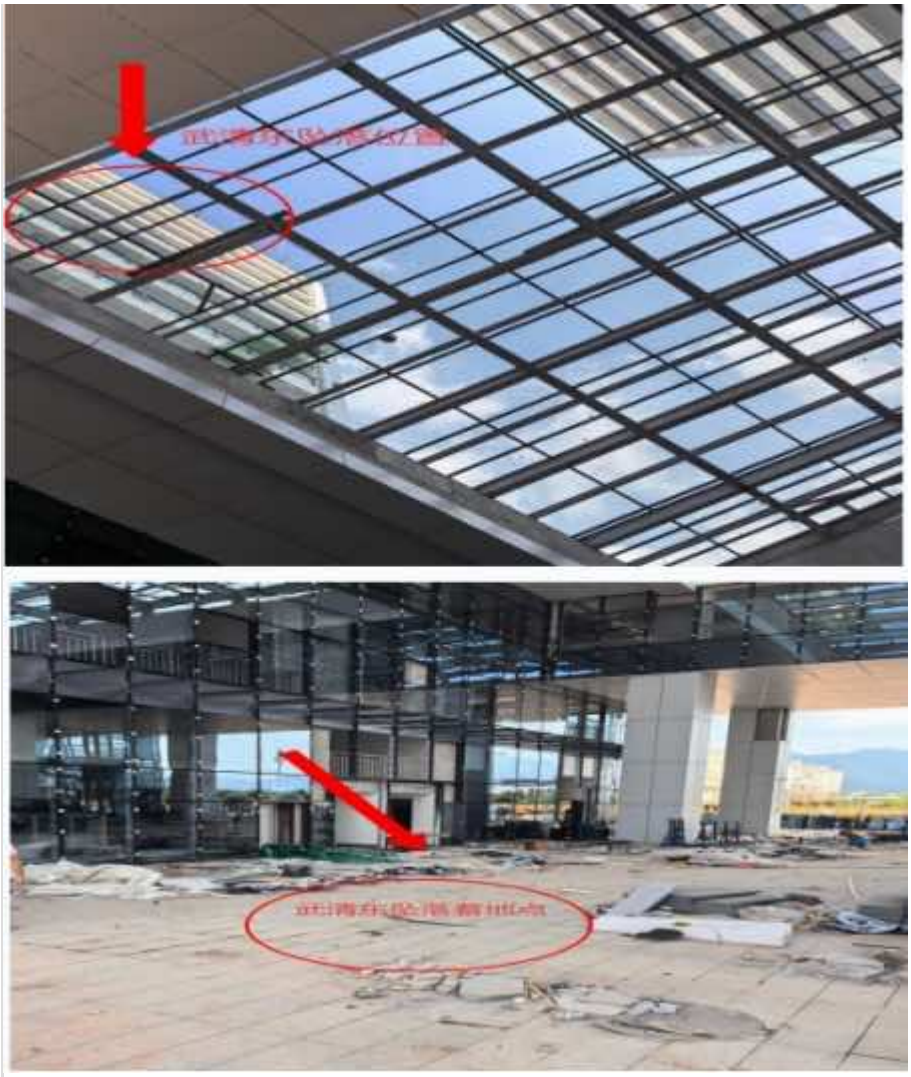


图2事故坠落位置与坠落着地点

（二）应急处置情况

1.事故信息接报及响应情况。

事故发生后，刘*立即跑到中庭，看到武*东侧躺在地面，右侧手臂肿胀，上前呼叫武*东，武*东不能说话，但尚有反应。刘*立即打电话报告公司总经理吴*；

10时02分，吴*赶到事发现场，查看武*东受伤情况后立即拨打了120急救电话；

10时03分，总承包单位现场负责人李*艺将现场情况报告项目经理邹*新，邹*新立即安排劳资员刘*逸将事故信息报告监理单位总监理工程师吴*军；

10时06分，邹*新赶到现场，具体了解情况后，见120还未到现场，为争取抢救时间，邹*新安排吴*与李*艺使用私家车将武*东送往新化县人民医院进行抢救；

10时29分，邹*新将事故信息报告了建设单位工程部部长易*，易*当即要求施工单位停止涉事区域作业、全力救治伤员、保护事故现场，并向其公司领导上报事故；随后，法定代表人陈*星电话报

告了县住建局和县应急局。

10时48分，吴*安排员工刘*拨打110报警；随后，洋溪镇派出所赶到现场，开展相关工作；

11时13分。武*东被送到新化县人民医院急诊科进行救治，11时31分，武*东经救治无效死亡。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者武*东，性别：男，民族：汉，出生日期：1975年12月22日，年龄51岁，身份证号码：43**********4，家庭住址：湖南省溆浦县龙庄湾乡石家湾村石家湾组，系湖南锦桥建筑有限公司幕墙班组临时招聘辅助作业人员，2026年8月20日入场，8月21日上岗，工种为辅助工。

事故发生后，湖南锦桥建筑有限公司与死者家属达成赔偿协议，一次性赔偿135万元，医院救治等费用1.3万元，事故直接经济损失136.3万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

因事故现场监控视频未投入使用，无事故过程影像记录，调查组通过现场勘验，核查事发现场作业环境、现场实物痕迹，并结合对事故相关人员的调查询问笔录综合分析推断：作业人员武*东安全风险辨识和自我保护能力不足，在中庭采光井区域开展高处玻璃搬运作业过程中，无后备防护情况下，违规解开安全绳卡扣，解除高处作业防坠落保护，在采光井踩空坠落至一楼地面，从而导致事故发生。

（二）间接原因

1.湖南锦桥建筑有限公司安全生产主体责任落实未到位，现场安全管控失效。作业人员入场管理混乱，武*东系临时人员，进场未按规定向总承包单位报备，未开展三级安全教育培训，未教育其按照使用规则佩戴、使用安全防护用品。现场安全管理不到位，安全员刘*宁因兼顾多个作业面巡查，未对采光井高处作业实施重点监管，未能及时发现、制止作业人员违规行为；现场隐患排查治理不到位，对中庭采光井临边防护风险辨识不足，未针对采光井采取有效的围挡、防坠等防护强化措施，作业现场风险管控存在漏洞。

2.根据新化县人民医院门诊病历和诊断证明“武*东既往有高血压突发昏迷史，院前呼吸心跳骤停，心脑血管意外？”和死者家属《关于拒绝尸体解剖的情况说明》，武*东系工作时突发严重疾病，经送医院救治无效不幸死亡，结合调查组询问现场人员，武*东事发前抚胸并说胸闷，故武*东突发疾病也是导致事故发生的间接原因。

五、事故发生单位及相关单位的安全管理情况

（一）事故发生单位安全管理情况

湖南锦桥建筑有限公司承接新化县高铁新城智慧物流园及配套基础设施建设项目（一期）1-2#栋外墙玻璃（铝板）幕墙装饰专业分包工程，设立安全管理机构，建立了项目安全生产管理制度，组织开展班前安全教育，配备安全帽、五点式安全带等劳动防护用品，编制幕墙专项施工方案。事故发生后第一时间开展现场救援，积极与死者家属协商达成赔偿协议，善后处置工作到位。但是，该公司落实安全主体责任存在：一是临时用工管理混乱，新招聘的作业人员进场后，公司未执行进场报备流程，没有向总承包单位和监理单位报备。二是安全教育培训不到位，对新进员工未按规定落实三级安全教育培训，仅开展班前会口头安全提醒即安排人员开展高处作业。三是现场安全管理不到位，四楼中庭采光井属于临边高风险高处作业，事发前，该公司总经理、项目负责人吴*和安全员刘*宁进行了现场安全巡查，班组长刘*在现场指挥作业，但未对采光井高处作业实施重点监管，未能及时发现并制止高处作业过程中的违章作业行为。四是隐患排查治理不到位，对中庭采光井高处作业安全风险辨识不足，未针对采光井落实有效的围挡、防坠等防护强化措施；项目班组安全管理体系弱化，现场带班管理制度执行不到位，对新进场作业人员安全状态、现场违章作业风险管控措施落实不力。

（二）相关单位安全管理情况

1.建设单位：新化高铁新城建设投资有限公司

新化高铁新城建设投资有限公司为本项目建设单位，履行项目建设统筹管理职责。项目实施过程中，该公司依法核查总包、分包、监理等参建单位资质及安全生产许可手续，在工程合同中明确约定各参建单位安全生产权利与义务；督促施工单位编制幕墙工程专项施工方案并履行审核程序；常态化组织项目现场安全巡查，定期组织工程例会，在会议中对高处作业、危大工程管控、安全教育培训等安全工作进行部署强调，并按规定拨付安全文明施工措施费用，督促监理总包单位履行现场安全巡视、隐患排查整改闭环职责。事故发生后，该公司第一时间要求施工单位停止涉事区域作业，全力开展伤员救治。

2.总承包单位：湖南新康建设集团有限公司

湖南新康建设集团有限公司作为项目总承包单位，与湖南锦桥建筑有限公司签订专业分包合同及安全生产协议，严格审核分包单位资质及安全生产许可手续；项目部按规定配备项目经理、技术负责人、专职安全员等岗位人员，建立健全安全生产责任制度、安全生产教育培训制度及操作规程，保障本单位安全生产所需资金投入，对承建工程定期开展专项安全检查，常态化实施安全生产现场监督检查，发现安全隐患下发整改通知并跟踪整改形成了闭环；督促落实对分包单位的安全技术交底工作，切实履行总承包单位对专业分包单位的统一协调管理职责。2026年8月21日8时开始，该公司项目经理邹*新和安全员谢*松对项目当天作业点进行了安全巡查，在巡查武*东作业区域时，武*东等人都按要求佩戴了防护用品，无违规作业行为。

经调查，该单位落实了安全生产主体责任。

3.监理单位：和天（湖南）国际工程管理有限公司

和天（湖南）国际工程管理有限公司承担本项目工程监理工作，设立项目监理机构，配齐项目监理人员。对项目施工组织设计中的安全技术措施、专项施工方案进行了审查，在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，及时下达了监理整改通知。经调查，该公司基本履行了监理安全管理职责。

4.监管单位：新化县建设工程质量安全监督站

根据新化县住建局安排，由新化县建设工程质量安全监督站对新化县高铁新城智慧物流园及配套基础设施建设项目（一期）实施安全生产监督管理，主要负责抽查建设责任主体履行安全生产职责情况，执行法律、法规、规章、制度及工程建设强制性标准情况和建筑施工安全生产标准化开展情况，并对该项目开展建筑施工安全监督抽查，针对施工现场防护、高处作业、安全资料等内容组织实施监督检查。经调查，2025年8月份以来，该站对该项目现场进行了21次检查，下发了整改通知14份，发现安全隐患53条，并督促相关单位限期整改到位。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

1.武*东，湖南锦桥建筑有限公司幕墙专业分包班组配合工。安全意识淡薄，违规解开自身佩戴的安全绳，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，依法免于追究相关责任。

（二）对有关责任人员的处理建议

2.刘*，湖南锦桥建筑有限公司班组长。未有效履行班组长安全管理职责，对事故发生负有重要责任。建议由湖南锦桥建筑有限公司予以辞退，并将处理结果报新化县应急管理局备案。

3.刘*宁，中共党员，湖南锦桥建筑有限公司项目专职安全员。履行安全员岗位职责不到位，对新进作业人员进场不知情、未落实进场安全教育监督；现场安全巡查管控存在漏洞。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由新化县应急管理局依法对其予以行政处罚,依据《中国共产党纪律处分条例》第一百三十条的规定，建议给予党内警告处分。

4.吴*，中共党员，湖南锦桥建筑有限公司总经理、项目实际负责人。作为公司主要负责人，未落实企业全员安全生产责任制，对项目临时用工管理、高处作业安全管理负主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条规定，建议由新化县应急管理局依法对其予以行政处罚，并对其进行诫勉谈话。

（三）对有关责任单位的处理建议

湖南锦桥建筑有限公司。本起事故主要责任单位，安全生产主体责任落实不到位，现场安全管理混乱，安全教育培训不到位，对员工违规行为制止不力，导致发生造成一人死亡的一般生产安全责任事故。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，建议由新化县应急管理局依法对其给予行政处罚。

七、事故主要教训

本次事故的发生，暴露出施工单位的安全生产主体责任落实不到位，现场安全生产管理不实，安全教育培训不到位，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程、正确使用劳动防护用品，作业人员安全意识淡薄，未能严格遵守安全生产规章制度和操作规程，安全风险意识不强，未能清楚认识违规操作的安全风险。

八、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，全覆盖开展警示教育。

各单位要以本起事故为教训，全面开展专题警示教育活动，深入剖析事故发生的直接原因与深层管理短板，围绕高处作业管控、人员进场管理、隐患排查治理等核心环节举一反三，全面排查存在的漏洞与现场管控问题，建立问题台账逐项整改销号，切实将事故教训转化为安全管理实效，坚决防范同类高处坠落事故重复发生。

（二）分包单位夯实基础管理，进一步加强落实安全生产主体责任。

分包单位作为作业现场安全生产直接责任主体，需健全自身安全管理体系，层层压实岗位安全责任。严格执行人员进场全流程管理，所有作业人员（含临时增补、赶工招用人员）均须完成进场登记、三级安全教育及专项安全技术交底，考核合格后方可上岗。加强现场管理和检查，高处作业前完善临边围挡、防坠设施等实体防护，严查不按规定佩戴劳保用品、擅自解开安全带等违章行为。常态化开展隐患自查自改，建立隐患治理台账，实现排查、整改、复查全闭环管理。

（三）总承包单位强化统筹管理，压实总包统一管控责任。

总承包单位对项目安全生产负总责，将所有分包单位纳入项目统一安全管理体系。严格复核分包单位安全管理能力，常态化抽查分包单位安全教育培训、安全技术交底落实情况，通过现场抽考、人员核对等方式确保培训交底覆盖全员、取得实效。统一统筹高处作业等危大工程安全管理，加大高危作业现场巡查力度，对发现的安全管理漏洞与现场隐患及时下达整改要求，跟踪闭环销号。

（四）监理单位严格履职把关，强化现场安全巡查管控

监理单位要充分发挥安全监理把关作用，优化监理工作方式，坚持资料核查与现场核验并重。在做好危大工程常规巡视的基础上，重点核查安全教育培训、安全技术交底的实际落地成效，杜绝培训交底流于形式、纸面应付。加密高处作业等重点区域巡查频次，对高危工序实施旁站监理，全程盯控作业人员劳保用品佩戴、现场防护设施完好情况。对现场违章行为和安全隐患及时下达监理文书，及时督促整改，加强复查验收，做实隐患闭环管理。

（五）建设单位落实首要责任，加强统筹协调与督促管理。

建设单位要切实承担项目安全生产首要管理责任，科学合理确定建设工期与造价，保障安全生产足额投入。依托工程例会、常态化现场巡查等渠道，针对高处作业、临时用工等关键风险点，及时向各参建单位作出安全提示与工作部署，加强现场检查力度，动态跟踪各参建单位隐患排查治理情况，将提醒警示作为常态化管理手段，持续夯实项目整体安全管控基础。

（六）强化行业监管，严格监督执法与长效治理。

县住房和城乡建设局结合辖区建筑施工行业实际，靶向开展高处作业、分包用工领域安全风险研判。集中组织开展高处作业安全、分包用工管理专项排查整治，重点整治临时用工安全教育不到位、劳动防护不规范等突出问题。优化监管检查策略，加大专业分包项目抽查比重，依法严肃查处未培训上岗、违章作业、隐患拒不整改等违法违规行为。健全常态化监管分析机制，定期通报辖区建筑施工安全形势，推动行业安全管理水平整体提升。

新化高铁新城智慧物流园项目“8·21”高处坠落事故调查组

2026年9月23日