沈阳世来国际贸易有限公司“3·23”一般机械伤害事故调查报告

沈阳世来国际贸易有限公司“3·23”

一般机械伤害事故调查组

2026年6月5日

目 录

一、事故基本情况 - 3 -
（一）事故相关单位概况 - 3 -
（二） 厂房租赁情况 - 4 -
（三）企业主要负责人相关信息 - 4 -
（四）涉事设备概况 - 4 -
（五）事故单位安全管理情况 - 5 -
（六）沈阳世来公司日常监管情况 - 5 -
（七）事故现场勘验 - 5 -
二、事故发生经过和应急处置情况 - 7 -
（一）事故发生经过 - 8 -
（二） 应急处置及评估情况 - 8 -
三、事故造成人员伤亡和善后处理情况 - 9 -
（一）死者基本情况 - 9 -
（二）善后处理情况 - 9 -
四、事故原因分析和暴露出的问题 - 10 -
（一）直接原因 - 10 -
（二）间接原因 - 10 -
五、对有关人员和单位的责任认定及处理建议 - 11 -
（一）因死亡不予追究责任人员 - 11 -
（二）对事故责任单位的处理建议 - 11 -
（三）对相关责任人员的处理建议 - 11 -
（四）给予相关政府单位的处理建议 - 12 -
六、事故防范和整改措施 - 12 -
（一）压实企业安全生产主体责任 - 13 -
（二）强化全员安全教育 - 13 -
（三） 实施分级分类精准监管 - 13 -
（四）做实安全生产普法宣传培训 - 13 -

沈阳世来国际贸易有限公司“3·23”一般机械伤害事故调查报告

2026年3月23日11时许，沈阳世来国际贸易有限公司（地址：铁西区东沙街6号）在车间内发生一起机械伤害事故，造成1人受伤，2026年4月10日因伤者伤势过重，家属放弃治疗死亡。

接到事故报告后，沈阳经济技术开发区管理委员会（以下简称“经开区”）领导高度重视，立即指派经开区应急局、经开区公安分局、昆明湖街道办事处等有关部门领导和工作人员第一时间赶到事故现场进行应急处置和初步勘查。同时经开区应急局积极联系伤者所在抢救医疗单位，开通绿色急救通道，督促事故单位全力对伤者进行抢救。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等有关法律法规规定，经开区依法成立由经开区应急局、经开区公安分局、铁西区总工会、昆明湖街道办事处等有关单位参加的沈阳世来国际贸易有限公司“3·23”一般机械伤害事故联合调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请铁西区纪委监委机关和经开区检察院派员参加。事故调查组要求事故相关单位做好死者家属善后安抚和社会稳定工作。责令相关责任单位立即召开全员警示教

育会，通报事故发生有关情况，并开展自检自查，坚决杜绝同类事故再次发生。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问、综合分析和反复论证，查明了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对涉事企业和有关责任人员的处理建议。针对事故原因及事故单位暴露的突出问题，提出防范整改措施。

经调查认定，沈阳世来国际贸易有限公司“3·23”一般机械伤害事故是一起因企业安全生产规章制度落实不到位、工人违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.沈阳世来国际贸易有限公司（以下简称沈阳世来公司），统一社会信用代码91210106MAEXXXXX，注册资本人民币XXXXX元整，类型为有限责任公司，成立日期2025年8月15日，地址为沈阳市铁西区XXXXX，法定代表人李某，经营范围：货物进出口；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；汽车零部件再制造；机械设备销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；金属材料销售；包装材料及制品销售；日用百货销售；建筑材料销售；金属制品销售；金属制品研发。

2.沈阳日丰家具有限公司（以下简称沈阳日丰公司），统一

社会信用代码 91210106715XXXXX，注册资本人民币 XXXX 元整，类型为有限责任公司，成立日期 2000 年 8 月 28 日，注册地址为沈阳市于洪区 XXXXX，法定代表人李某，经营范围：家具沙发制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）厂房租赁情况

沈阳世来公司法定代表人是李某。2025 年至今，沈阳日丰公司将公司南侧车间出租给沈阳世来公司，年租金为 7000 元，双方签订了安全协议。

（三）企业主要负责人相关信息

李某，男，XX 岁，19XX 年 XX 月 XX 日出生，身份证号：230104XXXXXXXXXX，沈阳世来公司法定代表人、安全管理人员。2026 年 3 月 16 日至 3 月 19 日，在辽宁兴瑞特种作业培训服务有限公司（培训机构）参加一般生产经营单位主要负责人安全培训，并通过考试，发放培训资格证书，编号为安培证生经 F 字第 202XXX 号。

（四）涉事设备概况

涉事设备为 80 型数控机床，型号：CAK80135，机床配备全防护罩，采用硬轨导轨（硬度大于 HRC50），整体结构紧凑，系统配置为广数 980TDi 数控系统。数控机床外观（见图 1）。



图 1　设备外观

（五）事故单位安全管理情况

沈阳世来公司已建立健全各项安全管理工作机制、岗位安全操作规程、隐患排查治理制度，定期开展安全生产隐患排查。依规编制生产安全事故应急预案，并定期开展演练。2025 年企业开展了全员培训，孙某参加并进行答题考试。

（六）沈阳世来公司日常监管情况

沈阳世来公司、沈阳日丰公司是昆明湖街道办事处负责监管的一般生产经营单位，应每年度进行一次执法检查。按照昆明湖街道 2025 年度安全生产监督检查工作计划，街道应急科对以上两家企业开展安全生产服务指导 2 次，安全生产普法宣传教育 2 次，出具安全生产检查文书 1 份，责令整改通知书 1 份，整改复核书 1 份，提出的 5 项安全问题，企业均已整改完成。按照昆明湖街道办事处 2026 年度安全生产监督检查工作计划，昆明湖应急科应于 5 月份对该公司进行执法检查工作。

（七）事故现场勘验

1. 涉事现场区位

沈阳世来公司注册地址为沈阳经济技术开发区 XXXX（见图 2），租赁沈阳日丰家具有限公司南侧车间（见图 3），事故现场为公司机加车间，车间面积 430 平方米，摆放数控卧式机床 13 台，普通卧式机床 2 台（见图 4、图 5），涉事机床在车间中间靠南位置，由东向西第二台。



图 2　企业位置



图 3　红色部位是世来公司租借厂房

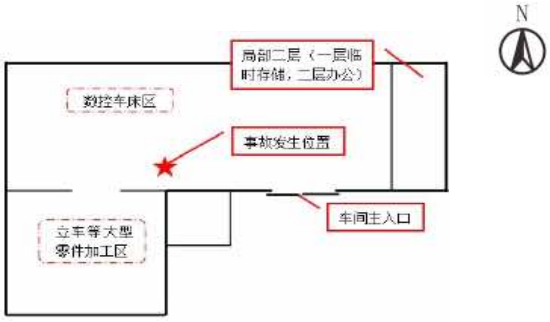


图 4　机加车间平面图



图 5　机加车间入口及内部简况

2. 涉事机床现场及工位

涉事机床学名为门型数控机床，型号为 CAK80135。经检查机床设备完好，附件齐全。机床工位脚踏被垫起，便于工作（见图 5），机床内部卡盘上夹持一圆柱形工件，直径约 26mm，机床内部落屑区可见抛光砂带和棉纱手套残片（见图 6），机床防护罩内有脚踏痕迹（见图 7），机床门未见防护罩安全连锁（见

图 8），机床内部和机床工作台上有明显血迹（见图 9、图 10）。



图 5　涉事机床布置

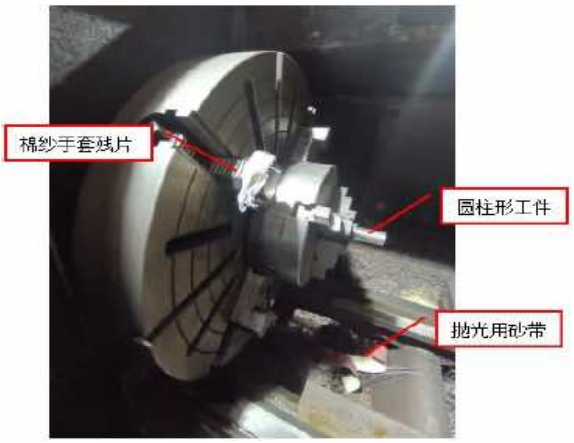


图 6　涉事机床卡盘和落屑区



图 7　涉事机床防护罩内脚踏痕迹



图 8　涉事机床防护罩连锁缺失

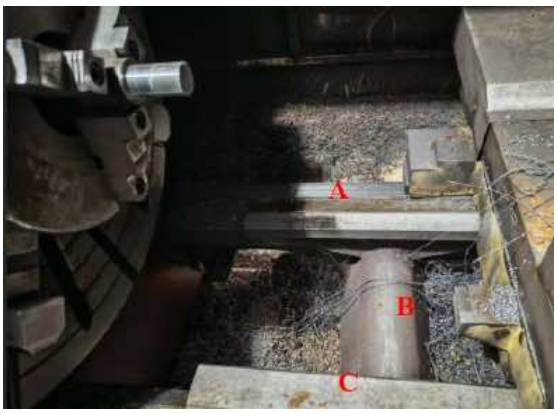




图 9、图 10 涉事机床内、外血迹（标注字母处为发现血迹）

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2026 年 3 月 23 日 8 时，公司车间主任李某安排孙某（死者）操作 80 型数控机床进行当天机械加工作业。为便于后续制作工件尺寸测量，孙某先自行制作圆柱形检测工件。11 时，孙某自制检测工件外形制作初步完成，进行工件打磨时，其自行打开机床防护门，左手戴纱布手套，手握砂带（砂纸类打磨工具）将身体探入机床内部对正在旋转的工件进行打磨抛光。在操作过程中，孙某左手所戴棉线手套被旋转的主轴缠住，并连带手臂及身体被拖拽卷入机床内部，身体与机床内护罩发生激烈撞击，佩戴手套、衣袖被搅碎，身体被甩出机床，撞击机床对面桌角后，倒在地面。

（二）应急处置及评估情况

1.应急处置情况

事故发生后，公司检测员张某第一时间按下急停按钮关停设备，并立即呼救，发现孙某头部严重受伤，左手手背有划伤。企业负责人李某闻声后迅速抵达事发现场，组织人员救援，安排曹某（车间工人）拨打 120 急救电话，同时在旁呼唤伤者，试图保持其意识清醒。

11 时 53 分，120 急救人员抵达现场，对伤者进行紧急处置：给予特级护理，置入留置针，输注 0.9%氯化钠注射液 250ml，对头颅及左耳部包扎及颅骨加压固定、左手进行包扎止血，使用面罩球囊辅助呼吸（因牙关紧闭无法插管），监测血压血氧。随后，

李某与两名工人随同急救车将伤者送往就近医院（沈阳广济医院）救治，并先行垫付医疗费用。

伤者家属抵达医院后提出转院申请。2026 年 3 月 23 日 13 时 37 分转院，先至北部战区总医院和平院区（原陆军总院），因无床位，紧急处置后转至北部战区医院和平院区（原 202 医院），14 时 30 分到达。医院紧急进行脑部 CT 检查及术前准备，后进行手术治疗。术后孙某转入北部战区医院和平院区 ICU，4 月 10 日，经伤者家属同意，对伤者放弃治疗，并于 2026 年 4 月 10 日 10 时 32 分宣告死亡。

2.应急处置评估

事故发生后，现场工作人员立即采取急救措施，及时关停涉事机床，同时第一时间拨打救援电话，向经开区应急局报告事故情况，对事故现场进行保护，事故单位负责人李某对伤者孙某积极进行施救，配合家属对伤者进行转院治疗，现场救援组织有序，事故善后处置工作妥当及时。

三、事故造成人员伤亡和善后处理情况

（一）死者基本情况

死者孙某，男，19XX 年 XX 月 XX 日出生，X 族，身份证号：21072419XXXXXXXXX，沈阳世来公司车工（数控机床操作工）。

（二）善后处理情况

发生事故后，沈阳世来公司对孙某垫付各类医药费用 XX 万元，2026 年 4 月 10 日，因家属放弃治疗，孙某死亡。现工伤保

险赔偿相关工作，企业已配合家属完成资料的上报，预计工伤赔偿 XXX 万元。工伤外赔偿部分，公司与死者家属进行了多次协商，因赔偿金额无法达成一致，建议双方通过司法途径解决。

四、事故原因分析和暴露出的问题

（一）直接原因

人的不安全行为：孙某违章作业[1]，在未关闭机床门的情况下，身体探入机床内部，违章佩戴棉纱手套“徒手”实施砂带抛光，手套被缠绕在旋转主轴无法摆脱，造成其后脑等部位与机床部件发生撞击。

（二）间接原因

1.事故机床防护罩未设置安全联锁[2]，造成孙某在数控机床旋转过程中，可进入危险区域。

2.沈阳世来公司：安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制不完善，隐患排查系统性不强，安全风险分级分类不清，没有针对安全风险分级制定和采取有效管控措施。企业安全教育培训落实不到位，督促从业人员执行安全操作规程不力，没有及时发现并制止从业人员违反操作规程的行为。

---

[1]《手部防护防护手套的选择、使用和维护指南》GB/T 29512-2013：第 7.1.4 条规定，操作转动机械作业时，禁止使用编织类防护手套。《金属切削加工安全要求》JB 7741-95：第 7.1 条规定，在切削加工车间工作的人员，必须按规定穿戴有关劳动保护用品。机床运行时不得戴手套操作，工作服应定期清洗。

[2]依据《机床安全 大规格数控车床与车削中心》（GB 22998—2008）要求，5.2.1.3.1 一般要求，为防止从操作位置接近下列危险部件，应设置固定式防护装置和活动式联锁防护装置： - 加工区（含旋转工件、夹具、工件运动区）；- 刀具运动区；- 换刀装置运动区；- 危险部件和辅助装置运动区（如上下料装置）。只有在调整方式（见 5.1.7.2）下，才允许防护脱开时机床运动。

3.昆明湖街道办事处：落实属地监管责任不到位，对辖区内中小机械加工企业的安全监督检查存在漏洞，虽对事故单位进行了日常检查，但对企业安全风险分析不全面，未能发现并制止企业存在工人违章作业行为。

五、对有关人员和单位的责任认定及处理建议

（一）因死亡不予追究责任人员

1.孙某，沈阳世来国际贸易有限公司员工，违章作业，身体探入机床内部，违章佩戴棉纱手套“徒手”实施砂带抛光，因手套被机床主轴缠绕后，造成身体被卷入、抛出，后脑发生撞击死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不予追究责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

沈阳世来公司，安全隐患排查治理制度落实不到位，未消除数控机床缺少停机联锁的事故隐患，机床操作工佩戴棉纱手套违章作业未能及时制止，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款[3]的规定，对事故发生负有主要责任，建议由经开区应急局依法处理。

（三）对相关责任人员的处理建议

1.李某，沈阳世来公司法定代表人、企业安全管理人员，主要负责人，未能落实公司安全风险分级管控和隐患排查治理双重

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

预防工作机制，未及时消除数控机床防护罩缺少安全联锁和机床操作人员违章作业的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[4]的规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由经开区应急局依法处理。

2.李某，沈阳世来公司车间主任，负责生产计划安排、现场管理、日常安全生产管理。对公司车间数控机床操作者违规佩戴棉纱手套作业行为失管失察，未组织人员开展风险辨识，未及时制止和纠正从业人员不按规则佩戴劳动防护用品违章作业的行为。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（三）项、第（六）项[5]的规定，对事故发生负有重要领导责任，建议由经开区应急局依法处理。

（四）给予相关政府单位的处理建议

昆明湖街道办事处：作为昆明湖街道属地安全监管单位，按照街道执法检查计划，对沈阳世来公司、沈阳日丰公司进行了安全检查，但日常安全监督检查存在漏洞，企业安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制不完善。建议经开区安委会对昆明湖街道办事处通报批评。

六、事故防范和整改措施

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

（一）压实企业安全生产主体责任

沈阳世来公司要健全并落实安全生产责任制、隐患排查治理、安全培训等核心制度，明确各岗位安全职责与操作标准，确保制度贴合企业实际且具备可操作性。要规范生产经营行为，强化生产安全管理，不断改进和完善企业安全生产管理体系。要加大对从业人员的安全教育培训，增强员工安全防范意识，监督作业人员严格执行安全管理制度和岗位操作规程，落实安全防范措施，杜绝违章指挥、违章作业行为。

（二）强化全员安全教育

沈阳世来公司要督促企业加大员工安全教育培训力度，切实提升从业人员安全风险防范意识。加强现场作业管控，督促作业人员依规落实安全防范措施，坚决杜绝违章指挥、违章作业等违规行为。

（三）实施分级分类精准监管

昆明湖街道办事处要根据企业风险等级确定检查频次与重点，对安全风险较高的企业实施重点监管，实现全方位、精细化覆盖。实时监测企业生产动态，提升苗头性、隐蔽性隐患的发现能力。组织辖区企业负责人及安全管理人员参加安全生产法治专题培训，通过典型事故案例剖析、法律条文解读等方式，提高企业负责人和从业人员的安全意识。

（四）做实安全生产普法宣传培训

昆明湖街道办事处组织辖区企业负责人、安全管理人员开展

安全生产法治专题培训，结合典型事故案例剖析、法规条文解读，进一步强化企业管理人员的安全思想认识，提升从业人员整体安全素养。

沈阳世来国际贸易有限公司“3·23”

一般机械伤害事故联合调查组

2026年8月16日