青田飞吉砂石料有限公司“5·7”一般高处坠落事故调查报告

2023年5月7日14时40分许，青田飞吉砂石料有限公司成品料仓罐体安装工程发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失180万元。

事故发生后，省应急管理厅厅长高度重视并作出重要指示，要求“加强调度，把大排查大整治做深做实，切实加强管理，消除隐患”。市委副书记、市长批示：“善后工作要妥善处置好。同时，组织事故复盘工作，详细解剖分析各环节问题，采取针对性具体措施，切实避免同类事故再次发生”。县委书记、县长第一时间作出批示，要求“全力救治伤者，妥善处理事故善后，彻查事故原因，并举一反三，切实抓好全县面上安全生产工作”。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省安全生产条例》及《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等法律法规的规定和要求，为查明事故原因，吸取事故教训，2023年5月8日，县应急管理局受县人民政府的委托,会同县公安局、县总工会、县砂石料工作中心等部门人员共同成立青田飞吉砂石料有限公司“5·7”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查。

事故调查组认真贯彻落实省、市、县领导同志指示批示精神，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。事故调查工作已基本结束，现将有关情况报告如下。

经调查认定，青田飞吉砂石料有限公司“5·7”事故是一起因承包人未按规定落实高处作业安全防护措施，现场人员违章指挥组织吊装作业导致2名施工人员高处坠落的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况


青田飞吉砂石料有限公司，公司类型：有限责任公司（自然人独资），注册地址：浙江省青田县温溪镇温中西路X号X幢，经营地址：青田县温溪镇沙埠工业园，法定代表人彭某某，实际负责人彭某某，营业执照统一社会信用代码：91331121MA28J4H19W，成立日期为2016年5月24日，经营范围包括普通货运，砂石料加工、销售，土石方工程施工，旅游基础设施开发，农业开发，工程机械出租。该公司是一家合法审批的砂石料独立加工企业，主要是外购石料进行砂石料加工和销售，未从事矿产资源开采，现有从业人员13人，厂区面积约5000平方米，2022年产值约5000万元。

（二）成品料仓罐体安装工程基本情况

2023年3月，青田飞吉砂石料有限公司计划开展堆场成品料仓升级，将砂石料成品料由地面堆放方式改造成罐体料仓堆放。3月13日，该公司制定《关于青田县飞吉砂石料有限公司堆场料仓升级方案》，确定具体改造内容及图纸。3月16日，该公司将工程承包给无施工资质的朱某某个人（身份证号码：3xxxxxxxxxxxxxxxx，住所：浙江省青田县温溪镇沿江路xx号），双方签订成品料仓罐体制作、安装工程承包合同，明确由朱某某组织施工。随后朱某某通过杨某召集临时工人，3月17日购买中国人民财产保险有限公司团体意外伤害保险，在未签订劳务合同的情况下从事成品料仓制作、安装工作。4月1日，青田飞吉砂石料有限公司与朱某某又签订施工安全责任协议书，明确双方施工安全责任，约定工期自2023年4月1日至6月1日。

（三）事故现场勘验情况

1.现场平面布置图

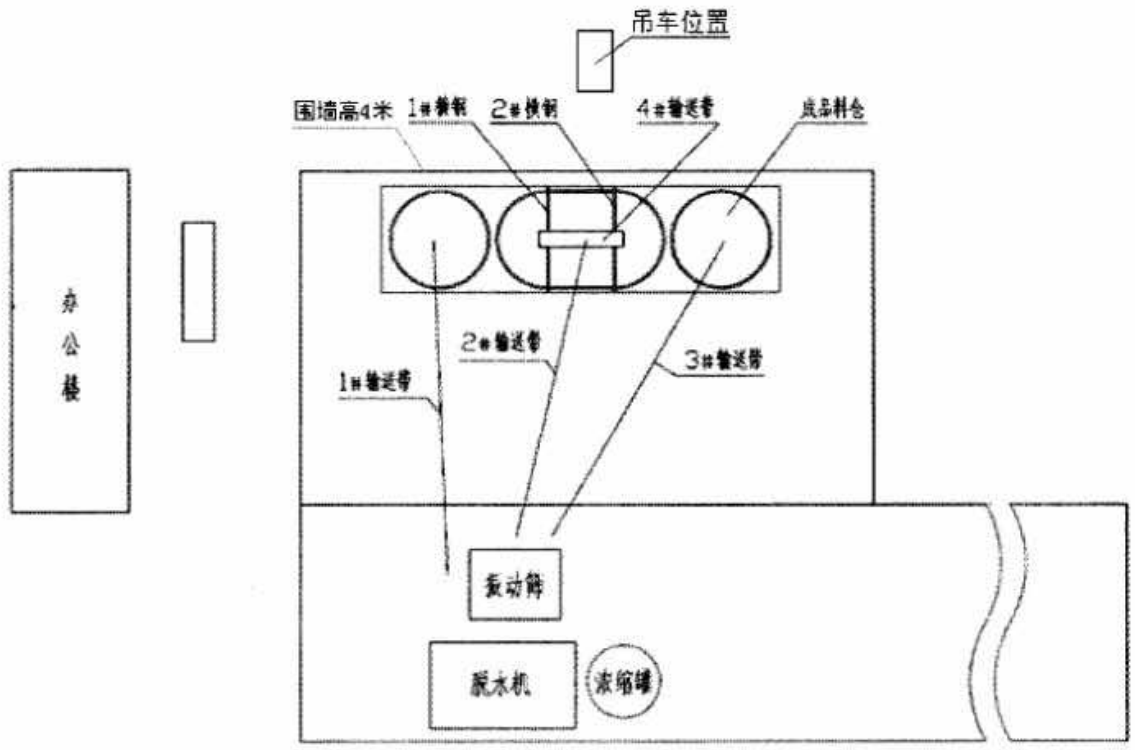

2.现场勘验

事发地位于青田飞吉砂石料有限公司正在安装的成品料仓罐体上部4#输送带，其尺寸为7.8×1.5m，离罐体底部平台约6m高，2根钢横梁采用2片16#U型钢焊接拼装，拼装后截面尺寸为16×12.5cm，长度为10m，拼接部位均未采用铁板加强焊接。事发当天施工人员杨某（现场调度员）、黄某（伤者，持有焊接与热切割作业证，证件编号：T4xxxxxxxxxxxxxx，发证单位：湖南省应急管理厅，有效期至2028年7月3日）、杜某某（死者，持有焊接与热切割作业证，证件编号：T4xxxxxxxxxxxxxxx，发证单位：湖南省应急管理厅，有效期至2028年9月14日）、朱某某（吊车操作员，持有B2驾驶证，证件编号：3xxxxxxxxxxxxxxxxx，有效期至2033年2月8日）通过车载吊装汽车（车牌：粤VRxxxx，不属于特种设备）将2根

横钢梁、4#输送带吊装就位并焊接固定，4#输送带吊用固定位置基本合理，事故后 1#钢横梁仍架在罐体上部，2#横钢梁掉落在罐体底部平台，发生断裂。车载吊装汽车满足吊装 4#输送带的重量，吊钩防脱钩片良好，吊装钢丝绳未出现断股、断绳现象，钢丝绳连接所用的卸扣满足吊物重量。

经现场勘查，有 2 名施工人员倒在成品料仓罐体底部平台，其中杜某某头朝上躺在平台上，头部受伤严重，有 2 处明显的裂痕，经 120 急救人员确认已死亡；黄某头部及腿部受伤，已第一时间送往青田县中医院救治，伤势稳定。

3. 现场图片



图 1：事发地成品料仓罐体位置



图 2：厂区外道路上吊车位置



图 3：4#输送带吊装作业现场

二、事故发生经过和事故救援情况

2023年5月7日上午7时，朱某某驾驶吊车到青田飞吉砂石料有限公司厂区外部北侧道路，由于厂区墙体遮挡，朱某某无法看到厂区内罐体安装工程现场情况，仅依靠杨某通过对讲机指挥操作吊装作业。施工人员杨某、黄某、杜某某（工作无固定分工）通过吊车将2根横钢梁、4#输送带架在罐体上部固定位置，在此期间青田飞吉砂石料有限公司临时安全员林某某（铲车司机，未取得安全员资格证书）到罐体上部检查施工情况。

下午13时，朱某某带着杨某、黄某、杜某某通过2#输送带人行道到罐体上部确认4#输送带位置，发现4#输送带高度不够，吩咐焊接时需吊高4#输送带高度，之后便离开施工现场到温州办事。在将2根横钢梁、4#输送带焊接固定期间，杨某站在罐体上部北侧边缘拿着对讲机指挥，杜某某站在4#输送带上进行焊接固定，黄某站在2#输送带上递所需的材料和工具，其中杨某、黄某、杜某某3人在6m高的位置高处作业时均未系安全带，现场未布置安全网等高处作业防护措施。杜某某完成4#输送带与2#横钢梁焊接固定后，便卸掉了此处吊装作业的钢丝绳，开始焊接另一端时发现4#输送带高度不够，于是通过杨某通知朱某某将4#输送带吊高一些，此时杜某某仍站在4#输送带上未撤离。在吊装作业时，4#输送带由于只有未焊接固定的一端用钢丝绳吊着，导致产生晃动，黄某见状便从2#输送带到4#输送带进行帮忙，但这时4#输送带已经焊接固定的一端又断开并掉落，致使站在4#输送带上的黄某、杜某某摔落至罐体

底部平台，造成杜某某当场死亡，黄某受伤。

事故发生后，现场人员拨打了120急救电话，急救车到场后将受伤的黄某送至青田县中医院进行救治，伤情稳定。县应急管理局、县公安局、县砂石料工作中心、县总工会、县市场监管局、温溪镇人民政府等相关单位第一时间赶赴现场指挥施救。县应急管理局当场开具现场处理措施决定书，责令青田飞吉砂石料有限公司停止生产施工作业，并举一反三认真开展事故隐患排查整改工作。县市场监管局对现场作业吊车进行检查，确认为非特种设备。

5月7日晚，县应急管理局、县公安局、县砂石料工作中心、县总工会、温溪镇人民政府等部门在温溪派出所召开事故现场会，部署事故处置和善后工作。5月10日，事故双方当事人经调解达成协议，签署人民调解协议书和谅解书。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

事故造成1人死亡，1人受伤。

死者杜某某，男，19xx年xx月xx日出生，湖南省会同县连山乡xx村x组x号，身份证号码：4xxxxxxxxxxxxxxxxx。

伤者黄某，男，19xx年xx月xx日出生，湖南省会同县连山乡xx村x组x号，身份证号码：4xxxxxxxxxxxxxxxxx。

直接经济损失：约180万元。

四、事故原因

（一）直接原因

经事故调查组综合分析，导致事故发生的直接原因是：

1.人的不安全行为：杜某某、杨某、黄某安全意识淡薄，一是3人站在离地6米高的位置高处作业时均未系安全带，现场未布置安全网等高处作业防护措施，未取得高处作业操作证；二是现场调度员杨某违章指挥，在明知杜某某站在输送带上未撤离，仍通过对讲机指挥吊车操作员进行吊装作业，违反吊装作业“十不吊”原则。

2.物的不安全状态：成品料仓罐体上部4#输送带与横钢梁未完全焊接固定，拼接部位均未采用铁板加强焊接，4#输送带仅有一端用钢丝绳吊着，在吊装作业时产生晃动，导致4#输送带已经焊接固定的一端又断开并掉落。

（二）间接原因

1.项目承包人朱某某不具备安全生产条件和施工资质违法承揽工程。承包人未办理工商营业执照，无固定员工，施工人员为临时召集，安全意识淡薄；无专用高处作业设备，未配备安全带等防高坠个人防护用品；未开展安全生产教育培训，未编制施工组织设计和现场应急处置方案，未开展安全风险辨识和管控，组织施工现场安全检查和隐患排查治理不力，未落实施工现场安全措施。

2.青田飞吉砂石料有限公司履行安全生产主体责任不到位。公司未严格审核把关承包人安全生产条件和施工资质，将成品料仓罐体安装工程承包给不具备安全生产条件和施工

资质的个人，发包后未将承包人施工作业纳入企业统一安全管理，未对施工人员开展安全生产教育培训；对承包人施工作业安全检查不到位，未发现并制止承包人未经审批进行的吊装作业，未发现并制止施工人员的违章指挥、违章作业；未落实建设项目安全设施“三同时”制度。

3.青田飞吉砂石料有限公司负责人彭某某履行安全生产主要负责人职责不到位。未组织审核承包人的安全生产条件和施工资质，未将承包人施工作业纳入企业统一安全管理，未对施工人员开展安全生产教育培训；指定的临时安全生产管理人员未取得资格证书，对承包人的施工作业安全检查与协调不到位，未及时发现并制止承包人的违法违规行为。

4.青田飞吉砂石料有限公司临时安全员林某某未经培训合格并持证上岗，未取得安全员资格证书，施工现场管理能力不足，对承包人的施工作业安全检查与协调不到位，未及时制止承包人的违法违规行为。

五、责任认定及处理建议

杜某某，作为青田飞吉砂石料有限公司成品料仓罐体安装工程施工人员，由承包人朱某某通过杨庆临时召集，安全意识淡薄，高处作业时未系安全带，无高处作业操作证，擅自将吊装作业的钢丝绳卸掉，吊装作业时仍站在输送带上未及时撤离，对事故发生负有直接责任，鉴于其本人已在事故中死亡，建议不予追究责任。

朱某某，作为青田飞吉砂石料有限公司成品料仓罐体安装

工程承包人，不具备安全生产条件和施工资质违法承揽工程，未办理工商营业执照，无固定员工，施工人员为临时召集，安全意识淡薄；无专用高处作业设备，未配备安全带等防高坠个人防护用品；未开展安全生产教育培训，未编制施工组织设计和现场应急处置方案，未开展安全风险辨识和管控，组织施工现场安全检查和隐患排查治理不力，未落实施工现场安全措施。对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，建议移交司法机关追究其刑事责任。

杨某，作为青田飞吉砂石料有限公司成品料仓罐体安装工程施工人员，负责召集其他临时施工人员，事故发生当天担任现场调度员，安全意识淡薄，高处作业时未系安全带，未取得高处作业操作证，现场调度违章指挥，在明知杜文建站在输送带上未撤离，仍通过对讲机指挥吊车操作员进行吊装作业，违反吊装作业“十不吊”原则，对事故发生负有直接责任，涉嫌重大责任事故罪，依据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款的规定，建议移交司法机关追究其刑事责任。

青田飞吉砂石料有限公司履行安全生产主体责任不到位。公司未严格审核把关承包人安全生产条件和施工资质，将成品料仓罐体安装工程承包给不具备安全生产条件和施工资质的个人，发包后未将承包人施工作业纳入企业统一安全管理，未对施工人员开展安全生产教育培训；对承包人施工作

业安全检查不到位，未发现并制止承包人未经审批进行的吊装作业，未发现并制止施工人员违章指挥、违章作业；未落实建设项目安全设施“三同时”制度。建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

彭某某，青田飞吉砂石料有限公司负责人，履行安全生产主要负责人职责不到位。未组织审核承包人的安全生产条件和施工资质，未将承包人施工作业纳入企业统一安全管理，未对施工人员开展安全生产教育培训；指定的临时安全生产管理人员未取得资格证书，对承包人的施工作业安全检查与协调不到位，未及时发现并制止承包人的违法违规行为。对该起事故负有主要领导责任，建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

林某某，青田飞吉砂石料有限公司临时安全员，未经培训合格并持证上岗，未取得安全员资格证书，施工现场管理能力不足，对承包人的施工作业安全检查与协调不到位，未及时制止承包人的违法违规行为，对该起事故负有管理责任，建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

黄某，作为青田飞吉砂石料有限公司成品料仓罐体安装工程施工人员，由承包人朱云品通过杨某临时召集，安全意识淡薄，高处作业时未系安全带，无高处作业操作证，擅自到正在吊装作业的输送带上，对该起事故负有一定责任，建议责令青田飞吉砂石料有限公司对其进行处理。

六、事故后的防范措施

该起事故充分暴露出一线施工人员安全意识淡薄，企业安全生产主体责任流于形式，安全防护、安全管理、安全教育培训不到位，工程外包不规范等问题。为有效防范高处坠落同类事故发生，下一步要针对性开展安全防范措施:

1.青田飞吉砂石料有限公司要认真吸取事故教训，针对该起事故中暴露出的问题进行深刻反思，切实履行企业安全生产主体责任。一是规范工程外包管理，严格承包人安全生产资质条件审核，对外包工程施工安全实施统一协调管理；二是加强作业现场管理，严格落实高处、吊装、动火、临时用电等作业审批，安排专门人员进行现场安全管理，确保作业人员遵守操作规程，落实安全措施；三是开展员工安全生产培训和事故警示教育，增强员工安全意识，提升安全生产水平；四是企业开展停产整改，整改完成后需经相关部门现场复核，确认符合安全生产条件后，方可恢复生产建设。

2.温溪镇人民政府要进一步落实属地监管职责，深刻吸取事故教训，举一反三，加强安全生产工作组织领导，组织一次对辖区内所有生产经营单位排查整治行动，突出检查企业安全管理制度落实不到位、作业现场管理混乱等违法行为，时刻保持安全生产工作的高压态势，提升防范事故的能力。

3.青田县砂石料工作中心按照“管行业必须管安全”的要求，进一步履行行业主管部门安全监管职责，认真总结本起事故中暴露出的问题，在行业内开展事故警示教育，加强对砂石料企业的安全管理，集中力量对全县砂石料企业开展安全大排查大整治行动，确保行业领域安全形势稳中向好。

4.青田县安委办在全县范围内通报该起事故基本情况，传达学习省、市、县各级领导指示批示精神，要求各部门提高政治站位，切实增强保安全护稳定的政治自觉；要求高度警惕，清醒认识事故暴露出的问题短板，并针对高处坠落事故提出防范措施；要求举一反三，深化安全生产大排查大整治行动。

青田飞吉砂石料有限公司“5·7”
一般高处坠落事故调查组
2023年6月30日