平凉市泾河生态文化园“8·5”一般中毒和窒息生产安全事故调查报告

2024年8月5日17时，黄河流域平凉市泾河干流综合治理项目防洪及水生态综合治理一期工程进行管道正常维保及试水作业时发生一起导致2人死亡的一般中毒和窒息生产安全事故，该事故造成直接经济损失286万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，平凉市崆峒区人民政府成立了由平凉市崆峒区应急管理局牵头，区住房和城乡建设局、区水务局、平凉市公安局崆峒分局、区总工会等单位组成的平凉市泾河生态文化园“8·5”中毒和窒息事故调查组（以下简称“事故调查组”），并依法邀请区纪委、区检察院派员参加，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、研判分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，并提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议及事故防范措施。

经调查认定，平凉市泾河生态文化园“8·5”中毒和窒息事故

是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，计量井氧含量不足，从业人员违章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.建设单位：平凉市惠民投资开发有限责任公司。**经营范围：**项目投资咨询、项目投资管理；实施城乡基础设施和保障性住房项目的建设、供应及销售；房地产开发及城市集中供热的筹建；商业广告经营。**注册资本：**36.85 亿元。

2021 年 9 月 13 日，平凉市惠民投资开发有限责任公司与平凉惠民房地产开发有限责任公司签订了《建设工程项目委托代建合同》，由平凉惠民房地产开发有限责任公司全权负责黄河流域平凉市泾河干流综合治理项目防洪及水生态综合治理一期工程建设。

2.代建单位：平凉市惠民房地产开发有限责任公司。**经营范围：**工程管理服务;园林绿化工程施工;土石方工程施工（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。**注册资本：**贰仟万元整，**成立日期：**2013 年 3 月 7 日，**登记机关：**平凉市市场监督管理局，**核准日期：**2024 年 3 月 11 日。

3.施工单位：甘肃建投天水建设管理有限公司。**经营范围：**房屋建筑工程施工总承包；鉴证咨询服务；建设项目投资，城市建设投资，资产经营；建筑材料及设备料租赁。**注册资本：**柒佰万元整，**成立日期：**2013年10月8日，**登记机关：**天水市市场监督管理局，**核准日期：**2023年9月8日。

4.监理单位：建基工程咨询有限公司（以下简称“建基咨询公司”）。**经营范围：**建设工程监理：建筑工程招标代理；建筑工程项目管理；建筑技术转让；建筑工程勘察、勘探及设计服务；建筑工程造价咨询服务；仓库和货场内的装卸服务；计算机软件开发、会议会展服务、互联网信息服务；全过程工程咨询及项目管理；工程项目管理服务；工程技术开发、技术咨询、技术推广及应用服务；信息系统工程监理；政府采购代理服务、建设工程咨询服务、建设信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；建筑工程检测；建筑材料检测；建筑结构可靠性检测；地基基础工程检测；建筑智能化检测；人防工程检测；市政工程检测；消防工程检测；桥梁工程检测；公路工程检测；地下综合管廊检测；智慧城市工程检测；雷电防护装置检测；排烟排气道检测；建筑幕墙工程检测；主体结构工程检测；钢结构工程检测；建筑节能检测；室内环境监测、检测。

（二）事故发生单位安全管理情况

甘肃建投天水建设管理有限公司成立了安全管理机构，制定

了全员安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作规程和生产安全事故应急预案，定期组织开展安全隐患排查整治。存在安全管理措施不落实，安全生产教育和培训及安全技术交底不到位，安排未接受安全生产教育培训或教育培训考核不合格的人员上岗作业的问题。

（三）事故项目工程概况

黄河流域平凉市泾河干流综合治理项目建设地点位于甘肃省平凉市市区（泾河干流西起市博物馆，东至纸坊沟汇入；支流颉河东起颉河大桥，西至景家庄桥，全长 9.25km，支流颉河长 0.89km）。

建设内容主要分为岸上、岸下两部分。岸下部分主要包括河道疏浚、堤防加固、桥基防护、滩地绿化等工程；岸上部分主要包括节点广场、管理用房、海绵城市提升改造，乔灌木栽植、桥梁及栏杆亮化工程等。涉事工程是防洪及水生态综合治理一期工程中的疏浚工程。甘肃建投天水建设管理有限公司负责黄河流域平凉市泾河干流综合治理项目防洪及水生态综合治理一期工程项目管理。该项目部将整个工程分成四个工区平行施工作业，发生事故的泾河生态文化园为二工区施工范围。

泾河生态文化园内由西向东直埋（无套管）安装直径 500mm 支线管道一根，与崆峒水库至四十里铺铺设的 DN500 的灌溉用水主管道连接，支线管道末端建设蓄水池，该支线与主管道之间

设有3个计量井，分别安装3组手动蝶阀用于黄河流域平凉市泾河干流综合治理项目防洪及水生态综合治理一期工程二、三、四工区绿化灌溉用水调节。


（四）事故发生经过


2024年8月5日上午8时许，平凉惠民房地产开发有限责任公司副经理杜**电话通知甘肃建投天水建设管理有限公司现场管理人员胥**，安排人员开阀引水调试平凉泾河生态文化园灌溉用水管网系统；胥**电话通知原水电班组班组长李**，联系一名劳务工配合开阀门对平凉泾河生态文化园灌溉用水管网系统进行调试，14时35分左右，李**安排劳务工杨**到达现场，进行调试。在工作过程中发现三工区范围内（兰雅亲河湾到广成桥区域）有一个检查井内有漏水情况，胥**电话通知在三工区漏水漏气检查井处的杨**返回平凉泾河生态文化园内蓄水池附近停泵；随后胥**、杨**和平凉惠民房地产开发有限责任公司现场管理人员杨**以及中铁四局2名工作人员步行至平凉泾河生态文化园内1号计量井处，杨**下井开阀，未打开阀门，胥**电话通知原水电班组班组长李**再派一名劳务工，李**和杨**联系，让杨**再找一名劳务工，17时左右，杨**打电话给胥**，说另外一名劳务人员（高**）已经到现场，询问再开不开阀门，胥**告诉其3号计量井阀门法兰有漏水漏气情况，中铁四局工作人员有其他任务已离去，今天不再调试，18时左右，原水电班组班组长李**电话联系杨**，未联系上，并安排人员寻找，20时左

右，郭**发现杨**、高**2 人在平凉泾河生态文化园 2 号计量井内，并向李**电话报告。20 时 10 分左右，李**打电话给胥**，告诉其现场出事情况，并拨打了 120 急救电话；20 时 31 分，李**拨打了 119 救援电话；20 时 40 分左右，区消防救援大队到达现场开展救援；20 时 54 分，胥**拨打了 110 报警电话；21 时左右，救援人员将杨**、高**2 人从平凉泾河生态文化园 2 号计量井内拉出，经 120 医护人员现场确认，2 人无生命体征。

（八）事故现场情况

事故发生在平凉泾河生态文化园 2 号计量井内，计量井净尺寸为长 2.4m、宽 2.4m、深 3.1m，钢筋混凝土结构，计量井上预制钢筋混凝土井圈（进人孔），直径 0.8m，深 3.14m，地面检查井盖距计量井底净深 6.64m（含地面至井盖上沿 0.2m）。进人孔处设置钢爬梯（见下图）。

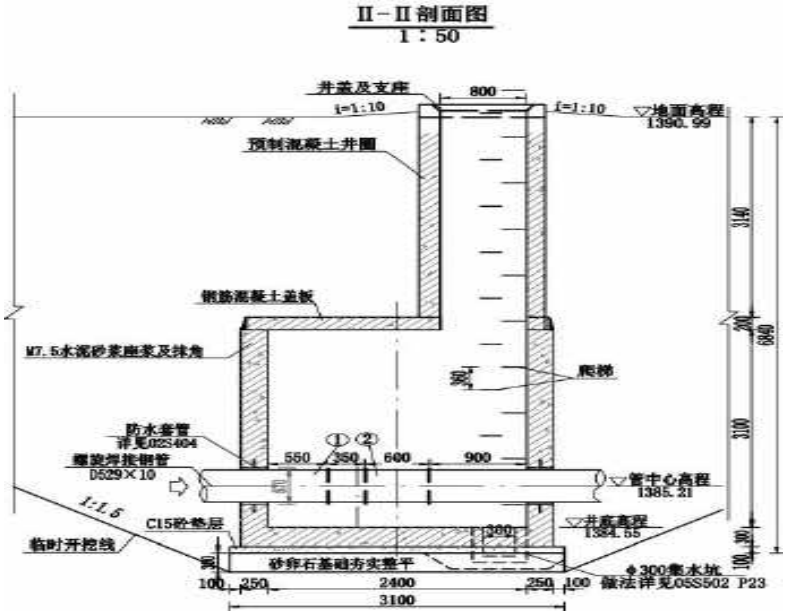

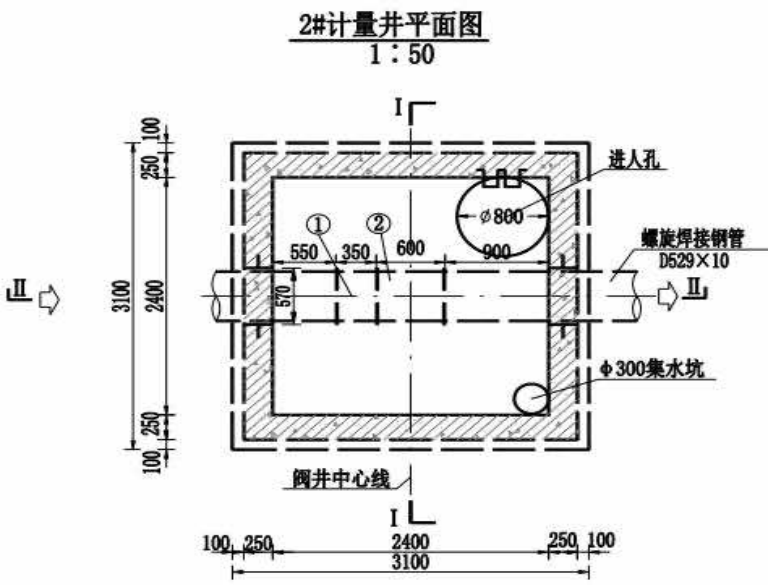

（九）人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员基本情况

姓名	性别	年龄	民族	家庭住址	伤害程度
杨**	男	46	汉	甘肃省平凉市崆峒区	死亡
高**	男	38	汉	甘肃省平凉市崆峒区崆峒镇	死亡

2.直接经济损失情况

本次事故造成2人死亡，直接经济损失286万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年8月5日21时05分，区应急管理局值班室接到110指挥中心报警电话，反馈平凉生态文化园发生一起2人死亡事故。区应急管理局向相关部门汇报了事故情况，随后市应急管理局、市住建局、区应急管理局工作人员赴现场进行核查。

在事故接报过程中，甘肃建投天水建设管理有限公司在事故

发生后第一时间进行救援、安抚家属等善后事宜，但未按法定规定时限向政府相关行业主管部门报送事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，各相关部门接到报告后立即到达事故现场，迅速组织开展应急救援行动，采取了应急救援措施，积极协调妥善做好了善后事宜。事故应急处置快速、平稳，善后工作有序，无衍生、次生事故发生。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，现场工作人员第一时间拨打了急救电话和报警电话，启动应急预案，展开施救。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，平凉惠民房地产开发有限责任公司和甘肃建投天水建设管理有限公司积极与死者亲属协商善后事宜，双方于2024年8月7日达成一致，签署了赔偿协议书。本次事故未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事发2号计量井下属于严重缺氧环境，经检测事故调查组检测氧气含量为10.4%-13.2%（气体百分比），低于氧气含量正常范围19.5%-23.5%（气体百分比）。作业人员在未测定作业现场空气中的氧气和有害气体含量、未进行强制通风、未配备并使用隔离式呼吸保护器具、未使用安全带（绳）的情况下贸然进入计

量井时急性缺氧窒息死亡。

（二）其他可能因素排除

2024年 8月5日22时平凉市公安局崆峒分局到达事故现场开展现场勘验工作，并对死者尸体进行了司法鉴定，排除了刑事犯罪。

（三）间接原因分析

有限空间作业管理制度不落实；劳动防护用品配备不齐全；教育培训不到位、安全检查不到位、对作业现场和作业人员失管是导致事故发生的间接原因。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

甘肃建投天水建设管理有限公司安全生产主体责任未严格落实。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条[1]、第四十四条[2]的规定。**一是**有限空间管理制度不落实。未按照“先审批，后作业”的原则开展有限空间作业，有限空间作业交底不清，未执行有限空间作业票审批制度。作业人员未按照《危险作业安全管理规定》在未进行有限空间作业审批、未使用有限空间作业专用设备的情况下进入有限空间开展作业。**二是**劳动防护用

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、 临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程； 并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。 生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

品配备不足、管理混乱。配备的有限空间作业防护用品与实际作业需求不相匹配，无劳动防护用品领取使用记录，管理混乱。**三是**安全培训教育不到位。未开展针对有限空间作业的专项教育培训，作业人员安全意识淡漠，相关教育培训记录缺失。**四是**安全检查不到位。公司有关管理人员未针对有限空间作业的特点开展经常性检查，未及时发现并消除危险作业管理、劳动防护用品配备管理、安全培训教育以及作业人员有限空间违章作业等重大事故隐患；无安全检查记录等，对作业现场和作业人员失管。派发任务后，作业人员赴现场开展作业，相关管理人员未及时排查作业现场安全隐患，作业期间未监护作业人员，接到其他任务后在没有通知其他人员监护的情况下擅自离开。

平凉惠民房地产开发有限责任公司安全生产主体责任未严格落实。违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[3]的规定，作为发包方未对承包单位安全生产工作统一协调、管理，监督职责落实不力，未督促施工单位落实有限空间作业相关规定。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

1.杨，甘肃建投天水建设管理有限公司平凉项目部临时用工人员。对作业现场存在的危险危害因素辨识不清，安全意识淡薄，作业前未对现场的环境进行确认，未对有限空间进行有效通风和气体检测的情况下进入，未佩戴个人防护装备，冒险作业，对事故发生负有直接责任。因本人在事故中死亡，建议免于追究责任。

2.高，作业现场临时用工人员。安全意识淡薄，未接受有限空间相关安全教育培训和安全交底，作业前未对现场的环境进行确认，未对有限空间进行有效通风和气体检测的情况下进入，未佩戴个人防护装备，冒险作业，对事故发生负有直接责任。因本人在事故中死亡，建议免于追究责任。

3.苏*，甘肃建投天水建设管理有限公司平凉市泾河干流综合治理项目竣工后续业务分管人员。未及时督促、检查本项的安全生产工作，对该起事故的发生负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[4]规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[5]和《生产安全事故罚款处罚规定》

---

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安 全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停

第二十条第一项[6]规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之二十五罚款的行政处罚。

4.王**，甘肃建投天水建设管理有限公司党委书记、董事长，主持公司全面工作。未按规定督促检查指导项目部履行安全生产职责，对该起事故发生负有重要领导责任，因其工作原因目前在省纪委留置，根据省纪委处理结果，由平凉市崆峒区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》对其进行相关行政处罚。

5.杜**，平凉惠民房地产开发有限责任公司副经理，履行安全管理职责不到位，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条和《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一项规定，由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之二十五的罚款。

6.马**，平凉惠民房地产开发有限责任公司经理，负责公司全面工作。未依法履行安全生产管理职责，未及时督促、检查本项目的安全生产工作，未及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[7]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项

或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入30%至40%的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入40%至50%的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入50%的罚款。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

[8]规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对其处上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.甘肃建投天水建设管理有限公司，在事故现场作业前未对作业人员进行安全告知、现场监管，未向作业人员配备安全防护装备，未按照“先通风、再检测、后作业”相关规定进行通风、检测，直接违规作业，施工现场未进行风险隐患辨识，未采取有效的技术、管理措施及时消除事故隐患；现场管理人员履职不到位，未有效督促作业人员落实现场作业安全措施等问题，导致事故发生。以上行为分别违反《中华人民共和国安全生产法》第四十三条、第四十四条的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[9]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条

（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；

（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；

（七）及时、如实报告生产安全事故。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十 的罚款；（三）发生重大事故的，处上一年年收入百分之八十 的罚款；（四）发生特别重大事故的，处上一年年收入百分之一百的罚款。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以 下的罚款；

（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以 下的罚款；

（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万 元以下的罚款。

发生生产安全事故，情节特别严重、影响特别恶劣的， 应急管理部门可以按照前款罚款数额的二倍以上五倍以 下对负有责任的生产经营单位处以罚款。

第三项[10]的规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对甘肃建投天水建设管理有限公司处73万元罚款的行政处罚。

2.平凉惠民房地产开发有限责任公司，未全面落实《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[11]的规定，作为发包方未对承包单位安全生产工作统一协调、管理，监督职责不力，导致事故发生。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第三项之规定，建议由平凉市崆峒区应急管理局对平凉惠民房地产开发有限责任公司处71万元罚款的行政处罚。

3.建基工程咨询有限公司，其与平凉市惠民投资开发有限责任公司签订的《黄河流域平凉市泾河干流综合治理项目防洪及水生态综合治理一期工程监理合同》约定，在2024年6月22日该项目竣工验收完毕后，监理责任履行完毕，不再履行监理职责。该事故发生于2024年8月5日，在项目竣工验收结束之后，因此建基工程咨询有限公司对该事故无相关责任。

---

［10］《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：

（一）造成3人以下重伤（包括急性工业中毒，下同），或者300万元以下直接经济损失的，处30万元以上50万元以下的罚款；

（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；

（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

［11］《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

（三）对有关公职人员的处理建议

对此次事故涉及的公职人员移交纪检监察机关依法依规依纪进行处理，并将处理结果报事故调查组备案。

六、事故主要教训

一是安全生产意识淡薄。事故企业未充分吸取全国各地反复发生的有限空间作业中毒窒息事故的惨痛教训，未对作业环境进行风险辨识分析，未能充分辨识危险有害因素并采取消除、控制危害的措施。**二是安全教育培训缺失。**事故企业未按照要求开展有限空间安全教育培训，导致作业现场人员未能充分了解和掌握危害因素和安全防范措施，盲目蛮干导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

（一）举一反三，深刻汲取事故教训。要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示精神，坚持“人民至上、生命至上”，深入贯彻落实国务院安委会安全生产十五条硬措施，深刻吸取本次事故教训，进一步统筹抓好安全生产工作。**一要**增强安全发展理念和安全红线意识，强化“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，采取有力措施清除各类安全隐患，坚决遏制事故发生，确保人民生命财产安全。**二要**严格督促生产经营单位落实安全生产主体责任，加强各类在建工地的日常监督和执法检查，实现常态化长效管理。要深入排查各行业领域涉及有限空间作业的安全隐患，确保排查隐患闭环整改。**三要**充分发挥基

层行业监管部门的宣传引导作用，大力宣传防范硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体危害因素的安全知识，用事故案例警示教育企业，增强企业及从业人员遵法守法意识，有效防范化解安全风险。

（二）提升企业本质安全，强化企业主体责任。发生事故企业以及涉及有限空间作业的各类企业，要深刻吸取本次事故教训，切实履行安全生产主体责任。**一要**建立健全公司安全生产责任制，制定并完善安全生产隐患排查治理等安全生产规章制度和有限空间作业安全操作规程，全面辨识有限空间作业中的危险有害因素，并认真督促落实。**二要**加强对有限空间作业人员作业内容、危险因素、避险常识及中毒窒息的应急救援措施安全培训教育，定期组织开展应急救援演练，及时配齐配足劳动防护用品和应急救援器材，坚决防止走过场、搞形式，切实提高作业人员事故防范能力和应急处置能力。**三要**认真开展各类污（废）水和观察井安全风险辨识，加强作业安全管理，严格执行“先通风、再检测、后作业”规定，织密企业安全风险防控网络，持续提升企业安全管理水平。

（三）强化监管执法合力，履行部门监管职责。要进一步厘清监管职责，各有关部门要按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的要求，严格落实部门监管责任。**一是**加强执法检查，督促企业落实安全生产主体责任，指导企业对安全风险辨识和重大隐患的判别。**二是**加强对作业井等涉及有限空

间及其他重点行业和重点领域的专项整治，严格安全生产条件把关，落实行业企业项目建设和生产经营过程的安全监管。**三是**加强与本级安全生产监督管理部门的联动，对执法中发现的问题要建立信息互通和共享机制，加强联合执法，提高监管效能。