青田县海宾石材有限公司“4·12”一般车辆伤害事故调查报告

2025年4月12日17时57分，青田县海宾石材有限公司砂石料生产车间铲装作业过程中发生一起车辆伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失163万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《浙江省安全生产条例》及《浙江省生产安全事故报告和调查处理规定》（浙江省人民政府令第310号）等法律法规的规定和要求，为查明事故原因，吸取事故教训，2025年4月14日，县应急管理局受县人民政府的委托，会同县公安局、县总工会、县砂石料工作中心、三溪口街道办事处等单位人员共同成立青田县海宾石材有限公司“4·12”一般车辆伤害事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、综合分析、询问有关人员，委托浙江省青田县公安司法鉴定中心查明死者死因，组织专家参与事故调查，查明了事故发生的经过、原因等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范措施建议。事故调查工作已基本结束，现将有关情况报告如下。

经调查认定，青田县海宾石材有限公司“4·12”事故是一起因外来人员未遵守厂区安全管理规定，违规进入砂石料生产车间，不慎被正在倒车作业的装载机扎倒受伤后经抢救无效死亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生单位基本情况

青田县海宾石材有限公司（以下简称“海宾石材公司”）成立于 2023 年 5 月 23 日，类型：有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91331121MACJ9D9837，法定代表人：宋某某，注册资本壹拾万元整，注册地址：浙江省丽水市青田县瓯南街道栖霞小区 x 幢 x 单元 x 楼，经营范围：一般项目包括建筑用石加工、土石方工程施工、劳务服务（不含劳务派遣）、装卸搬运（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。现有职工 10 人，其中管理 1 人（即法定代表人，兼职安全管理员），维修工 2 人，操作工 6 人，铲车工 1 人。

2023 年 9 月 14 日，海宾石材公司与青田县恒立砂石料有限公司（以下简称“恒立砂石料公司”）签订《砂石料加工承包合同》《安全管理协议书》，约定自 2023 年 9 月起海宾石材公司承包恒立砂石料公司加工业务，明确了双方的权利义务和安全责任。恒立砂石料公司提供原材料及生产线、机械设备，运输原材料至场地并负责成品外运，指派现场管理人员监督，协助管理安全生产等工作；海宾石材公司承担

砂石料加工及场内装卸，招募人员并购买工伤保险及社保，组织岗前培训，负责设备定期保养维护。

（二）事故现场勘验情况

1.现场照片



图 1：事故现场位于海宾石材公司砂石料生产车间，事发时装载机正在为停好的半挂车进行铲装作业，死者突然从装载机后方视觉盲区经过，不慎被正在倒车的装载机扎倒受伤



图 2：死者位置处于装载机铲斗左前方约 2 米处

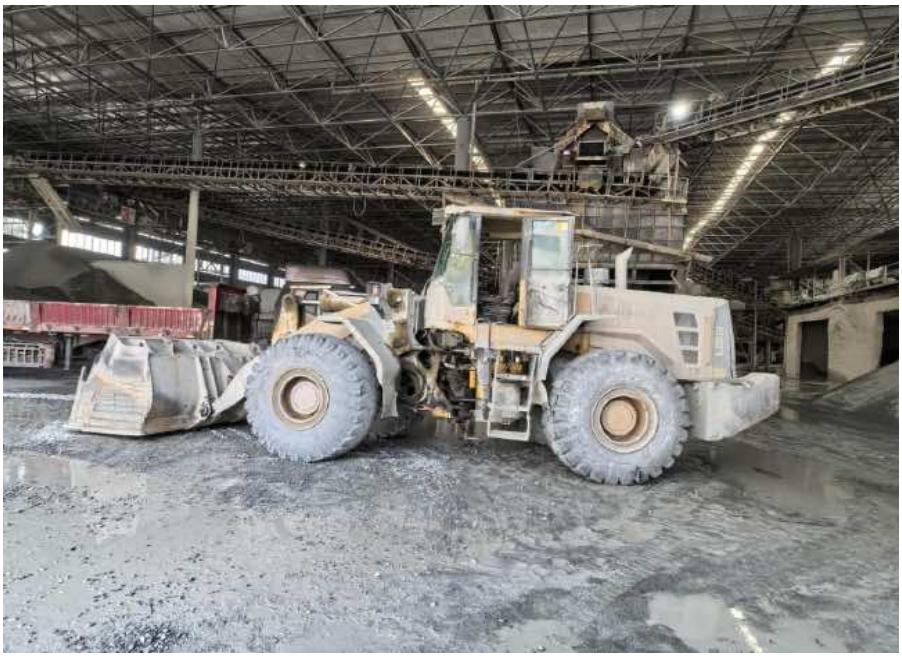


图 3：涉事装载机的车况均正常



图 4：砂石料生产车间门口设置的安全警示标识牌

2.现场勘验

事发地位于海宾石材公司砂石料生产车间 1 号料仓，现场停着一辆运输砂石料的半挂车，一辆铲装砂石料的装载机，装载机的刹车、转向、倒车提示等车况均正常。车间地面有一条被褥和一只鞋子，被褥旁有血迹，系死者何某某出事所在位置。砂石料生产车间门口设置了“由于装载机进倒车频繁，工作期间 8m 之内请勿靠近，否则后果自负”、“未经许可禁止入内”、“闲人免进”等安全警示标识牌。

二、事故发生经过和事故救援情况

2025 年 4 月 12 日 17 时 45 分许，海宾石材公司装载机驾驶员谢某某（持有中级装载机操作证，证书编号：2021090xxxx）来到砂石料生产车间接班后，发现地面上有许多散落的石子，于是驾驶装载机清理车间地面。17 时 50 分许，装运砂石料工程车（车牌：浙 CB00xx）来到青田县三溪

口街道海宾石材公司砂石料生产车间门口，当时车间内已有一辆半挂车正在装车，工程车跟车员何某某下车到磅房开票，接着走到生产车间查看砂石料质量，之后谢某某看到何某某走出厂房。17 时 57 分，何某某未佩戴安全帽等劳动防护用品，未严格遵守厂区安全管理规定，无视现场“禁止入内”等安全警示标识，违规进入砂石料生产车间铲装作业区，走到谢某某驾驶的装载机后方视觉盲区，谢某某驾驶装载机倒车时未发现有人员进入，不慎将走到装载机后方的何某某轧倒在地，谢某某继续倒车约 2 米后才发现装载机左前方有人员倒地受伤，便停车前去查看人员情况，当时何某某腿部受伤有血迹，谢某某拨打了 120 急救、110 报警电话。120 救护车到达现场后，谢某某将何天英送到青田县人民医院，何某某经抢救无效死亡。

县应急管理局接到事故报告后，联合县公安局、三溪口街道办事处等单位立即赶赴事故现场，开展事故调查。县应急管理局开具现场处理措施决定书，责令海宾石材公司砂石料生产车间暂时停止生产经营活动，并要求海宾石材公司积极开展事故善后处置工作。4 月 15 日，事故双方当事人经调解达成协议，签署赔偿协议书。

三、事故伤亡情况和直接经济损失

事故造成 1 人死亡。

死者何某某，女，土家族，身份证号码：

5222261975xxxxxxxx，户籍地贵州省印江土家族苗族自治县xx镇xx村xx组，系外来砂石料运输工程车跟车员。

直接经济损失：163万元。

四、鉴定情况

2025年4月27日，浙江省青田县公安司法鉴定中心出具检验报告（青公司鉴［2025］49号），检验结果：何某某的死因符合躯干及左下肢严重外伤而死亡。

五、事故原因

（一）直接原因

经事故调查组综合分析，导致事故发生的直接原因是：

1.人的不安全行为：何某某未严格遵守厂区安全管理规定，未佩戴安全帽等劳动防护用品，无视海宾石材公司现场安全警示标识，违规进入砂石料生产车间铲装作业区，走到正在倒车的装载机后方视觉盲区，不慎被装载机扎倒受伤，经抢救无效死亡，是造成本次事故的直接原因。

2.物的不安全状态：砂石料生产车间铲装作业现场车辆人员多，场地小，声音嘈杂，作业环境复杂。

（二）间接原因

1.青田县海宾石材有限公司履行安全生产主体责任不到位。一是安全风险辨识管控和隐患排查治理不到位，海宾石材公司未按照要求开展安全风险管控，虽开展了隐患排查，但治理效果差，人员随意进出作业区等隐患重复出现，铲装

作业现场未悬挂操作安全规程；二是对装载机驾驶员等员工安全教育培训不到位，员工安全意识不强，安全教育培训缺乏针对性；三是现场安全管理混乱，对外来人员、车辆进入作业区域管控不力，虽设置了安全警示标识，但现场未设置专人指挥管理，外来人员登记表、安全告知书未及时如实记录，未形成有效阻止人员随意进出作业区域的安全网。

2.青田县海宾石材有限公司法定代表人宋某某履职主要负责人安全生产管理职责不到位。一是隐患排查治理不到位，未及时消除生产安全事故隐患，人员随意进出作业区等隐患重复出现；二是安全生产教育培训不到位，安全生产教育培训缺乏针对性；三是安全生产投入未有效实施，安全经费投入不足，提取与使用不规范。

3.装载机驾驶员谢某某安全意识不强，在未完全确认装载机周边环境，未及时发现有人员进入铲装作业区的情况下进行倒车操作，不慎将走到装载机后方视觉盲区的人员扎倒受伤后经抢救无效死亡。

六、责任认定及处理建议

1.何某某，外来砂石料运输工程车跟车员。未遵守厂区安全管理规定，未佩戴安全帽等劳动防护用品，无视现场安全警示标识，违规进入砂石料生产车间铲装作业区，突然走到正在倒车的装载机后方视觉盲区，不慎被装载机扎倒受伤，经抢救无效死亡。对事故发生负有直接责任，鉴于其本人已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.谢某某，青田县海宾石材有限公司装载机驾驶员。安全意识不强，在未完全确认装载机周边环境，未及时发现有人员进入铲装作业区的情况下进行倒车操作，不慎将走到装载机后方视觉盲区的人员扎倒受伤后经抢救无效死亡。对本次事故发生负有责任，建议公安机关依法立案侦查涉嫌犯罪的行为。

3.青田县海宾石材有限公司，履行安全生产主体责任不到位。一是安全风险辨识管控和隐患排查治理不到位，海宾石材公司未按照要求开展安全风险管控，虽开展了隐患排查，但治理效果差，人员随意进出作业区等隐患重复出现，铲装作业现场未悬挂操作安全规程；二是对装载机驾驶员等员工安全教育培训不到位，员工安全意识不强，安全教育培训缺乏针对性；三是现场安全管理混乱，对外来人员、车辆进入作业区域管控不力，虽设置了安全警示标识，但现场未设置专人指挥管理，外来人员登记表、安全告知书未及时如实记录，未形成有效阻止人员随意进出作业区域的安全网。对该起事故负有责任，建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

4.宋某某，青田县海宾石材有限公司法定代表人，履行主要负责人安全生产管理职责不到位。一是隐患排查治理不到位，未及时消除生产安全事故隐患，人员随意进出作业区等隐患重复出现；二是安全生产教育培训不到位，安全生产教育培训缺乏针对性；三是安全生产投入未有效实施，安全经费投入不足，提取与使用不规范。对该起事故负有领导责

任，建议青田县应急管理局对其违法行为依法实施行政处罚。

七、事故后的防范措施

青田县海宾石材有限公司认真吸取事故教训，针对该起事故中暴露出的问题，召开专题会议，深刻反思，研究落实相关安全防范措施，切实履行企业安全生产主体责任。一是强化事故隐患排查治理，对自查发现的隐患问题及时整改，闭环管理，避免重复出现同类隐患；二是全面开展安全风险辨识、评估、管控，落实风险管控措施，作业现场制作悬挂操作安全规程，落实专人值守，对外来人员进行告知，及时如实记录外来人员登记表、安全告知书，有效阻止外来人员进入工作区域；三是认真组织从业人员安全生产教育培训，进一步强化员工安全意识，提高安全教育培训针对性，使员工熟练掌握安全生产技能；四是加大安全生产投入，严格按照规定提取和使用安全生产费用，改善砂石料加工厂安全生产条件；五是车辆和设备运行错开作业，加装喇叭、电子护栏等安全警示装置，及时发现并有效制止人员随意进入生产车间，严防类似事故发生。

三溪口街道办事处要进一步落实安全生产属地监管职责，深刻吸取事故教训，开展事故警示教育，举一反三，加强安全生产工作组织领导，对辖区内生产经营单位开展经常性隐患排查，督促企业做好安全生产工作，时刻保持安全生产工作的高压态势，提升防范事故能力。

砂石料行业主管部门根据“管行业必须管安全”的要求，

进一步落实安全生产部门监管职责，强化砂石料行业安全生产管理工作，认真总结近三年砂石料行业发生的事故及暴露的问题，在行业内开展事故警示教育，组织专家对砂石料企业开展一次全覆盖隐患排查，确保砂石料行业领域安全形势稳中向好。

青田县海宾石材有限公司“4·12”
一般车辆伤害事故调查组
2025 年 6 月 4 日