上海峙峰建设工程有限公司
“12·6”一般高处坠落事故调查报告

2025年12月6日13时20分左右，上海峙峰建设工程有限公司在江苏纳萨铸造有限公司（泰兴市元竹镇工业集聚区创园路）屋面维修工程中，发生一起高处坠落事故，造成1名工人受伤，后经送泰兴市第二人民医院抢救无效死亡，直接经济损失139.6万元人民币（不含行政处罚款）。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，以及《泰兴市市级部门及驻泰有关单位安全生产工作职责任务清单》（泰委办发〔2020〕37号）的规定，2025年12月9日，泰兴市应急管理局牵头，市总工会、公安局、住建局派员成立了上海峙峰建设工程有限公司“12·6”一般高处坠落事故调查组（以下简称：事故调查组），并邀请泰兴市监察委员会、检察院派员参加，事故调查组聘请相关专家组成专家组对事故进行技术鉴定。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，依据《中华人民共和国安全生产法》以及相关法律、法规的规定，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故发生的原因、经过和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单

位和责任人的处理建议以及事故防范、整改措施建议。经调查认定，上海峙峰建设工程有限公司“12·6”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

上海峙峰建设工程有限公司（以下简称：上海峙峰建设公司），略。

（二）合同签订情况

2025年11月17日，发包方江苏纳萨铸造有限公司（甲方）与承包方上海峙峰建设工程有限公司（乙方）签订了建筑工程施工合同书，工程名称：江苏纳萨屋面维修工程，承包范围：屋面维修所有工程量，承包方式：包工包料。约定开工时间：2025年11月20日，竣工时间：2025年12月15日。合同价款：壹拾壹万贰仟叁佰元整。

（三）事故发生经过

2025年12月6日，上海峙峰建设公司在江苏纳萨铸造有限公司屋面维修施工，上海峙峰建设公司员工张某带领当地临时工许某（死者）及肖某2人协同进行更换采光瓦作业。13时20分左右，许某不慎踩中承载力不足的透明采光瓦坠落，后经抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

经现场勘察，事故发生于泰兴市元竹镇江苏纳萨铸造有限公司。事发位置（如图1）在2#车间内，从北面数第2个柱间距处，地面有一顶红色安全帽，破损采光瓦处距离地面


高度约 11.9 米（如图 2），涉事屋面有一处采光瓦破损，北侧屋面有散落放置的安全带（如图 3）。



如图 1



如图 2

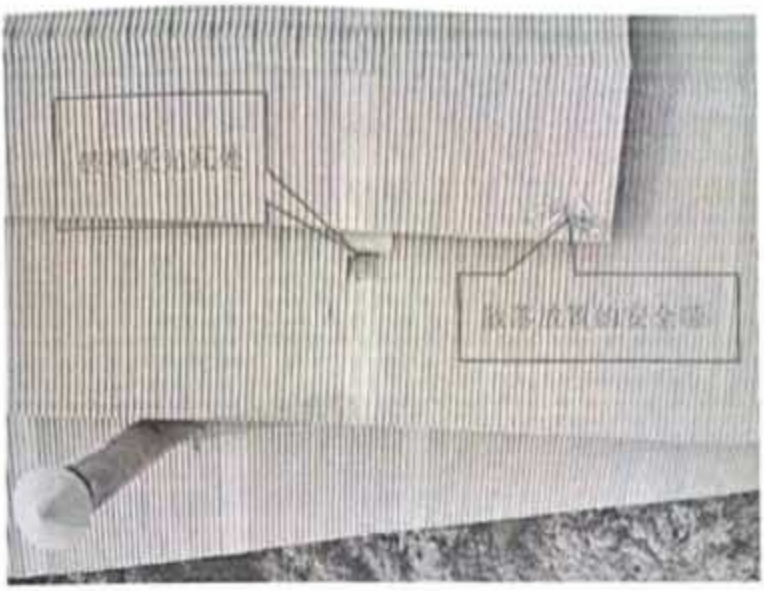

如图 3

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故共造成 1 人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）核定，该事故直接经济损失为 139.6 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 12 月 6 日 13 时 20 分左右事故发生后，13 时 26 分江苏纳萨铸造有限公司员工张某拨打了 120 急救电话，上海峙峰建设公司张某向公司法定代表人乔季春进行了报告，江苏纳萨铸造有限公司党支部书记蒋某立即向元竹镇人民政府进行了报告。

接事故报告后，市公安局、应急管理局、住建局和元竹镇人民政府等有关单位的负责人、工作人员及时赶赴事故现场进行处置，并按照规定保护现场、开展勘查和证据收集工作，指导企业进行事故善后处理，对事故后续调查与处理提

出了明确要求。

（二）事故现场应急处置情况

2025 年 12 月 6 日 13 时 25 分左右，江苏纳萨铸造有限公司董事长乔某赶到现场，安排人员拨打 120 急救电话并组织人员对现场进行保护。120 急救人员赶到现场后采取了急救措施，随即将许某送至泰兴市第二人民医院进行抢救，由于伤势过重，当天经抢救无效死亡。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，上海峙峰建设公司积极安抚死者家属，并做好事故善后处理事宜，2025 年 12 月 6 日晚，经泰兴市元竹镇人民调解委员会调解，上海峙峰建设公司与死者家属达成一致意见：由上海峙峰建设公司给予一次性经济赔偿 XX 万元，根据《人民调解协议书》约定，赔偿款分期、分批次转至死者家属许某的指定账户。截止目前，善后工作已处理完毕，未造成社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，上海峙峰建设公司能够迅速进入应急处置程序，第一时间抢救伤员并及时拨打 120 急救电话，积极处理善后事宜。

综合评估：上海峙峰建设公司在事故发生后的应急处置适当，符合应急处置有关要求，应急处置流程、措施得当。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

许某，忽视安全，在屋面维修采光瓦作业时，未佩戴并

系挂安全带，不慎踩中承载力不足的透明采光瓦坠落致其死亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故相关鉴定情况分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（三）事故间接原因

1.安全教育不到位。项目施工前，上海峙峰建设公司未对施工人员张某、肖某、许某开展有针对性的安全教育培训。未告知作业过程中存在的风险隐患和防护措施。

2.安全管理不到位。上海峙峰建设公司，未安排安全管理人员对现场进行管理，现场安全防护设施缺失，未在作业屋面搭设临时走道板，未在作业面下方支设安全平网等安全防护措施，项目施工前未组织开展有效的安全技术交底。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

上海峙峰建设公司安全培训教育不到位，未对施工人员张某、肖某、许某开展有针对性的安全教育培训；安全管理不到位，项目施工中未安排安全管理人员进行现场管理；现场安全防护设施缺失，未在作业屋面搭设临时走道板，未在作业面下方支设安全平网等安全防护措施，在项目施工前未组织开展有效的安全技术交底。

（二）地方党委政府

元竹镇深刻吸取本次事故教训，举一反三，采取相关举措严防类似事故再次发生。一是开展警示教育。组织辖区内

企业主要负责人、安全员开展事故警示教育培训，以高处坠落典型案例为主要内容，结合本次事故，认真分析原因，吸取教训，进一步提升企业安全生产意识。二是全面排查整治。坚持以事故预防为导向，开展事故类比排查。针对企业开展涉及类似的作业内容，坚决纠治习惯性违章、常识性误操作问题，已发现并督促整改各类隐患57条。三是落实长效管控。督促企业严格遵守相关规定管理规范，落实现场监督制度，作业前及时进行上报登记。

综合分析：调查中未发现元竹镇人民政府对事故单位安全监管方面未履职的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关责任人员

1. 许某，男，身份证号：略，临时工，忽视安全，在屋面维修采光瓦作业时，未佩戴安全带，不慎踩中承载力不足的透明采光瓦坠落，导致其死亡，对事故的发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

2. 乔某，男，身份证号：略，上海峙峰建设公司总经理，履职不到位，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除安全生产事故隐患；未督促各级人员和部门做好本职范围内的安全工作，致使员工未能接受有针对性的安全教育培训，对事故的发生负有责任，建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

（二）有关责任单位

上海峙峰建设公司安全教育不到位，项目施工前，未对

施工人员张某、肖某、许某开展有针对性的安全教育培训；安全管理不到位，项目施工中未安排安全管理人员进行现场安全管理；现场安全防护设施缺失，未在作业屋面搭设临时走道板，未在作业面下方支设安全平网等安全防护措施；在施工前未组织开展有效的安全技术交底。建议由市应急管理局依据相关法律法规的规定对其进行处理。

六、事故整改和防范措施

上海峙峰建设公司，应深刻吸取事故教训，认真落实企业主体责任，应认真梳理各岗位存在的风险因素并制定相应的管控措施；施工前应合理设置防护设施，有效保障员工施工安全；应加强施工现场安全管理，项目施工配备安全管理人员对现场进行管理，及时纠正员工的危险作业行为；强化安全培训教育，强化员工安全生产意识；加强反“三违”措施，有效制止员工的违章行为。在收到市政府批复一个月内将公司整改情况报市应急管理局和住建局。

上海峙峰建设工程有限公司

“12·6”一般高处坠落事故调查组