镇海骆驼宁波市镇海豪煜机械有限公司“3·10”一般事故调查报告

宁波市镇海区人民政府事故调查组

2026 年 6 月

目　录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位和人员情况 1
（二）事故相关单位情况 2
（三）事故项目相关情况 3
（四）事故相关单位安全管理情况 4
（五）事故发生经过 5
（六）事故现场及勘查情况 5
（七）委托鉴定情况 8
（八）人员伤亡和直接经济损失情况 9
二、事故应急处置及评估情况 10
（一）事故信息接报及处置情况 10
（二）医疗救治和善后情况 10
（三）事故应急处置评估 10
三、事故原因分析 11
（一）直接原因分析 11
（二）间接原因分析 11
四、有关责任单位和人员存在的主要问题 11
（一）事故单位和人员 11
（二）事故相关单位 12
（三）属地履职情况 12
五、事故责任及处理建议 12
（一）建议移送司法机关处理的人员 12
（二）对事故责任单位和人员的行政处罚建议 13
（三）其他处理意见 13
六、事故防范和整改措施建议 14

2026年3月10日16时30分许，位于骆驼街道荣吉路北的宁波市镇海豪煜机械有限公司发生一起事故，造成1人死亡，直接经济损失约113万元。

事故发生后，区领导带领相关部门、属地负责人迅速赶赴事故现场，了解事故救援情况，并就事故救援、调查处理等工作作出指示。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，镇海区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区消防救援局、骆驼街道办事处参与的事故调查组，并邀请区检察院派员参加，对该起事故进行调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，镇海骆驼宁波市镇海豪煜机械有限公司“3·10”一般事故是一起因作业现场管理不到位、施工人员违规作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位和人员情况

1.宁波市镇海豪煜机械有限公司（以下简称“豪煜机械”），

事故发生单位，统一社会信用代码：9133021107923288 29，成立于2013年11月6日，法定代表人：席**，类型：有限责任公司，住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道****，经营范围：机械配件、金属制品、塑料制品、喷枪、液压件、汽车配件、机械设备、电子产品、普通工具、冲压件、压铸件的制造、加工、批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.席**，豪煜机械法定代表人，男，汉族，19**年*月**日出生，公民身份号码：3412**********1354，住址：宁波市镇海区骆驼街道****42幢301室。

3.杨**，本次临时组建的个体施工队负责人，汉族，19**年*月**日出生，公民身份证号码：5115**********1173，户籍地址：四川省长宁县长宁****7组38号，住址：宁波市镇海区骆驼街道*****430室。

4.权**，杨**雇佣的施工人员，男，汉族，19**年*月**日出生，公民身份证号码：4114**********1535，户籍地址：河南省宁陵县黄冈****14号，住址：余姚市低塘街道***21号，未取得特种作业操作证（焊接与热切割）。

（二）事故相关单位情况

1.宁波龙欣工艺制品有限公司（以下简称“龙欣公司”），事发厂区产权方，有限责任公司，成立于2002年4月5日，法定代表人为黄**，注册资本为150万元，统一社会信用代码为9133**********911X，企业注册地址位于镇海骆驼工业区荣吉

路68号，目前未开展生产经营活动。

2.宁波实力物业管理服务有限公司（以下简称“实力物业”），事发企业所在厂区出租方和管理方，成立于2025年7月，法定代表人为唐**，注册资本为100万元，统一社会信用代码为9133**********AJ29，企业注册地址位于浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城西路568号一号楼三楼，所属行业为房地产业，经营范围包含：一般项目：物业管理；企业总部管理；企业管理；企业管理咨询；园区管理服务；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；居民日常生活服务；停车场服务；会议及展览服务；商务代理代办服务；项目策划与公关服务；工程管理服务；园林绿化工程施工；五金产品制造；五金产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（三）事故项目相关情况

1.2025年8月，实力物业向龙欣公司租赁了事故发生企业所在的整个厂区，并把该厂区以园区的模式进行了分隔和改造，陆续对外进行出租，截止事故发生之日，已对外出租各类生产经营单位13家。

2.2026年1月10日，豪煜机械向实力物业承租了骆驼街道荣吉路北的厂房，面积1000平方米，租金25万元/年；同年1月20日其从瀚浦镇搬迁至骆驼街道该园区内开始正式生产。

3.2026年3月1日，豪煜机械法定代表人席**与杨**口头协

定由杨**承包安装豪煜机械车间雨棚搭建项目，双方未签订合同及其它书面协议，口头协定安装总费用为3600元。3月8日，杨**在鱼泡网上发布内容为“招聘1-2名电焊工”的招聘信息，当晚杨**、杨**（杨**之子），权**看到招聘信息后主动联系了杨**，组成了临时个体施工队。

（四）事故相关单位安全管理情况

1.杨**个体施工队安全管理情况

杨**个体施工队，仅在开工前口头提醒施工工人注意安全，未对施工人员开展动火作业专项培训；事故发生时，现场安全生产管理缺失，未能及时消除施工现场存在的事故隐患，对人员无证焊接行为未进行有效监管。

2.豪煜机械安全管理情况

豪煜机械外包搭建雨棚工程未与承包人杨**签订专门的安全生产管理协议；对外来施工人员未进行必要的安全交底，未安排专人进行现场监护作业，焊接作业前未进行动火作业审批；对无证焊接人员未进行有效监管。

事故发生当月，豪煜机械承接一批镁铝合金材质风筝轮表面的切屑外包业务，该公司未对加工产生的含有切削液的镁铝合金废屑进行风险辨识和管控。

3.实力物业安全管理情况

实力物业作为场地出租方，配备专职安全管理人员，负责园区安全生产和消防安全统一协调、管理，包括日常安全巡查等。

事发前，未对豪煜机械厂金属制品加工过程中存在的安全风险进行有效辨识；事发时，未能及时掌握该企业存在的动火作业情况。

（五）事故发生经过

2026 年 3 月 9 日上午杨**将杨**、杨**父子二人带到豪煜机械，并和杨**交代了南北两个雨棚搭建的要求。当日上午杨**、杨**二人开始在豪煜机械车间南门搭建雨棚。

3 月 10 日上午 9 时许，杨**到豪煜机械查看杨**、杨**在车间南门搭建雨棚施工现场，随后与权**到园区隔壁企业干活，中午 2 人离开园区前往 1977 美食广场干活。下午 15 时许，权**根据杨**的工作安排，又回到豪煜机械，准备协助杨**、杨**一起搭建车间北门外雨棚，当时杨**、杨**尚未完成车间南门的雨棚搭建工作，权**为能尽快将雨棚搭建完成，在询问了杨**搭建要求后，自行前往车间北侧开始焊接雨棚架。16 时许，杨**、杨**完成南门的雨棚搭建后，2 人来到车间北门搭建雨棚处，当时权**已完成北门外西侧的雨棚架焊接。16 时 30 分许，杨**站在右侧梯子顶部固定雨棚立柱，权**站在左侧梯子中间进行焊接作业，焊渣掉入下方堆放镁铝合金废屑的吨袋，造成镁铝合金废屑爆燃。杨**未能及时逃离现场，现场火灾扑灭后，在车间北门外西侧墙边被发现时已死亡。权**在事故发生后，及时从北门逃离，手臂、腰部等轻度灼伤，随后被送往医院治疗。

（六）事故现场及勘查情况

事故车间为豪煜机械切削车间，车间北门正对一实体墙。事

故所在出入口正前方与侧面各存放有敞口吨袋一个，吨袋内为前一天切削下来的镁铝合金废屑，废屑表面及吨袋底部残存少量切削液（见图 1）。爆燃点位于车间北门外正在搭建的雨棚下，爆燃物质为吨袋内含有切削液的镁铝合金废屑；死者杨**被发现时位于爆燃点西侧，靠近豪煜车间北门外墙边（见图 2）。

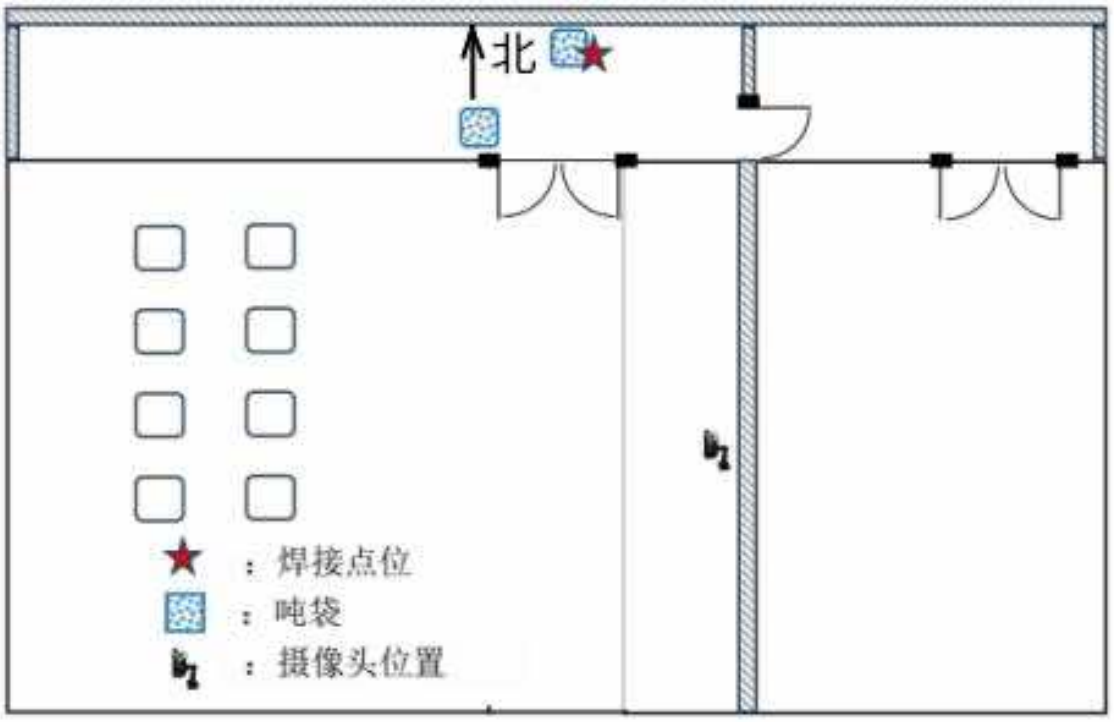


图 1：事故车间平面示意图



图 2：爆燃点示意图

事故现场地面覆盖大量黑色、灰白色的燃烧残留物，可见明显的白色残留物，呈现镁铝合金燃烧后生成的氧化镁/氧化铝混合物的特征颜色；残留物质地疏松，部分区域呈现粉末状堆积。多辆金属手推车/料斗车严重烧毁变形，车架扭曲，部分仅剩框架；木质托盘部分炭化，呈现焦黑色；金属桶/容器变形、锈蚀，塑料布、编织袋等可燃物完全烧毁，残留少量熔融塑料碎片（见图 3）。



图 3：事故发生后的现场

（七）委托鉴定情况

1.事故调查组为查清爆燃物质的成分和热风险特性，于 2026 年 3 月 27 日委托上海化工院检测有限公司对镁铝合金废屑样品和事故原因进行鉴定及技术分析。同年 4 月 29 日，事故调查组收到上海化工院检测有限公司出具的《宁波市镇海豪煜机械有限公司“3·10”镁铝合金废屑事故技术分析报告》，结论为：该样品中涉及可燃金属镁、铝的含量分别为 78.02%、8.99%，沾染的切削液为碱性含乳化油物质。事故原因分析为“焊接过程产生的焊渣仍处于较高的温度，掉落到含有切削液的镁铝合金废屑表面。镁铝合金废屑与碱性切削液混合后，对温度更为敏感、燃烧

速率更快，与掉落的熔融焊渣接触后即刻达到引燃点，并迅速燃烧，同时伴随大量的燃烧迸射物。迸射物的产生进一步扩大火势，并随即将另一吨袋内的镁铝合金废屑引燃。燃烧过程中产生大量的白烟与强烈的白光，导致处于较高位置的工人在有限的时间内无法逃离事故现场，最终不幸遇难。”

2.事故调查组为查清事故的性质，于2026年3月18日委托应急管理部天津消防研究所物证鉴定中心对车间内的2个监控视频进行鉴定。同年4月29日，事故调查组收到应急管理部天津消防研究所物证鉴定中心对监控视频的《鉴定书》，结论为：“根据所送视频检材分析，发生爆燃位置位于镇海豪煜机械有限公司北门外地面的货堆袋子处，发生爆燃时间为监控视频时间‘2025年3月10日16时30分55秒’（北京时间2026年3月10日16时30分58秒）许。发生爆燃时，红衣男子于此处焊接，焊渣掉落于袋子处。”

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡和损失情况。事故共造成1人死亡，1人轻伤。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）及企业与家属一致达成的赔偿协议，事故直接经济损失约113万元。

2.死者情况。杨**，男，汉族，19**年*月**日出生，户口所在地：贵州省大方县瓢井镇寨村螺丝组，身份证号：5224*********1854，住址：浙江省宁波市北仑区新模村***17号，系杨**雇佣的施工人员。

3.伤者情况。权**，男，汉族，19**年*月**日出生，公民身份号码：4114**********1535，户口所在地：河南省宁陵县黄冈*****14号，住址：余姚市低塘街道***21号。事发时，手臂、腰部等轻度灼伤，已康复。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及处置情况

2026年3月10日16时38分许，宁波市镇海区应急管理局城市安全运行中心接到市城安中心派发警情，核实后上报了事故信息。事故发生后，区领导带领相关部门、属地负责人迅速赶赴事故现场，了解事故救援情况，并就事故救援、调查处理等工作作出指示，区公安分局、区消防救援局和骆驼街道及时开展应急救援和处置工作，有序管控事故现场及周边社会秩序。

（二）医疗救治和善后情况

事故发生后，豪煜机械负责人席**第一时间安排专人将伤者权**送往镇海区人民医院和宁波第二医院治疗后康复；2026年3月23日，杨**与伤者权**签订人民调解协议书，3月24日出院。2026年3月13日，实力物业、豪煜机械、宁波龙欣工艺制品有限公司和杨**与死者家属沟通协商后签订人民调解协议书，死者遗体于3月17日在宁波市殡仪馆火化，善后处置工作结束。

（三）事故应急处置评估

经评估，本次事故应急响应迅速、信息报送及应急处置及时，善后处理有序。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、人员问询，排除了人为故意、突发灾害影响等因素。

（一）直接原因分析

权**安全意识淡薄，明知未取得特种作业操作证，仍违规进行焊接作业，焊接过程中未及时清理周边可燃物品，掉落的焊渣引燃镁铝合金废屑，导致爆燃事故发生。

（二）间接原因分析

1.杨**在组织施工作业过程中，仅口头提醒安全，未对施工人员开展动火作业相关培训；施工时安全管理缺失，未能及时发现并消除施工现场存在的事故隐患。

2.豪煜机械在将项目委托给个人后，未履行统一协调管理职责，施工现场安全管理缺失，未安排专人进行现场监护作业，未能及时对堆放在施工现场含有切削液的镁铝合金废屑进行有效风险辨识、管控。

四、有关责任单位和人员存在的主要问题

（一）事故单位和人员

1.个体施工队负责人杨刚勇未有效履行安全生产管理职责，未认真检查施工现场的安全生产工作，未能及时发现并消除施工现场存放的含有切削液的镁铝合金废屑的生产安全事故隐患。

2.施工人员权**在未了解作业场所存在的危险因素情况下，明知未取得特种作业操作证，仍违规进行动火作业，且未及时清

理周边可燃物品。

3.豪煜机械未有效落实安全生产主体责任，对承包人的安全管理不到位，未履行统一协调管理职责，未对加工产生的含有切削液的镁铝合金废屑进行风险辨识和管控。

4.豪煜机械负责人席**履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除施工现场存在的生产安全事故隐患。

（二）事故相关单位

实力物业未有效落实出租方安全生产管理职责，安全巡查不到位，未能及时全面掌握园区内的外来施工作业情况并督促企业消除事故隐患。

（三）属地履职情况

骆驼街道办事处应消站、城建办和工业社区网格员在事发前，都对该事故发生园区进行了指导服务。2026 年 1 月初，豪煜机械在北门事发地搭建钢棚时被城建办发现，随后被骆驼街道责令自行拆除；应消站人员和社区网格员在实力物业对外招租期间，多次上门服务、提醒。但对新搬迁至辖区内企业的纳管工作和动火作业监管力度还需进一步强化。

五、事故责任及处理建议

（一）建议移送司法机关处理的人员

1.权**，施工人员，明知未取得特种作业操作证，仍违规进行焊接作业，焊接过程中未及时清理周边可燃物品，焊渣引燃镁

铝合金废屑，对本起事故的发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关处理。

2.杨**，个体施工队负责人，未按规定履行安全生产管理职责，未对施工人员开展动火作业专项培训；施工时现场安全生产管理缺位，在未确保具备安全施工条件的情况下，安排施工人员进行动火作业，对本起事故的发生负有管理责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关处理。

（二）对事故责任单位和人员的行政处罚建议

1.豪煜机械，未与项目承包人签订专门的安全生产管理协议，未履行统一协调管理职责，对加工产生的含有切削液的镁铝合金废屑未进行有效风险辨识和管控，对本起事故的发生负有管理责任，建议区应急管理局对其依法给予行政处罚。

2.席**，豪煜机械法定代表人，未有效落实安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，对本起事故的发生负有管理责任，建议区应急管理局对其依法给予行政处罚。

（三）其他处理意见

1.实力物业，场地出租方，未认真履行安全生产统一协调管理职责，对外来施工作业管理不到位，建议区应急管理局依据相关规定对其进行处理。

2.龙欣公司，事发厂区产权人，在将厂区整体出租给实力物业后，安全管理虽主要由物业公司负责；但是对厂区内的具体安

全生产情况管理力度不足，建议骆驼街道办事处对其进行约谈，督促其更好地履行出租方的责任和义务。

六、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，防止类似事故再次发生，建议有关单位认真落实以下整改措施：

（一）豪煜机械要深刻吸取事故教训，举一反三，认真履行企业安全生产主体责任，深入开展风险辨识和隐患排查治理，强化对动火、登高等高危作业的审核把关力度，加强对外包人员的安全教育培训和统一管理，及时消除生产安全事故隐患，防止再次发生类似事故。

（二）实力物业要深刻吸取此次事故教训，切实加强对承租方的统一协调、管理，开展园区规范化创建，定期检查并及时督促问题整改。对外来作业人员进行的动火、登高等高危作业情况，要做到全面了解，及时消除监管盲区。

（三）骆驼街道办事处要深刻吸取事故教训，进一步落实属地监管责任，结合安全生产治本攻坚三年行动，对辖区内的同类型镁铝等金属加工企业加大排查力度，特别是动火作业监管和打通“两个通道”专项整治需要纳入网格常态化巡查；进一步提升城建、应消等科所站相关人员的风险隐患排查能力，督促园区和企业开展风险辨识落实管控措施，强化警示教育，确保辖区企业生产安全。

（四）区各负有安全生产职责的部门及各属地镇、街要按照

“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”原则，严格落实本行业、本区域内的外包作业全流程管理，压实生产经营单位安全生产主体责任，及时依法查处安全生产违法行为，有效防范和遏制外包环节生产安全事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。

镇海骆驼宁波市镇海豪煜机械有限公司

“3·10”一般事故调查组

二〇二六年六月