佛山中虹钢结构有限公司“3·26”物体打击事故调查报告

2020年3月26日，佛山中虹钢结构有限公司员工卢思望在喷漆车间操作起重机起吊钢构件期间发生一起物体打击事故，造成1人死亡。

为全面调查事故发生的原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（第493号令）和佛山市三水区人民政府《关于同意授权区安监局组织调查一般生产安全事故的批复》（三府复[2012]19号）规定，由区应急管理局组织乐平镇政府、区纪委监委、市公安局三水分局、区市场监管局、区人力资源社保局、区总工会等单位人员，组成佛山中虹钢结构有限公司“3·26”物体打击事故调查组对事故进行调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过调查取证，查清了事故发生的经过、原因和性质，分清了事故责任，提出了对事故责任单位、人员的处理意见及防范措施。现将有关情况报告如下:

一、事故相关概况

（一）事故发生单位概况

佛山中虹钢结构有限公司（下称中虹钢结构公司），成立于2017年5月16日，营业期限至长期，位于佛山市三水

区乐平镇三溪村委会田东村“横岗”（土名）之三（住所申报），统一社会信用代码：914406******，法定代表人：郑中利，类型：有限责任公司（法人独资），注册资本人民币伍拾万元，经营范围：钢结构及网架工程设计、安装；生产、加工、销售：钢结构件、网架、机电设备；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）涉事起重机概况

起重机位于中虹钢结构公司喷漆车间内，属于特种设备，持有原佛山市质量技术监督局于2009年11月2日核发的《特种设备使用登记证》，使用证编号：重粤ES3009，注册代码：41904406******，使用单位：广州市中虹钢结构工程有限公司三水分公司，设备类别：桥式起重机，设备型号：LH10-22.7A5D，制造单位：佛山市南海区南桂起重机械厂，制造许可证号：TS2410289-2008，设备出厂编号：060490，额定起重量10吨，起升高度9米，跨度22.7米。该起重机于2018年4月3日进行了定期检验，检验结论为合格，下次检验日期为2020年3月31日，事故发生时该起重机在检验有效期内。

事故发生地点：中虹钢结构公司喷漆车间打砂下料岗位。

二、事故发生经过和善后处理情况

(一)事故发生经过

2020年3月26日上午，中虹钢结构公司员工卢思望在喷漆车间工作，事发时的工作任务是操作起重机把从抛丸机打砂完毕的三个一样的钢构件逐一起吊到打砂下料岗位。

上午10时10分，第一个钢构件已经起吊完毕，横放在打砂下料岗位的台架上，此时卢思望继续把第二个钢构件起吊到打砂下料岗位的台架上且竖立放置，上前靠近取下吊钩后，钢构件突然倾翻并倒向了站在隔壁钢管堆上的卢思望。

(二)事故救援情况

事故发生后，相隔十多米远正在工作的何春风、黄寿政以及在喷漆车间巡查的曹传奇听到巨响，迅速沿声响方向跑过去，看到卢思望仰躺在钢管堆上被钢构件压着，不能动弹，便立即通知附近员工前来帮忙。

随后何春风、曹传奇一同对倾翻的钢构件重新挂上吊钩，操作起重机把其吊起，发现卢思望的头部受了伤在流血，佩戴的安全帽已经被压破，呼喊他也没反应。

同时曹传奇致电生产主管范孟强报告事故情况，范孟强到场后立即拨打120请求救援并致电乐平安监分局和法人代表、董事长、总经理郑中利报告事故情况，120再转通知110。约20分钟后，乐平欣华医院医护人员到场对卢思望进行抢救，后因重型颅脑外伤经抢救无效宣告死亡，接着区殡仪馆工作人员到场把尸体运离现场。

（三）采取的措施

接到事故报告后，区有关部门、乐平镇政府高度重视，公安、应急管理、乐平镇政府工作人员赶赴现场，及时了解相关情况，并成立事故调查组，协调各单位、各部门迅速开展事故调查和善后处理等工作。

同时，乐平安监分局开具了现场处理措施决定书要求中虹钢结构公司立即暂时停产停业整顿，围蔽事故现场，配合事故调查，并按照《广东省安全生产条例》进行安全评价，出具评价报告、隐患整改完毕后经复查合格方可复工。

（四）善后处理情况

经协调，死者家属在3月31日与中虹钢结构公司达成了谅解并签订赔偿协议，4月1日对死者遗体进行了火化。赔偿款项已分批支付到位，死者家属已离开三水返回老家。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）佛山中虹钢结构有限公司“3·26”物体打击事故造成1人死亡，死亡人员情况如下:

卢思望，男，布依族，出生于1974年12月11日，公民身份证号码522722******，住址贵州省荔波县******。

（二）本次事故造成直接经济损失共人民币107万元，包括人身伤亡后赔付费用、善后处理费用，无财产设备损失。

四、事故发生的原因及性质


（一）事故现场勘查情况

事故现场位于喷漆车间打砂下料岗位，台架上的两个钢构件已经横放（一个是事发前卢思望操作起重机放置好的，另一个是因为应急救援需要，把原本倾翻的吊起并横放），钢构件呈弧状的工字形，长约 10 米、宽 0.3 米、高 1.6 米、重约 3 吨。隔壁钢管堆上遗留有卢思望的血迹，以及一顶被压破了的安全帽。





（左图显示事发后台架上横放的两个钢构件以及隔壁的钢管堆，右图显示第三个未被起吊、竖立放置的钢构件）

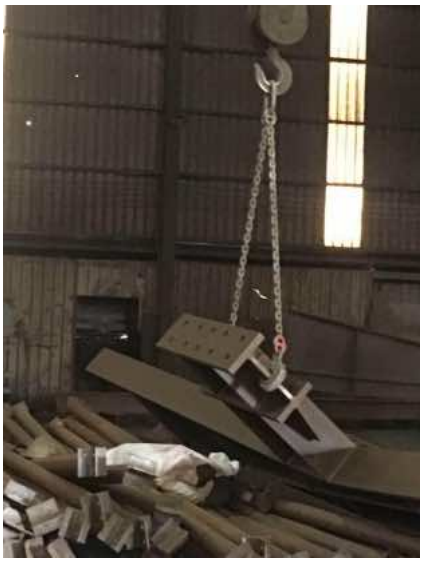



（上述两图显示事发后现场人员应急救援时操作起重机把倾翻的钢构件吊开）

（二）调查情况

经查阅档案资料和对中虹钢结构公司法人代表、董事

长、总经理郑中利、生产主管范孟强、安全管理员丁广全、工段长曹传奇、班组长刘长峰、员工何春风、黄寿政的询问调查，情况如下:

1、安全管理情况

（1）卢思望在2019年4月17日入职，一直任打砂员工，日常负责操作起重机把从抛丸机打砂完毕的钢构件起吊到打砂下料岗位，事发时其从事的是本职工作，当天的操作流程是操作起重机把钢构件竖立放置到打砂下料岗位的台架上，然后操作小车（注：起重机横梁上可两边移动的设备）往一边移动，同时缓慢放长吊绳，让钢构件横放下来，最后取下吊钩;（2）曹传奇、刘成峰在卢思望2019年新员工入职时有对其开展起重机实操培训，日常班前会也有口头教育钢构件不能竖立摆放后取下吊钩;（3）有制定《安全教育培训管理制度》规定新老员工的安全培训流程、要求;（4）有制定《行车、电动葫芦工安全操作规程》并张贴在喷漆车间门口;（5）有和卢思望签订《岗位员工安全生产责任书》;（6）日常及事发当天卢思望在操作起重机时均有佩戴安全帽;（7）中虹钢结构公司现共有人员94人，范孟强考取了《佛山市安全生产知识与管理能力考核合格证（主要负责人）》、丁广全考取了《佛山市安全生产知识与管理能力考核合格证（安管人员）》，并且都在有效期内;（8）根据职责分工，范孟强日常负责车间生产等全面管理，丁广全日常负责车间安全管理，曹传奇日常负责涂装工段（即喷漆车间）的生产、

质量、员工工作安排管理，刘长峰日常负责所在班组员工每天工作安排及巡查管理；（9）喷漆车间内安装有监控设备，但事发前三天发生故障，未能拍摄到事发经过，现场也无目击证人。但据黄寿政反映，事发前看到卢思望操作起重机竖立放置第二个钢构件后有上前取下吊钩的准备。

2、存在问题

（1）安全培训档案管理混乱：卢思望2019年新员工《三级安全教育登记表》、《安全生产试卷》签名笔迹明显与《新员工入职登记表》、《劳动合同》等材料上不一致，存在部分员工让他人代签名的情况。

（2）安全培训记录不完善：《安全教育培训管理制度》中规定新员工三级安全教育，包括每级教育时间不少于8小时、每级安全教育考试合格后方可到下一级安全教育、三级安全教育考核情况要填写在安全教育卡片上，但据卢思望2019年新员工《三级安全教育登记表》显示，每一级安全教育时间均是记载一天但没有记载多少小时，而且也没有记载每级安全教育考试情况，只有一份《安全生产试卷》记录一次考试情况。

（3）安全培训管理制度落实不到位：《安全教育培训管理制度》中规定“经常对职工进行系统的安全技术知识教育、安全管理和安全技能培训”、“每年组织一次全体员工安全技术知识考试，成绩要登记在安全教育卡片上，并做为评比的

依据之一”，但据档案显示，卢思望在2019年接受了一次新员工三级安全教育和考试后，便没有安全再教育、再考试资料。

（4）安全培训情况未如实记录：中虹钢结构公司分别在2020年2月16日开展节后复工培训、3月9日开展再培训，两次培训的《安全培训情况表》上均有卢思望的签字，但据调查卢思望在2月22日后才回厂，实际上不可能参加2月16日的节后复工培训。

（5）现场作业管理缺失：《行车、电动葫芦工安全操作规程》中规定“行车工必须听从挂钩起重人员指挥，在得到指挥信号后，方能进行操作，行车启动时应先鸣铃”、“龙门吊行车工安全操作按本规程执行。行驶时注意轨道上有无障碍物。吊运高大物件妨碍视线时，两旁设专人监视和指挥”、“十不吊中有指挥信号不明不吊”。但日常和事发当天都是卢思望一个人在操作起重机，长期没有人员进行现场管理、指挥。

3、技术调查情况

根据《起重机械安全管理人员和作业人员考核大纲》第二条“起重机械司索作业人员、起重机械地面操作人员和遥控操作人员，不需要取得《特种设备作业人员证》，由使用单位进行培训和管理。”的规定，涉事起重机的操控方式是遥控，其作业人员不需要取得《特种设备作业人员证》。

（三）事故发生原因

1.直接原因

事故调查组经现场勘查、调查询问，认定此次事故的直接原因是：卢思望作为员工，安全生产意识淡薄，操作起重机竖立放置钢构件后违反操作规程上前取下吊钩，钢构件未放平稳发生倾翻致其被压倒死亡。

2.间接原因

中虹钢结构公司安全生产主体责任落实不到位，具体表现为安全培训档案管理混乱、安全培训记录不完善、安全培训管理制度落实不到位、安全培训情况未如实记录、现场作业管理长期缺失。

（四）事故性质

综述调查情况，调查组认定，佛山中虹钢结构有限公司“3·26”物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1.卢思望在操作起重机时违反操作规程，对事故的发生负有直接责任。

2.中虹钢结构公司安全生产主体责任落实不到位，安全培训工作管理不力、现场作业管理长期缺失，对事故的发生负有管理责任。

3.中虹钢结构公司法人代表、董事长、总经理郑中利，

作为主要负责人督促、检查单位安全生产工作不力，未及时组织消除安全培训工作、现场作业管理长期缺失的隐患，对事故的发生负有管理责任。

4.中虹钢结构公司生产主管范孟强，作为主要管理人员检查单位安全生产状况不力，未及时排查安全培训工作、现场作业管理长期缺失的隐患，对事故的发生负有管理责任。

5.中虹钢结构公司安全管理员丁广全，作为安全生产管理人员检查单位安全生产状况不力，未及时排查安全培训工作、现场作业管理长期缺失的隐患，对事故的发生负有管理责任。

6.中虹钢结构公司工段长曹传奇，对管辖车间起重机作业管理长期缺失，对事故的发生负有管理责任。

7.中虹钢结构公司班组长刘长峰，对管辖班组起重机作业管理长期缺失，对事故的发生负有管理责任。

（二）处理建议

1.卢思望作为责任人，因其在事故中死亡，免予追究责任;

2.中虹钢结构公司作为责任单位，建议由区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规对其进行行政处理;

3.中虹钢结构公司法人代表、董事长、总经理郑中利作为责任人，建议由区应急管理局依据《安全生产法》等法律法规对其进行行政处理;

4.中虹钢结构公司生产主管范孟强、安全管理员丁广全、工段长曹传奇、班组长刘长峰作为责任人，建议由乐平镇政府责令中虹钢结构公司依据公司安全生产责任制等规章制度对上述四人进行处理，并将处理结果书面报乐平镇政府。

六、事故防范及整改措施

该起生产安全事故，充分暴露出企业的安全生产主体责任落实不到位，培训及现场管理工作不实、不细，各种安全隐患长期叠加后最终酿成事故的问题。各企业必须认真吸取事故教训，切实加强安全生产管理工作，采取有效措施，严防类似事故的发生。

（一）深刻吸取事故教训，加强警示教育作用

乐平镇政府要落实属地监管责任，督促企业严格遵守安全生产各项法律法规，深刻吸取事故教训，切实履行安全责任，在镇安全生产会议上通报事故调查情况，加强事故的警示教育作用。

（二）约谈事故企业相关人员，树立安全生产红线意识

乐平镇政府要及时约谈中虹钢结构公司主要负责人及管理人员，向其宣传主要负责人、管理人员应履行的安全生产管理职责，督促企业树立安全生产红线意识，严防类似事故再次发生。

（三）纳入重点监管名单,加强日常巡查管理

乐平镇政府要将事故企业纳入年度执法重点企业名单，对发现的问题依法责令其限期整改、处理，强化其安全生产管理工作，消除安全隐患，完成闭环管理。

佛山中虹钢结构有限公司“3·26”

物体打击事故调查组

2020年5月28日