“6·13”

佛山市南海区人民政府事故调查组

二〇二三年八月十五日

目 录

一、事故概述 1
（一）事故名称 1
（二）事故发生时间 1
（三）事故发生地点 2
（四）事故单位 2
（五）事故伤亡人数 2
（六）直接经济损失 2
二、事故基本情况 2
（一）事故单位基本情况 2
（二）事故设备基本情况 2
（三）事故现场基本情况 3
（四）死者基本情况 4
三、事故发生经过及原因 4
（一）事故发生经过 4
（二）事故直接原因 6
（三）事故间接原因 6
（四）企业主要负责人履职情况 6
四、事故应急情况及善后处理 6
（一）事故救援过程 6
（二）应急处置评估结论 7
（三）事故善后处理情况 7
五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见 7
（一）罗家泳 7
（二）广东格美通风设备有限公司 7
（三）林家枝 8
六、事故教训和防范措施 8

2023年6月13日11时32分，位于佛山市南海区里水镇沙涌上沙路自编9号的广东格美通风设备有限公司内发生一起机械伤害事故。工人罗家泳（男，26岁，广州人）在剪板机运行过程中进入剪板机后部区域，所穿上衣被数控轴卷入后勒住罗家泳颈部，经医护人员到场抢救无效死亡。

为迅速查清事故经过、原因和损失，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任者依法追究责任，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的相关规定及《佛山市南海区人民政府关于授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》（南府复〔2019〕200号）的文件要求，成立了里水格美公司“6·13”一般机械伤害事故调查组，由区应急管理局、公安分局、区总工会、区人社局、里水镇人民政府等单位人员组成，并邀请区纪委监委派员参加。经调查取证和分析研究，事故原因已查明。现将事故调查情况报告如下:

一、事故概述

（一）事故名称：里水格美公司“6·13”一般机械伤害事故。

（二）事故发生时间：2023年6月13日11时32分。

（三）事故发生地点：佛山市南海区里水镇沙涌上沙路自编9号。

（四）事故单位：广东格美通风设备有限公司。

（五）事故伤亡人数：1人死亡。

（六）直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986），直接经济损失约100万元。

经调查认定，里水格美公司“6·13”一般机械伤害事故是一起工人因机械设备伤害导致窒息死亡的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

广东格美通风设备有限公司（以下简称“格美公司”），《营业执照》统一社会信用代码：91440605MA53Q2UY50；类型：有限责任公司（自然人独资）；住所：佛山市南海区里水镇沙涌上沙路自编9号（住所申报）；法定代表人：林家枝；成立日期：2019年9月10日；经营范围：风机、风扇制造；制冷、空调设备制造；安全、消防用金属制品制造；其他机械设备及电子产品批发；其他化工产品批发（塑料制品批发）；五金批发；电气设备批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）事故设备基本情况

涉事设备为格美公司生产车间剪板区的液压摆式剪板机（以下简称“剪板机”），型号QC12Y-4X2500，可剪板厚4mm，可剪板宽2500mm，出厂日期2017年7月，生产单位为马鞍山市科创数控机械刃模制造有限公司。该剪板机是格美公司法定代表人林家枝于2019年6月30日从马鞍山市科创数控机械刃模制造有限

公司博望分公司购入并在格美公司投入使用，其后部未安装、配备固定式防护装置或其他安全防护装置。

（三）事故现场基本情况


事故发生在佛山市南海区里水镇沙涌上沙路自编9号格美公司内北面的中部位置的剪板区，事故部位在剪板区内的涉事剪板机后部区域。现场情况及示意图如下：




（格美公司剪板区内的涉事剪板机）



（涉事剪板机后部区域情况）

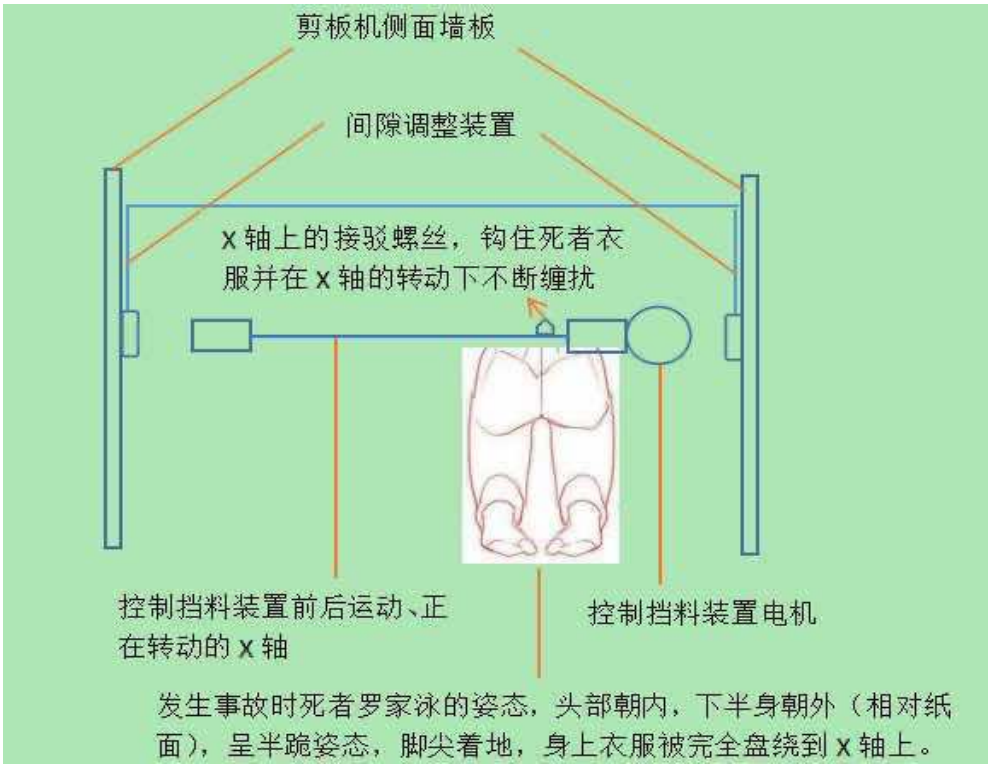

（后视示意图）

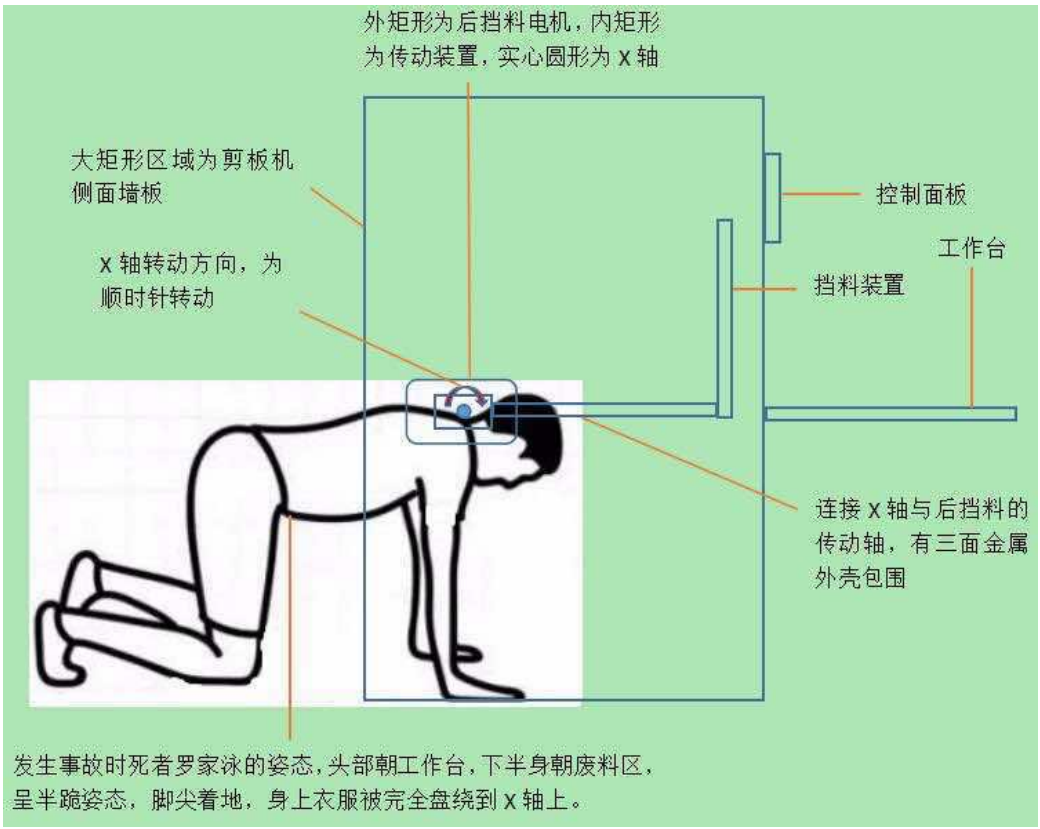

（左视示意图）

（四）死者基本情况

罗家泳，男，汉族，1997 年 10 月 10 日出生，住址：广州市海珠区******。

经查，死者罗家泳是格美公司聘请的工人。

三、事故发生经过及原因

（一）事故发生经过

2023 年 6 月 13 日 11 时许，格美公司工人罗家泳在剪板机运行过程中进入剪板机后部危险区域，其所穿上衣被正在转动的数控轴勾住、缠绕，致使罗家泳颈部被所穿上衣勒住。现场工人发现后立即组织施救并拨打急救电话，医护人员到场抢救无效宣

告罗家泳死亡。

经确诊，罗家泳为机械性窒息导致死亡，与本起事故有直接的因果关系。

（二）事故直接原因

罗家泳安全意识淡薄，冒险进入正在运行的剪板机后部危险区域，因其所穿上衣被正在转动的数控轴勾住、缠绕，致使罗家泳颈部被勒住，发生机械性窒息并导致死亡，是本起事故的直接原因。

（三）事故间接原因

格美公司未有效落实生产现场安全管理责任，未有效落实安全教育和培训，未发现并消除所用剪板机安全防护装置缺失的事故隐患，未及时发现并制止罗家泳进入正在运行的剪板机后部危险区域的行为，是导致事故发生的间接原因。

（四）企业主要负责人履职情况

格美公司的法定代表人林家枝未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效落实安全生产教育培训，未及时消除生产安全事故隐患，未及时发现并制止罗家泳进入正在运行的剪板机后部危险区域的行为。

四、事故应急情况及善后处理

（一）事故救援过程

事故发生后，公安、应急等部门迅速赶到现场处理，对事发现场进行警戒，防止衍生事件，并采取如下应急处置措施：

一要立即停止发生事故区域的一切作业；二要全力做好事故善后处理工作；三要积极配合事故调查组做好事故调查工作；四要确保事故后续情况平稳可控，防止次生事件发生。

（二）应急处置评估结论

事故发生后，区应急管理局启动应急响应，按规定程序上报。里水镇人民政府启动应急预案，积极做好善后赔偿协调工作，没有发生次生灾害和维稳事件。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，里水镇人民政府相关部门组织相关单位与死者家属协商赔偿事宜，双方已签订赔偿协议，并已向死者家属支付部分赔偿款项。

五、对事故有关责任单位（个人）的处理意见

根据事故原因和事故责任认定，依据有关法律法规，对事故有关责任单位和人员提出处理意见如下：

（一）鉴于罗家泳已在事故中死亡，建议不追究其事故责任。

（二）广东格美通风设备有限公司，未有效落实生产现场安全管理责任，未有效落实安全教育和培训，未发现并消除所用剪板机安全防护装置缺失的事故隐患，未及时发现并制止罗家泳进入正在运行的剪板机后部危险区域的行为，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[1]、第四十一条第二款[2]等规定，建议南海区应急管理局依据有

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人

关法律规定对其进行行政处罚。

（三）林家枝，男，广东格美通风设备有限公司法定代表人，林家枝未能督促、检查本企业的安全生产情况，未有效落实安全生产教育培训，未及时消除生产安全事故隐患，未及时发现并制止罗家泳进入正在运行的剪板机后部危险区域的行为，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项[3]、第二十一条第（五）项[4]等规定，建议南海区应急管理局依据有关法律规定对其进行行政处罚。

六、事故教训和防范措施

本起事故教训是深刻的，部分生产经营单位对所用机械设备存在的危险认识不深，未采取有效技术、管理措施消除机械危险，未对作业人员进行有效的安全生产教育和培训；部分作业人员安全意识淡薄，对机械设备的操作危险区及其机械风险缺乏考虑。为防范和杜绝同类的生产安全事故发生，确保企业安全生产，建议相关单位落实如下整改措施：

（一）格美公司要迅速落实吸取经验教训“三个必须”工作要求，组织全体企业员工开展事故教训警示会，企业管理人员召

员，不得上岗作业。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

开安全生产会议，进一步加强作业人员安全教育培训和现场施工安全要求；要迅速开展作业场所隐患排查，落实“一线三排”工作机制；要针对事故发生情况及后续处理情况，形成书面事故报告书，并由企业负责人到里水镇人民政府进行汇报，切实提高作业场所的安全管理力度。

（二）相关行业部门要强化对辖区内的同类剪板设备的安全管理监督，加强车间的事故风险宣传教育，督促企业完善机械设备的安全防护措施和机制，提高员工的安全操作意识和能力，依法严肃查处各类安全生产违法行为，采取有效措施消除事故隐患，坚决防范遏制同类设备事故的发生。

（三）里水镇人民政府要组织相关部门对辖区内设计、生产、使用锻压机械的生产经营单位开展安全生产专项检查，推动企业落实主体责任，督促企业严格执行锻压机械相关国家、行业标准，健全教育培训机制、隐患排查机制，完善锻压机械的安全防护设施，堵塞安全生产管理漏洞，防范同类事故的发生。