肇庆高要广东*****材料有限公司“5·28”一般车辆伤害事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2024 年 7 月 26 日

目 录

一、事故基本情况 1
（一）事故发生单位概况 1
（二）相关生产工艺流程 2
（三）事故发生经过 3
（四）事故现场情况 3
1、事故地点情况 3
2、轮式装载机情况 4
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 5
二、事故应急处置及评估情况 5
（一）事故现场应急处置情况 5
（二）事故信息接报及响应情况 6
（三）医疗救治和善后情况 6
（四）事故应急处置评估 7
1、应急处置成效 7
2、应急处置存在的不足 7
三、事故原因分析 8
（一）直接原因分析 8
（二）间接原因分析 9
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 10
（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共 2 家） 10
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议（共 5 人） 10
（三）其他处理建议 13
五、事故主要教训 13
（一）安全生产主体责任不落实 13
（二）隐患排查治理不到位、安全管理混乱 14
六、事故整改和防范措施 14
（一）吸取教训，提升安全生产水平 14
（二）压实责任，切实履行属地职责 15

2024年5月28日，广东*****材料有限公司发生一起一般车辆伤害事故，事故造成1人死亡，直接经济损失120万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定及区委、区政府的相关工作要求，2024年5月29日，我区成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、区人社局、区总工会、金利镇人民政府派员组成的肇庆高要“5·28”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，事故调查组邀请区纪委监委、区检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，广东*****材料有限公司“5·28”一般车辆伤害事故是一起原料车间工人违规操作驾驶轮式装载机运载陶瓷原料驶往投放点的途中撞倒清洁工人的一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1、广东***材料有限公司。**统一社会信用代码：

91441283******BQ1P，法定代表人：刘某棠，登记状态：在营（开业）企业，成立日期：2023年11月30日，注册资本：500万元人民币，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），营业期限：无固定期限，住所：肇庆市高要区金利镇*****47号一栋，经营范围：一般项目：建筑陶瓷制品加工制造；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；卫生陶瓷制品制造；非金属矿及制品销售；日用陶瓷制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、周某成，男，32岁，广西贵港市**********99号。

装载机承包者：2024年1月31日，广东*****材料有限公司与周某成签订承包协议，由周某成承包广东*****材料有限公司的铲车钩机业务，周某成配铲车、钩机设备，配备司机，承担上料及厂内其他工作，负责司机工资等一切费用，约定双方权利义务。承包期从2024年2月17日至2026年2月16日止。同日，双方签订外包铲车铲料项目安全生产管理协议，协议规定：铲车驾驶员必须经过实操和理论培训，经考试合格后，方可上岗。

（二）相关生产工艺流程

事故发生在原料仓与球磨机上料口的通道上，轮式装载机在原料仓把陶瓷原料用铲运送到球磨机上料斗，然后把轮式装载机开回原料仓重复下一个运送过程，轮式装载机在通道上不停穿梭

来回。

（三）事故发生经过

根据现场监控显示:

2024 年 5 月 28 日下午 13 时许，何某越、李某新到原料仓驾驶轮式装载机运送陶瓷原料到球磨车间上料斗。

15 时 38 分 38 秒，郎某珍推着一斗车垃圾从配电房侧通道走进后从配电房与原料仓之间的通道出去倾倒垃圾。

15 时 43 分 53 秒，郎某珍倾倒完垃圾后从配电房与原料仓之间的通道走出，推着空斗车沿着配电房一侧通道往外走。

15 时 44 分，何某越驾驶轮式装载机，铲斗装满离斗高 1m 的陶瓷原料并把铲斗升起离地面 1m后，从原料仓沿配电房一侧快速驶往 3、4 号上料斗。

15 时 44 分 08 秒，铲斗撞倒郎某珍，斗车从铲斗侧往外冲出，装载机前轮从郎某珍下身碾压过，何某越看到斗车冲出后马上急刹车并后退装载机，装载机前轮再次从郎某珍下身碾压过。

（四）事故现场情况

1、事故地点情况。事故发生地点位于广东*****材料有限公司配电房与球磨车间通道上，通道宽 12.95m。故发点距配电房墙壁 3.2m，距配电房与原料仓通道 5m。现场未见交通标志[1]。（图 1）

[1] 《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008 6.1.3 厂内道路应根据交通量设置交通标志，其设置、位置、形式、尺寸、图案和颜色等必须符合 GB 5768 的规定。

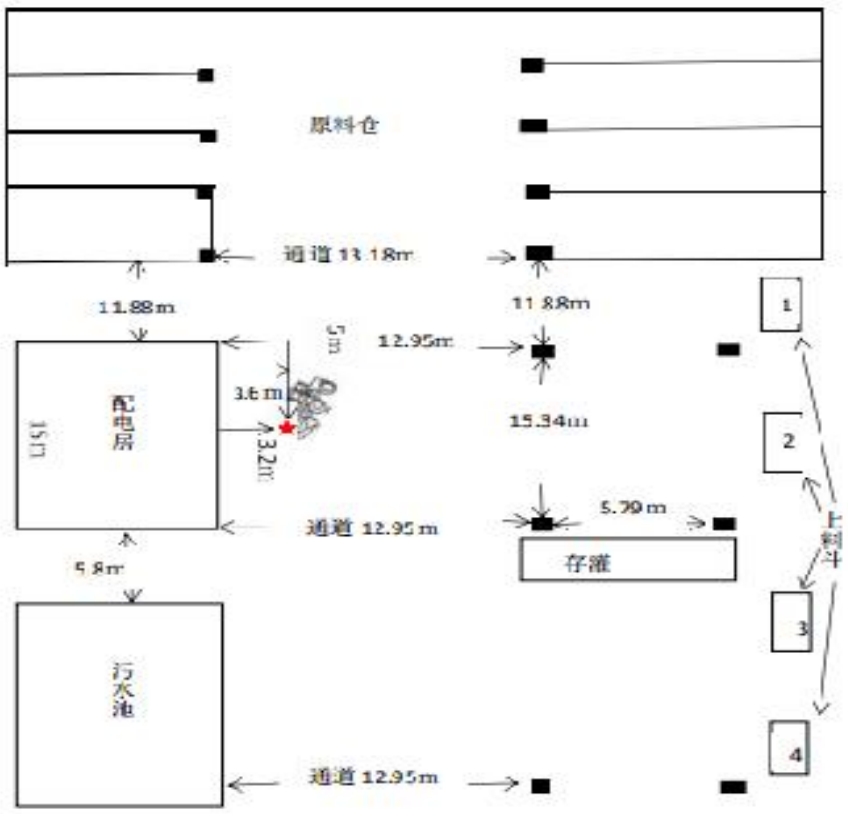


图 1 事故现场示意图

2、轮式装载机情况。装载机型号为厦工 XG951H，生产日期：2013 年；产品识别码：>CXG00951A001D2330<；设计最高时速 38Km/h；机型参数：斗容 2.2-4.5m^3；额载重量 5000 kg；额定功率 162KW；工作质量 16800 kg；卸载高度-卸载角度为 45°（mm），卸载距离-卸载角度为 45°（mm）。事发时装载机后轮距配电房 3.6m，铲斗距配电房 3.2m，铲斗长 3m，宽 1.2m，深 1m，事发时铲斗实际装载为 5.4m^3。事发地面泥浆厚 4-5 cm。（图 2）







图 2 装载机装载情况及地面情况

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据肇庆市高要区金利镇中心卫生院抢救记录反映，郎某珍直接死亡原因：呼吸心跳骤停、失血性休克、开放性骨盘骨折、下肢骨折。事故造成直接经济损失 120 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

15 时 45 分，装载机司机何某越微信告知周某成事故情况。

15 时 49 分，周某成拨打 120 救援电话。

15 时 49 分，球磨车间员工胡某强看到后告知原料车间主管刘某召，刘某召马上去查看并把事故情况向厂长梁某宁汇报，

15 时 56 分，厂长梁某宁向把事故情况告知李某锋。

16 时 16 分，金利中心卫生院医护人员赶到现场，将郎某珍送往卫生院救治。

（二）事故信息接报及响应情况

16 时 55 分许，金利中心卫生院把伤者情况向金利镇人民政府汇报，金利镇应急办立即组织人员赴卫生院对伤者及有关情况进行核查了解。

17 时 51 分，应急办人员组织人员到广东*****材料有限公司对现场进行调查取证，并向区应急管理局值班室报告事故初步情况。

金利镇分管领导、应急办人员到场进行应急处置，现场拍照取证、了解事故经过及死者信息等基本情况，做好社会动态信息收集及舆情掌控工作，并要求企业做好事故现场围蔽保护。

17 时 51 分，金利镇人民政府将相关情况上报区人民政府和区应急局，区应急局马上协调金利镇人民政府开展应急处置并派人赶赴事故现场核实，指导事故企业做好事故的善后处理工作，并向区人民政府和市应急管理局报告事故情况。

（三）医疗救治和善后情况

16 时 40 分，郎某珍被送到金利镇中心卫生院进行抢救，16 时 46 分经抢救无效，被宣布临床死亡。

2024 年 5 月 31 日，郎某珍家属与周某成、周某杰、广东*****材料有限公司四方达成协议书，就郎某珍人身损害补偿等事宜经友好协商一致，由广东*****材料有限公司代周某成先行向郎某珍家属支付，目前，补偿已赔付完毕，事故的善后工作已妥善处理完毕，社会大局稳定。

（四）事故应急处置评估

经事故调查组评估：

1、应急处置成效。

（1）政府部门和医疗部门处置得当。政府部门接报后逐级上报，并及时到现场参与应急处置，做好死者家属安抚工作，并促成赔偿协议，保障了社会舆情稳定；医疗部门及时派车救援，没有延误抢救时机。

（2）承包方周某成收到事故信息后，马上拨打 120 求救，广东*****材料有限公司附件员工发现事故后快速层层向公司汇报。

2、应急处置存在的不足。

（1）广东*****材料有限公司主要负责人未及时把事故情况向负有安全生产监督管理部门进行报送，事故信息存在迟报行为

[2]。

（2）装载机驾驶员何某越撞到郎某珍后，未及时停车查看，未给予救援措施，企业相关人员虽然及时赶事故到场，但未采取有效措施给予伤者帮助，任由伤者躺在5 cm泥浆中长达31分钟，应急救援能力不足。

（3）事故企业未组织生产安全事故应急救援演练，企业员工缺乏急救知识和救援技能。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

经现场勘查、人员询问、查阅资料、调查取证、查看监控视频、综合分析认定，事故的直接原因:

何某越未取得驾驶机动车资格[3]，驾驶铲车，在作业过程中，铲斗抬升过高、装载过高而遮挡驾驶观察视线，没有细致观察四周而向前行驶[4]；未按公司铲车操作规程作业[5]，撞倒并碾压郎某珍后，未迅速停车查看，而是驾车倒退再次碾压，造成伤者被

---

[2]《生产安全事故报告和调查处理条例》 第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[3]《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》GB 4387-2008　4.5 从事运输工作的新职工和代培、实习人员入厂时应进行安全教育,在指定的人员带领下工作,按不同岗位确定不同的培训时间,经考试合格后,方准上岗。机车、机动车和装卸机械的驾驶人员,必须经有关部门组织的专业技术、安全操作考试合格,发给驾驶证,方准驾驶。

[4]《机动车驾驶人安全操作规范》3.2 安全起步 3.2.1 观察周围交通情况，起动发动机，并开启转向灯向其他车辆和行人示意。 3.5 分道行驶 3.5.1 行驶中，左手握在方向盘 9、10 点位置，右手握在 。3、4 点位置;注意保持视线的转移，及时观察车外的交通安全状况，尤其要注意前车动态;充分利用车内、车外后视镜，随时观察、了解后面和侧面来车的情况;…。

[5]《铲车岗位安全操作规程》 1、驾驶员应熟悉和遵守交通规则，非正式装载机驾驶员不得驾驶装载机，学习驾驶应有正式驾驶员随机指导。 11、抓举或铲运时，应避免物料过多地偏重一侧及提升到最高位置运输物料，如有障碍必须举升通过时，应谨慎驾驶，通过后应立即将动臂降到离地面400m左右的正常运输位置。 12、装载物料不能太满，防止行驶时漏料洒落地面而使道路发滑，卸料时应将车辆停稳，必须制动看清料斗位置，防止抓斗在举升时与其他物件相碰。 23、严格控制装载量，防止超载，保证正常视线，看清四周，慢速行驶。

二次伤害，致使郎某珍失血性休克、开放性骨盘骨折、下肢骨折而抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1.周某成：未落实安全生产主体责任，未查验何某越持证情况安排驾驶员上岗作业[6]；未对何某越进行教育培训[7]；未按要求建立健全安全生产责任制及操作规程[8]。

2.广东*****材料有限公司：未落实安全生产主体责任，未对外包施工单位作业人员统一协调管理，未对外包作业人员进行安全生产教育和培训，未检查外包施工人员持证情况，未及时发现并制止何某越无证驾驶轮式装载机行为[9][10][11]；未对轮式装载机械作业人员的作业行为进行风险评估并落实降低安全风险的措施[12]；未按公司实际情况制定生产事故应急救援预案及组织应急救援演练[13]，未在有较大危险因素的场所设置明显的安全警示

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条 …生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。…。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款：：…生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。…。

[8] 《外包铲车铲料项目安全生产管理协议》3.乙方应建立健全安全生产责任制，全面贯彻落实我可的《安全生产管理制度》的有关规定。

[9] 《机械安全 生产设备安全通则》(GB/T 35076-2018) 4 生产经营单位要求 4.6：生产经营单位应对所使用生产设备的人员进行必需的安全培训，该培训包括使用生产设备时可能采用的方法，以及在使用时可能影响健康的风险和需要采取的预防措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》 第四十一条：…生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。…。

[12] 《机械安全 生产设备安全通则》(GB/T 35076-2018) 4 生产经营单位要求 4.1：生产经营单位应根据 GB/T 15706-2012 对生产设备进行风险评估。4.2：根据风险评估结果，应采取 GB/T 15706-2012 第 6 章中给出的合适措施将风险减小至可接受水平。

[13]《中华人民共和国安全生产法》 第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

标志[14]。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议（共 2 家）

1.周某成，安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）[15]项有关规定，建议由肇庆市高要区应急管理局依法实施行政处罚。

2.广东***材料有限公司，**安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[16]的规定进行行政处罚。

（二）建议给予依法处理的个人（共 5 人）

1.何某越，男，群众，外包轮式装载机驾驶员。在生产、作业中违反有关安全管理的规定及安全生产操作规程；未取得有效驾驶资格证从事轮式装载机驾驶，对事故发生负有责任。涉嫌构成重大责任事故罪，根据《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款规定，建议由肇庆市公安局高要分局依法追究刑事责任。

2.梁某宁，男，群众，广东***材料有限公司主要负责人、**

[14]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；…。

[16]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；…。

厂长、安全主要负责人。未督促、检查本单位外包作业人员的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未实施本单位外包作业人员安全生产教育和培训计划；未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[17]第（三）项、第（五）项、第（六）项和第（七）项的规定，未及时把事故情况向负有安全生产监督管理部门进行报送，违反了《生产安全事故报告和调查处理条例》 第九条[18]的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条第二款[19]的规定进行行政处罚。

3.李某锋，男，群众，广东***材料有限公司安全生产分管负责人、安全部主管。**未按照相关法律法规组织或者参与拟订本单位生产安全事故应急救援预案；组织或者参与本单位外包作业人员安全生产教育和培训；未组织或者参与本单位应急救援演练；未及时排查外包作业生产安全事故隐患；未制止和纠正外包作业违反操作规程的行为；未及时、如实向负有安全生产监督管理部门报告事故情况。违反了《中华人民共和国安全生产法》第

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[18]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[19]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。 生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

二十五条[20]第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[21]的规定进行行政处罚。

4.欧某益，男，群众，广东***材料有限公司管理员。**未履行安全管理人员职责，未组织或者参与拟订本单位生产安全事故应急救援预案；未组织本单位外包作业人员安全生产教育和培训；未组织或者参与本单位应急救援演练；未及时排查外包作业生产安全事故隐患；未制止和纠正外包作业违反操作规程的行为；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[22]第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[23]的规定进行行政处罚。

5.陈某锐，男，群众，广东***材料有限公司管理员。**未

---

[20]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条　生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；…。

[23]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

履行安全管理人员职责，未组织或者参与拟订本单位生产安全事故应急救援预案；未组织本单位外包作业人员安全生产教育和培训；未组织或者参与本单位应急救援演练；未及时排查外包作业生产安全事故隐患；未制止和纠正外包作业违反操作规程的行为；违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[24]第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[25]的规定进行行政处罚。

（三）其他处理建议

建议责成金利镇人民政府向区人民政府作出深刻检查，吸取事故教训，进一步加强企业巡查监管、及时督促企业落实隐患排查整治工作，压实企业安全生产主体责任。

五、事故主要教训

（一）安全生产主体责任不落实。广东*****材料有限公司未对外包单位施工人员统一协调管理，未对外包单位施工人员进行安全生产教育和培训情况，未查验轮式装载机作业人员持证情况，轮式装载机作业人员安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱；未结合本单位实际健全生产安全事故应急

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；…。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

救援预案，未组织本单位进行应急救援演练。

（二）隐患排查治理不到位、安全管理混乱。广东*****材料有限公司未按制定的相关制度开展安全管理。未具体落实风险分级管控制度，未将日常隐患排查工作未做实做细，未发现并消除轮式装载机作业人员未按操作规程操作隐患。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）吸取教训，提升安全生产水平

广东*****材料有限公司要切实履行安全生产主体责任。**一是**要深刻吸取事故教训，分析事故成因，制定完善整改措施，及时将整改情况公示，提升员工的安全意识和防范事故发生的能力。**二是**要健全完善教育培训制度，并对包括外来作业人员进行教育培训，如实记录培训内容，切实有效增强作业人员安全意识、操作技能和防范事故的能力；**三是**要切实加强现场安全管理，坚决制止作业人员违规冒险作业，对装载机械、厂内车辆、外来作业车辆等，落实相应的安全管理措施；**四是**要建立健全隐患排查治理制度，对本单位危险源开展辨识和评估。对全厂进行全面辨识和评估生产经营过程中的安全风险，识别潜在的危险源，评估风险的大小和可能性，并确定风险等级。根据风险评估结果，对

风险进行分级管理。对于高风险和重大风险，应采取更加严格的管控措施，确保风险得到有效控制。并应定期开展隐患排查工作，对场所、设备设施、作业环境等进行全面检查。检查不能流于形式，防止类似事故再次发生。**五是**完善本单位的应急救援预案，并组织开展本单位的应急救援演练，提高应急熟练程度和实战技能，从而提高工作人员避免事故、防止事故、抵抗事故的能力，提高对事故的警惕性。

（二）压实责任，切实履行属地职责

金利镇要加大监管研判力度，落实属地监管职责，要深刻吸取事故教训，加强分析研判，举一反三，做好安全生产工作。**一是**迅速组织相关人员在辖区范围内，认真开展安全专项检查，特别是劳务外包作业、突出重点，及时排查整治各类安全隐患，严格落实隐患整改复查工作，切实履行监管职责，强化工作措施落实，严控各类安全事故，确保辖区安全稳定。**二是**督促属地企业严格落实安全生产主体责任，强化从业人员安全生产教育和培训，督促企业完善安全规章制度及操作规程，督促企业严格落实按章操作，全面提升从业人员安全生产意识和技能。**三是**要以此次事故作为典型事故案例，做好事故警示教育工作，广泛宣传机械设备作业存在的危险因素及防范措施，提升本质安全水平，坚决防范类似事故再次发生。