大亚湾西区敏华智能家居厂“9·20”一般车辆伤害事故调查报告

大亚湾区管委会事故调查组

2024 年 12 月 12 日

目　录

一、事故基本情况 ..... - 1 -
（一）事故发生地基本情况 ..... - 1 -
（二）租赁企业基本情况 ..... - 2 -
（三）提货承运委托情况 ..... - 2 -
（四）事故车辆派单单位基本情况 ..... - 2 -
（五）实际承运情况 ..... - 3 -
（六）事发车辆基本情况 ..... - 3 -
（七）挂靠企业基本情况 ..... - 4 -
（八）粤 BFG881 驾驶员基本情况 ..... - 4 -
（九）死者基本情况 ..... - 4 -
（十）事故发生经过 ..... - 5 -
（十一）事故现场及事故车辆情况 ..... - 5 -
二、事故应急处置及评估情况 ..... - 10 -
（一）事故现场应急处置情况 ..... - 10 -
（二）事故信息接报及响应情况 ..... - 10 -
（三）事故应急处置评估 ..... - 11 -
三、事故原因分析 ..... - 11 -
（一）事故直接原因 ..... - 11 -
（二） 间接原因分析 ..... - 11 -
四、有关人员和单位存在的问题 ..... - 12 -
（一）有关人员存在的问题 ..... - 12 -
（二）有关单位存在的问题 ..... - 12 -
（三）调查发现的其他问题 ..... - 12 -
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议 ..... - 13 -

（一）建议免予追究责任人员 ..... - 13 -
（二）由公安机关立案侦查人员 ..... - 13 -
（三）相关单位处理建议 ..... - 13 -
（四）其他处理建议 ..... - 13 -
六、事故整改和防范措施 ..... - 14 -
（一）牢固树立红线意识和底线思维，坚决防范化解安全风险 ..... - 14 -
（二）强化园区大型车辆管理 ..... - 14 -
（三）加强外地货运车辆管理 ..... - 15 -

2024年9月20日16时47分许，大亚湾区西区敏华智能家具厂发生一起一般车辆伤害事故，造成1人死亡。

大亚湾开发区管委会高度重视，成立了大亚湾西区敏华智能家居厂“9·20”一般车辆伤害事故调查组（以下简称“调查组”）。成员由区公安分局、区党建工作办、区交通运输和海洋经济局、区社会事务管理局、区应急管理局、西区街道办事处等组成，并邀请相关专家参与。

调查组严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，以及生产安全事故“四不放过”“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则组织调查。通过对事故现场勘查、调阅相关档案材料、询问笔录、事故原因分析、专家论证等多种方式进行调查，调查组现已查明事故发生经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议，现将情况报告如下:

经调查认定，**大亚湾西区敏华智能家居厂“9·20”一般车辆伤害事故是一起因驾驶员驾驶经验不足、安全意识淡薄导致车辆伤害的一般生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生地基本情况

敏华智能家居厂为敏华智能科技（惠州）有限公司所有，该公司统一社会信用代码：914413004MA4X*****，法定代表人：刘*，成立日期：2022年9月6日，住所：惠州大亚湾西区新荷大

道433号，经营范围：一般项目：电机制造……家具制造；家具销售等。

2022年11月7日，敏华智能科技（惠州）有限公司与敏华爱蒙睡眠科技（惠州）有限公司签订《房屋租赁合同》（合同编号：S-2350-CF01-22-0064），将301-303号房及75间宿舍租赁给敏华爱蒙睡眠科技（惠州）有限公司，租赁期限自2022年12月1日至2025年6月30日止。

（二）租赁企业基本情况

敏华爱蒙睡眠科技（惠州）有限公司，统一社会信用代码：91441304MA7KB*****，法定代表人：栾*，成立日期：2022年3月11日，住所：惠州大亚湾西区新荷大道433号3栋厂房301室，经营范围：一般项目：技术服务……家居用品销售等。

（三）提货承运委托情况

杭州芯辰家具有限公司与深圳市惠昌物流有限公司签订《提货承运委托书》，未标有签订日期，由深圳市惠昌物流有限公司到敏华爱蒙睡眠科技（惠州）有限公司提货运往杭州市临平区塘栖镇中通云仓总部5号楼2楼，装货单编码：2000-GL06-010600-24-0016，日期：2024年9月20日，客户名为杭州幕欢电子商务有限公司。

（四）事故车辆派单单位基本情况

深圳市惠昌物流有限公司，统一社会信用代码：9144030039840*****，法定代表人：温*，成立日期：2014年6月25日，住所：深圳市龙岗区南湾街道丹平社区闽鹏程工业区N

栋 201-202。

（五）实际承运情况

9 月 20 日 8 时 59 分,周*波通过微信联系深圳市惠昌物流有限公司法定代表人温*,温*通过微信将敏华爱蒙睡眠科技(惠州)有限公司提货运往杭州市临平区塘栖镇中通云仓总部 5 号楼 2 楼的运输业务交由周*波，周*波又将该运输业务交给其儿子周*。10 时 10 分，周*通过微信加上温*微信，将运输车辆信息发送给温*，温*将运货定位、地址及相关信息发送给周*。10 时 21 分温*又将周*运输车辆信息通过微信告知敏华爱蒙睡眠科技（惠州）有限公司跟单员潘*容，表示由该车辆下午提杭州的货，运输业务是由周*从大亚湾敏华爱蒙睡眠科技（惠州）有限公司将货物运送至深圳市惠昌物流有限公司。该运输业务为车主周*自行接单非车辆所有人深圳市丰伟达汽车服务有限公司派单的运输业务。

（六）事发车辆基本情况

粤 BFG881 重型厢式货车，车辆所有人：深圳市丰伟达汽车服务有限公司，住址：深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区东深公路 22 号 A 栋附 101,使用性质：货运，品牌型号：东风牌 DFH5250XXYD2，车辆识别代号：LGAX4D359M90*****，发动机号：M3102950，注册日期：2021 年 6 月 2 日。经问询了解，车辆实际所有人为周*父子，其车辆挂靠在深圳市丰伟达汽车服务有限公司名下。

（七）挂靠企业基本情况

深圳市丰伟达汽车服务有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5GQ*****，成立于2021年4月25日，注册地位于深圳市龙岗区平湖街道鹅公岭社区东深公路22号A栋附101,法定代表人为何*明。经营范围包括汽车、汽车零配件、汽车用品的销售、汽车租赁；国内货运代理，陆路、海上、航空国际货运代理；物流信息咨询服务、信息咨询；物流方案设计；供应链管理。仓储服务、普通货运、物流配送业务，经营快递业务。汽车销售。事发时深圳市丰伟达汽车服务有限公司已提交法定代表人变更，审核已通过，并于2024年9月27日完成变更，变更后法定代表人为谭*锋。

（八）粤BFG881驾驶员基本情况

周*，男，年龄25岁，身份证住址：四川省南充市嘉陵区金凤镇兵马塘村5组25号。初次领证日期为2024年9月5日，准驾车型为B2，实习期至2025年9月4日，按规定[1]实习期内可以单独驾驶准驾车型相符的车辆，但上高速公路行驶，应当由持相应或者包含其准驾车型驾驶证三年以上的驾驶人陪同，经调查，当天周*未上高速公路行驶未违反相关规定。公安机关对其进行酒精测试，血液中未检测出乙醇成分。

（九）死者基本情况

死者陈*慧，女，年龄47岁，身份证住址：四川省南充市嘉陵区金凤镇兵马塘村5组25号。与粤BFG881驾驶员周*一同前

[1]《机动车驾驶证申领和使用规定》第七十七条：驾驶人在实习期内驾驶机动车上高速公路行驶，应当由持相应或者包含其准驾车型驾驶证三年以上的驾驶人陪同。其中，驾驶残疾人专用小型自动挡载客汽车的，可以由持有小型自动挡载客汽车以上准驾车型驾驶证的驾驶人陪同。

来。

（十）事故发生经过

2024 年 9 月 20 日 14 时许，粤 BFG881 驾驶员周*到达敏华爱蒙睡眠科技（惠州）有限公司进行装货，随车人员为陈*慧。16 时 44 分货物装车完毕，车辆行驶至装货区拐弯处，因车辆太长，周*经过 2 分钟尝试之后仍未能将车辆驶出，16 时 46 分 48 秒，随车人员陈*慧下车为周*查看车辆方位，先到车旁查看，然后到车头右侧查看，16 时 47 分 04 秒，周*突然向后移动车辆，导致车头挤压陈*慧至过道的围墙上，16 时 47 分 38 秒，周*立即下车查看陈*慧情况，然后拨打了 120 和 110，陈*慧经抢救无效死亡。

（十一）事故现场及事故车辆情况

1.事故位置

事故发生地点位于大亚湾区龙山三路敏华智能家居厂敏华爱蒙睡眠科技（惠州）有限公司西侧厂区内道路，见图 1。



图 1 事故位置

2.厂区内道路情况

敏华智能家居厂在厂区东北角和西北角各设置有一车辆进出口（见图 2），路面为混凝土路面，事发道路为厂区西侧道路，该道路走向为南北走向，道路左侧为高 2 米的混凝土围墙，道路右侧为厂区厂房，混凝土围墙距离厂区厂房 11 米，其中道路路面宽 6 米，绿化带宽 5 米。敏华爱蒙睡眠科技（惠州）有限公司装卸处设置有东西走向的车辆通行道路，并设置有装卸平台，该东西走向道路宽 8.25 米，与事故道路交叉处最宽距离为 14.8 米，见图 3。



图 2 敏华智能家居厂厂区内道路路线图

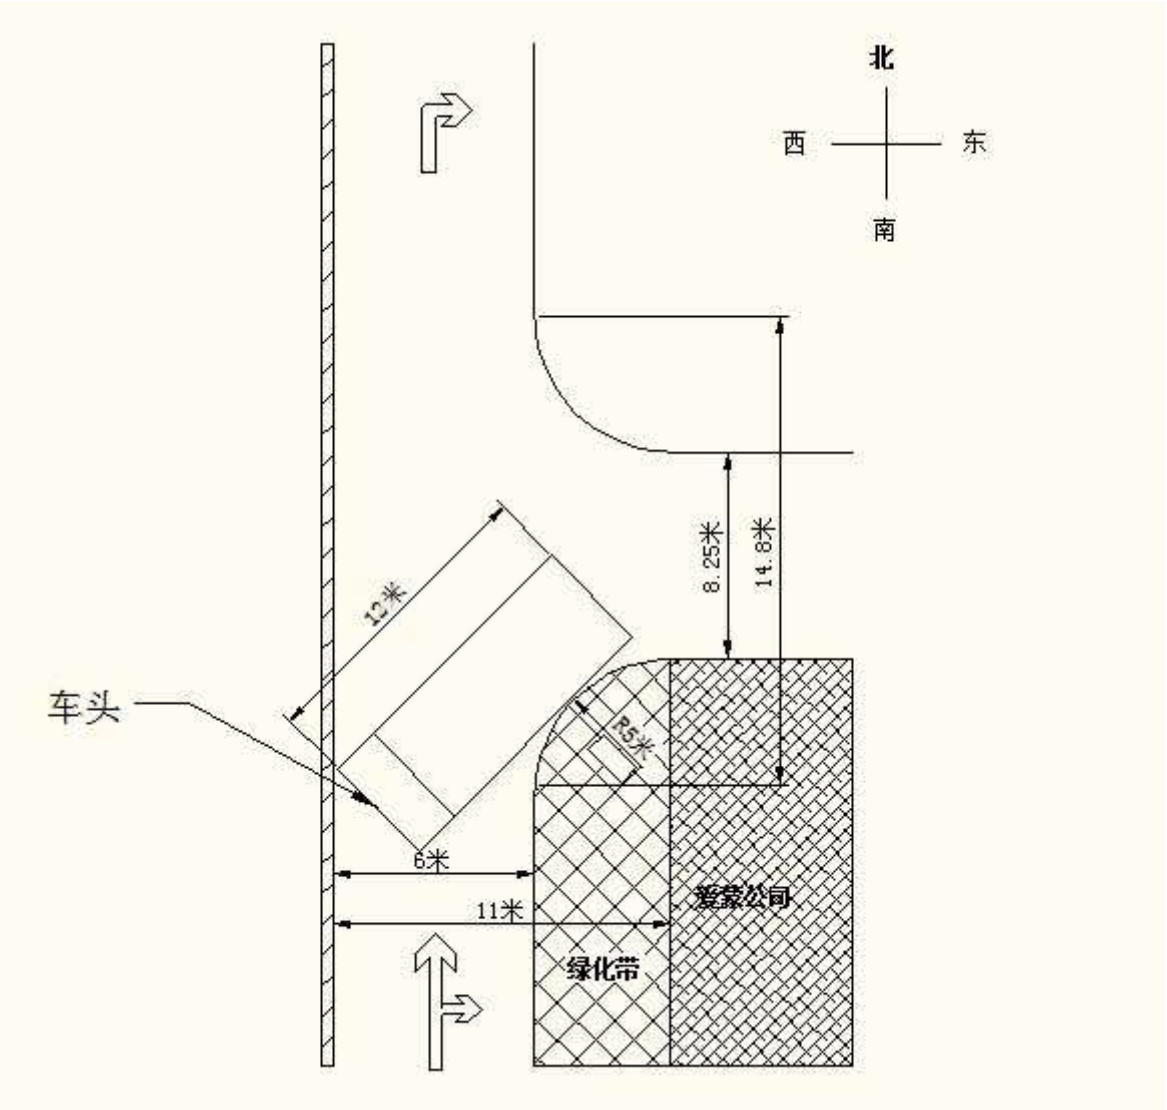


图 3 事故现场位置示意图

3.事发道路标志标线情况

事发道路两侧有黄色道路标线，地面绘制有白色的南北走向标志，在敏华爱蒙睡眠科技（惠州）有限公司路口处绘制有南北走向标志和右转标志。在敏华爱蒙睡眠科技（惠州）有限公司路口连廊上悬挂有厂区限速 15 和厂区限高 4.5m 的标志，见图 4。



图 4 事发道路标志情况

4.事故车辆痕迹情况

粤 BFG881 重型厢式货车外廓尺寸为 12000X2550X3990mm，车辆尾部加装有尾板，车头右侧保险杠位置有轻微刮擦痕迹，货厢左后轮轮胎处有刮痕，见图 5。经委托广东华标痕迹司法鉴定所检验，粤 BFG881 号牌重型货车转向系、制动系、行驶系未检见安全隐患、车身右前部的新近损伤符合与表面粗糙的硬性客体（如墙体等）发生碰撞所形成的特征。



图 5 粤 BFG881 重型厢式货车现场勘验情况

5.善后处理情况

善后处理情况待确认，未收到社会不良影响或群体性上访事件的情况报告。

6.直接经济损失情况

直接经济损失待进一步核实。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

16 时 47 分事故发生，17 时 01 分许，惠州市公安局 110 指挥中心下发警情至大亚湾区公安分局，称西区敏华智能家居厂石化区发生一起大货车与行人相碰事件；17 时 12 分区公安分局警力到达现场；17 时 30 分 16 秒，120 救护车抵达事故现场并立即对伤者陈*慧进行抢救；17 时 38 分许，陈*慧经心电图检查呈一直线后宣告临车死亡；19 时 20 分许，西区街道办工作人员到达现场，随后，区应急管理局、区交通运输和海洋经济局等单位工作人员陆续到达现场参与应急处置。

（二）事故信息接报及响应情况

17 时 01 分许，大亚湾区公安分局二级指挥室接市公安局转来警情：大亚湾西区敏华智能家居厂，大货车与行人相碰，一人受伤，需救护车。接报后，立即通知交警大队、巡警大队派员赶赴事故现场开展应急处置工作。17 时 01 分，惠阳三和医院分站发单出动 120 救护车；17 时 02 分，120 救护车发车；17 时 30 分，120 救护车抵达事故现场并立即对伤者陈*慧进行抢救，直至 17 时 38 分许，陈*慧经心电图检查呈一直线后宣告临车死亡。18 时 50 分许，西区街道办通过西区交警中队了解到发生一起车辆

伤害事故，随后立即开展应急处置，派出工作人员赶赴事故现场。19 时 37 分许，大亚湾区应急管理局接到事故报告后，派出工作人员赶赴事故现场。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，区各有关部门能第一时间响应，及时派员赶赴现场协助开展应急处置工作，并按照规定及时向有关单位报告突发事件相关信息，应急处置措施得当，信息报送工作及时有效。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

经现场勘验、笔录问询和分析，调查组推断认定事故直接原因是：周*驾驶粤 BFG881 在转弯过程中车辆被道路围墙和绿化带阻挡，随车人员陈*慧下车协助查看车辆，在车头右侧位查看方位时，周*未确认车辆盲区范围安全，驾驶粤 BFG881 向后移动，导致陈*慧被右侧车头挤压在道路混凝土围墙上，最终因抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1.死者陈*慧安全意识淡薄，在协助驾驶员周*查看车辆方位时，未注意自身站位，站在车辆盲区范围内查看车辆方位。

2.事发道路路面环形车道宽度不满足粤 BFG881 最小转弯半径，驾驶员周*冒险尝试转弯通行。

3.敏华智能科技(惠州)有限公司车辆通行路线规划不合理，东北角进出口设置有员工宿舍区，且厂区西侧道路转向东北角进出口设置有陡坡，大中型货车无法安全通行。

4.敏华智能科技（惠州）有限公司事发道路路面狭窄、大型装卸货车通行量大，容易堵塞，未落实单向通行要求[2]。

5.敏华智能科技（惠州）有限公司落实隐患排查治理制度不到位，未能及时发现和采取措施消除车辆通行路线规划不合理的事故隐患；未安排专人对厂内运输车辆进行统一指挥协调管理。

四、有关人员和单位存在的问题

（一）有关人员存在的问题

1.陈*慧，随车人员，安全意识淡薄，在协助驾驶员周*查看车辆方位时，未注意自身站位，站在车辆盲区范围内查看车辆方位，试图在狭窄位置绕至车头，间接导致发生挤压事故，对事故的发生负有责任

2.周*，驾驶经验不足，安全意识淡薄，明知陈*慧下车协助驾驶员周*查看车辆，未确认车辆盲区范围安全，未确定陈*慧位置就贸然行车，导致陈*慧被挤压死亡，对事故的发生负有直接责任。

（二）有关单位存在的问题

敏华智能科技（惠州）有限公司落实隐患排查治理制度不到位，未能及时发现和采取措施消除车辆通行路线规划不合理的事故隐患；未安排专人对厂内运输车辆进行统一指挥协调管理。

（三）调查发现的其他问题

1.此次运输业务虽不是深圳市丰伟达汽车服务有限公司派单的运输业务，但该公司存在对粤 BFG881 车辆实际所有人周*开

[2]《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB 4387-94）第 5.1.9 条：路面狭窄或交通量大、容易堵塞的道路，应尽量实行单向通行。

展安全教育培训不足[3]。

2.深圳市惠昌物流有限公司未通过物流公司对接，将运输业务直接交由周*运输且未与其签订委托运输合同。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议免予追究责任人员

陈*慧，随车人员，安全意识淡薄，在协助驾驶员周*查看车辆方位时，未注意自身站位，站在车辆盲区范围内查看车辆方位，试图在狭窄位置绕至车头，间接导致发生挤压事故，对事故的发生负有责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追责其责任。

（二）由公安机关立案侦查人员

周*，驾驶经验不足，安全意识淡薄，明知陈*慧下车协助驾驶员周*查看车辆，未确认车辆盲区范围安全，未确定陈*慧位置就贸然行车，导致陈*慧被挤压死亡，对事故的发生负有直接责任，涉嫌过失致人死亡罪已由区公安分局立案侦查。

（三）相关单位处理建议

敏华智能家居厂落实隐患排查治理制度不到位，未能及时发现和采取措施消除车辆通行路线规划不合理的事故隐患；未安排专人对厂内运输车辆进行统一指挥协调管理，建议由区应急管理局对其进行约谈并依法处罚。

（四）其他处理建议

1.深圳市丰伟达汽车服务有限公司对粤 BFG881 车辆实际所

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程， 掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

有人周*开展安全教育培训不足的问题，建议由区安委办函告深圳市龙岗区对其依法作出处理。

2.深圳市惠昌物流有限公司未通过物流公司对接，将运输业务直接交由周*运输且未与其签订委托运输合同的问题，建议由区安委办函告深圳市龙岗区对其依法作出处理。

六、事故整改和防范措施

（一）牢固树立红线意识和底线思维，坚决防范化解安全风险

各有关单位要深入贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，树牢“人民至上、生命至上”理念，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总体要求，坚决扛起防范化解重大安全风险的政治责任，确保把人民生命安全放在第一位落到实处。要深入分析各行业领域存在的薄弱环节和高风险点，提出强化防风险、除隐患、遏事故的系统性措施，切实抓好问题整改和工作落实，以真抓、真管、真改、真落实维护人民生命安全、确保我区安全生产形势稳定。

（二）强化园区大型车辆管理

区有关部门要汲取“9·20”一般车辆伤害事故教训，举一反三，进一步加强企业安全意识。要督促企业加强进出园区的大型车辆管理。敏华智能科技（惠州）有限公司要加强对园区道路的合理规范，按照《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》进行重新规划和调整，确保厂内车辆通行安全。深圳市惠昌物流有

限公司在发包物流运输业务要通过与物流公司对接，签订正式的委托运输合同，确保运输业务得到有效管理。

（三）加强外地货运车辆管理

区交通运输和海洋经济局、各街道办事处等单位要严格按照《关于惠州市加强外地货车安全管理的通知》《关于大亚湾开发区加强外地货车交通安全管理的通知》文件精神和市、区道安办工作部署要求，进一步强化外地货车信息滚动摸排、盲区预警系统安装和源头管控三项措施工作落实。结合市级建立的外地货车信息平台，开展形势分析研判。对辖区的企业、商超、农贸市场、堆场、工地等的外地货车进行全面排查，排查一辆报一辆，滚动排查，全面掌握辖区外地货车底数，对外地货车推送安全提醒信息，宣教结合，提升外地货车管控的精准性、针对性，切实消除外地货车安全隐患。区公安分局要组织区城乡建设和综合执法局、区交通运输和海洋经济局、区应急管理局、各街道办事处等行业领域主管单位对所管企业开展谈话提醒，加强外来重型车辆管理，督促做好安装盲区预警系统工作。