三水白坭广东威美建材科技有限公司“5·10”一般机械伤害事故调查报告

2026年5月10日，位于三水区白坭镇的广东威美建材科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。为进一步查明事故原因，明确事故责任，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《佛山市三水区人民政府关于同意授权区应急管理局组织调查一般生产安全事故的批复》等有关规定和要求，区应急管理局会同区人社局、区公安分局、区总工会、白坭镇政府成立事故调查组，开展事故调查工作，并邀请区纪委监委机关、区检察院派员参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、资料调阅、询问调查、综合分析等工作，查明事故经过、发生原因、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出对事故有关责任单位及人员的处理建议，针对事故原因提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，三水白坭广东威美建材科技有限公司“5·10”一般机械伤害事故是一起因企业安全生产主体责任落实不到位，主要负责人履行安全生产职责不到位，从业人员未遵章作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

广东威美建材科技有限公司（简称威美公司），统一社会信

用代码：9144********，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：林*耀，总经理：阳*杰，成立日期：2010年04月23日，注册地址：佛山市三水区白坭镇“国家火炬计划佛山电子电器产业基地”南区*****号。经营范围：研发、加工、销售：建筑材料，装饰材料，厨柜，五金制品，人造石英石板材、人造石英石台面及人造石英石生产设备。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

经核查威美公司安全生产档案资料，基本情况如下:

1.公司有设置安全生产管理机构并任命相关人员，其中主要负责人为阳*杰；有建立本单位全员安全生产责任制，并有建立相关考核机制。《安全生产责任制度》规定，总经理是公司安全生产的第一责任人，对本企业安全生产负主要责任。

2.公司有制定本单位安全生产教育和培训计划并开展相关工作；有制定本单位安全生产投入计划并实施；有制定本单位事故应急救援预案，定期开展应急演练活动；有建立本单位安全生产风险隐患排查治理制度，定期开展安全生产检查工作。

3.有制定本单位安全生产规章制度和各岗位操作规程。其中《搅拌机操作规程》部分内容如下：（1）操作人员必须坚守岗位，集中精力观察设备运行状态、物料搅拌均匀度及仪表显示，不得擅自离岗、串岗，严禁在设备运行时从事与操作无关的工作，严禁倚靠、跨越设备防护栏。（2）严禁在搅拌过程中打开进料


口防护盖或用手、工具伸入搅拌筒内探查物料或调整搅拌部件，防止发生绞伤、砸伤事故。（3）待搅拌时间到达设定值或物料搅拌均匀后，按下停止按钮，待搅拌筒完全停止旋转后，打开出料口闸门或阀门，将搅拌好的物料完全排出至指定容器内。（4）物料排出后，关闭出料口闸门，启动设备低速运转，用专门清洁工具（如塑料刮板）清理搅拌筒内壁及搅拌叶片上残留的物料，清理过程中严禁用手直接接触搅拌部件。

（三）事故发生经过

2026 年 5 月 10 日夜班，威美公司压制 1 车间 2#搅拌机处，操作工人田*红负责搅拌机操作工作，另一名工人项*霞负责打浆工作，正常搅拌生产了 5 件板材。搅拌完第 6 件板材后，田*红打开下料口，按手动反转搅拌机下料，反转停止后，两人开始清理搅拌机缸底，项*霞在 2#搅拌机南侧清理缸底，田*红在 2#搅拌机北侧清理缸底，22 时 30 分左右，项*霞在清理完一侧缸底后，准备去清理另一侧缸底时突然发现搅拌机对面的田*红在挣扎，马上跑到搅拌机操作台按下急停按钮，并呼救。龚*泉听到呼救后马上跑过去，发现田*红胸部被搅拌机横梁压在搅拌机西侧，龚*泉和项*霞连忙反推搅拌机横梁，把田*红从搅拌机横梁旁扶下，并通知上级领导，生产经理戴*满、生产主管洪*阳立即到现场，戴*满马上通知了安管员戴*民和主要负责人阳*杰。阳*杰安排洪*阳第一时间拨打 120，医疗救护车于 22 时 59 分到达现场，并立即将田*红送往医院抢救。

（四）事故现场勘察情况

涉事的2#搅拌机可以正转和反转，共有“急停”“整平（反转）”“自动（正转）”“手动正转（正转）”“手动反转（反转）”五个功能。“整平”和“自动”使用自复位平头按钮，按下一次就执行一次程序设置的动作，长按“整平”按钮搅拌机只执行一次动作后停机，长按“自动”按钮搅拌机会循环执行动作不停机。“手动正转”和“手动反转”使用蘑菇头自复位开关。

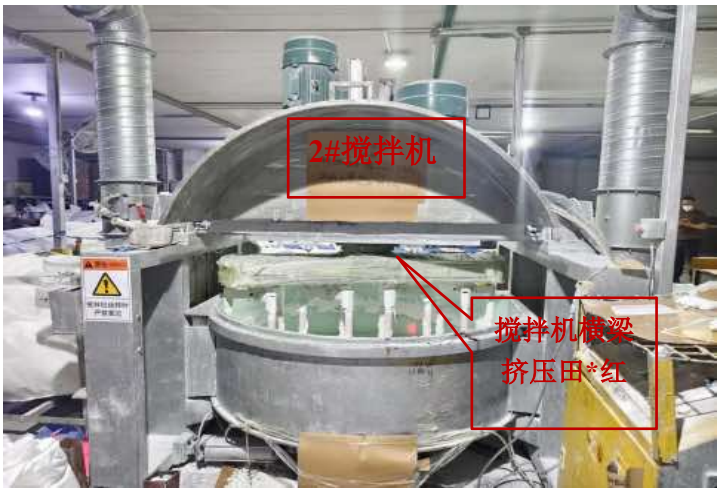

上图为涉事的2#搅拌机概貌，事发时田*红被旋转的横梁挤压身体造成事故发生



上图为涉事的2#搅拌机操作控制台，五个控制按钮分别对应不同的功能

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

三水白坭广东威美建材科技有限公司“5·10”事故造成1人死亡，人员信息如下：田*红，男，汉族，出生日期：1975年1月16日，住址：贵州省印江土家族苗族自治县******，身份证号码：5222********。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，本次事故直接经济损失约140万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急处置情况

白坭应急办在5月11日凌晨0时10分接到白坭派出所通知后，立即组织人员赶赴现场进行处置，执法人员对威美公司现场下达《现场处理措施决定书》，在初步掌握事故情况后立即向区应急管理局报告，区应急管理局接报后，及时安排人员到达现场核实事故情况，协调处置事故处理工作。

（二）医疗救治和善后情况

医疗救护车到达事故现场后，医护人员对田*红现场处理后立即将其送至三水区人民医院进行救治，于5月11日3时左右宣告抢救无效死亡。5月14日威美公司与田*红家属达成事故赔偿协议，相关赔偿款项支付到位，未造成不良社会影响。

（三）事故应急处置评估

经对事故应急处置评估分析，威美公司有按照要求上报事故信息并开展应急救援处理工作，区、镇相关部门均及时启动应急

响应，迅速组织开展应急处置，信息报送及时，分工明确，职责到位，现场处置未有不当措施，事故未造成不良社会影响。

三、事故调查情况

（一）威美公司调查情况

经现场勘察、技术分析、查阅资料，对威美公司主要负责人阳*杰、生产经理戴*满、生产主管洪*阳、设备主管肖*华、安管员戴*民、班组长龚*泉、现场工人项*霞等进行询问调查，认定调查情况如下：1.压制车间搅拌机生产工艺流程：导入粉料→使用整平功能→倒入胶水→使用自动功能搅拌→打开下料口→使用手动反转功能（下料），每生产3件要清理一次搅拌机缸底和缸侧。2.搅拌机“整平”功能设计存在缺陷，按钮持续通路，搅拌机应当不停止工作，而不能设计成只执行一次工作后出现“假停机”状态。3.搅拌机部分按钮存在卡顿现象，操作人员未及时发现并通知维修，安管人员巡检未发现存在安全隐患。4.搅拌机安全操作规程明确要求“要将搅拌机完全停机后，才可以清理搅拌机”，相关人员均清楚该项规定。5.主要负责人阳*杰有落实安全生产相关职责，定期召开安全生产会议部署工作，审核把关公司规章制度和操作规程，组织参与应急演练，但是督促、检查安全生产工作力度不足。

（二）属地政府履职调查情况

白坭镇政府在日常监管方面落实以下工作，一是有组织开展相关安全培训，2025年2月17日组织开展了2025年复工复产

安全专题培训，通报了辖区内往年的“4·7”一般车辆伤害事故、“9·19”一般机械伤害事故。2026年3月2日组织开展2026年复工复产安全专题培训，包含机械伤害防范内容的专题培训。二是开展相关安全警示宣传，2025年以来通过微信群向企业发布、转发安全生产要求、风险预警提醒、事故警示通报等信息80余条，并在微信公众号“白坭发布”设立“安全科普”专栏，发布、转发安全生产相关信息20余条。三是开展防范机械伤害专项治理，白坭镇应急办按照《佛山市应急管理局关于开展工贸行业防范机械伤害事故专项治理工作的通知》，及时向辖区企业转发工作要求，督促指导企业开展事故警示教育，开展自查自纠。在专项治理阶段共开展执法检查115家次，排查安全隐患问题409项。在日常执法检查、安全巡查中对企业防范机械伤害情况进行重点检查，2025年以来共开展检查、巡查1465家次，排查安全隐患问题2764项，立案处罚22宗，罚款35.98万元。威美公司作为使用危化品的重点工贸企业每年对其开展2次检查，2024年以来已检查5次，排查事故隐患26项。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

田*红对搅拌机物料进行清理时没有留意工作环境安全，未确认操作按钮是否处于正常状态，违反搅拌机安全操作规程进行作业，被旋转的搅拌机横梁挤压身体，直接造成事故发生。

（二）间接原因分析

威美公司设备巡检、维护保养不到位，未发现搅拌机设备本质操作程序设计存在安全隐患，未能及时发现搅拌机按钮卡顿并通知维修，未及时消除安全隐患。

主要负责人阳*杰履行安全生产职责不到位，虽有组织建立隐患排查治理制度并定期开展安全检查，但督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未及时消除安全隐患。

五、相关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议免于追究责任人员

田*红作为现场操作人员，违反公司的岗位安全生产责任和搅拌机安全操作规程规定，对事故发生负有责任，因其在事故中死亡，不再予以追究。

（二）建议给予行政处理的单位及个人

1.威美公司安全生产主体责任落实不到位，未及时发现并消除事故隐患[1]，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定[2]，对其作出行政处理。

2.阳*杰作为威美公司主要负责人，督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除事故隐患[3]，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[4]，对其作出行政处理。

六、事故整改和防范措施

白坭镇政府和相关企业要深刻吸取事故教训，强化安全发展理念，全面统筹安全与发展，聚焦安全管理薄弱环节、生产设备本质安全短板和从业人员安全意识不足等问题，全面落实整改，筑牢安全生产防线。提出以下整改防范措施建议:

（一）深刻吸取事故教训，强化主体责任落实

白坭镇要及时向属地范围内各企业通报事故情况，督促企业深刻汲取事故教训，进一步落实安全生产主体责任，举一反三、查漏补缺；要定期组织从业人员进行专题教育培训，确保全员掌握必要安全生产知识；要强化现场隐患排查治理工作，对生产现场存在的安全风险进行全面辨析，防止类似事故再次发生。

（二）提升设备本质安全，补齐安全防护短板

威美公司要对所有生产作业区域开展全面梳理，对生产设备设施进行安全评价，做好技术防范措施，全面覆盖安全防护装置，定期对主要生产设备进行维护保养，及时发现并整改设备隐患，对老化、落后、安全性能不足的设备，坚决予以淘汰更换，提升设备本质安全水平，从根源上降低事故发生的可能性。

（三）强化安全监管和宣传引导，营造安全生产良好氛围

白坭镇政府要对威美公司相关人员进行约谈，督促落实吸取事故教训“三个必须”工作（一照一表一报告）。要加大安全生

[4]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

产工作宣传力度，多渠道宣传各种法律法规、安全知识、事故教训和整改措施，提升安全意识，营造浓厚氛围。推动企业建立落实安全生产事故隐患内部报告奖励机制，形成全社会共同参与、监督安全生产的局面。

三水白坭广东威美建材科技有限公司

“5·10”一般机械伤害事故调查组

2026年8月10日